

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/57659/26/06/23
Nr zlecenia/szkody: 23/003531
Data zlecenia: 23-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0120031
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLC Coupe [C 253] 16-19
Typ/wersja	GLC Coupe 250 4-Matic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1730
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2430
Rozstaw osi 1/2	2873
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	211/155
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GA609KF
VIN	WDC2533461F602106
Data 1. rejestracji	15-03-2019
Data nast. bad. techn.	27-04-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	111 681 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	235/55 19 101Y	2,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	235/55 19 101Y	2,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	255/50 19 103Y	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2 SUV	255/50 19 103Y	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 23. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach |
| 2. ASSYST - System aktywnego serwisowania pojazdu | 24. Komputer pokładowy |
| 3. Adaptacyjne światła hamowania (migające) | 25. Lakier uni |
| 4. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe) | 26. Lampy tylne wykonane w technologii LED |
| 5. Airbag kolan kierowcy | 27. Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz |
| 6. Aktywne pedały z funkcją rozpoznawania wypadku | 28. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie |
| 7. Alarm | 29. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania |
| 8. Asystent bocznego wiatru (funkcja ESP) | 30. Moduł Mercedes-Benz connect me |
| 9. Asystent dynamiki jazdy na zakrętach ESP | 31. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 10. Asystent hamowania - aktywny | 32. Radio Audio 20 USB |
| 11. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji | 33. Tapicerka materiałowa Aberdeen |
| 12. Automatyczne włączanie świateł | 34. Tempomat z systemem ograniczenia prędkości Speedtronic |
| 13. Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległości od innego poj | 35. Trzecie światło stop LED |
| 14. Czujnik deszczu | 36. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z Top Tether, tył |
| 15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 37. Wspomaganie układu kierowniczego, bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem |
| 16. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 38. Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny |
| 17. Felgi aluminiowe 18, 10-ramienne z ogumieniem 235/60, srebrny wanad | 39. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 18. Funkcja ECO Start-Stop | 40. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy) | 41. Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji |
| 20. Interfejs Bluetooth | 42. Zbiornik paliwa 66l |
| 21. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze | 43. Światła do jazdy dziennej LED |
| 22. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus | - |
| 2. Fotele przednie z funkcją podgrzewania | - |
| 3. Kontrola ciśnienia w oponach (RDK) | - |
| 4. Lampy LED ILS - światła adaptacyjne | - |
| 5. Pakiet AMG - zewnątrz | - |
| Stylizacja AMG | |
| Zawieszenie sportowe | |
| Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Zima, Individual) | |
| Pakiet Chrom | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem 235/55, tytanowe, polerowane | |
| 6. Pakiet integracji smartphone-a | - |
| Carplay | |
| Android Auto | |
| Apple CarPlay | |
| 7. Pakiet lusterek | - |
| Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |

8. Pakiet parkowania -
 Kamera parkowania - tył
 Parktronic z aktywnym asystentem parkowania
9. Podsufitka materiałowa, beżowa -
10. System nawigacji - Garmin Map Pilot (rozszerzenie funkcji radia o nawigację satelitarną) -
11. Wykończenie wnętrza w drewnie jesionu -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia stan, braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-06-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

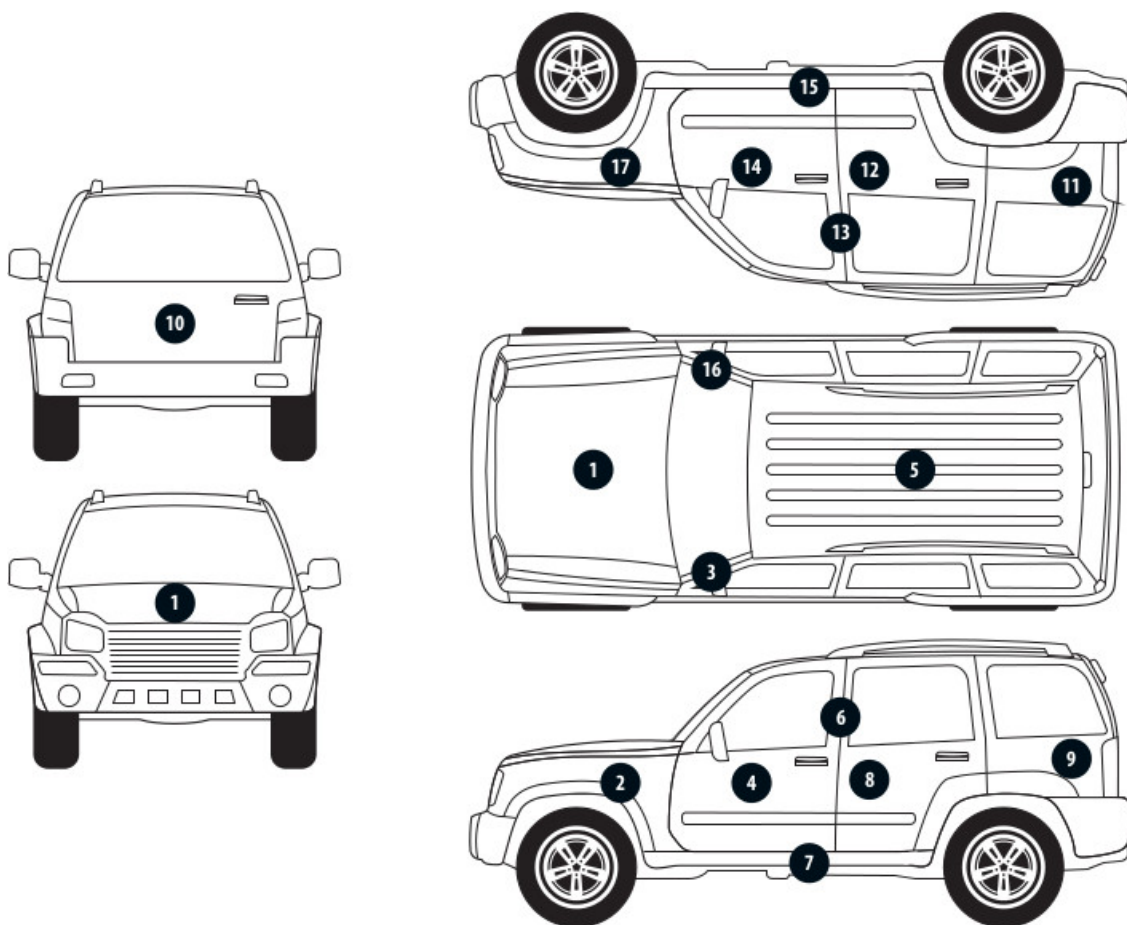

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Braki półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Substancja na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód

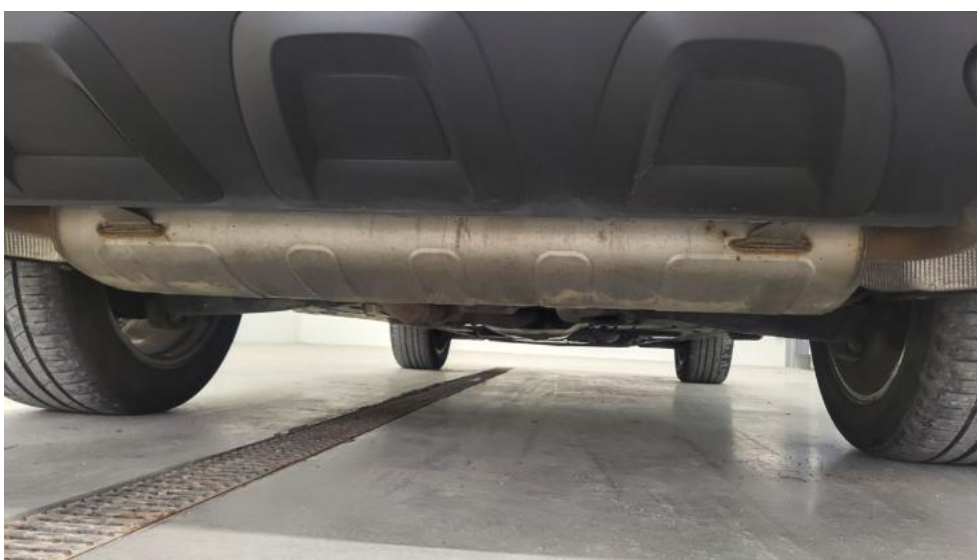

Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak - Inne 1



Fot. 46.
Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

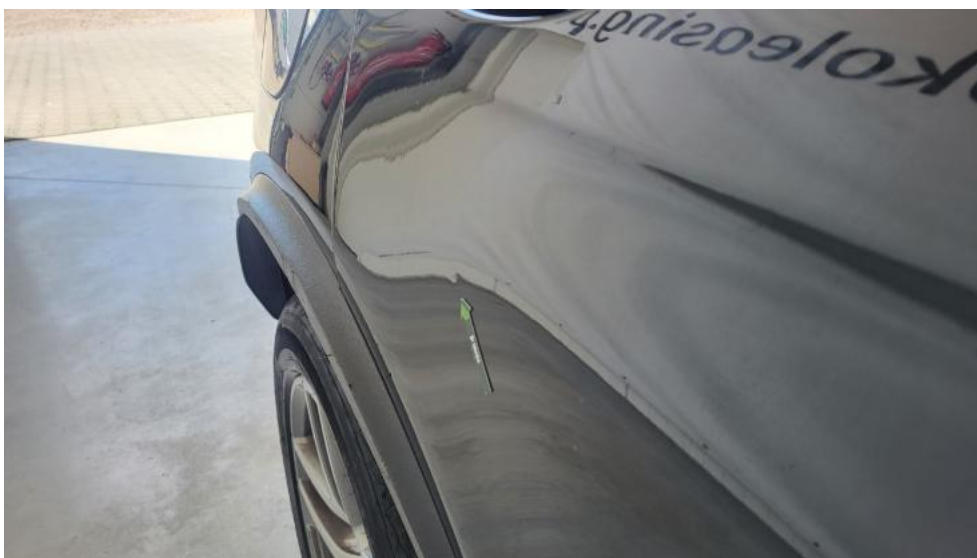

Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 74.
Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1