

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/63979/26/07/10
commission/ damage No. : 23/021653
Date of commission: 10-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0124475
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLA [156] 17-20
Type / version	GLA 200 7G-DCT Urban
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1420
Gross vehicle weight [kg]	1940
Wheelbase 1/2	2699
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1595
Engine Power [hp/kW]	156/115
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU0426R
VIN / serial number	W1N1569431U030123
Date of first registration	28-12-2019
Date of next. tech. test	28-12-2024
Year of manufacture	2019
Readout [km]	111 870 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	4,5 mm
	left	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm
back	right	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm
	left	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Active Emergency Brake Assist | 34. Off road suspension |
| 2. Alarm | 35. On board computer |
| 3. Alarm | 36. Other |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 37. Other |
| 5. Artificial leather upholstery, Textile upholstery | 38. Other |
| 6. Automatic climate control | 39. Other |
| 7. Bord communication: other | 40. Other |
| 8. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 41. Other |
| 9. CD-player, Radio | 42. Other |
| 10. Check-Control-System | 43. Other |
| 11. Child lock manually | 44. Other |
| 12. Child seat fixation | 45. Other |
| 13. Cruise control | 46. Other |
| 14. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 47. Other |
| 15. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 48. Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination |
| 16. Driver knee airbag | 49. Power assisted brakes |
| 17. Driver seat height adjustable | 50. Power assisted brakes |
| 18. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 51. Power steering |
| 19. Exterior design: other | 52. Power windows front, Power windows rear |
| 20. Exterior lighting: other | 53. Rain sensor |
| 21. Floor mat | 54. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 22. Interior lights: other accessories | 55. Remote controlled central locking |
| 23. Interior lights: other accessories | 56. Roof railing |
| 24. Interior lights: other accessories | 57. Seats: other |
| 25. Interior: other | 58. Side indicators |
| 26. Keyless go | 59. Steering wheel manually adjustable |
| 27. LED rear lights | 60. Steering wheel with gear-switches |
| 28. Light Alloy wheels 18" | 61. Storage facilities in general |
| 29. Luggage compartment cover | 62. Storage facilities in general |
| 30. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 63. Traction control |
| 31. Mobile Tire System | 64. Tyre pressure control (RDC) |
| 32. Multi functional steering wheel | 65. Uni-Lackierung |
| 33. Navigation system | 66. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

1. Automated High-beam assist -
2. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Electric tailgate, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior lights: other accessories, Keyless go, Navigation system, On board monitor, Other, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rain sensor, Rear view camera, Rear-view mirror autodimming -
- EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Oświetlenie Ambient
- Pakiet KEYLESS-GO
- Pakiet Lusterka
- Pakiet wizualno-oświetleniowy
- Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie
- System nawigacji Garmin MAP PILOT
- Tylny podłokietnik

Wyświetlacz kolorowy 8 cali	
3. Interior: other	-
4. Keyless go	-
5. Other	-
6. Other	-
7. Tinted rear windows	-
8. Tyre pressure control (RDC)	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

The validity of the technical examination	-
Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

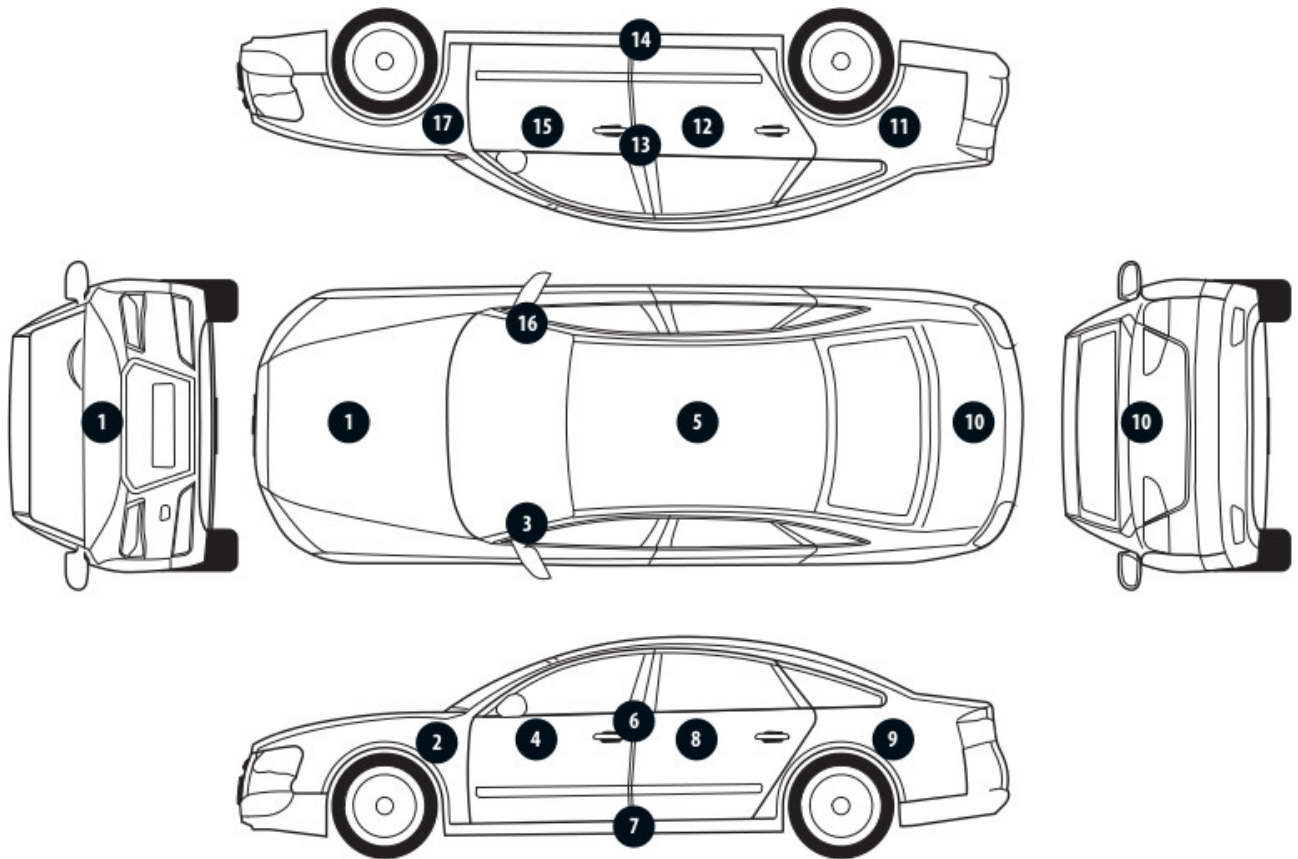Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 500
4	Front left door	150 - 500
5	Roof	150 - 500
6	Left middle pillar	150 - 1000
7	Right side sill	150 - 2000
8	Left rear door	150 - 500
9	Rear left fender	150 - 500
10	Cover/lid	150 - 1000
11	Right rear fender	150 - 500
12	Right rear door	150 - 1000
13	Right middle pillar	150 - 300
14	Right side sill	150 - 300
15	Front right door	150 - 1000
16	Right front pillar	150 - 500
17	Front right fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/46

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja zużycie okładzin hamulcowych. Przegląd A wymagany od 160 dni. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.. Nietypowe odgłosy podczas uruchamiania pojazdu, do weryfikacji serwisowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

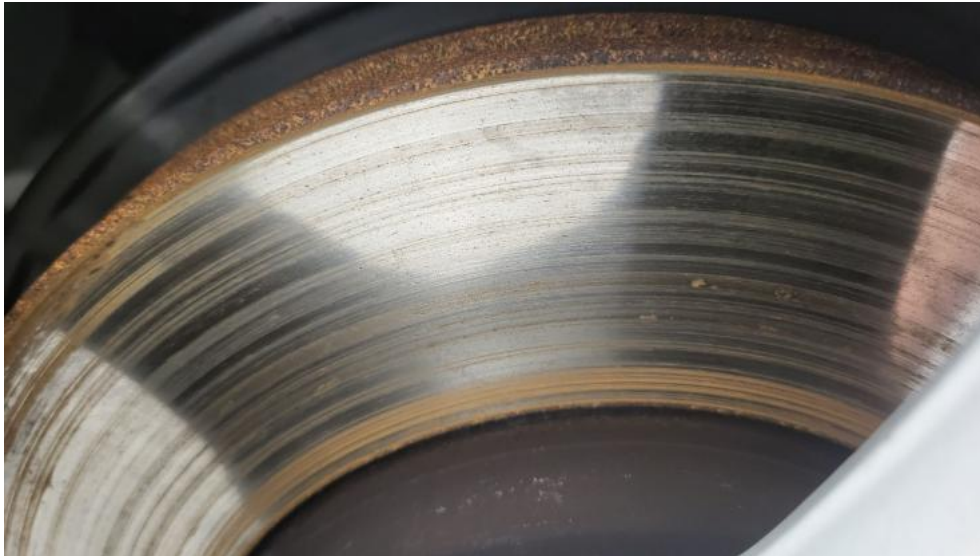


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik

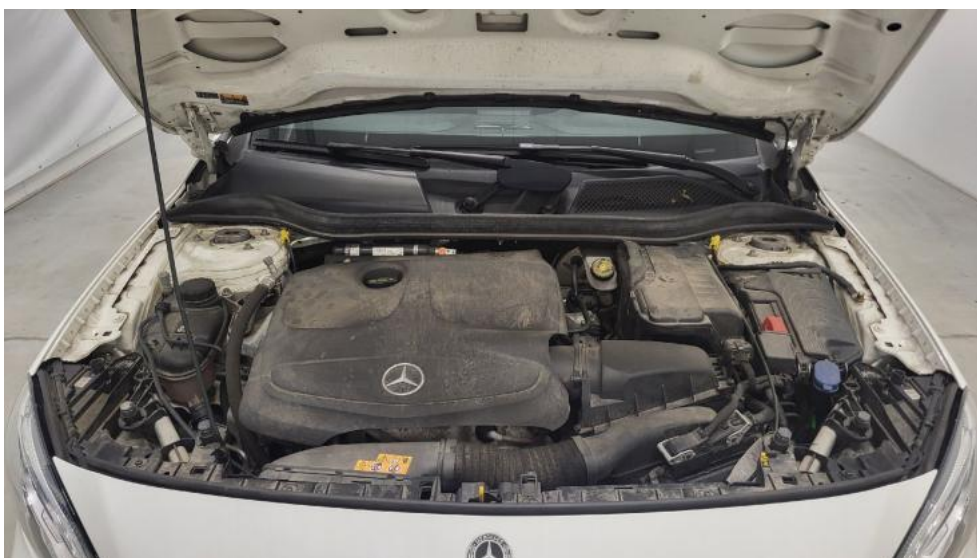


Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

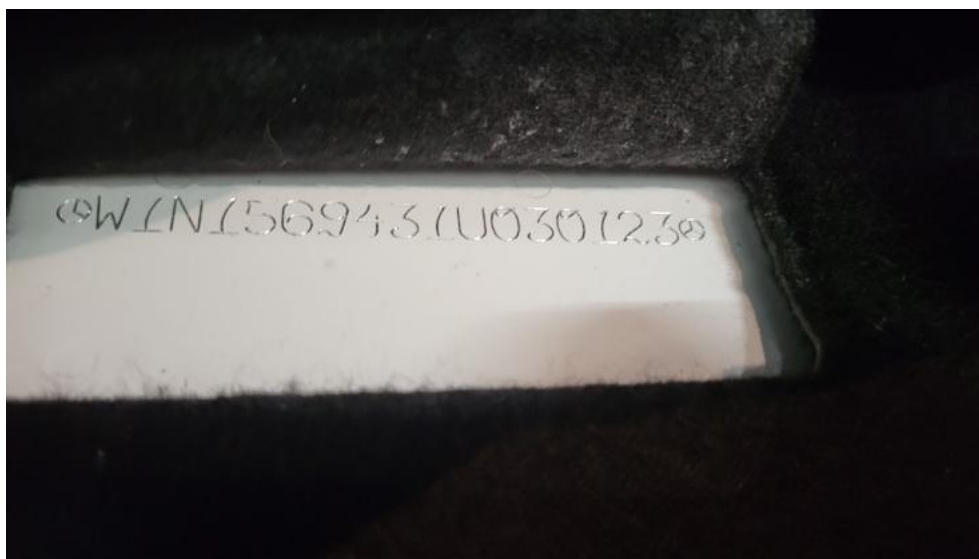


Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.


Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dowód rej. ksero Str. 1

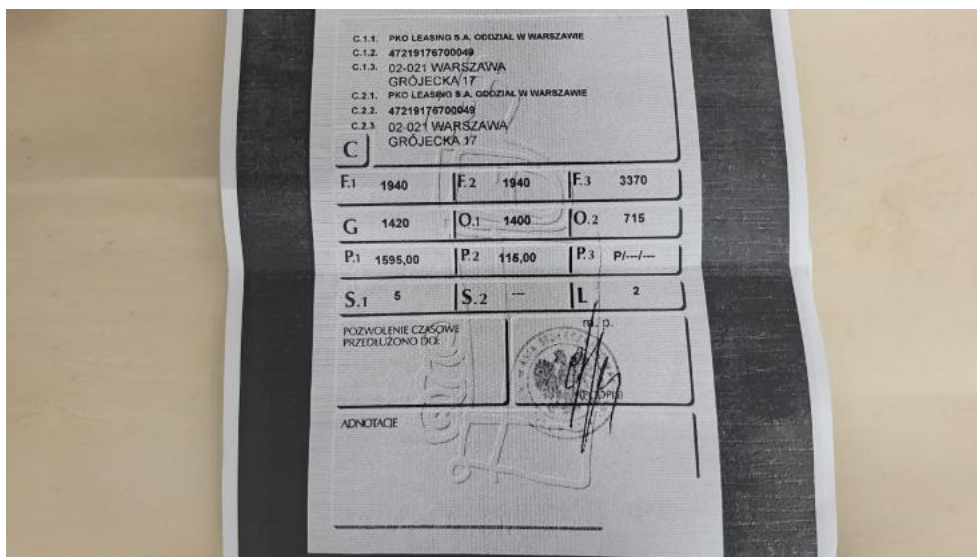PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. ksero str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu

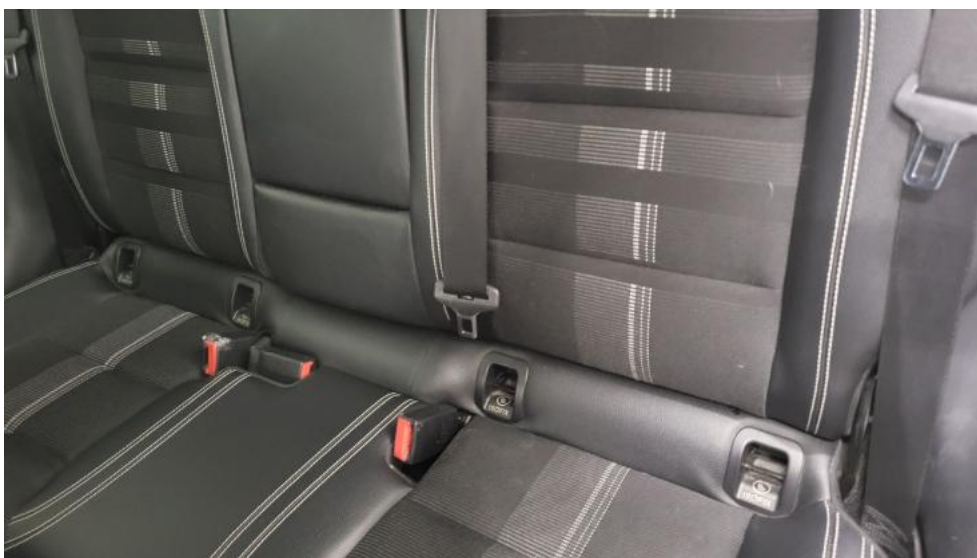


Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 48.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 68.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. praw. - Inne 1

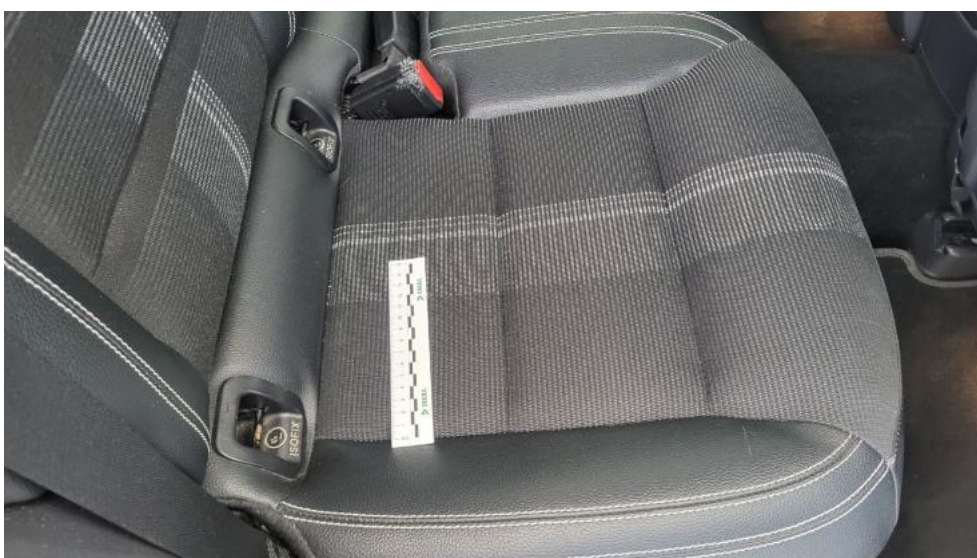


Photo 76.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 78.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1