

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/62531/26/07/07
Nr zlecenia/szkody: 23/047418
Data zlecenia: 07-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145343
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ/wersja	M5 Competition
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1895
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2440
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	625/460
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK486YT
VIN	WBS81CH090CF15546
Data 1. rejestracji	09-12-2020
Data nast. bad. techn.	02-07-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	105 570 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	2,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	2,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 37. Oświetlenie ambientowe |
| 2. Asystent martwego pola | 38. Oświetlenie powitalne |
| 3. Asystent parkowania z kamerą cofania | 39. Pasywana ochrona pieszych |
| 4. Asystent świateł drogowych | 40. Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 5. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika | 41. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym |
| 6. BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali) | 42. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 7. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 43. Podłokietnik przedni |
| 8. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 44. Podłokietnik tylny |
| 9. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył | 45. Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi |
| 10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) przód | 46. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto |
| 11. Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec | 47. Real Time Traffic Information |
| 12. Dodatkowe gniazda 12V w bagażniku | 48. Reflektory LED z tyłu |
| 13. Dostęp komfortowy | 49. Reflektory przednie diodowe (LED, adaptacyjne z BMW Selective Beam i asystent świateł drogowych) |
| 14. Dywaniki welurowe | 50. Servotronic M |
| 15. Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fot. kierowcy | 51. Speed Limit Info |
| 16. Felgi aluminiowe 20", Y-Spoke 789 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym | 52. Spojler tylny M |
| 17. Fotele przednie ogrzewane | 53. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line |
| 18. Fotele przednie sportowe | 54. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 19. Fotele przednie z podparciem lędźwiowym | 55. Tapicerka skórzana Merino o rozszerzonym zakresie |
| 20. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold | 56. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym |
| 21. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 57. Tempomat z funkcją hamowania |
| 22. Kierownica skórzana sportowa M | 58. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna | 59. Uchwyt na napoje |
| 24. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową | 60. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 25. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 61. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC |
| 26. Końcówki układu wydechowego po lewej i po prawej stronie, podwójne, okrągłe | 62. Usługi Concierge |
| 27. Lakier metalik | 63. Usługi ConnectedDrive |
| 28. Listwy ozdobne aluminium Carbon z listwą akcentową w perłowym chromie | 64. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 65. Wyświetlacz Head-Up |
| 30. Lusterka boczne składane elektrycznie | 66. Zawieszenie adaptacyjne |
| 31. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 67. Zawieszenie sportowe obniżone o 7mm |
| 32. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 68. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W |
| 33. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 69. Zestaw naprawczy do opon |

- | | |
|--|---|
| 34. Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy | 70. Zewnętrzne elementy w czerni na wysoki połysk |
| 35. Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu | 71. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 36. Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Fotele przednie i tylne ogrzewane | - |
| 3. Fotele przednie z funkcją masażu | - |
| 4. Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD | - |
| 5. Koło kierownicy ogrzewane | - |
| 6. Listwy ozdobne czarne aluminium Carbon z listwą akcentową w perłowym chromie | - |
| 7. Obramowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie | - |
| 8. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M | - |
| 9. Podsufitka Individual z Alcantary w kolorze antracytowym | - |
| 10. Reflektory BMW Individual Shadow Line | - |
| 11. Reflektory laserowe BMW | - |
| 12. System domykania drzwi | - |
| 13. Szyby przyciemniane tylne i boczne | - |
| 14. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o pełnym zakresie | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa	-
Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia, stan	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

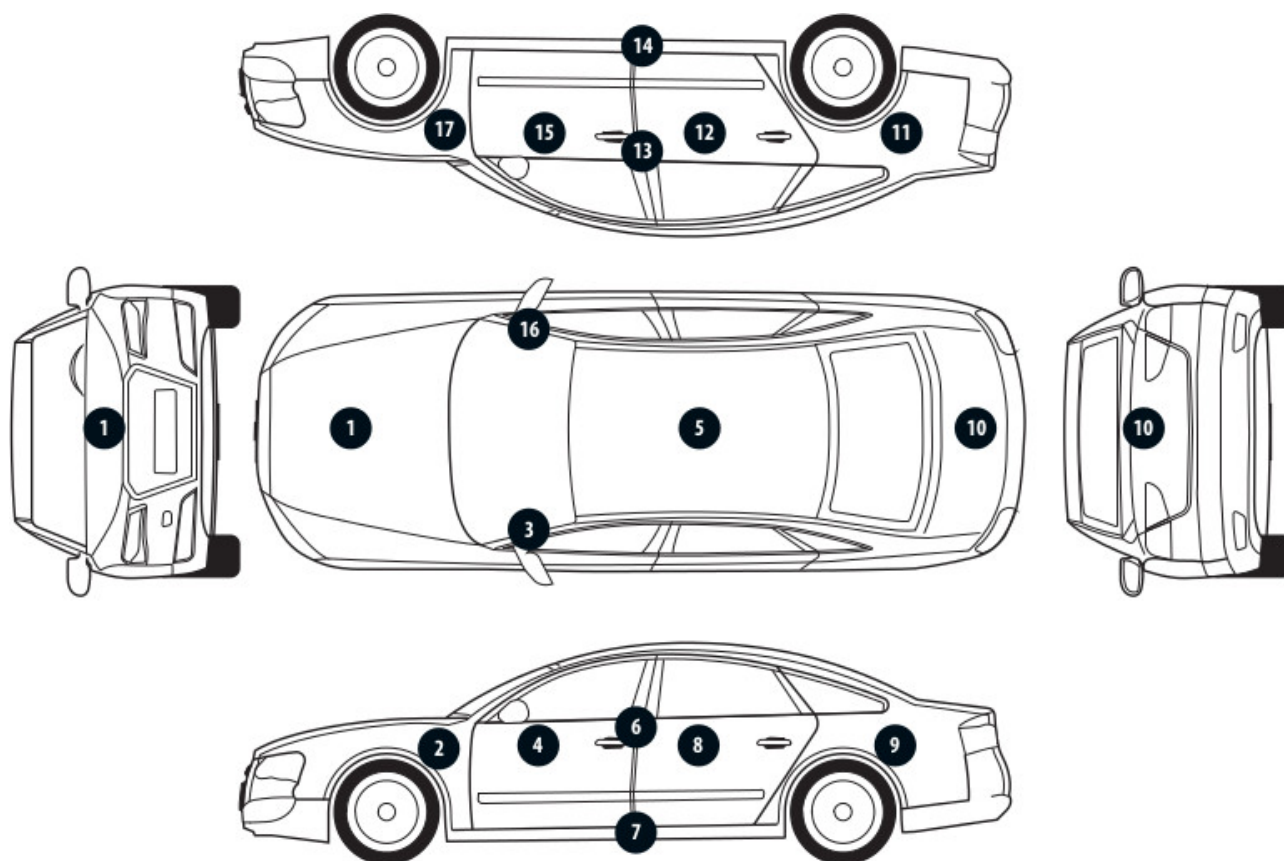

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 2000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja termin przeglądu minął 07/2025. Wymagana wymiana płynu hamulcowego od 07/2025. Reflektory oklejone folią. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: pokrywa przednia, błotnik przedni lewy/prawy. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

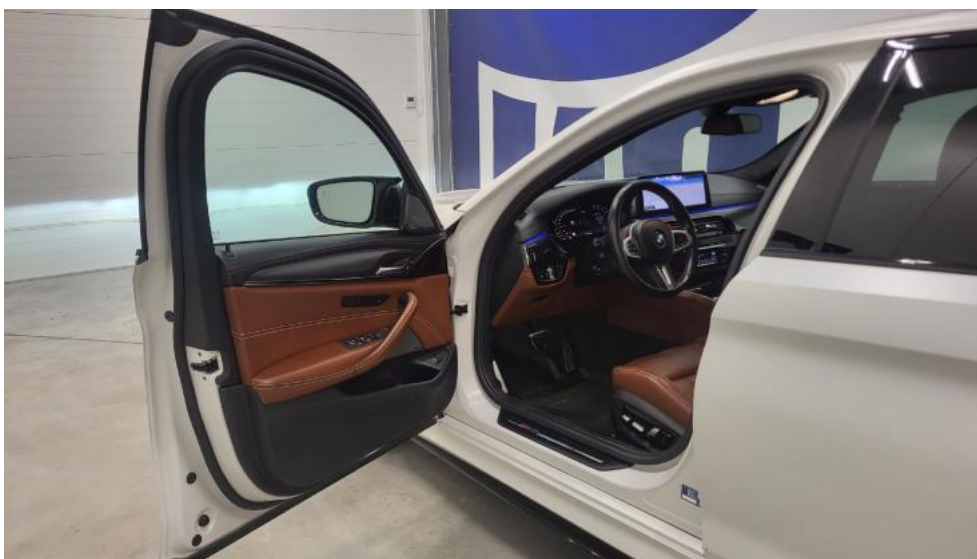

Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

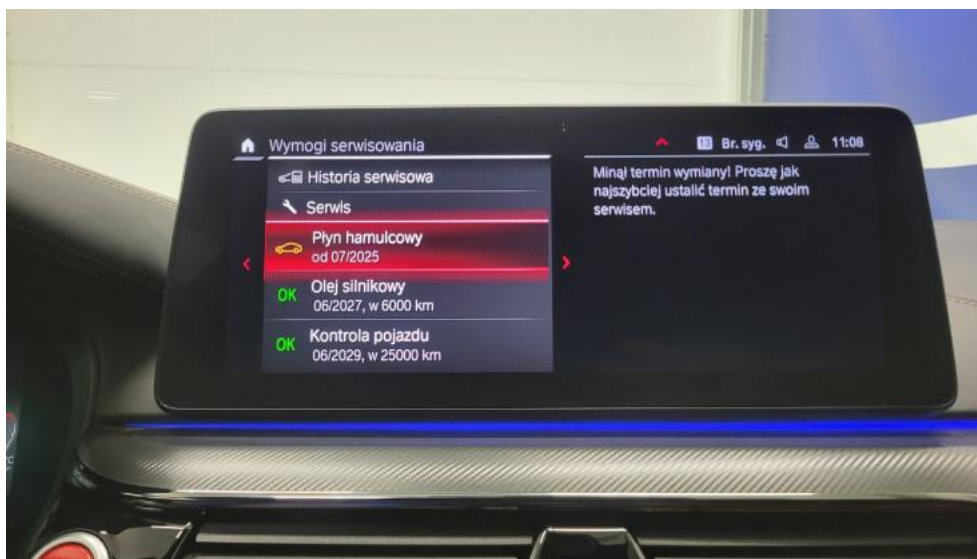

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane

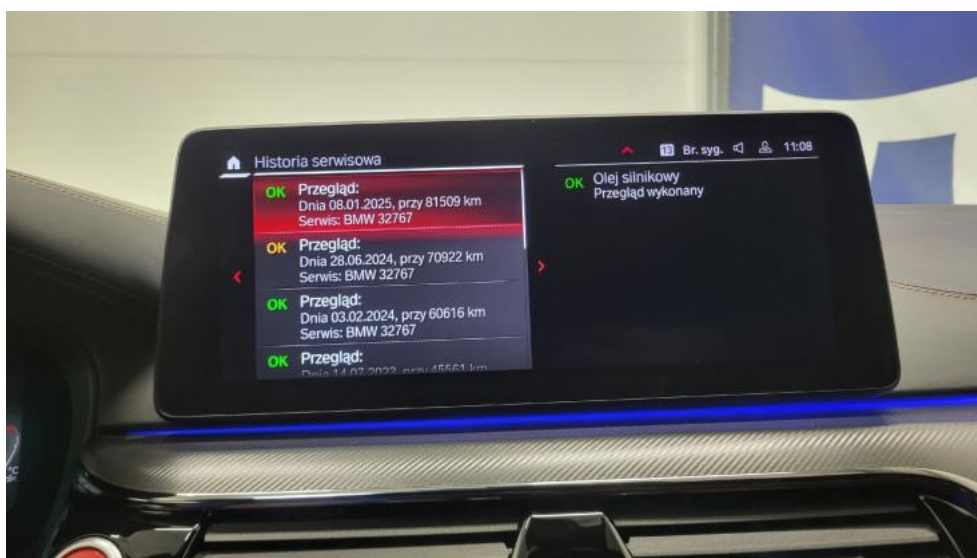

Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dowód rej. str. 2



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu

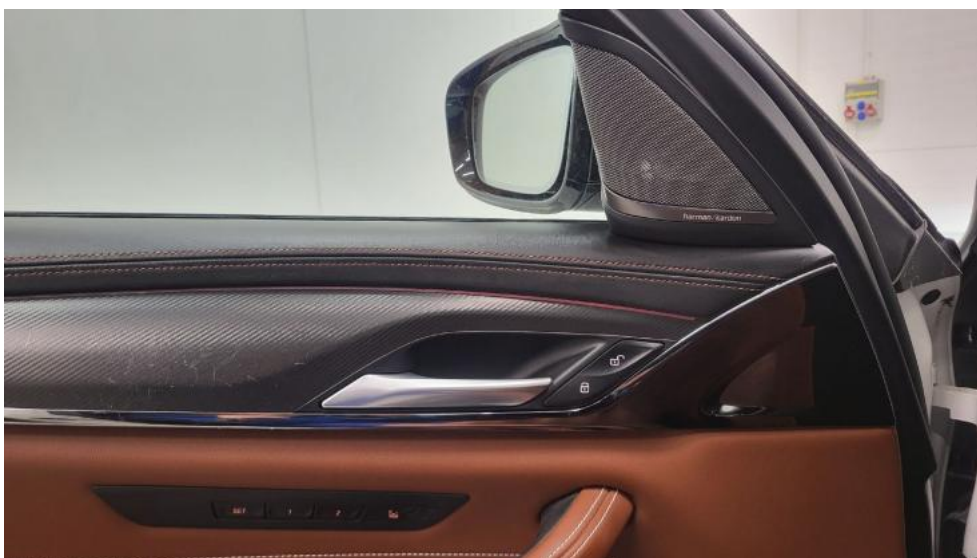

Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.


Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

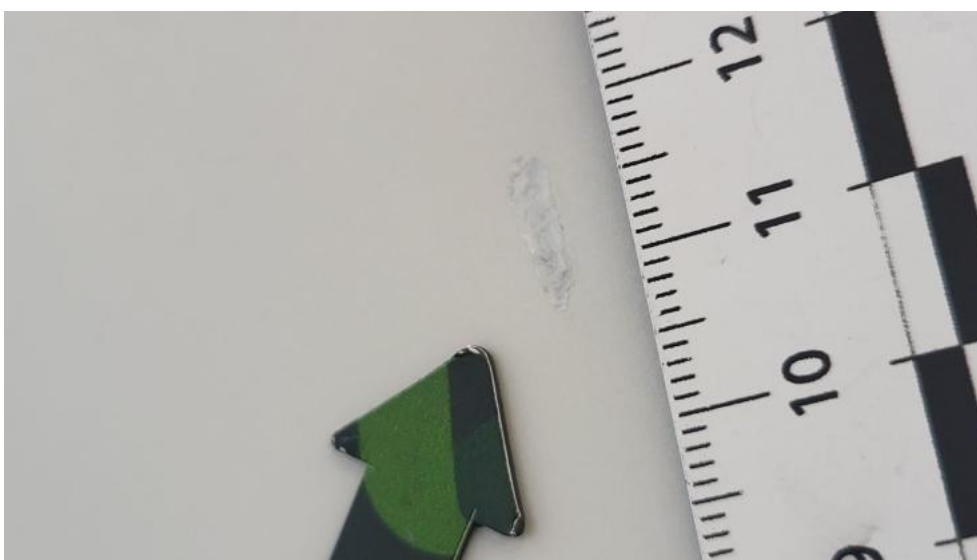

Fot. 56.

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 66.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 73.
Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 74.
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

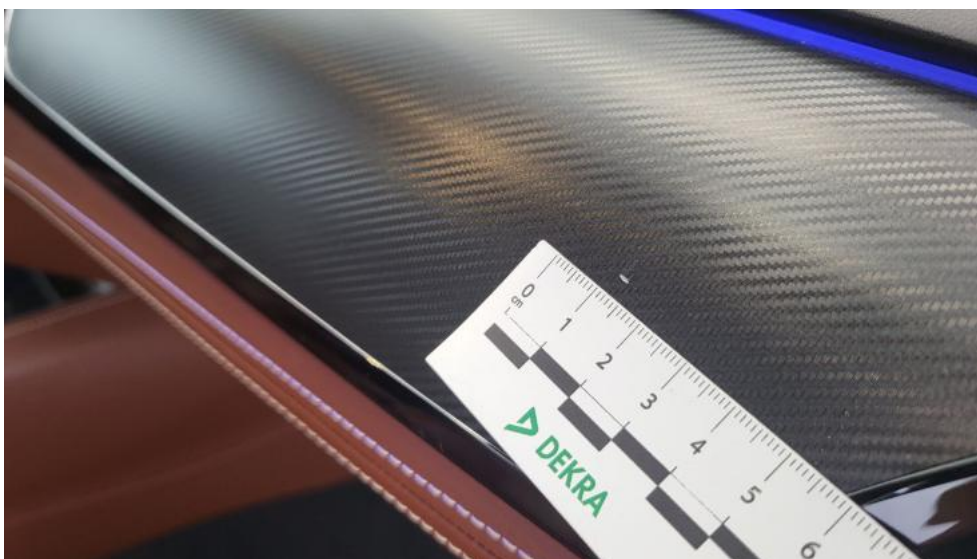

Fot. 75.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1