

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/59656/26/06/30
commission/ damage No. : 22/024174
Date of commission: 30-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0112300
Manufacturer	SKODA
Model	Superb III 15-19
Type / version	Superb 2.0 TDI L&K DSG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1480
Gross vehicle weight [kg]	2116
Wheelbase 1/2	2841
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK415WN
VIN / serial number	TMBAJ7NPXH7503358
Date of first registration	21-07-2017
Date of next. tech. test	10-02-2027
Year of manufacture	2017
Readout [km]	255 067 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	4,0 mm
	left	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	3,0 mm
back	right	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	5,0 mm
	left	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Active body control, Selectable driveline characteristics | 44. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 45. Light Alloy wheels 18" |
| 3. Armrest (s) front | 46. Metal finish |
| 4. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 47. Mobile Tire System |
| 5. Artificial leather upholstery, Leather upholstery | 48. On board computer |
| 6. Automated High-beam assist | 49. Other |
| 7. Automatic climate control | 50. Other |
| 8. Automatic limited slip differential | 51. Other |
| 9. Blind spot warning | 52. Other |
| 10. Bluetooth interface | 53. Other |
| 11. Bord communication: other, DVD-player, mp3 Player, Navigation system, USB in, Voice control for navigation system | 54. Other |
| 12. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 55. Other |
| 13. Brake Assist, Distance control | 56. Other |
| 14. Cargo net | 57. Other |
| 15. Child seat fixation | 58. Other |
| 16. Cornering Headlights, Fog lamps | 59. Other |
| 17. Cornering Headlights, Xenon-light | 60. Other |
| 18. Cruise control | 61. Other |
| 19. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming | 62. Other |
| 20. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 63. Other |
| 21. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 64. Other |
| 22. Driver knee airbag | 65. Other |
| 23. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 66. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 67. Power assisted brakes |
| 25. Electric tailgate | 68. Power assisted brakes |
| 26. Exterior design: other | 69. Power assisted brakes |
| 27. Exterior design: other | 70. Power windows front, Power windows rear |
| 28. Exterior lighting: other | 71. Rain sensor |
| 29. Exterior lighting: other | 72. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 30. Extra power outlet | 73. Rear-view mirror autodimming |
| 31. Floor mat | 74. Remote controlled central locking |
| 32. Hatch/skibag in rear bench | 75. Soundsystem |
| 33. Headlamp wash | 76. Start/Stop system |
| 34. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 77. Storage facilities in general |
| 35. Interior lights: other accessories | 78. Storage facilities in general |
| 36. Interior lights: other accessories | 79. Sunblind rear side door manual, Sunblind tailgate window manual |
| 37. Interior lights: other accessories | 80. Telematic |
| 38. Interior: other | 81. Tinted rear windows |
| 39. Interior: other | 82. Traction control |
| 40. Keyless go | 83. Tyre pressure control (RDC) |
| 41. LED Daytime running lights | 84. Uni-Lackierung |
| 42. LED rear lights | 85. Vehicle immobilizer |
| 43. Lane control assistant | 86. Windscreen wash-nozzle heated |

Dealer's equipment (selected items)

1. Adaptive Cruise Control -
2. Diminished spare wheel -
3. Glass tilt/slide sunroof electric -
4. Metallic paint -
5. Rear view camera -
6. Windscreen heating -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

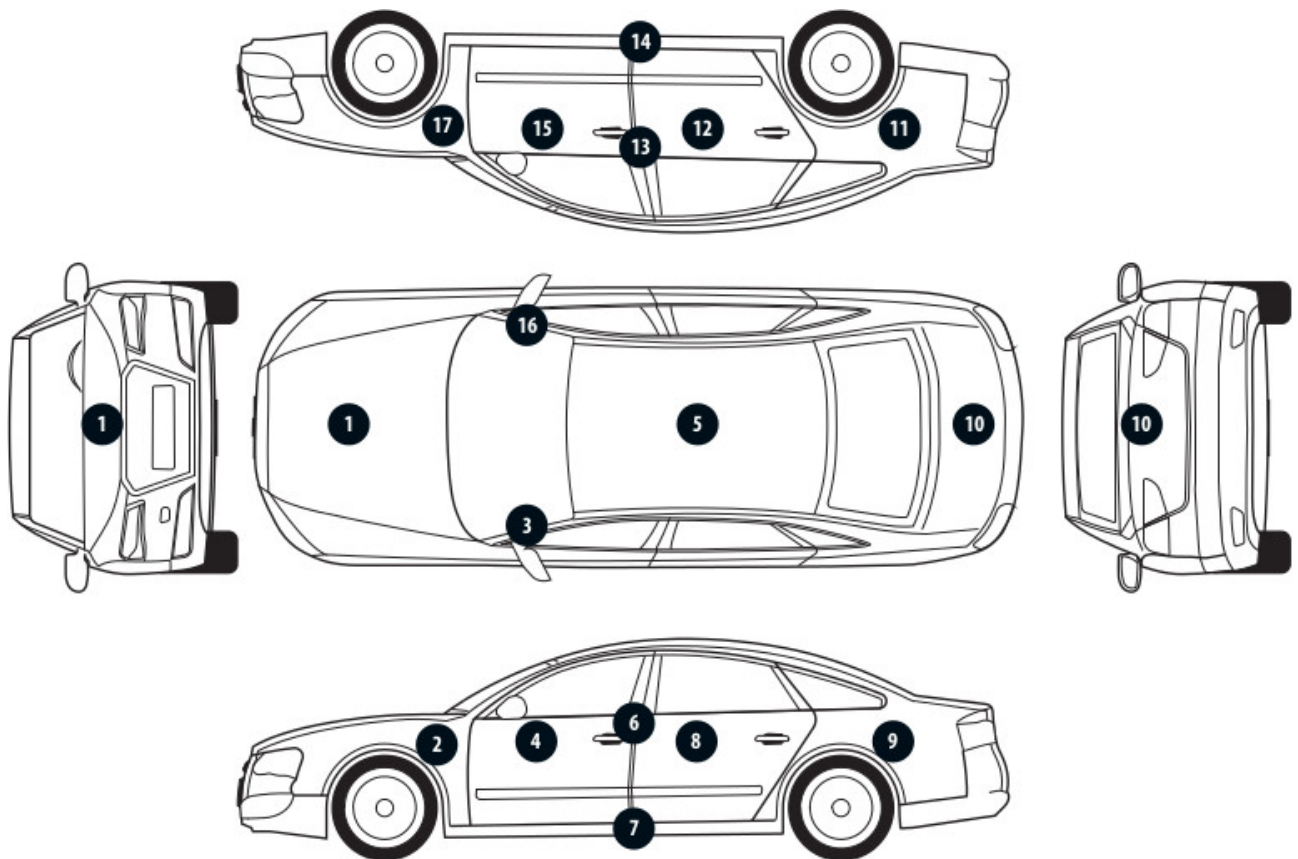Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 1000
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/52

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

3

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w dwóch kluczykach, groty prawidłowe. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Głośna praca drzwi przednich lewych. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Brak dywanika lewy przód. Widoczne wady lakiernicze. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

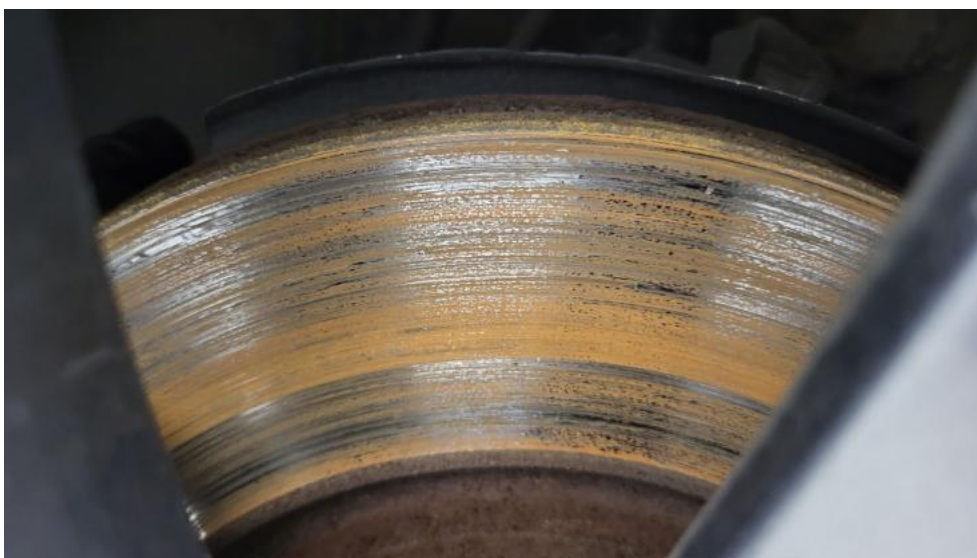


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

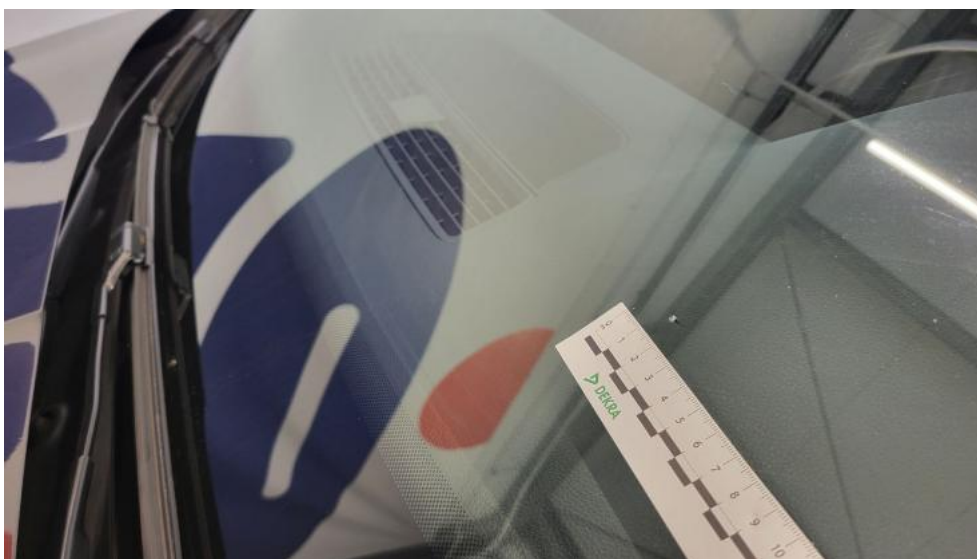


Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Ślotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa drzwi tylnych P - Inne 1



Photo 56.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

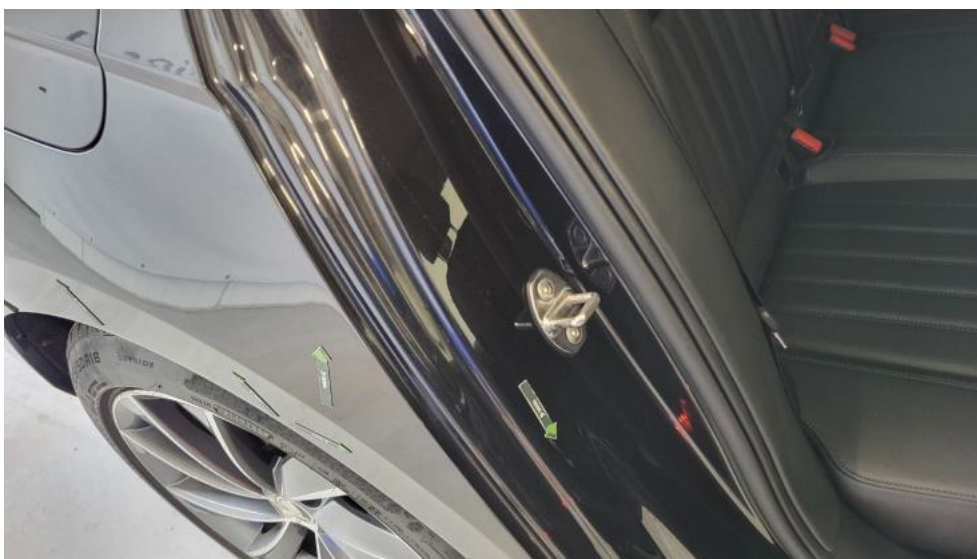


Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 66.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

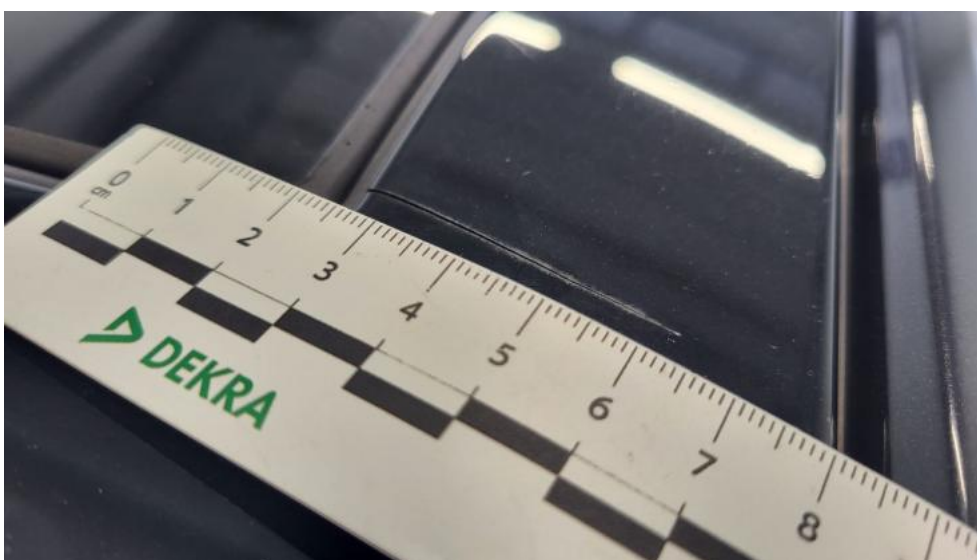


Photo 70.

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 74.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 80.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 86.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1