

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/37063/25/05/22
commission/ damage No. : 19/031931
Date of commission: 22-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0105170
Manufacturer	AUDI
Model	A6 [4G] 11-14
Type / version	A6 2.0 TDI ultra S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1735
Gross vehicle weight [kg]	2240
Wheelbase 1/2	2912
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	RZ7210W
VIN / serial number	WAUZZZ4GXEN192835
Date of first registration	28-05-2015
Date of next. tech. test	15-07-2025
Year of manufacture	2014
Readout [km]	378 622 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	225/55 17 101V	4,5 mm
	left	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	225/55 17 101V	4,5 mm
back	right	DEBICA, FRIGO HP2	225/55 17 101V	3,0 mm
	left	DEBICA, FRIGO HP2	225/55 17 101V	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 28. LED Daytime running lights |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 29. LED rear lights |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 30. Leather gearshifter/switch |
| 4. Armrest (s) rear | 31. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 5. Automatic climate control | 32. Light alloy wheels from 17" |
| 6. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 33. Other |
| 7. Automatic limited slip differential | 34. Other |
| 8. Bord communication: other, On board monitor | 35. Other |
| 9. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 36. Other |
| 10. CD-player, Radio | 37. Other |
| 11. Child seat fixation | 38. Power assisted brakes |
| 12. Colored glass | 39. Power windows front, Power windows rear |
| 13. Cruise control | 40. Pre-Crash System |
| 14. Diminished spare wheel | 41. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 15. Distribution of braking force electronically | 42. Remote controlled central locking |
| 16. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 43. Selectable driveline characteristics |
| 17. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 44. Servotronic |
| 18. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 45. Start/Stop system |
| 19. Exterior design: other | 46. Steering wheel manually adjustable |
| 20. Exterior design: other | 47. Textile upholstery |
| 21. Exterior design: other | 48. Traction control |
| 22. Extra power outlet | 49. Tyre pressure control (RDC) |
| 23. Floor mat | 50. Uni-Lackierung |
| 24. Headlamp wash, Xenon-light | 51. Vehicle immobilizer |
| 25. Headrest rear, middle, Headrests front, Rear headrests | 52. Windscreen wash-nozzle heated |
| 26. Interior decoration: other | 53. vehicle tracking system preparation |
| 27. Interior lights: other accessories | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control | - |
| 2. Alcantara upholstery, Leather upholstery | - |
| 3. DAB radio | - |
| 4. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 5. Metallic paint | - |
| 6. Navigation system | - |
| 7. Rear view camera | - |
| 8. Rear-view mirror autodimming | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Regularity of service review -
Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 1000
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 500
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero potwierdzenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja o okładzinie hamulca. Informacja o terminie przeglądu. Nietypowe odgłosy z komory silnika do weryfikacji serwisowej. Ciężki długotrwały rozruch. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

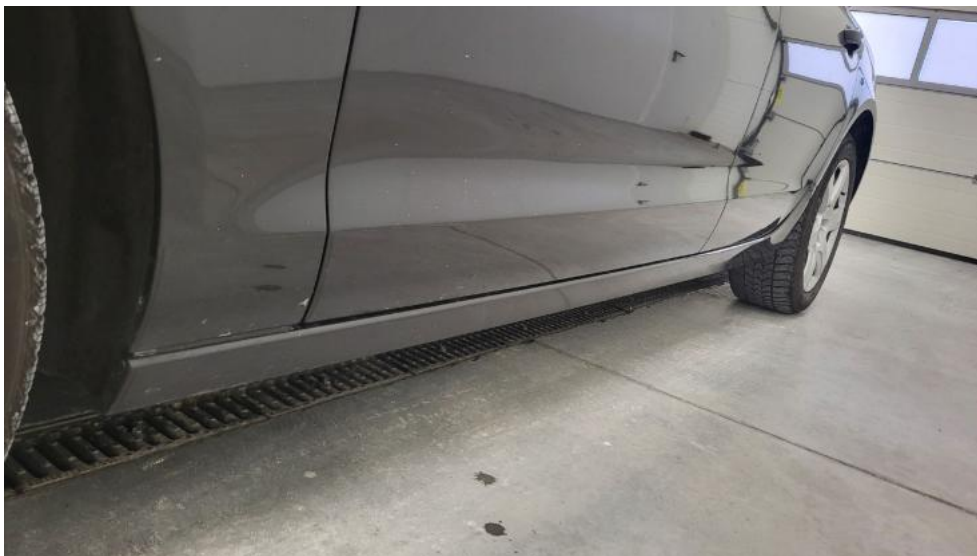


Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)

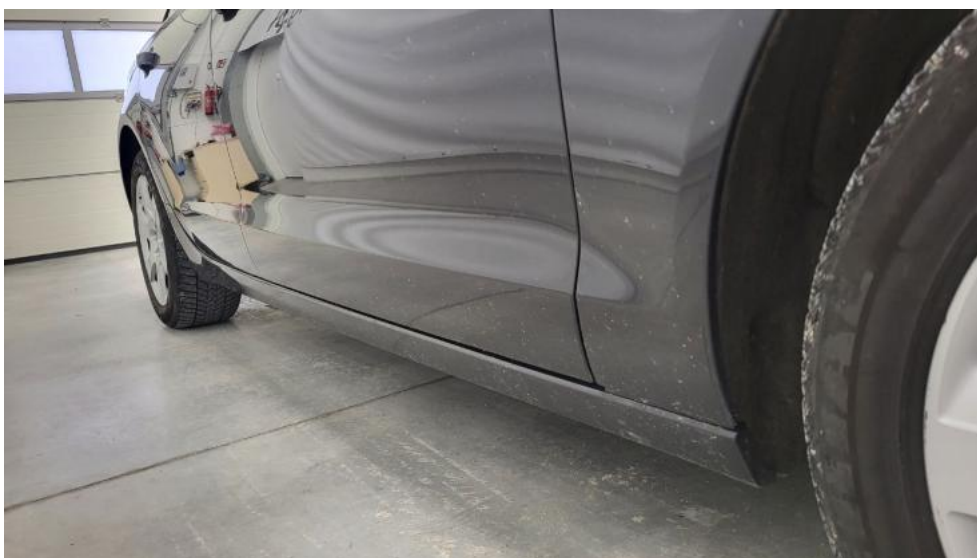


Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)

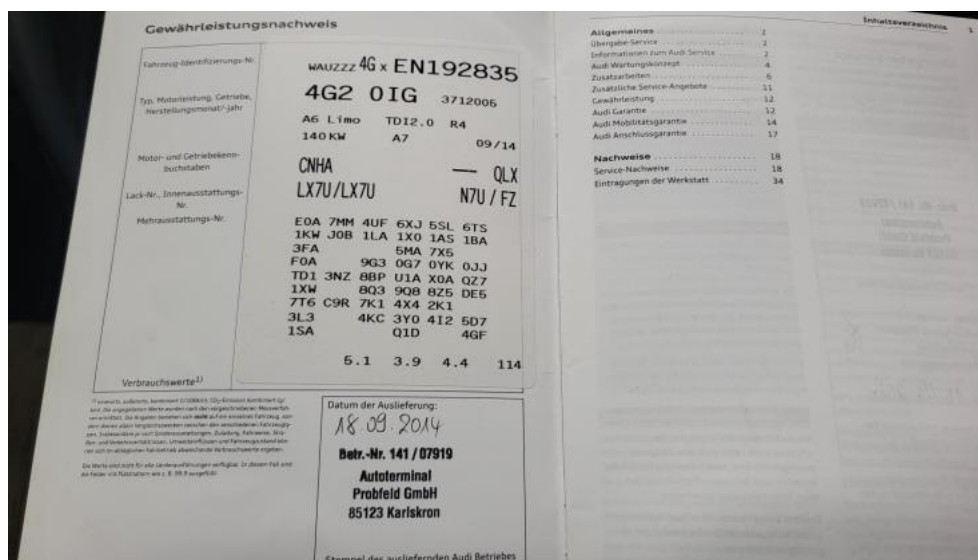
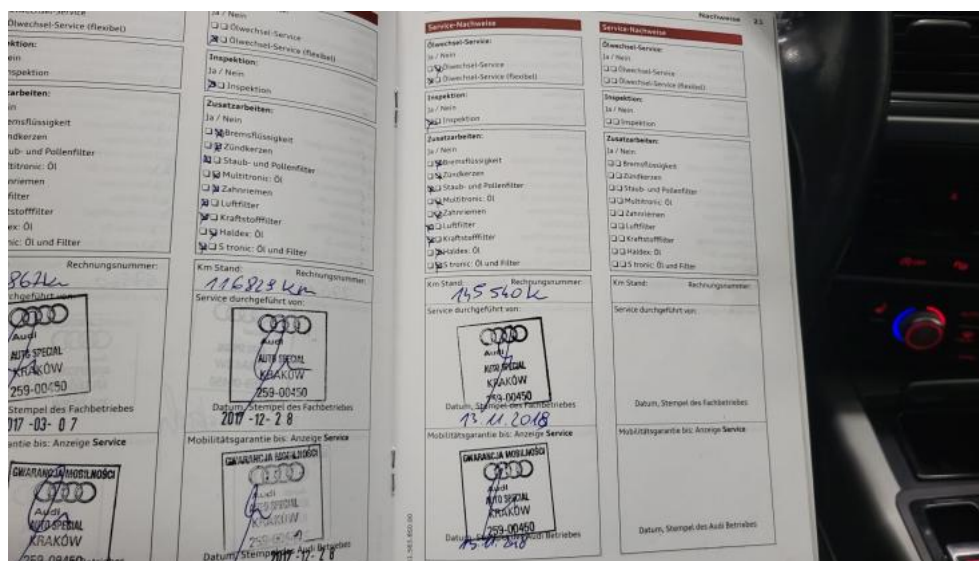



Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

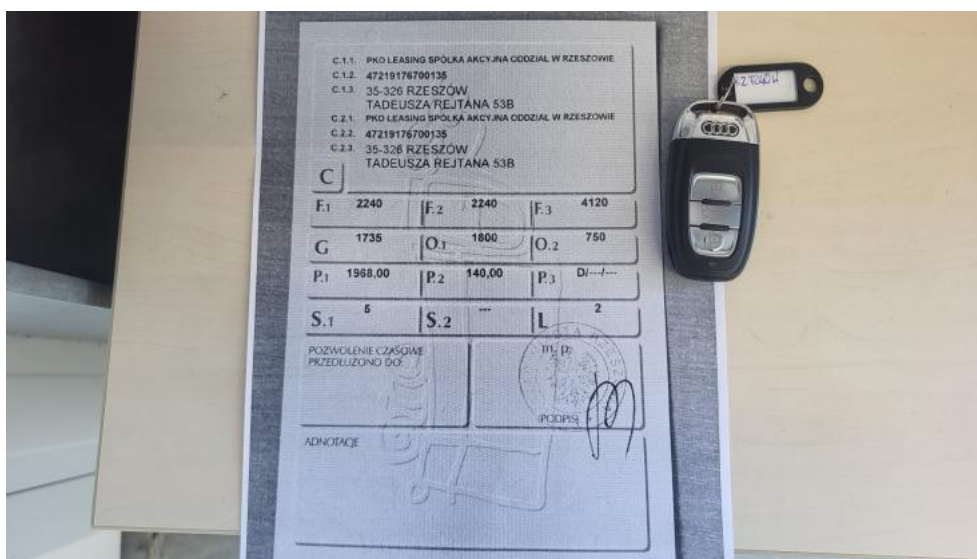PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

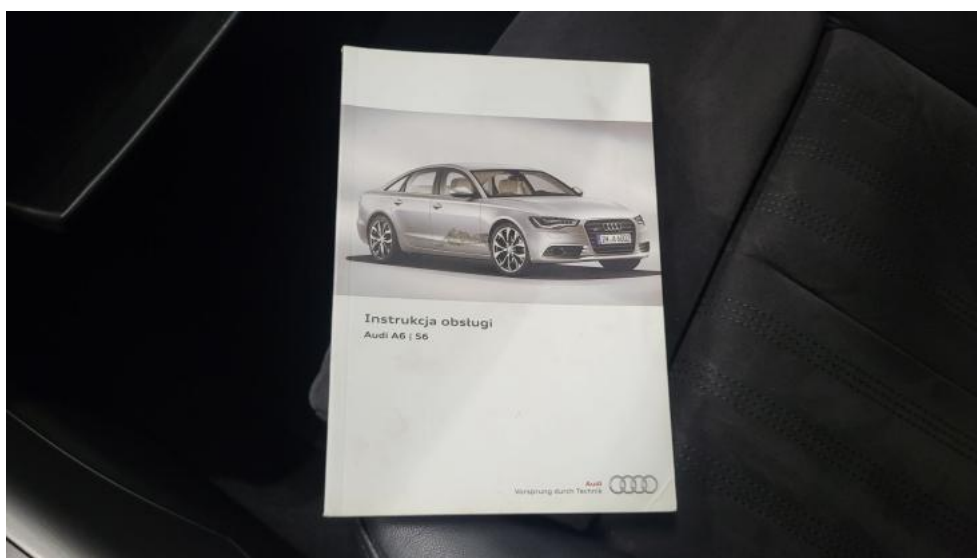**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

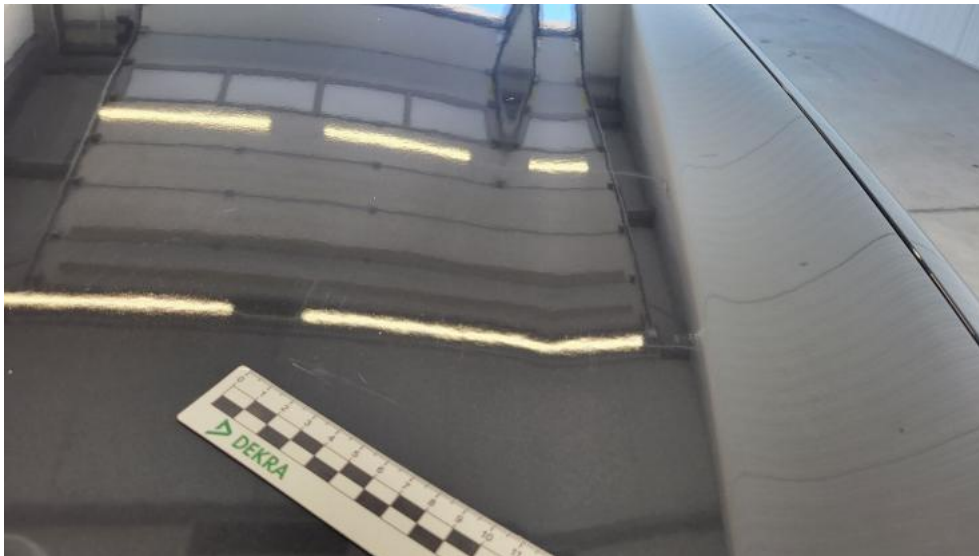


Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

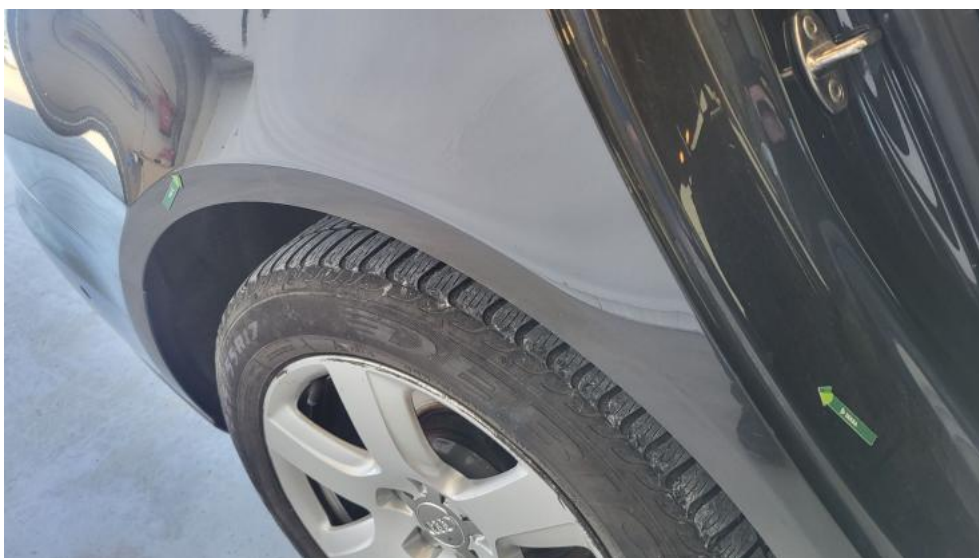


Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

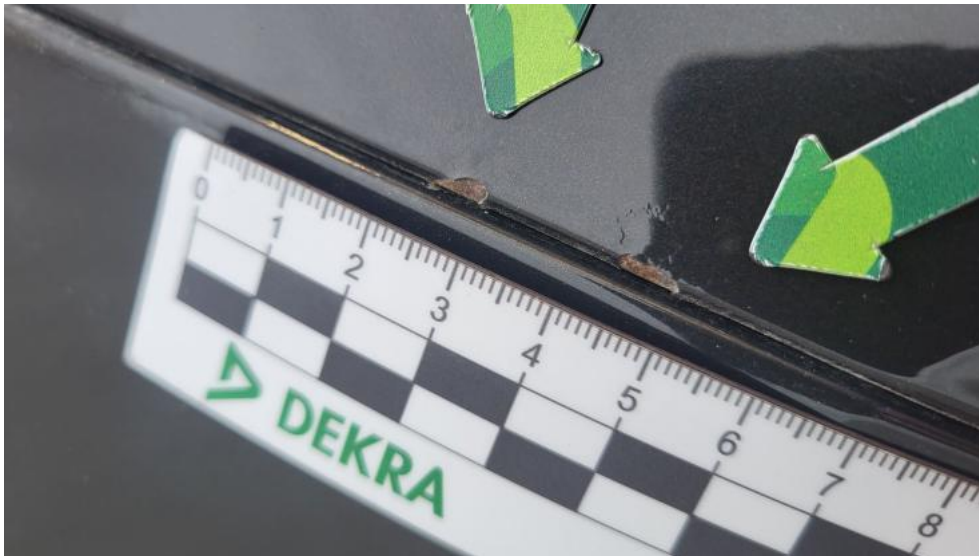


Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 52.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 56.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Podłokietnik środkowy przedni - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 72.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 74.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Photo 76.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1