

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/45324/26/05/20
 commission/ damage No. : 21/004157
 Date of commission: 20-05-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0137153
Manufacturer	VOLVO
Model	XC90 19-24
Type / version	XC90 B5 D AWD R-Design aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2132
Gross vehicle weight [kg]	2670
Wheelbase 1/2	2984
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	-
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	235/173
Gearbox	automatic
Registration /record No.	GD843XG
VIN / serial number	YV1LCK2VCM1738116
Date of first registration	10-03-2021
Date of next. tech. test	10-03-2026
Year of manufacture	2021
Readout [km]	142 489 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 19 105V	3,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 19 105V	3,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 19 105V	3,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 19 105V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 45. Lane control assistant |
| 2. Airbag: other | 46. Leather gearshifter/switch |
| 3. Alarm | 47. Leather gearshifter/switch |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 48. Leather steering wheel, Sports steering wheel |
| 5. Armrest (s) front | 49. Light Alloy wheels 20'' |
| 6. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 50. Luggage compartment cover |
| 7. Bluetooth interface | 51. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric |
| 8. Bluetooth interface, CD-player, On board monitor, Radio, USB in | 52. Memory seat |
| 9. Bord climate: other | 53. Navigation system |
| 10. Bord entertainment: other accessories, iPod Interface | 54. On board computer |
| 11. Cargo net | 55. On board monitor |
| 12. Child seat fixation | 56. Other |
| 13. Comfort suspension | 57. Other |
| 14. DAB radio | 58. Other |
| 15. Distance control | 59. Other |
| 16. Distribution of braking force electronically | 60. Other |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 61. Other |
| 18. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 62. Other |
| 19. Door mirrors electrically foldable | 63. Other |
| 20. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 64. Other |
| 21. Driver knee airbag | 65. Other |
| 22. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 66. Other, Seats: other |
| 23. Dualzone automatic climate control | 67. Park Distance Control rear |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 68. Passenger seat electrically adjustable |
| 25. Electric tailgate | 69. Power assisted brakes |
| 26. Exterior design: other | 70. Power assisted brakes |
| 27. Exterior design: other | 71. Rain sensor |
| 28. Exterior design: other | 72. Rear bench foldable in two separate parts |
| 29. Exterior design: other | 73. Rear headrests electrically adjustable |
| 30. Exterior thermometer | 74. Remote controlled central locking |
| 31. Extra power outlet | 75. Roof railing |
| 32. Extra power outlet | 76. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear |
| 33. Floor mat | 77. Seats: other |
| 34. Fog lamps | 78. Selectable driveline characteristics |
| 35. Hill holder | 79. Sport seats front, Upholstery with leather inserts |
| 36. Interior lights: other accessories | 80. Steering wheel with radio operation |
| 37. Interior lights: other accessories, Interior: other | 81. Sunblind rear side door manual |
| 38. Interior: other | 82. Traction control |
| 39. Interior: other | 83. Traffic sign recognition |
| 40. Interior: other | 84. Tyre pressure control (RDC) |
| 41. Internet access | 85. Uni-Lackierung |
| 42. Keyless go | 86. Vehicle immobilizer |
| 43. LED front dim light | 87. Whiplash-protection-system |
| 44. Lane control assistant | 88. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)} |

Dealer's equipment (selected items)

1. Blind spot warning, Rear Cross Traffic Alert

2. Heated seat driver, Heated seat passenger, Independent vehicle heater, Rear seat heating, Steering wheel heated, Windscreen wash-nozzle heated -
 Ogrzewanie postojowe
 Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane
 Fotele przednie ogrzewane
 Fotele w drugim rzędzie ogrzewane
 Kierownica podgrzewana
 Fotele tylne ogrzewane
3. Leather upholstery, Ventilated front seat -
4. On board monitor, Park Distance Control front, Rear view camera, Soundsystem, USB in -
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
 System Audio High Performance Harman/Kardon - 14 głośników, USB/AUX
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
5. Other -
6. Pearl effect paint -
7. Tinted rear windows -
8. Windscreen heating -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
 Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating

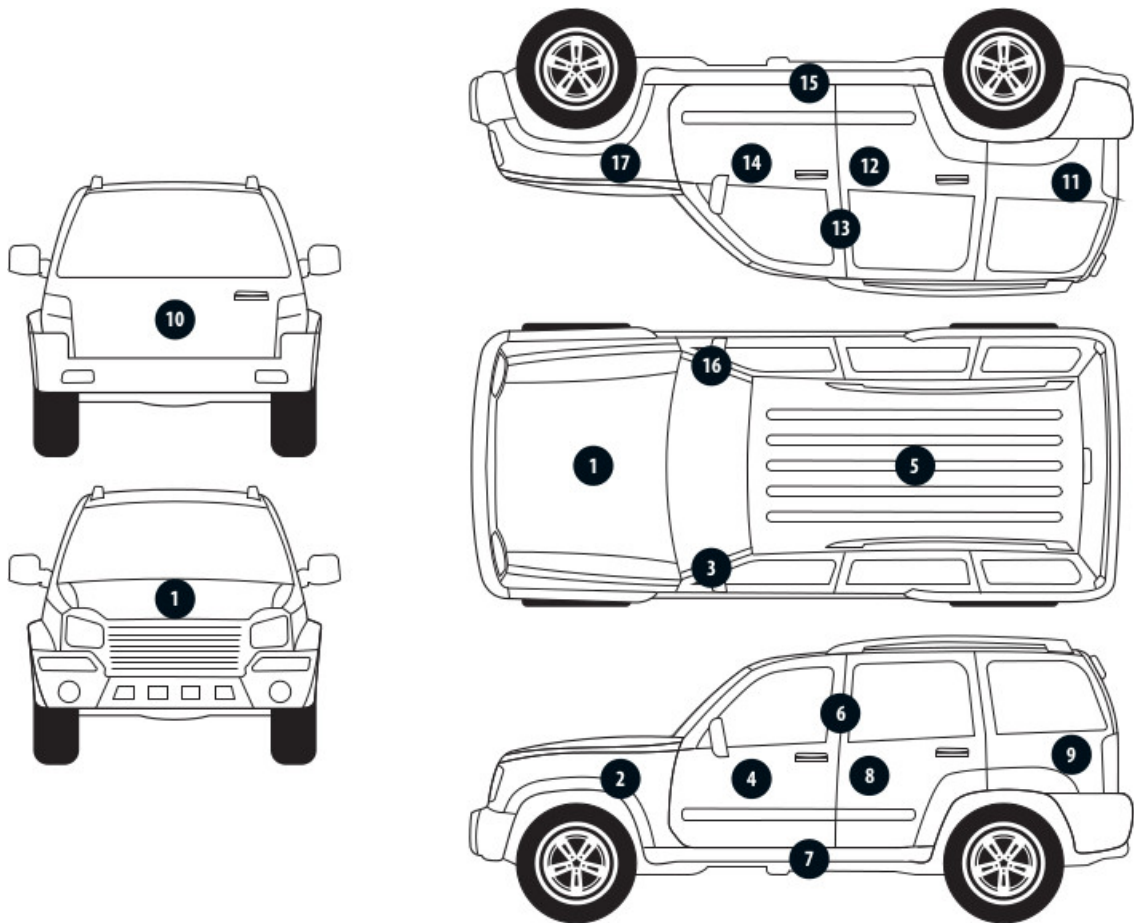

No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	150 - 200
11	Side right wall	150 - 500
12	Rear right door	150 - 1000
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 1000
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. W CEPIK informacja o powstałej szkodzie układu kierowniczego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

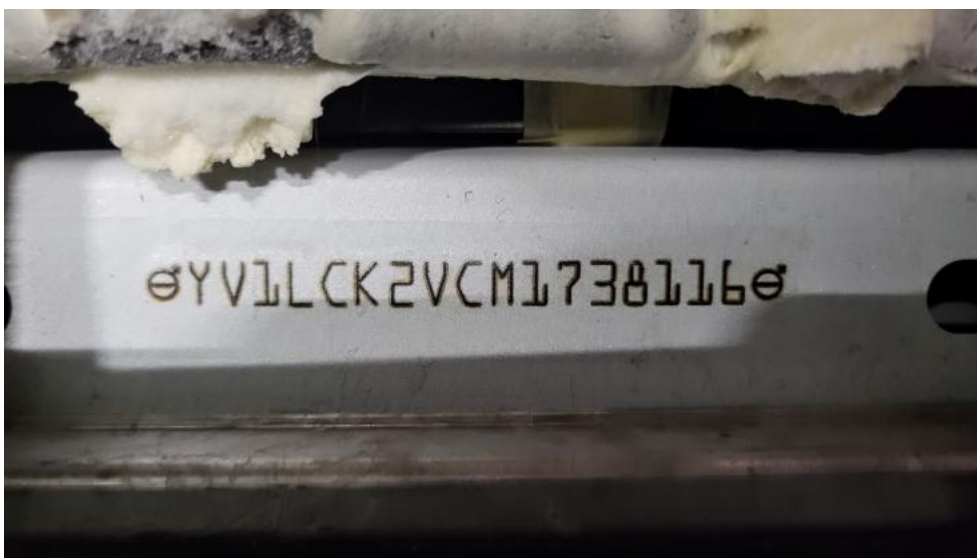


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Kierownica z lewej strony



Photo 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

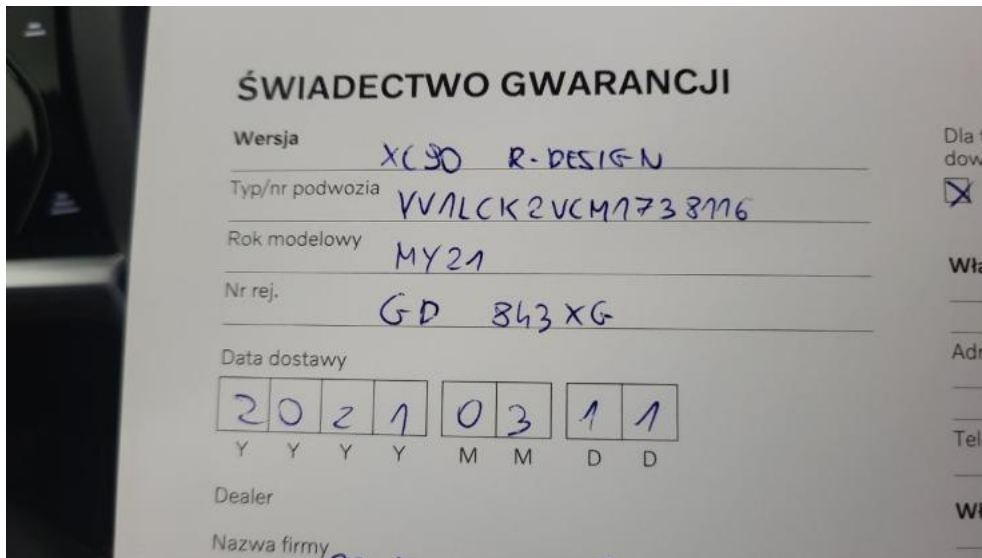


Photo 33.
Książka serwisowa – dane

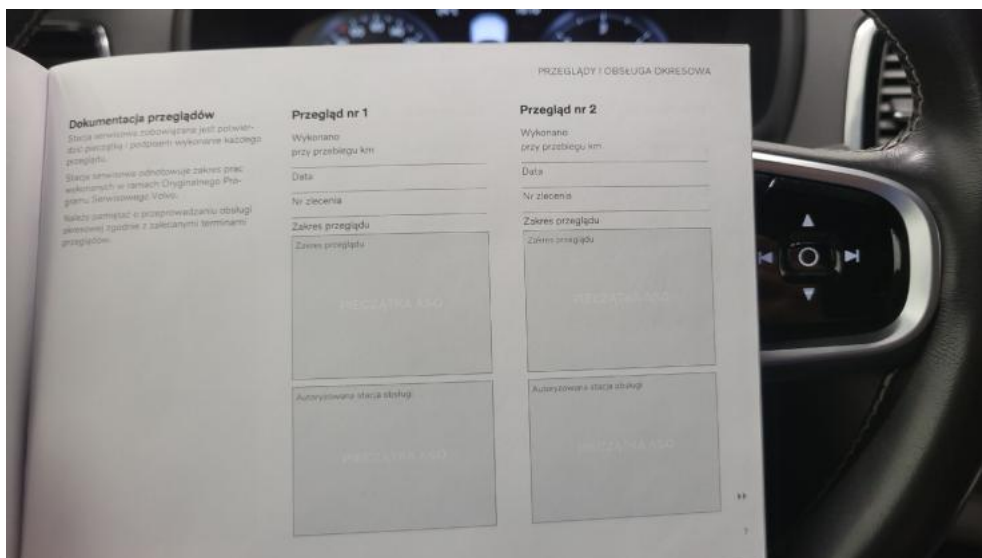


Photo 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dowód rej. ksero Str. 1



Photo 36.
Dowód rej. ksero str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

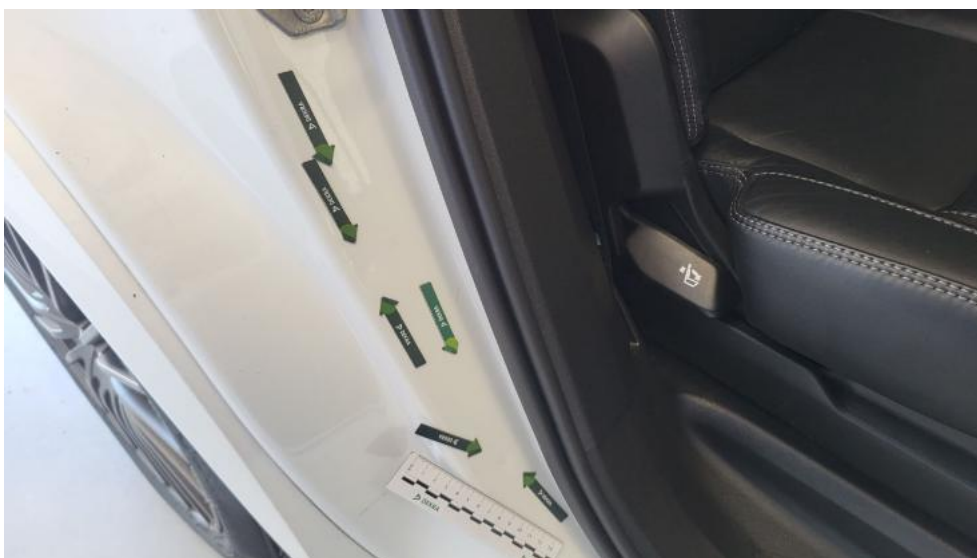


Photo 50.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 52.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Dach - Inne 1



Photo 54.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

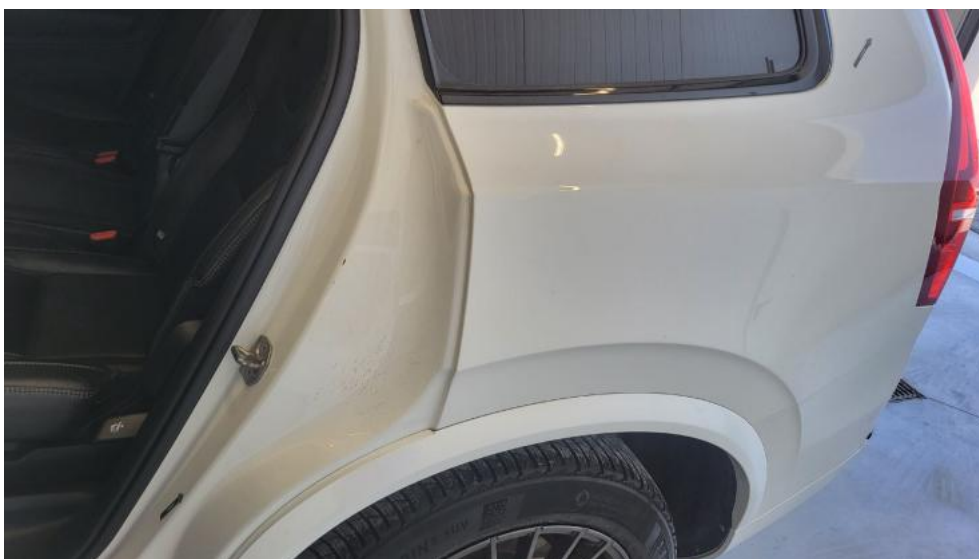


Photo 55.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

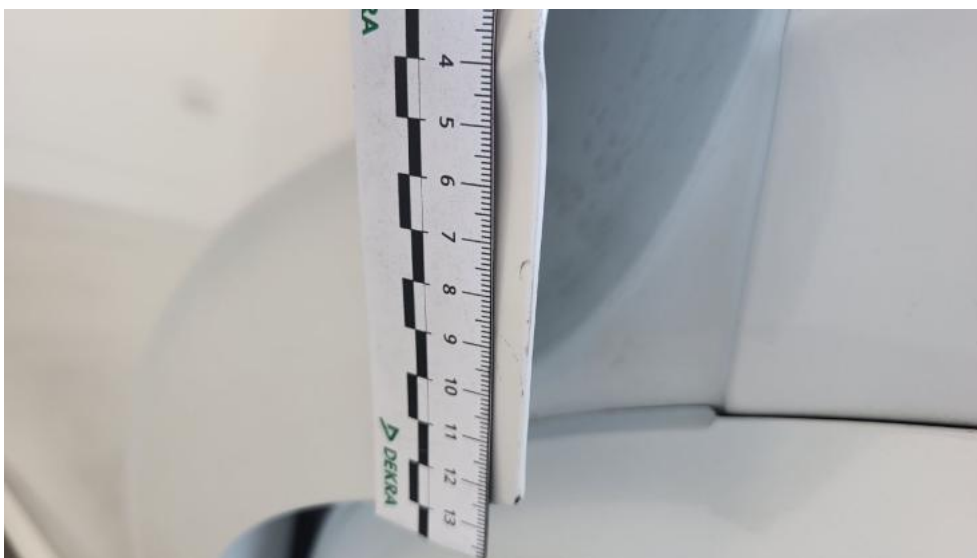


Photo 60.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 64.
Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 70.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.
Wykładzina podłogi - Rysa/odprysk 1