

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55157/26/06/16
commission/ damage No. : PS24/02717
Date of commission: 16-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0137766
Manufacturer	AUDI
Model	A6 [C8] 18-23
Type / version	A6 35 TDI mHEV S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1709
Gross vehicle weight [kg]	2255
Wheelbase 1/2	2924
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	163/120
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU4342S
VIN / serial number	WAUZZZF24NN028904
Date of first registration	10-02-2022
Date of next. tech. test	07-02-2027
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	252 638 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	225/55 18 102Y	4,5 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	225/55 18 102Y	4,5 mm
back	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	225/55 18 102Y	4,5 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	225/55 18 102Y	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Alarm | 36. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem |
| 2. All wheel drive in general, Other | 37. LED front dim light |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 38. Lampy : Światła do jazdy dziennej |
| 4. Armrest (s) front | 39. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 5. Audi Music Interface | 40. Listwy progowe - aluminiowe |
| 6. Bluetooth interface | 41. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric |
| 7. Body-coloured bumpers, Bumpers: other | 42. Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie |
| 8. Bord climate: other | 43. Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 9. Brak haka holowniczego | 44. Other |
| 10. Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX) | 45. Other |
| 11. Brak układu zmywania reflektorów | 46. Other |
| 12. Colored glass | 47. Other |
| 13. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | 48. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni |
| 14. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 49. Passive Tyre pressure control |
| 15. Dualzone automatic climate control | 50. Podsufitka tkaninowa |
| 16. Dywaniki z przodu i z tyłu | 51. Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu |
| 17. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 52. Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera |
| 18. Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej | 53. Pre-Crash System |
| 19. Exterior design: other | 54. Quattro ultra |
| 20. Exterior design: other | 55. Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym |
| 21. Exterior design: other | 56. Seats: other |
| 22. Felgi aluminiowe 17" - (10-ramienne) z ogumieniem 7,5j x17" | 57. Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane |
| 23. Floor mat | 58. Standardowy zestaw pedałów obsługi |
| 24. Gałka dźwigni skrzyni biegów | 59. Start/Stop system |
| 25. Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata | 60. System MMI Navigation |
| 26. Hamulce tarczowe z przodu | 61. System nagłośnienia - 8 głośników |
| 27. Hamulce tarczowe z tyłu | 62. Tapicerka tkaninowa Index |
| 28. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 63. Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości |
| 29. Headrests front | 64. Układ wydechowy |
| 30. ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu | 65. Vehicle immobilizer |
| 31. Infotainment system (MIB3) | 66. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 32. Interior decoration: other | 67. Zamek centralny sterowany falami radiowymi |
| 33. Interior lights: other accessories | 68. Zawieszenie dynamiczne |
| 34. Interior: other | 69. Zestaw naprawczy - tire mobility set |
| 35. Interior: other | 70. Światła tylne w technice LED |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Bord communication: other | - |
| 2. Felgi aluminiowe 18 - (10-ramienne w kolorze szarym) 8J x 18" | - |
| 3. Lakier metalik : Czarny Mythos | - |
| 4. Pakiet oświetlenia Ambiente | - |
| 5. Pakiet promocyjny Business | - |

Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania
Kamera cofania
6. Park Distance Control front, Park Distance Control rear -
7. Soundsystem -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Current market situation -
Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	150 - 200
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 500
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

-
- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
 - This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
 - An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
 - The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
 - This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
 - The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Długotrwały rozruch silnika, do weryfikacji serwisowej. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tyl



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

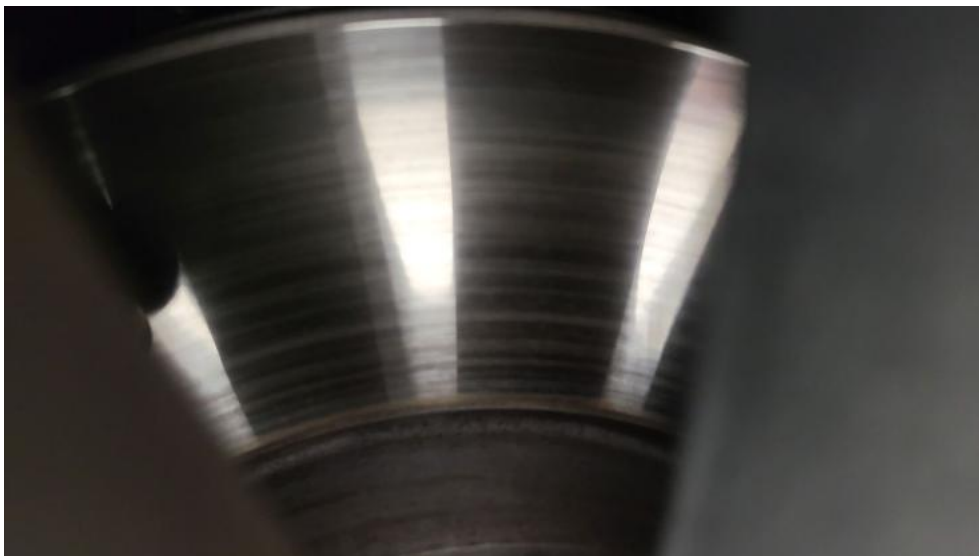


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

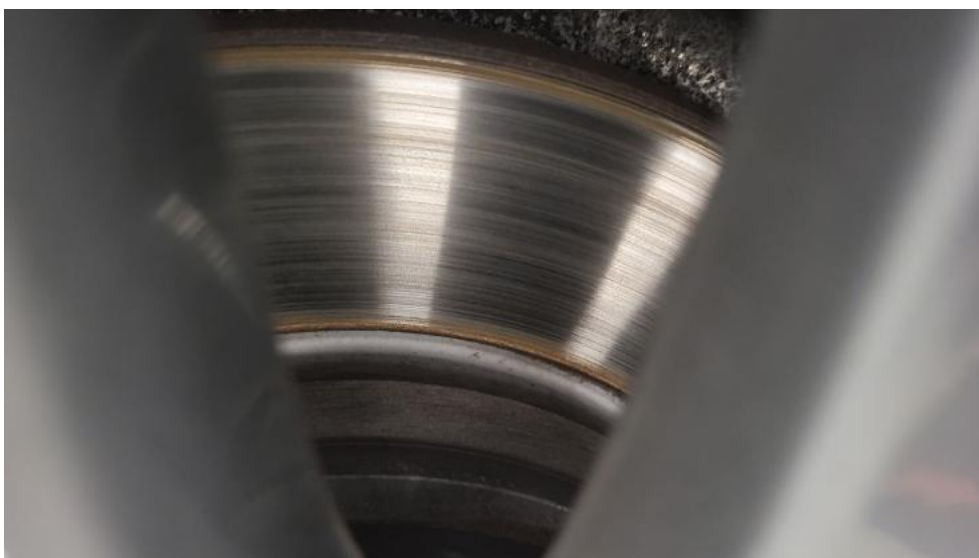


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik

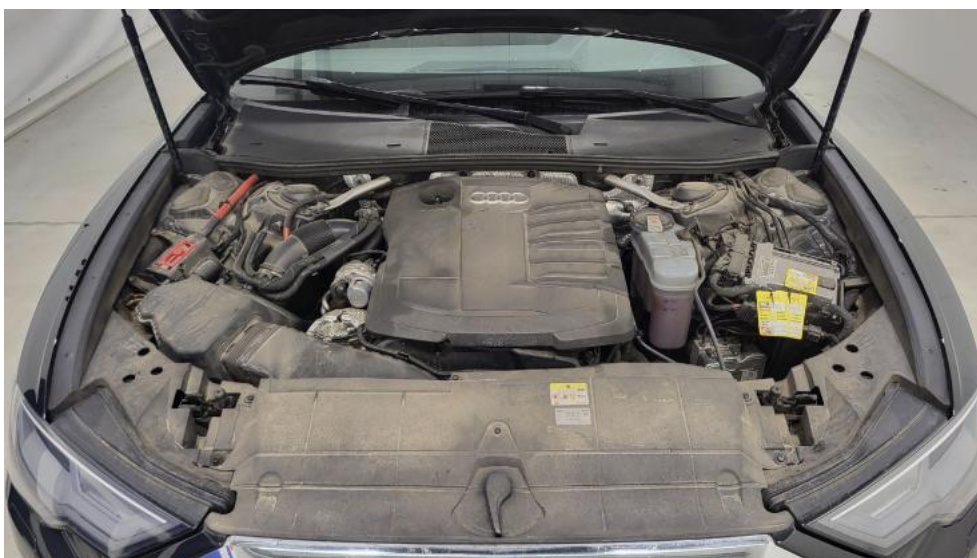


Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

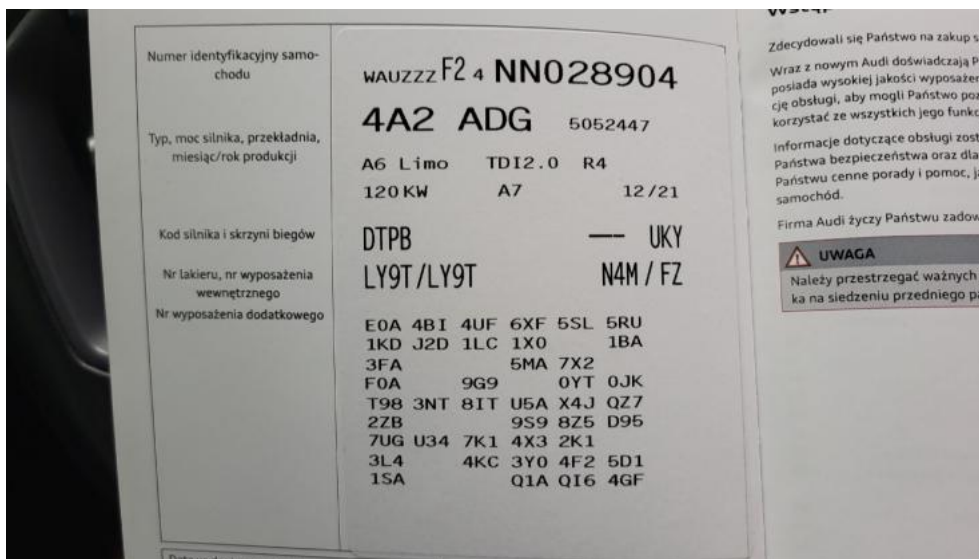


Photo 33.
Książka serwisowa – dane



Photo 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dowód rej. str. 2

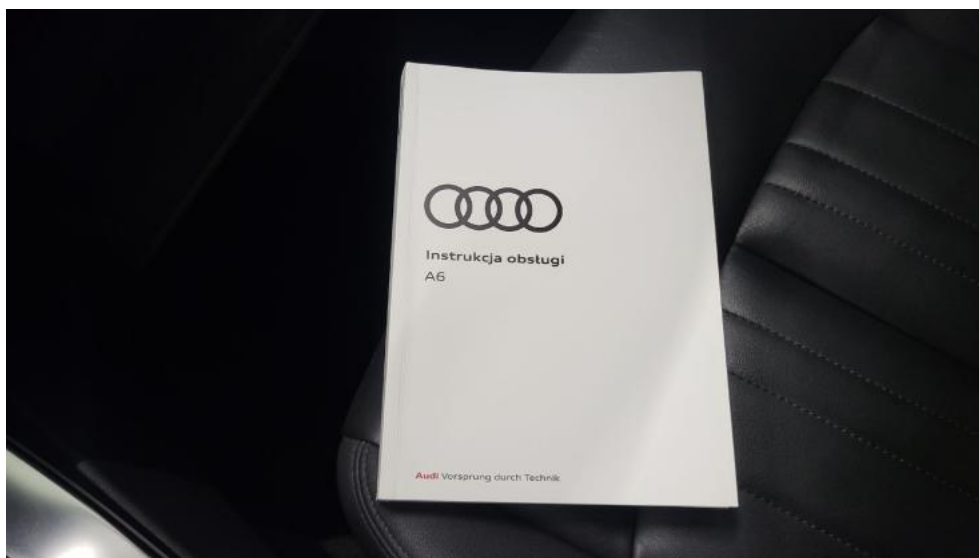


Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 40.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

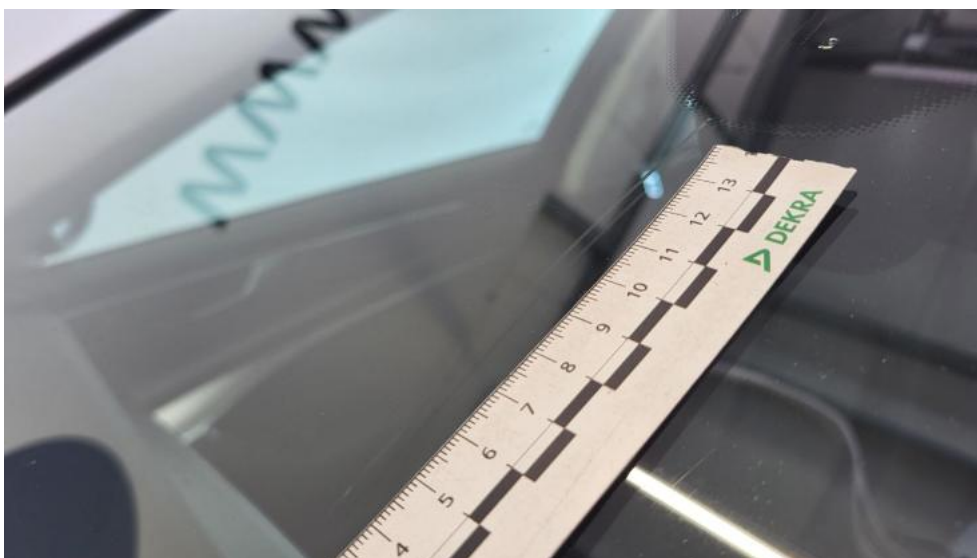


Photo 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

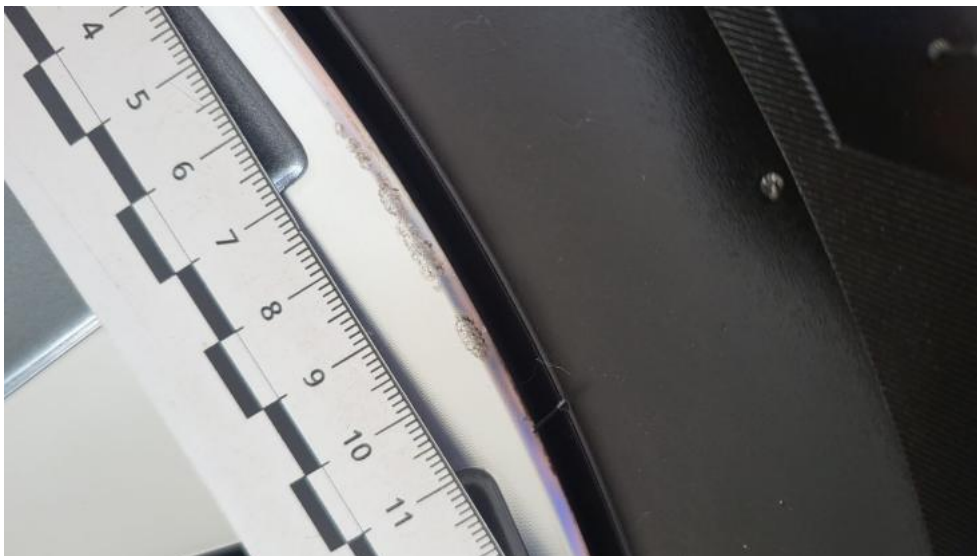


Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Stupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 52.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

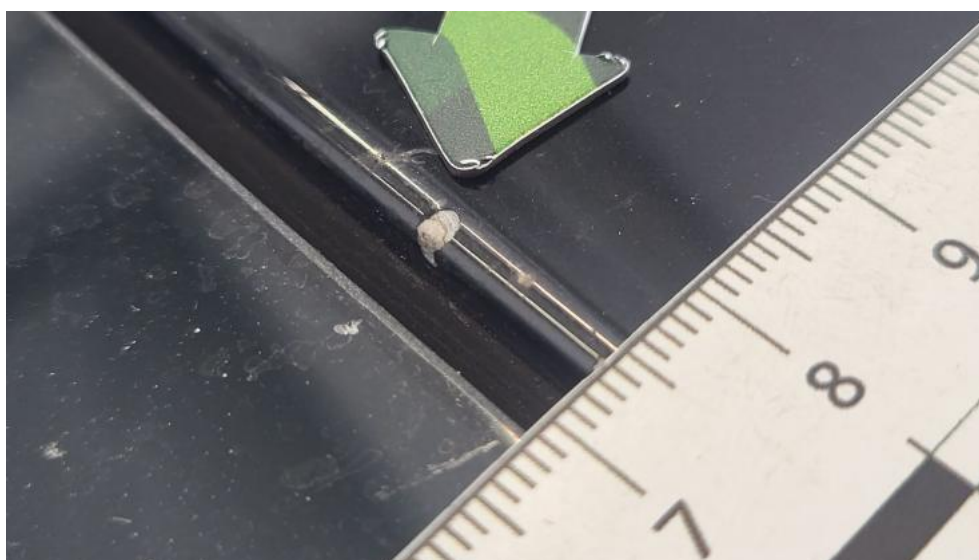


Photo 54.
Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1