

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/85097/26/09/10
commission/ damage No. : 20/010766
Date of commission: 10-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0128261
Manufacturer	PORSCHE
Model	Cayenne III 17-23
Type / version	Cayenne
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2089
Gross vehicle weight [kg]	2830
Wheelbase 1/2	2895
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2995
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WU4054K
VIN / serial number	WP1ZZZ9YZKDA39397
Date of first registration	29-11-2019
Date of next. tech. test	07-08-2027
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	154 064 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	275/45 20 110Y	4,0 mm
	left	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	275/45 20 110Y	4,0 mm
back	right	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	305/40 20 112Y	5,0 mm
	left	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	305/40 20 112Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 29. LED front dim light |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 30. LED rear lights |
| 3. Automated High-beam assist, Follow me home | 31. Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 4. Automatic limited slip differential | 32. Other |
| 5. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 33. Other |
| 6. CD-player, DVD-player, Navigation system, On board monitor, Radio | 34. Other |
| 7. Cabin air filter | 35. Other |
| 8. Child seat fixation | 36. Other |
| 9. Child seat(s) | 37. Other |
| 10. Cruise control | 38. Other |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 39. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 12. Door mirrors electrically foldable | 40. Passenger knee airbag |
| 13. Door mirrors heated | 41. Power steering |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 42. Pre-Crash System |
| 15. Driver knee airbag | 43. Pre-Crash System |
| 16. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 44. Rain sensor |
| 17. Dualzone automatic climate control | 45. Remote controlled central locking |
| 18. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 46. Roll over protection system |
| 19. Electric tailgate | 47. Seatbelt pretensioner front, Seatbelt pretensioner rear, Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear |
| 20. Electric tailgate, Rear spoiler | 48. Start/Stop system |
| 21. Engine Brake | 49. Storage facilities in general |
| 22. Exterior design: other | 50. Textile upholstery |
| 23. Exterior design: other | 51. Third braking light |
| 24. Extra power outlet, USB in | 52. Traction control |
| 25. Hill descent control | 53. Tyre pressure control (RDC) |
| 26. Keyless go | 54. Vehicle immobilizer |
| 27. LED Daytime running lights | 55. {System stabilizacji ciągnionej przyczepy} |
| 28. LED front dim light | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 2. Leather upholstery | - |
| 3. Light Alloy wheels 20'' | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Mirror: others | - |
| 6. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera | - |
| 7. Ventilated front seat | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -
Weryfikacja warsztatowa usterek -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

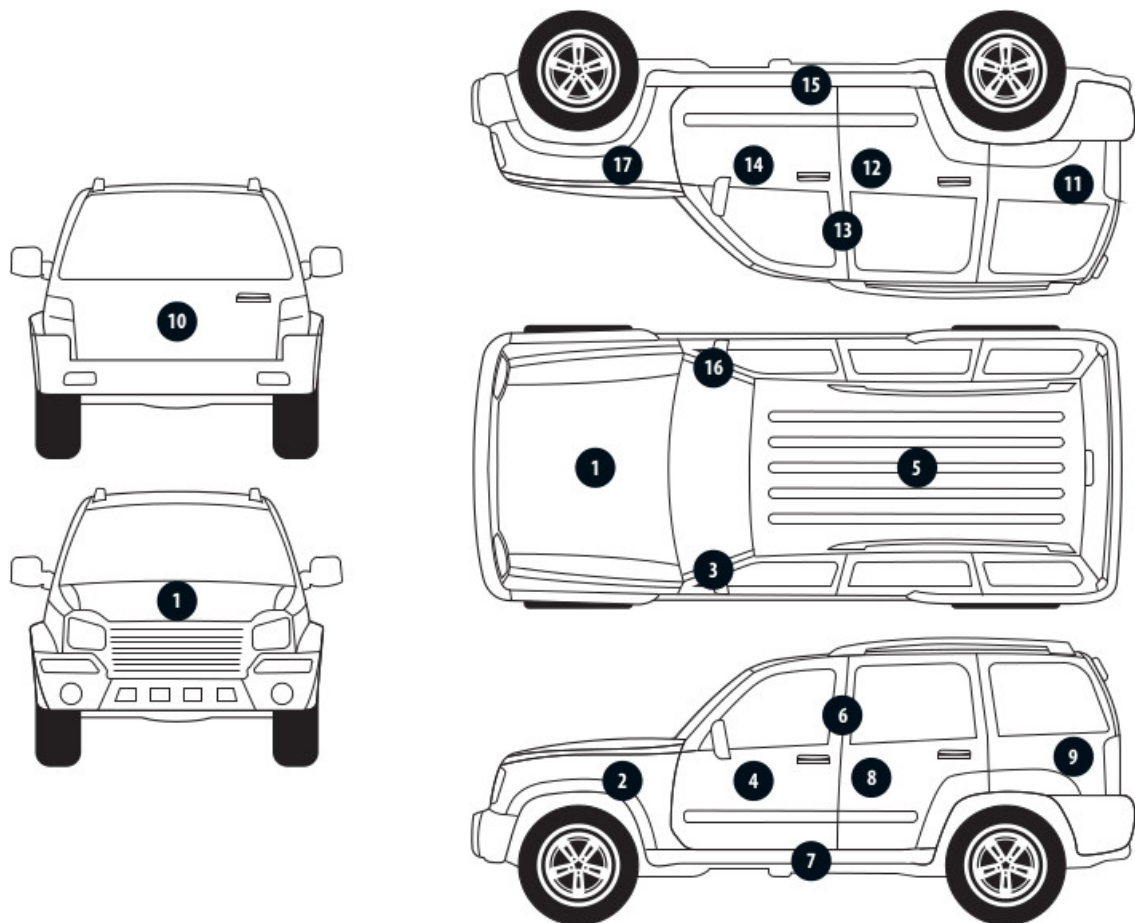Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Aktywna kontrolka silnika. Usterka układu poduszek powietrznych. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

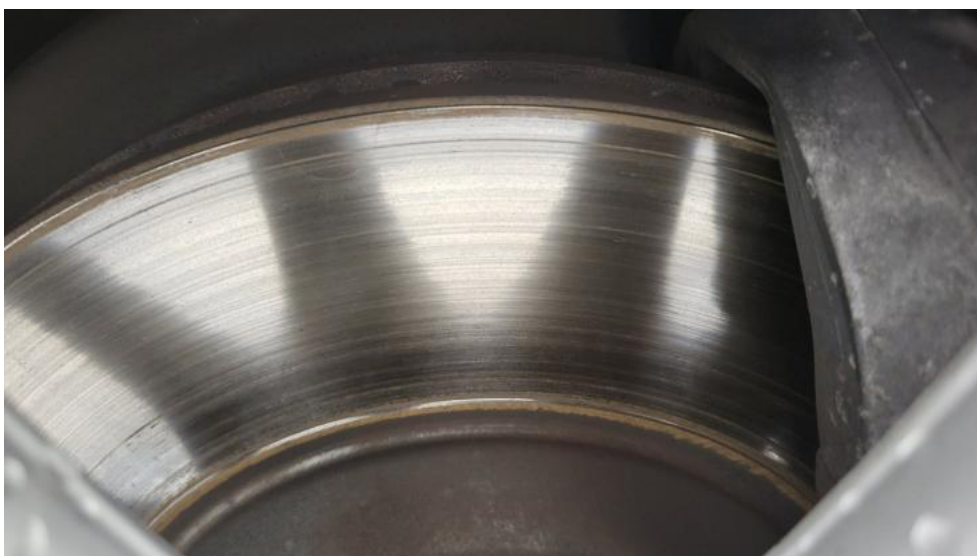


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu

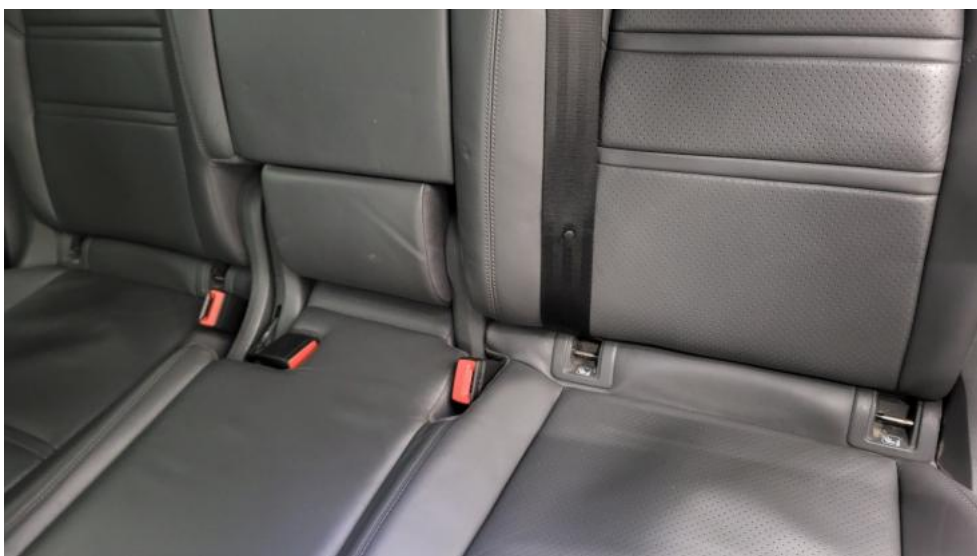


Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu

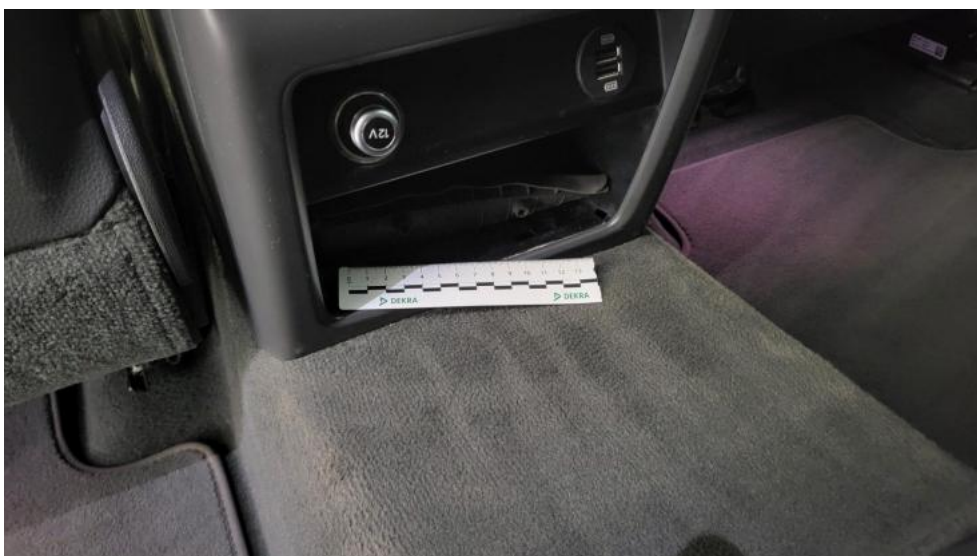


Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

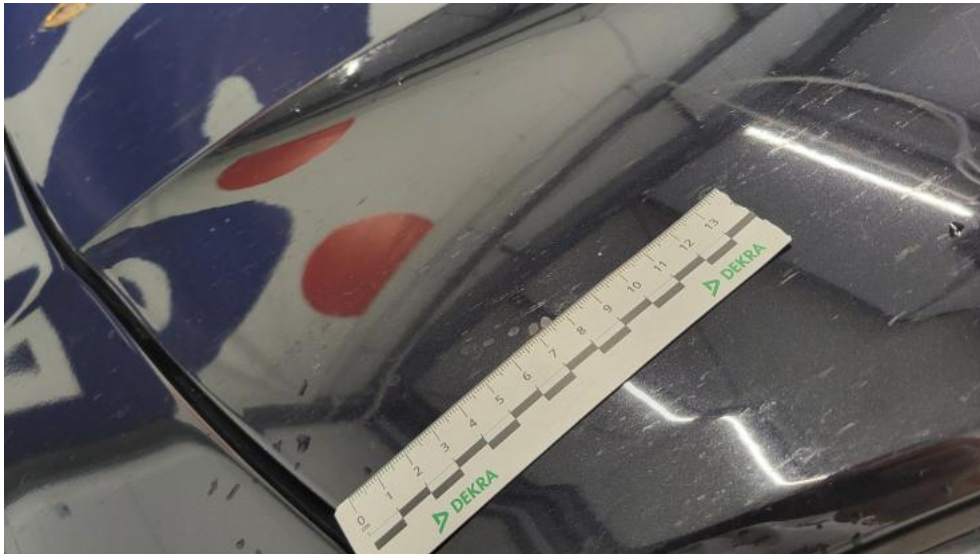


Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Zderzak - Inne 1



Photo 50.
Zderzak - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zderzak() - Inne 3



Photo 52.
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 58.

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

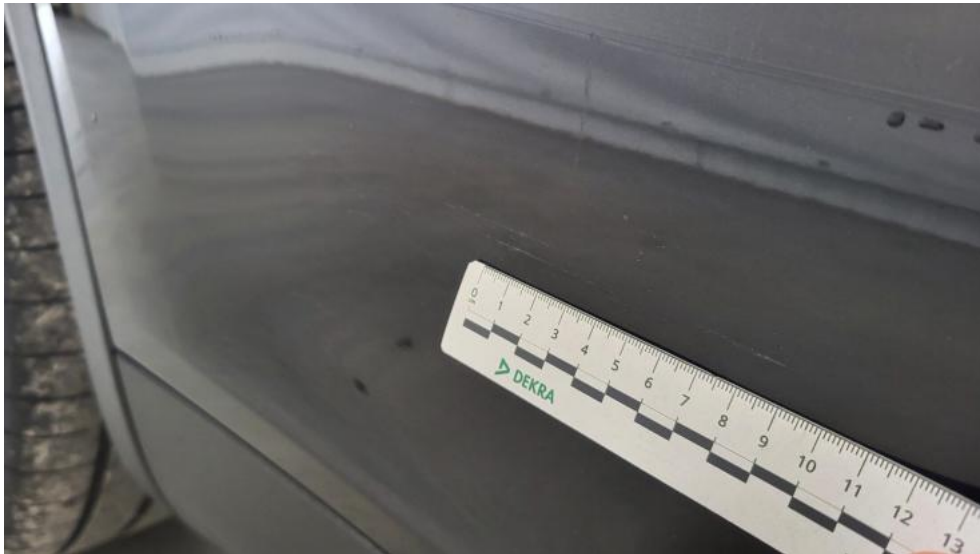


Photo 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Drzwi tylne P - Inne 1



Photo 62.
Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Photo 66.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

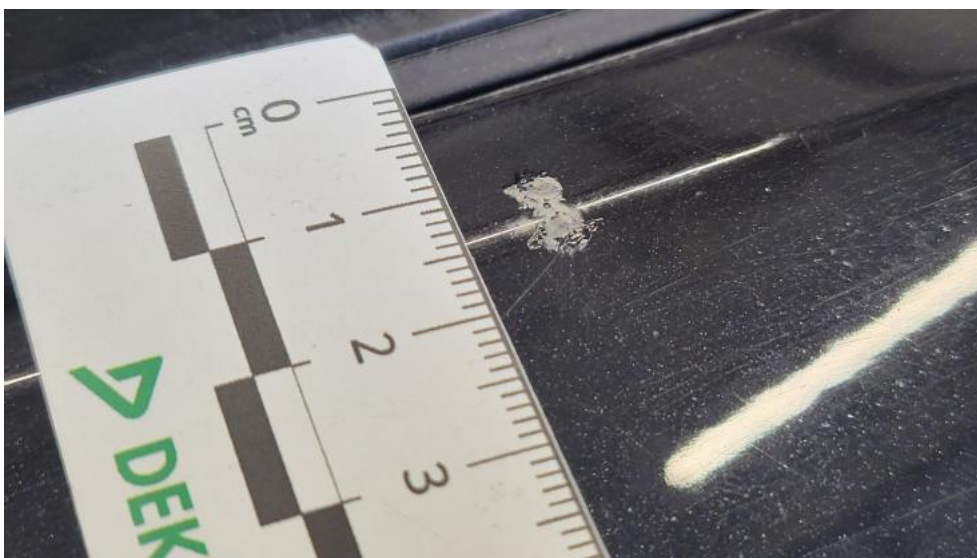


Photo 68.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



Photo 70.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

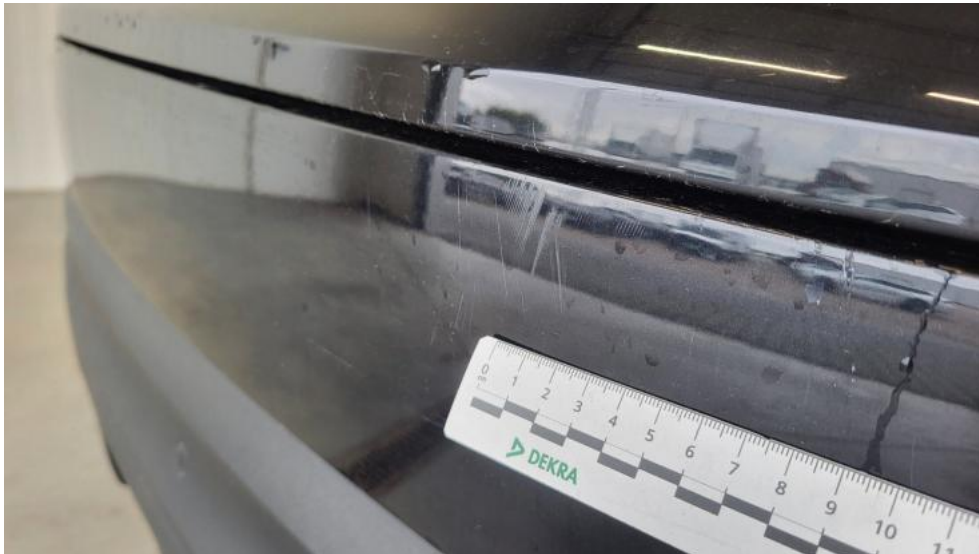


Photo 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 74.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Dach - Inne 1



Photo 76.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 80.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 82.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

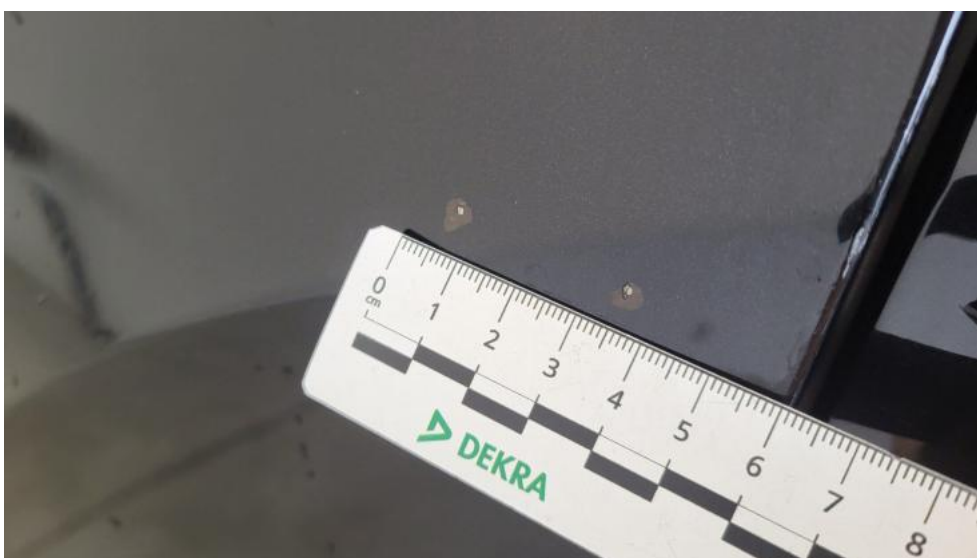


Photo 84.

Drzwi tylne L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Drzwi tylne L - Inne 2



Photo 86.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Konsola środkowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 92.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 94.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1