

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/31788/26/04/13
Nr zlecenia/szkody: 21/055463
Data zlecenia: 13-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Piotr Słupek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	sam. osobowe
Kod EC (Eurotax)	0000001
Producent	BMW
Model	X3 Diesel MR` 18 E6
Typ	xDrive20d
Rodzaj nadwozia	SUV
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1750
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2420
Rodzaj silnika	zapłon samoczynny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WOT86761
VIN	WBATX35070NC10424
Data 1. rejestracji	14-12-2018
Data nast. bad. techn.	24-02-2026
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	196 932 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierny
przednia	prawe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
	lewe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
tylna	prawe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
	lewe	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm

Wyposażenie dodatkowe

1. Fotele przednie sportowe	-
2. System Active Protection	-
3. System nawigacji satelitarnej BUSINESS	-
4. Szyby przednie z izolacją akustyczną	-
5. Tapicerka tekstylno-skórzana Vivus	-
6. Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego	-
Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia, usterki i braki / Weryfikacja warsztatowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim INFO-EKSPERT (baza danych nr 05-2026) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-05-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Piotr Słupek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

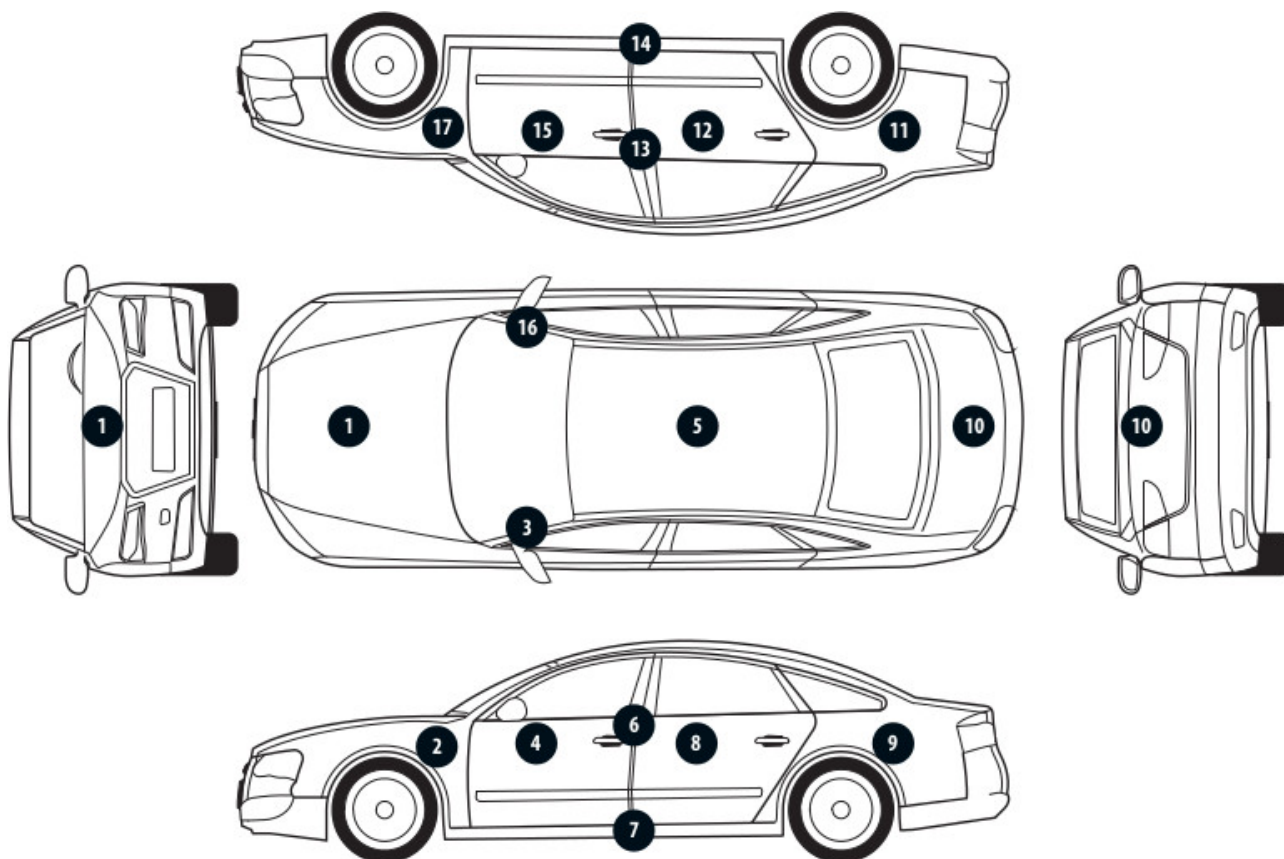

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 2000
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	- wgniecenie w części dolnej,
Słupek	środ. p.	zarysowanie		
Błotnik	tyln. p.	wgniecenie/nia	w części przedniej	
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	w części środkowej	- wgniecenie w części środkowej,
Dach		wgniecenie/nia, punktowe		
Błotnik	tyln. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	w części przedniej	- wgniecenia w części przedniej,
Drzwi	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	- wgniecenie w części środkowej,
Drzwi	tyln. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	na krawędzi	
Próg	lew.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	w części prawej	- zarysowania w części prawej,
Odblask	tyln. p.	ubytek materiału		
Listwa błotnika	tyln. p.	odkształcenie		
Zderzak	tyln.	pęknięcie	w części prawej	- zaślepka haka - brak, - zarysowania liczne, - odkształcenie w części prawej,
Nakładka progu	lew.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Koło kierownicy		ślady zużycia mat.		

Fotel	przed. p.			- zarysowania tapicerki siedziska,
Tapicerka drzwi	przed. l.	zarysowanie		
Tapicerka drzwi	tyln. p.	zarysowanie		
Uszczelka drzwi	przed. l.	rozerwanie		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				- zabrudzone, poplamione

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie		
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcze hamulcowe		zarysowanie		- ślady korozji,

Stan układu hamulcowego.

Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak		

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Książka serwisowa wersja elektroniczna.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

zamek centralny, system alarmowy fabryczny ,

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Zweryfikowano w ASO.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Podczas oględzin okazano 2 kluczyki, książkę serwisową (wersja elektroniczna) oraz instrukcje obsługi pojazdu.

Drobne odpryski i zarysowania lakieru w obszarze całego nadwozia.

Ponadto podczas oględzin stwierdzono:

- brak aktualnych badań technicznych,
- kluczyk - łuszczenie się lakieru z obudowy,
- nieprzyjemny zapach we wnętrzu,
- sygnalizacja terminu wymiany płynu hamulcowego od 02-2026,
- sygnalizacja terminu wymiany oleju silnikowego od 5000 km,
- sygnalizacja usterki układu PDC,
- widoczne wady lakiernicze,
- punktowe odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych

warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

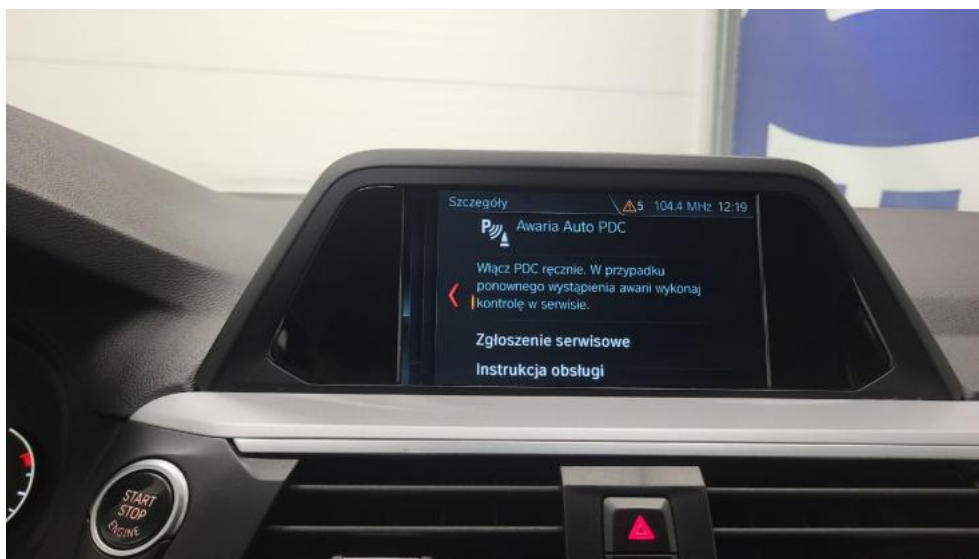

Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Stupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Listwa krawędzi błotnika tył P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.
Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



Fot. 54.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.
Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.
Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 74.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Podsufitka - Inne 2



Fot. 76.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1