

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/48404/21/07/27
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 27-07-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Tomasz Kurek
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Paweł Pałys
DEKRA Polska - Centrala
inż. Łukasz Kościanek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0114646	BMW, Seria 3 [F30/F80] 15-18, 320d xDrive Advantage sport-aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	0	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR1HE28	WBA8C91070A015888		30-08-2018/2018	30-08-2021	czarny/zwykły

Data oględzin: 04-08-2021

Miejsce oględzin:

Krakowska 44
05-555 Grzędy

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Podłokietnik przedni, przesuwany, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Kamera cofania, Kierownica sportowa, skórzana, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie przednich foteli, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Rezygnacja z emblematu modelu, System nawigacji satelitarnej Professional, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, Efficientgrip	205/60 R16 92W	6,0 mm
	lewe	Goodyear, Efficientgrip	205/60 R16 92W	6,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, Efficientgrip	205/60 R16 92W	5,0 mm
	lewe	Goodyear, Efficientgrip	205/60 R16 92W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1 szt. - niezgodna z dowodem rejestracyjnym), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (NIE)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

W dniu wykonania oceny technicznej okazano pojazd zdekompletowany, noszący ślady uszkodzeń powypadkowych.

Brak możliwości szczegółowej oceny stanu technicznego w miejscu i warunkach okazania. Wskazana weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Szczegółowa ocena techniczna w warunkach warsztatowych może ujawnić nie ujęte w opisie stanu, braki usterki uszkodzenia mające wpływ na wartość pojazdu.

Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego

Specyfikacja wg. programu operacyjnego wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okladzina zderzaka przedniego	51117445135	brak	
2	Tłumik zderzaka przedniego	51117396916	pęknięcie/rozerwanie	
3	Wspornik tabl. rejestr.	51137396926	brak	
4	Emblemat zderzaka przód	51767288752		
5	Pokrywa reflektora dodatkowego L	51117464487	brak	
6	Pokrywa reflektora dodatkowego R	51117464488	brak	
7	Krata wlotu powietrza	51117386152	brak	
8	Rama ozdobna dolna	51117396833	brak	
9	Zestaw montażowy/naprawczy zderzaka prz.	KET		
10	Czujnik odstępów przedni, boczny zew. L	66209261582	brak	
11	Czujnik odstępów przedni, boczny zew. R	66209261582	brak	
12	Czujnik odstępów przedni, boczny wew. L	66209261582	brak	
13	Czujnik odstępów przedni, boczny wew. R	66209261582	brak	
14	Komplet czujników odstępów pojazdu	KET		
15	Przewody zderzaka przedniego	61129326025	brak	

16	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępu	83192317925		
17	Zaślepka zderzaka przedniego	51111908077		
18	Śruba zderzaka przedniego	7149213164		
19	Nakrętka zderzaka przedniego	51717065773		
20	Reflektory LED z kierunk. kpl.(oba)	KET		
21	Reflektor LED z kierunkowskazem L	63117419633	brak	
22	Reflektor LED z kierunkowskazem R	63117419634	brak	
23	Wentylator reflektora L	63117419612	brak	
24	Wentylator reflektora R	63117419612	brak	
25	Uchwyt refl.przeciwmgłowego L	51117386361	brak	
26	Uchwyt refl.przeciwmgłowego R	51117386362	brak	
27	Obudowa kierunk.przed. L	63117419619	brak	
28	Obudowa kierunk.przed. R	63117419620	brak	
29	Oslona chłodnicy, boczna L	51117464493	brak	
30	Oslona chłodnicy, boczna R	51117464494	brak	
31	Oslona chłodnicy, boczna (obie)	KET		
32	Pokrywa przednia	41007290944	brak	
33	Uszczelka pokrywy przedniej	51767255802	brak	
34	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	51487221993	brak	
35	Zest. mont./napr. wytłumienia pokr. prz.	KET		
36	Dysza spryskiwacza	61667276500	brak	
37	Nakładka pasa podszybia góra cz.boczna L	51717405638	brak	
38	Szyba barwiona drzwi przednich L	51337259825	pęknięcie/rozerwanie	
39	Włacznik podnoszenia szyby el. drzwi R	61319208107	brak	
40	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	51167345657	brak	
41	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	51167345658	brak	
42	Przełącznik zespolony	65829350723	brak	
43	Zespół włączników	61319268476	brak	
44	Włacznik start silnika	61319250734	brak	
45	Okładzina zderzaka tylnego	51127384603	głębokie, wgniecenie, lew., głębokie, zarysowanie	
46	Zestaw montażowy/napr. zderzaka tylnego	KET		
47	Zestaw kleju tylnego czujnika odstępu	83192317925		
48	Zaślepka zderzaka tylnego	07147154447		
49	Śruba zderzaka tylnego	07147127714		
50	Nakrętka zderzaka tylnego	07147305178		
51	Emblemat (monogram)	51148219237	brak	
52	Komplet tarczy hamulcowych	KET		
53	Tarcza hamulcowa L	34116792219	ślady korozji:intensywne	
54	Tarcza hamulcowa R	34116792219	ślady korozji:intensywne	
55	Przełącznik świateł L	61316847511	brak	
56	Tarcza hamulcowa L	34216864900	ślady korozji:intensywne	
57	Tarcza hamulcowa R	34216864900	ślady korozji:intensywne	
58	Komplet tarcz hamulcowych tył	KET		
59	Oslona gałki	51169234131	brak	
60	Sterownik klimatyzacji z regulacją	64119384047	brak	
61	Komplet wskaźników	62106805212	brak	
62	Nakładka regulatorów temperatury	64119358939	brak	
63	Radio	65126822066	brak	
64	Nakładka radia	61316832880	brak	
65	Nakładka konsoli środkowej	51168064245	brak	
66	Listwa deski rozdzielczej kierowcy	51459384024	brak	
67	Listwa deski rozdzielczej pasażera	51456827348	brak	
68	Monitor	65509387453	brak	
69	Konsola nakładki dachu przód	61319249563	brak	
70	Oświetlenie wew. przód	63319277926	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007298565	odpryski lakieru, na krawędzi	

2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007298566	odpryski lakieru, na krawędzi, zarysowanie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007298514	łagodne, wgniecenie	
4	Nakładka słupka A dół R	51437266636	zdemontowana	0.1
5	Wnętrze pojazdu		zabrudzone odłamkami szkła	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1R		
2	Czujnik odległości, przód L	K1R		0.01
3	Czujnik odległości, przód L	K1R		0.01
4	Czujnik odległości, przód R	K1R		0.01
5	Czujnik odległości, przód R	K1R		0.01
6	Oslona chłodnicy, część boczna L	K1R		
7	Oslona chłodnicy, część boczna R	K1R		
8	Pokrywa przednia	I		
9	Drzwi przednie, część dolna F L	SP		0.05
10	Drzwi przednie, część dolna F R	III		
11	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
12	Zderzak tylny, kompletny k	K1R		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10

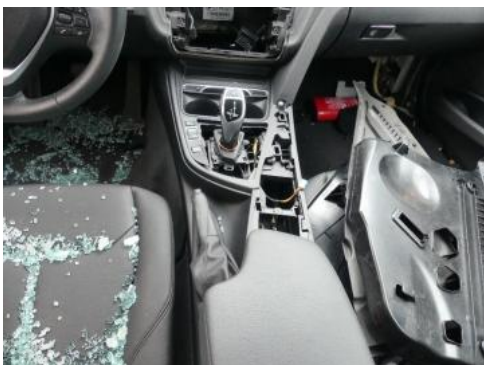

Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18




Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21

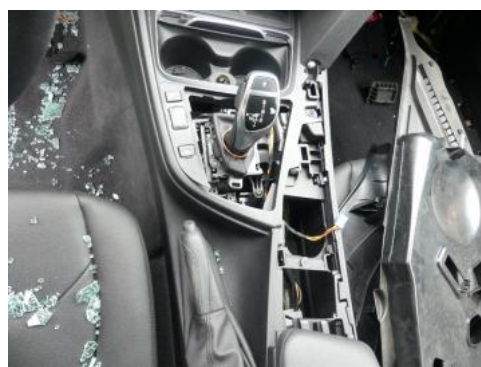

Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46