

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/97303/26/10/19
Nr zlecenia/szkody: 21/025447
Data zlecenia: 19-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Rafał Laskowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Chojnice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137425
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 118] 19-23
Typ/wersja	CLA 200 AMG Line 7G-DCT
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1402
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1950
Rozstaw osi 1/2	2729
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1332
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WU3934M
VIN	W1K1183871N165264
Data 1. rejestracji	08-10-2020
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	234 473 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	4,0 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	4,0 mm
tylna	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	5,5 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	225/45 18 95V	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Aktywny asystent układu hamulcowego | 24. Przygotowanie do Car Sharing |
| 2. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 25. Przygotowanie do Live Traffic Information |
| 3. Asystent limitu prędkości | 26. Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem |
| 4. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | 27. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu |
| 5. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | 28. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 6. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 29. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą |
| 7. Elementy wykończenia wnętrza - aluminium | 30. Stylizacja AMG |
| 8. Fotele przednie sportowe | 31. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK |
| 9. Gaśnica | 32. System monitorowania wewnętrzny |
| 10. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 33. System multimedialny MBUX |
| 11. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa | 34. System ochrony pieszych |
| 12. Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów | 35. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 13. Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC | 36. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica |
| 14. Kurtyny powietrzne | 37. Tempomat |
| 15. Lampy przednie LED high performance (diodowe) | 38. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 16. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 39. Touchpad |
| 17. Pakiet wizualno-oświetleniowy | 40. Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 18. Parametryczna przekładnia kierownicza | 41. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne |
| 19. Podsufitka materiałowa - czarna | 42. Układ hamulcowy sportowy |
| 20. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy | 43. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu |
| 21. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera | 44. Zawieszenie Multilink |
| 22. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera | 45. Zawieszenie komfortowe obniżone |
| 23. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 2. Lakier uni - za dopłatą | - |
| 3. Pakiet Advantage | - |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| Pakiet Lusterka | |
| 4. Pakiet Night | - |
| Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) | |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy) | |
| 5. Pakiet Parkowania | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | |
| 6. Pakiet integracji smartfona | - |
| Apple CarPlay | |
| Android Auto | |
| 7. Wyświetlacz IC 10,25 cali | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -
Stwierdzone uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Rafał Laskowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

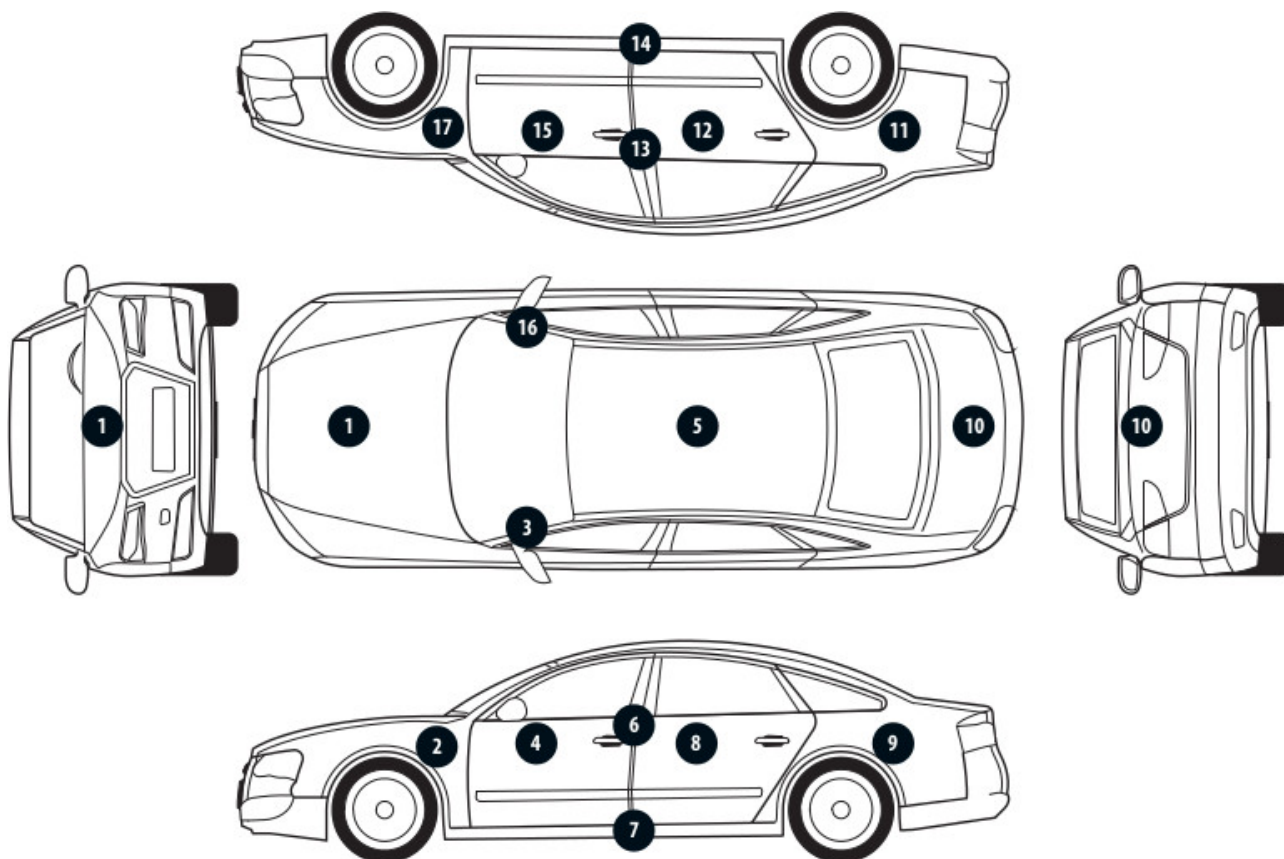

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	150 - 200
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Nie przedstawiono żadnych dokumentów pojazdu. Poniżej komentarz w tej kwestii.
Ksero pozwolenia czasowego po terminie ważności.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu

strona 5/48

wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Liczne zarysowania.

Brak dowodu rejestracyjnego (dostarczono ksero pozwolenia czasowego).

Brak płynu zestawu naprawczego.

Informacja aktywny asystent hamowania zakres działania ograniczony.

Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika.

Informacja aktywny asystent pasa ruchu niedostępny.

Przegląd A wymagany od 6351km.

Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Nietypowe odgłosy pracy silnika, do weryfikacji serwisowej.

Widoczne wady lakiernicze.

Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa

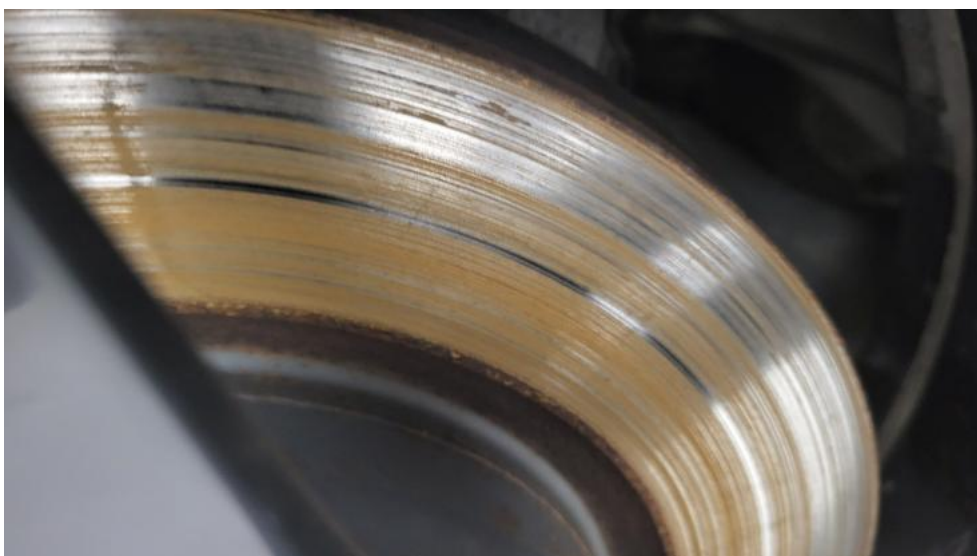

Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

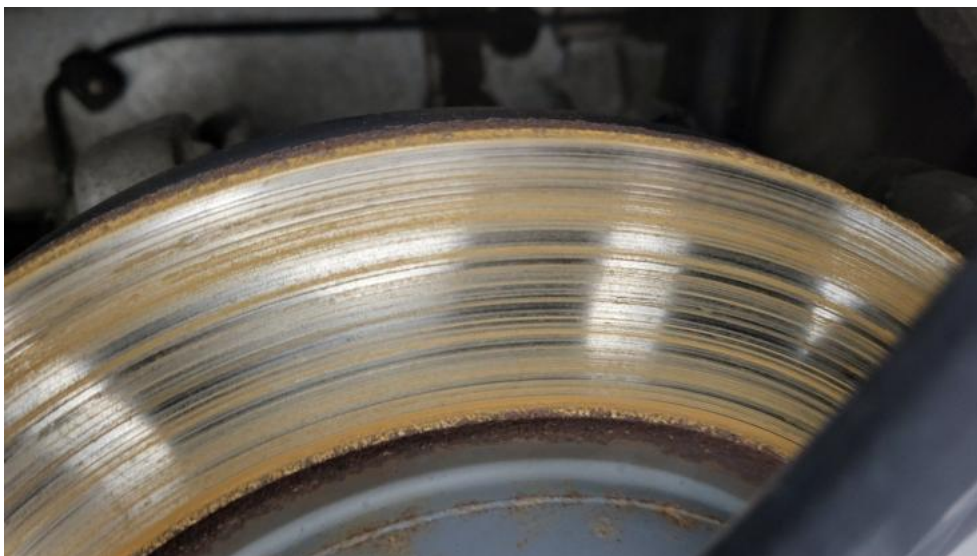

Fot. 17.


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

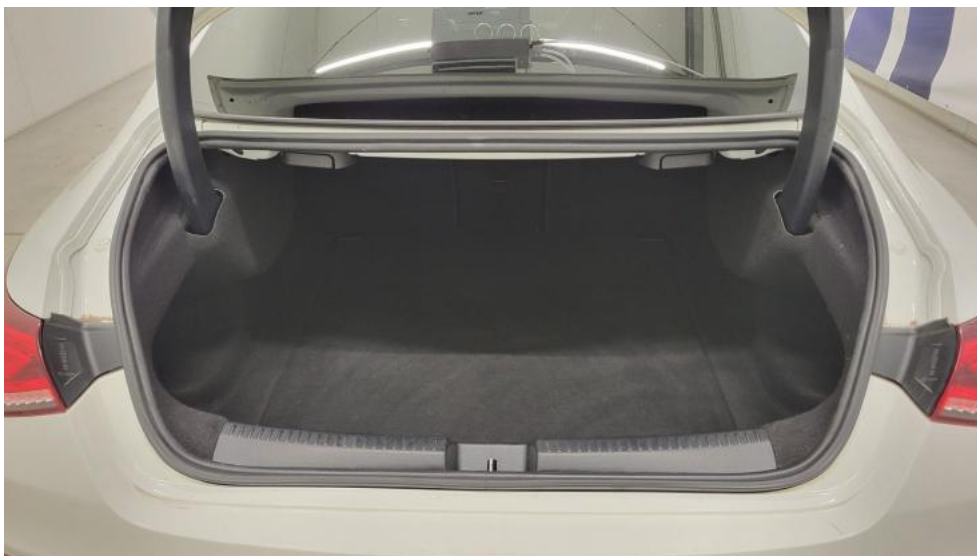

Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd

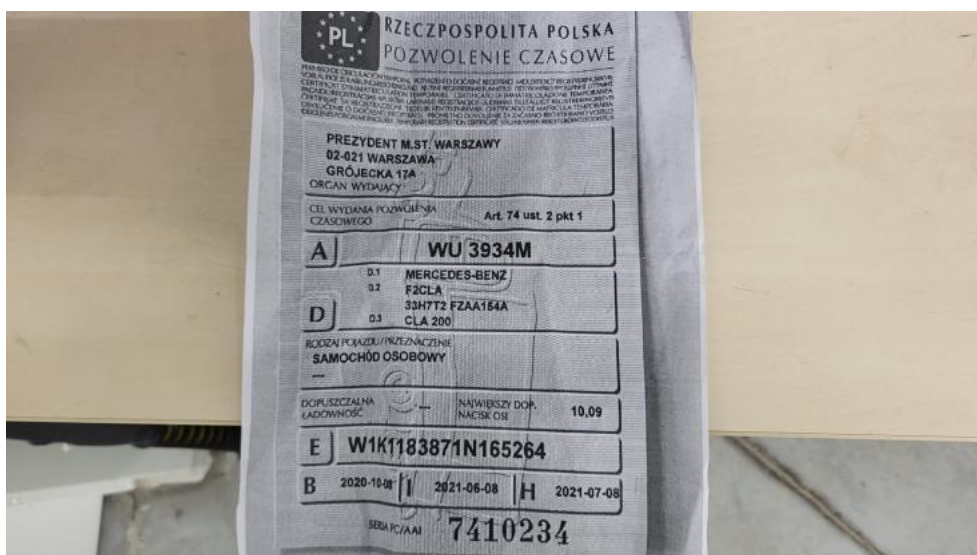

Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

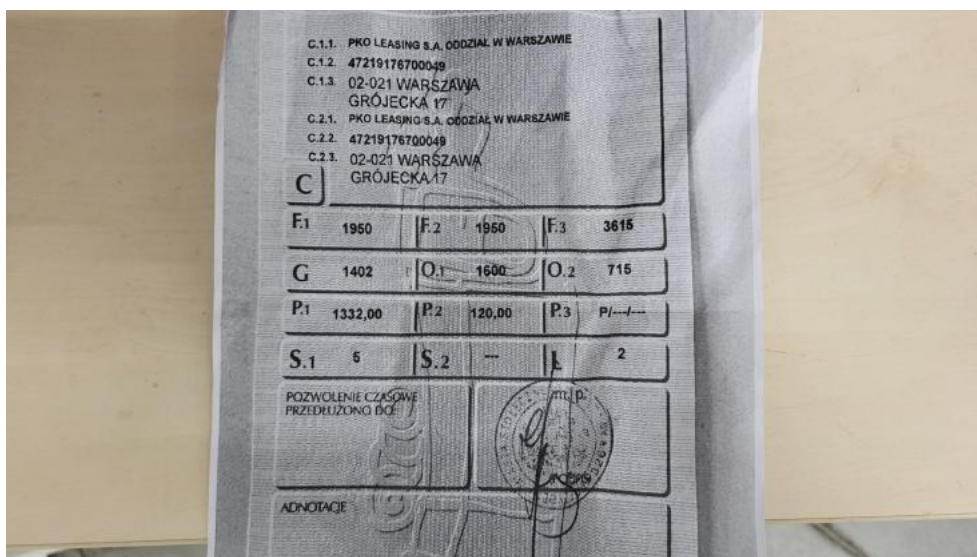

Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Kluczyki




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

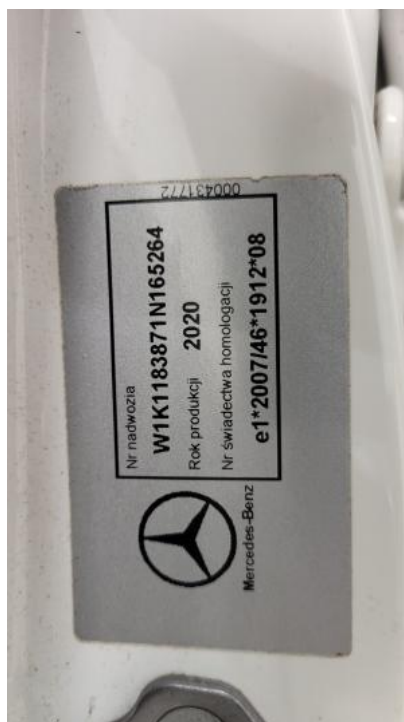

Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

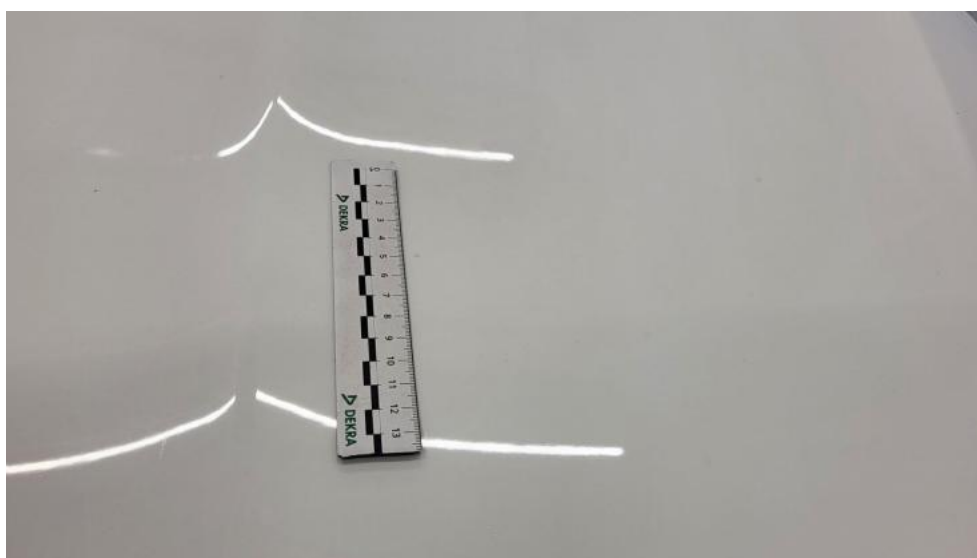

Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

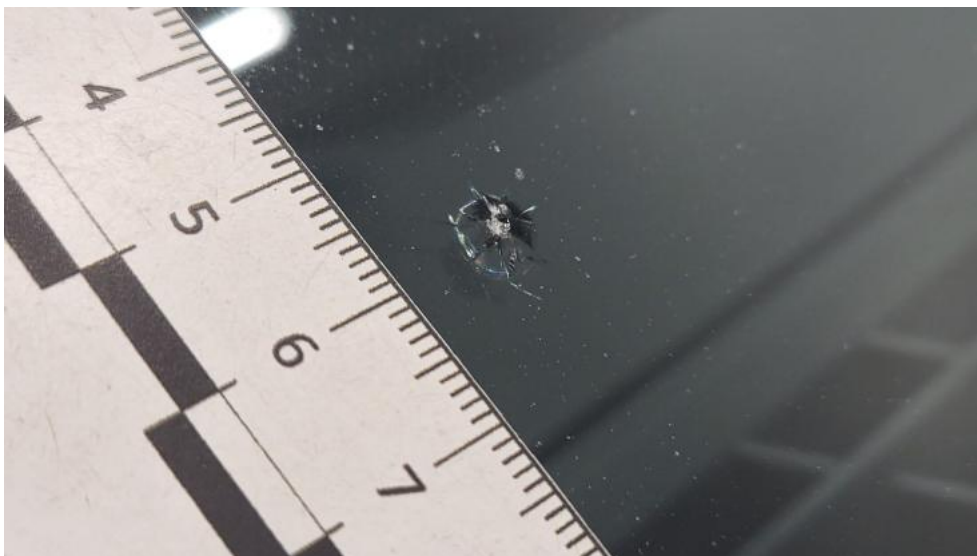

Fot. 43.


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

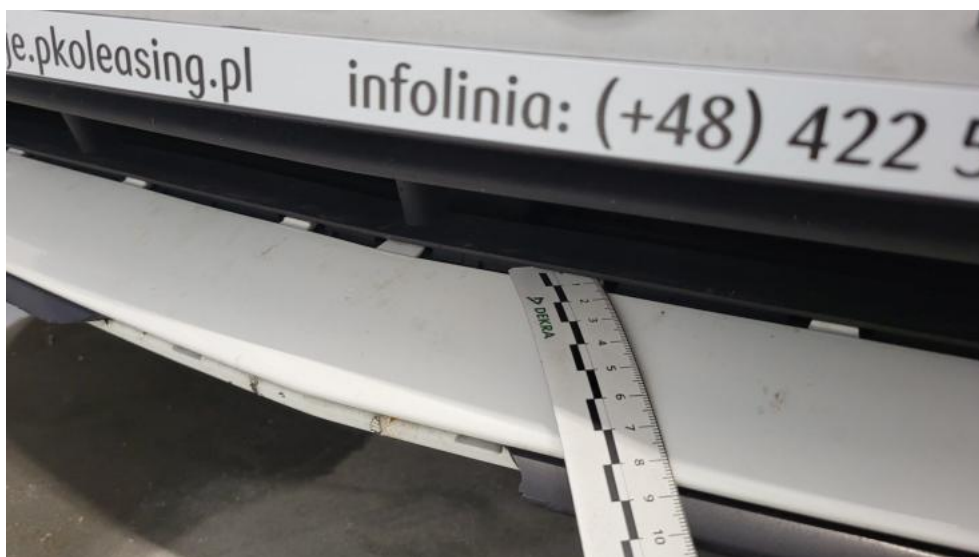

Fot. 45.
Zderzak przedni cz dolna - Inne 1



Fot. 46.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Reflektor L - Inne 1



Fot. 78.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 82.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1