

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/84631/26/09/09
 commission/ damage No. : 21/018680
 Date of commission: 09-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0139968
Manufacturer	AUDI
Model	Q7 19-24
Type / version	SQ7 TDI Quattro Tiptr.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2395
Gross vehicle weight [kg]	3050
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	3956
Engine Power [hp/kW]	435/320
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WZ776CN
VIN / serial number	WAUZZZ4M4LD016016
Date of first registration	25-02-2020
Date of next. tech. test	09-09-2027
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	189 553 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,0 mm
	left	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,0 mm
back	right	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	3,5 mm

left	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117A XL MFS RO1	285/35 R22 106Y	4,0 mm
------	---	-----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Air suspension, Electronic controlled suspension, Sport suspension | 26. Interior lights: other accessories |
| 2. Alarm | 27. Interior: other |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 28. Interior: other |
| 4. Armrest (s) front | 29. LED Daytime running lights |
| 5. Bluetooth interface | 30. Metal finish |
| 6. Body-coloured bumpers | 31. Mirror: others |
| 7. Child seat fixation | 32. Navigation system, On board monitor, Radio |
| 8. Child seat fixation | 33. On board computer, On board monitor |
| 9. Cornering Headlights, Headlamp wash, LED front dim light | 34. Other |
| 10. Cruise control | 35. Other |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 36. Other |
| 12. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 37. Park Distance Control rear |
| 13. Driver airbag, Passenger airbag | 38. Passive Tyre pressure control |
| 14. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 39. Pre-Crash System |
| 15. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 40. Radio |
| 16. Electric parking brake | 41. Rear bench foldable in two separate parts |
| 17. Exterior design: other | 42. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 18. Exterior design: other | 43. Rear-view mirror autodimming |
| 19. Exterior design: other | 44. Roof railing |
| 20. Floor mat | 45. Servotronic |
| 21. Full Cabin Spoiler | 46. Soundsystem |
| 22. Head airbags rear, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 47. Sport seats front |
| 23. Headlamp wash | 48. Start/Stop system |
| 24. Heat reflecting windows | 49. Steering wheel manually adjustable |
| 25. Heated seat driver, Heated seat passenger | 50. Tyre pressure control (RDC) |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| 2. Adaptive Cruise Control, Curve trace assistant | - |
| Asystent skracania | |
| Asystent efektywnosci | |
| Asystent omijania przeszkod | |
| Tempomat adaptacyjny | |
| Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpiecznosc | |
| 3. Alarm, Other | - |
| 4. Armrest (s) front, Other | - |
| 5. Automatic climate control | - |
| 6. Blind spot warning, Collision Warning System, Exit Assist, Intersection Assist, Lane control assistant, Pre-Crash System, Rear Pre-Crash System, Side Pre-Crash System | - |
| Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka | |
| Audi pre sense basic - systemy wspomagajace bezpieczenstwo w celu zminimalizowania skutkow kolizji | |
| Ostrzezenie przy wysiadaniu | |
| Ostrzezenie przy zmianie pasa ruchu | |
| Asystent skrzyzowan | |
| Asystent ruchu poprzecznego z tylu | |
| Audi pre sense 360 | |
| 7. Bord communication: other | - |
| 8. Cargo net | - |
| 9. Cornering Headlights, Headlamp wash, LED front dim light, LED rear lights | - |
| 10. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming | - |
| 11. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | - |

12. Exterior design: other	-
13. Exterior design: other	-
14. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories	-
Dodatkowe oświetlenie wnętrza, 30 kolorów	
15. Full size spare wheel	-
16. Glass sunroof fixed	-
17. Head-Up Display	-
18. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating	-
19. Independent vehicle heater	-
20. Interior: other	-
Dolne elementy wnętrza pokryte skórą	
Górne elementy wnętrza pokryte skórą	
21. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel	-
22. Leather upholstery	-
23. Light alloy wheels 22"	-
24. Metallic paint	-
25. Mobile phone preparation	-
26. Other	-
27. Other	-
28. Roof railing	-
29. Seats: other	-
30. Soundsystem	-
31. Sport seats front	-
32. Steering: other	-
33. TV	-
34. Tinted rear windows	-
35. Towbar	-
36. Wheel bolt locks	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Braki i uszkodzenia (w tym naprawy konieczne)	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-


Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09/2026). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 10-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

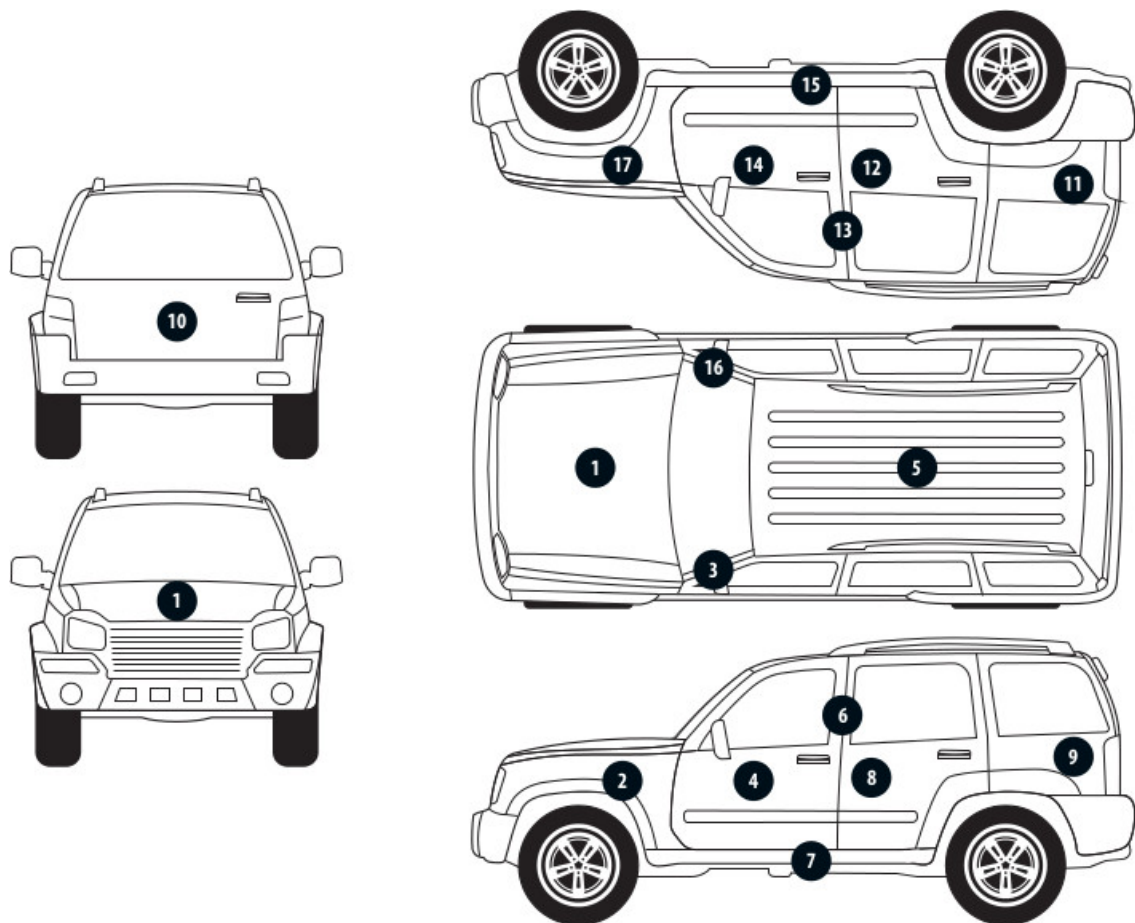Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Aktywny komunikat: nie można uruchomić ogrzewania postojowego wskutek błędu systemu. Głośna praca silnika - do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

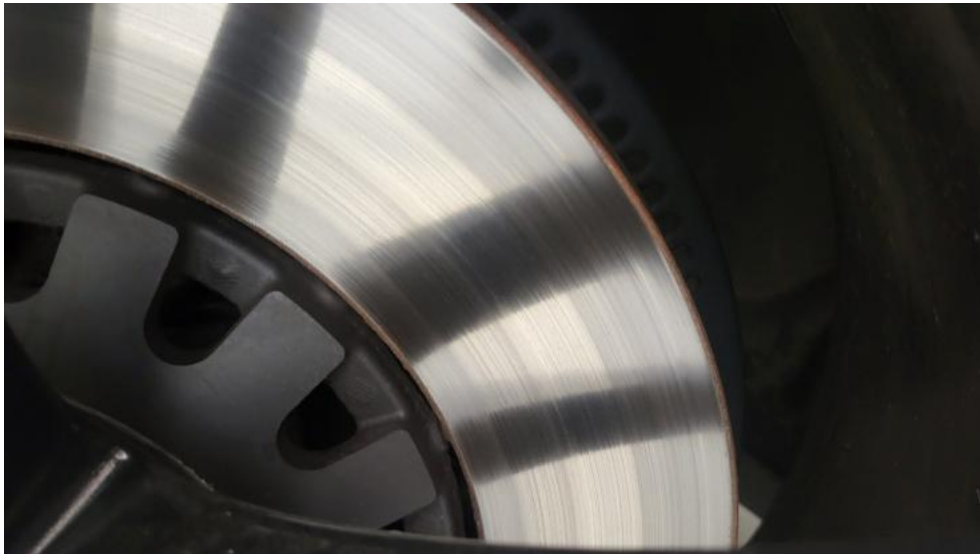


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

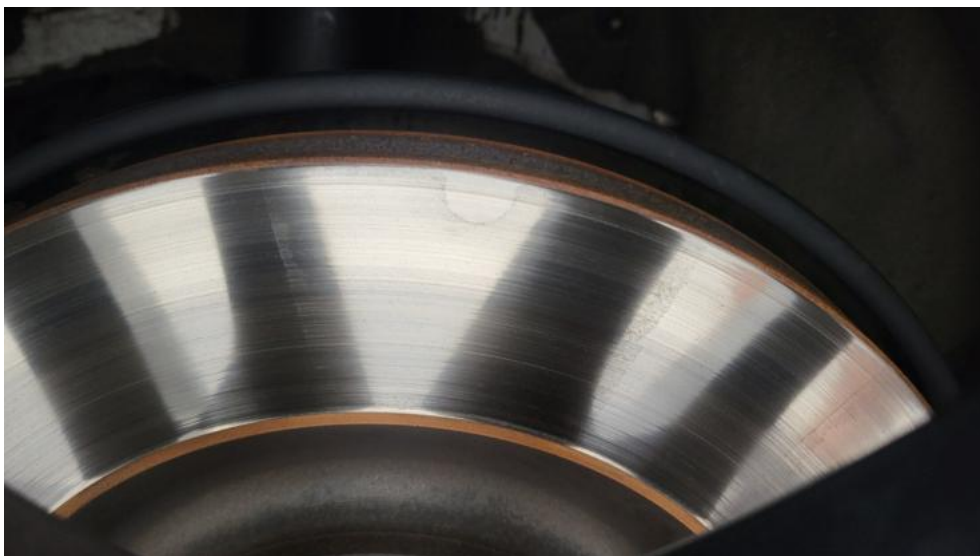


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

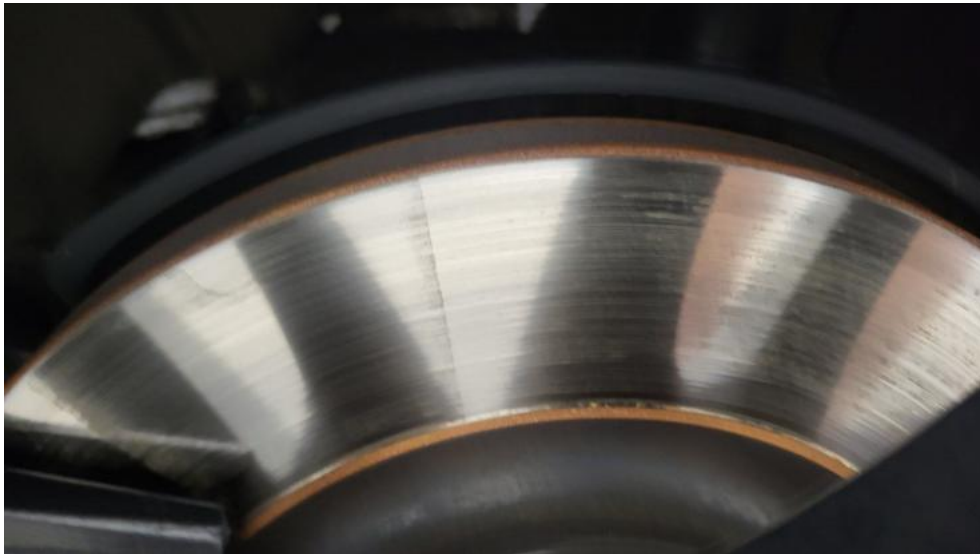


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Zdjęcie do protokołu



Photo 22.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Numer identyfikacyjny

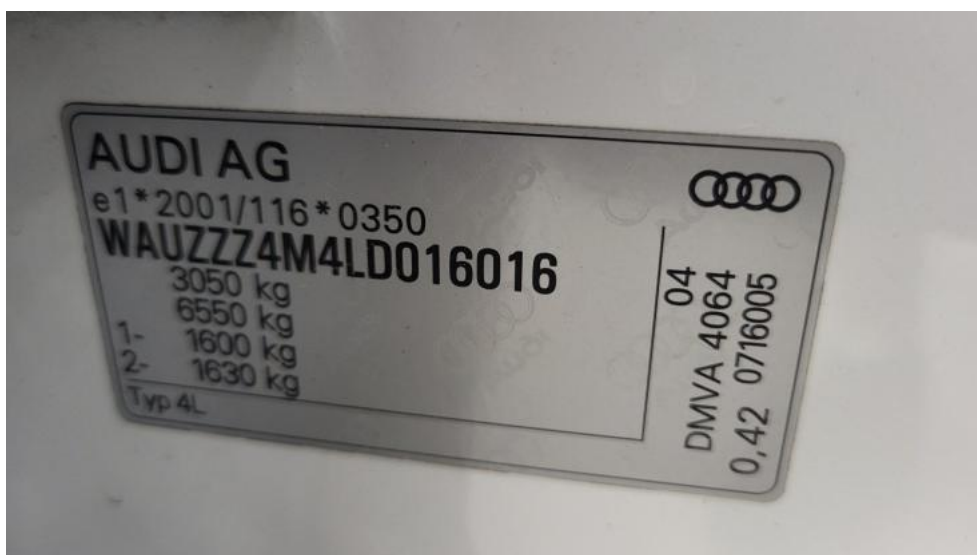


Photo 24.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

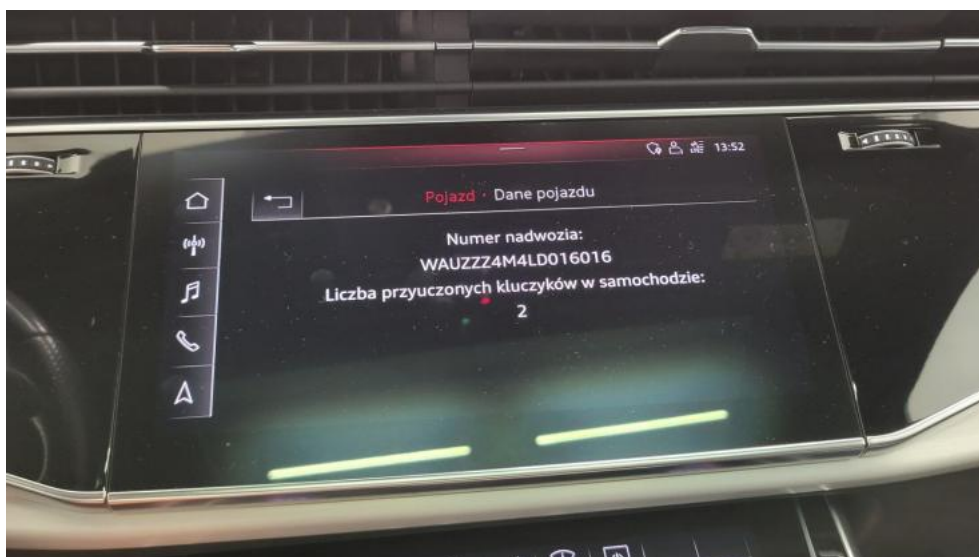


Photo 25.

Książka serwisowa – dane



Photo 26.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Kierownica z lewej strony



Photo 30.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 32.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Tunel środkowy



Photo 34.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Kierownica (na wprost)



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 37.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 38.**

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

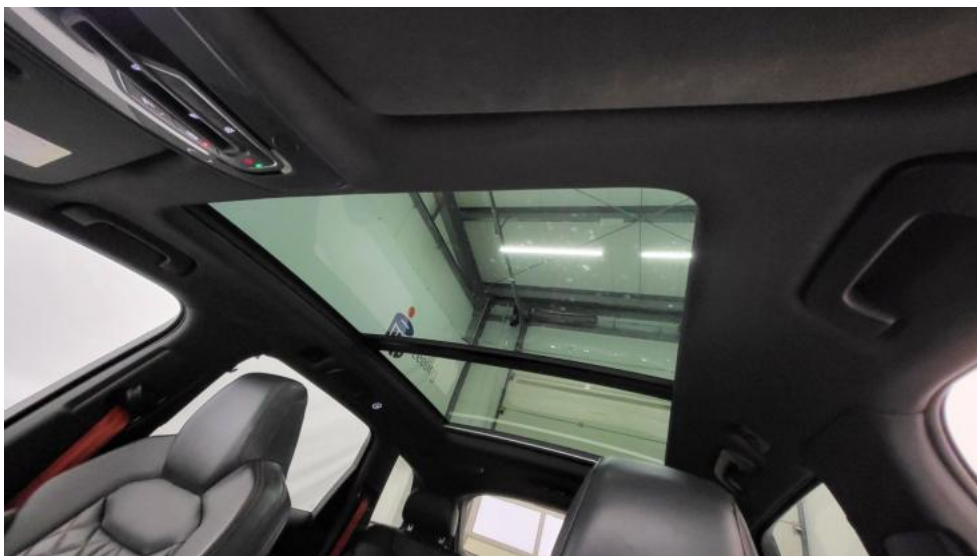


Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

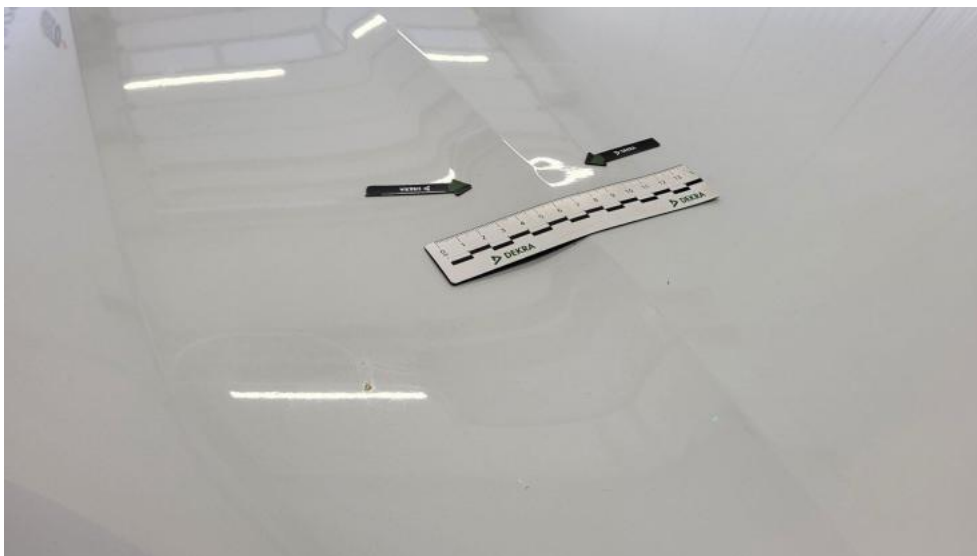


Photo 51.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Photo 66.

Listwa śr zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Photo 70.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

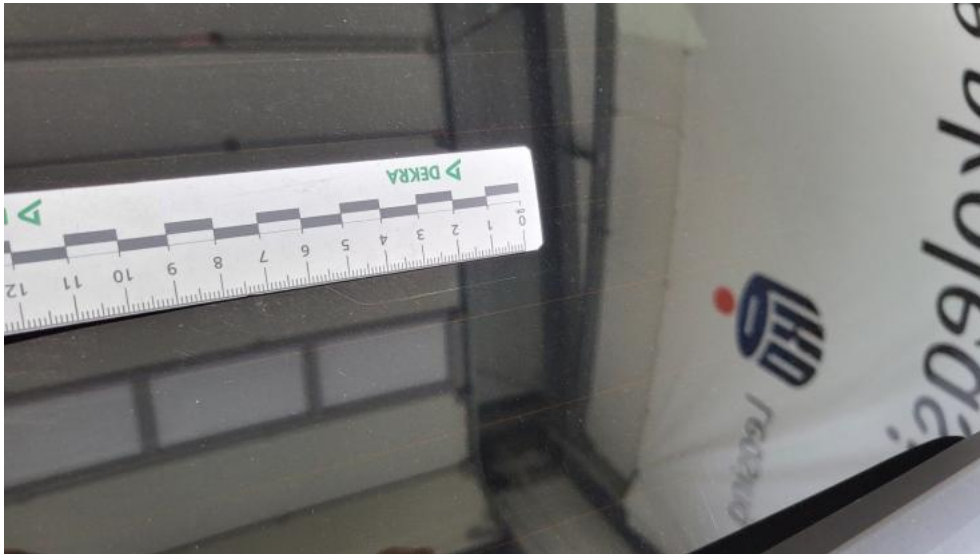


Photo 71.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny - Inne 1



Photo 76.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Zderzak tylny cz górna - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Dach - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 84.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

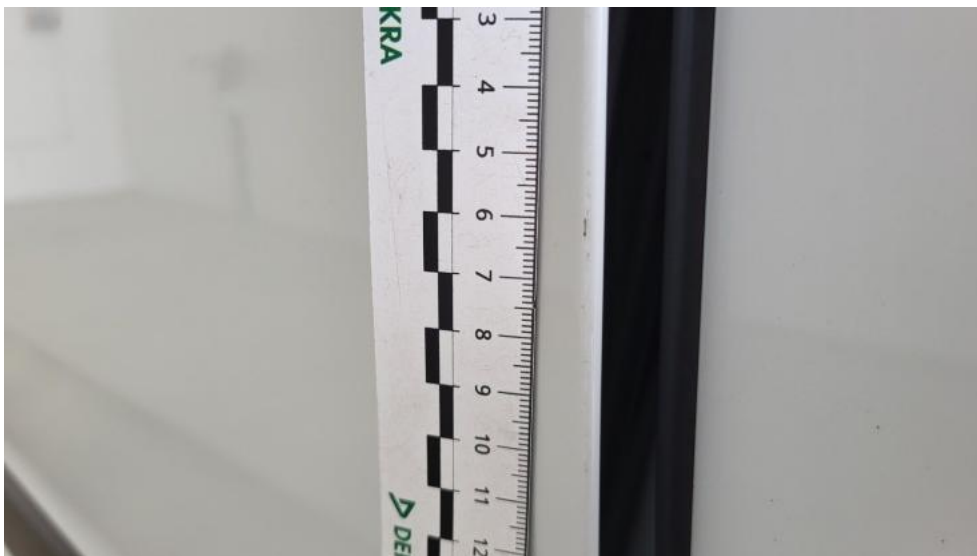


Photo 85.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 88.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 90.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

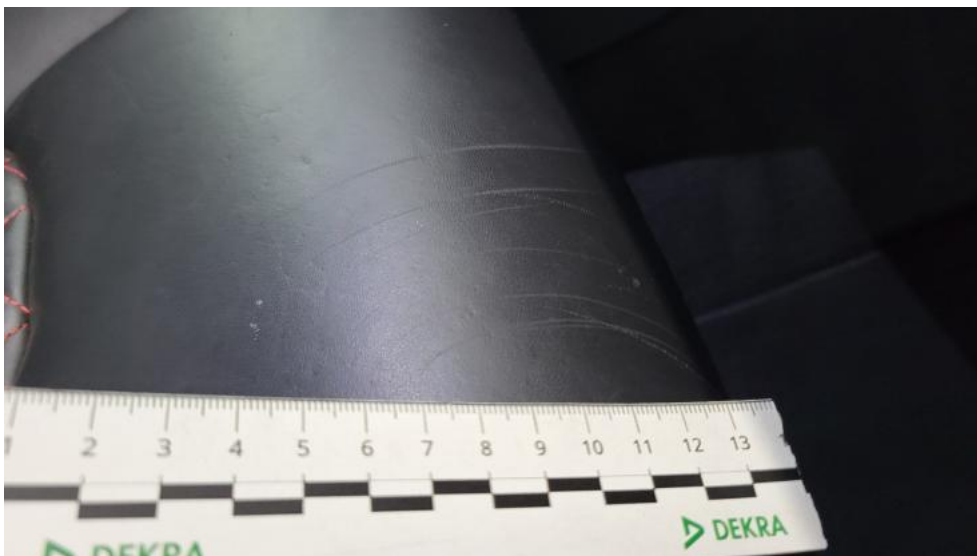


Photo 97.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 98.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Photo 100.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Ośłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 102.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

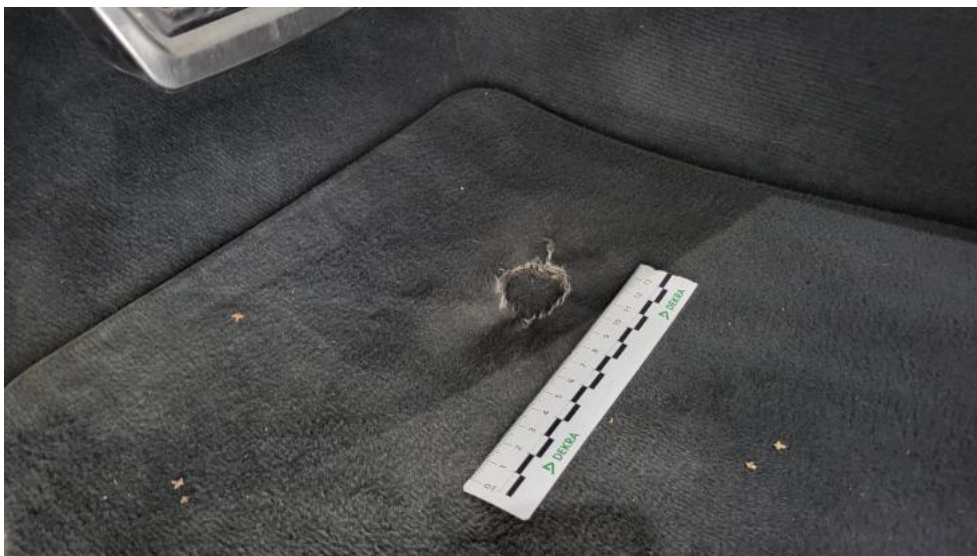


Photo 103.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 104.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1