

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/58915/26/06/26
commission/ damage No. : 24/018873
Date of commission: 26-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0145964
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Golf VIII Variant 20-24
Type / version	Golf VIII 2.0 TDI Life
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1427
Gross vehicle weight [kg]	2000
Wheelbase 1/2	2669
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	115/85
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	GD4N751
VIN / serial number	WVWZZZCDXRW853614
Date of first registration	20-05-2024
Date of next. tech. test	20-05-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	94 436 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	4,0 mm
	left	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	4,5 mm
back	right	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	6,0 mm
	left	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Armrest (s) front | 30. Limited slip differential in general |
| 2. Armrest (s) front, Rear seat-backs foldable in two separate parts | 31. Mirror: others |
| 3. Asystent podjazdu | 32. Other |
| 4. Automatic climate control | 33. Other |
| 5. Automatic headlight elevation control | 34. Other |
| 6. Bord communication: other | 35. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 7. Child seat fixation | 36. Pedestrian Emergency Brake Assist |
| 8. Czujnik systemów asystujących | 37. Podnośnik |
| 9. Czujnik zmiernych | 38. Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |
| 10. Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany | 39. Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 40. Podświetlane klamki w drzwiach |
| 12. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy | 41. Power windows front, Power windows rear |
| 13. Exterior lighting: other | 42. Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus |
| 14. Extra power outlet | 43. Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 10.25 |
| 15. Felgi aluminiowe 16 Norfolk | 44. Reflektory LED Basic |
| 16. Floor lighting | 45. Roof railing |
| 17. Floor mat | 46. Seatbelt pretensioner front |
| 18. Fotel kierowcy i pasażera z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 47. Soundsystem |
| 19. Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | 48. Start/Stop system |
| 20. Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania | 49. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 21. Gniazdo 12V w bagażniku | 50. System wykrywający pieszych |
| 22. Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu | 51. Tapicerka drzwi i paneli bocznych |
| 23. Gwarancja 2 lata | 52. Tempomat proaktywny ACC z funkcją stop & go |
| 24. Immobilizer | 53. Textile upholstery |
| 25. Interfejs Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego | 54. Uni-Lackierung |
| 26. Kierownica multifunkcyjna skórzana | 55. Zamek centralny z dwoma kluczykami i funkcją KessyGo |
| 27. LED rear lights | 56. Światła do jazdy dziennej LED |
| 28. Lane control assistant | 57. Światła tylne przeciwmgielne |
| 29. Leather gearshifter/switch | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Fotel kierowcy ErgoActive | - |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwi i funkcją masażu | |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z regulacją podparcia lędźwi i funkcją pamięci | |
| 2. Metallic paint | - |
| 3. Pakiet Czujnik deszczu | - |
| Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się | |
| Czujnik deszczu | |
| Czujnik deszczu | |
| 4. Pakiet Zimowy | - |
| Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | |

Dźwignia zmiany biegów w skórze
Fotele przednie, podgrzewane
Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, ogrzewana
5. Rear view camera -
6. Tinted rear windows -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/42

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Wymagana wymiana oleju od 5600km. Wymagany przegląd od 600km.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

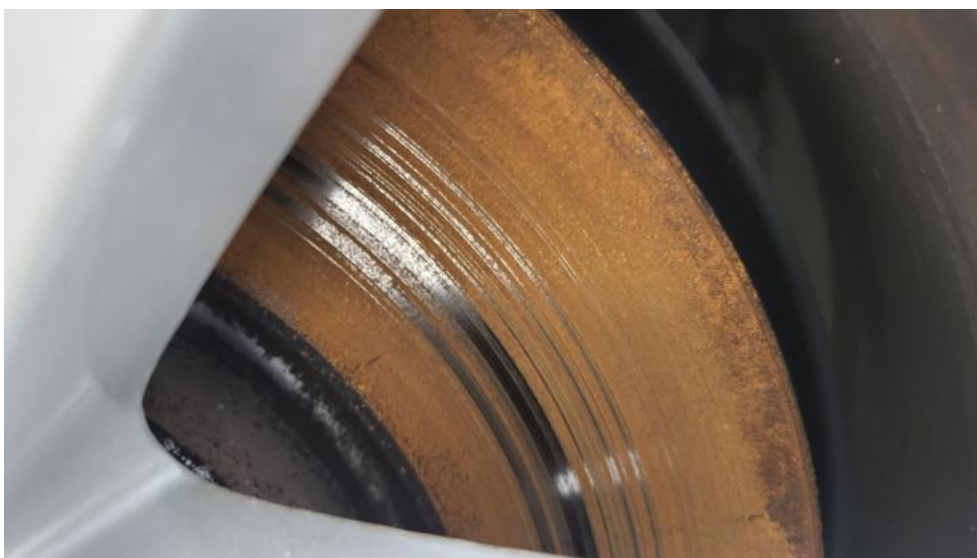


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa

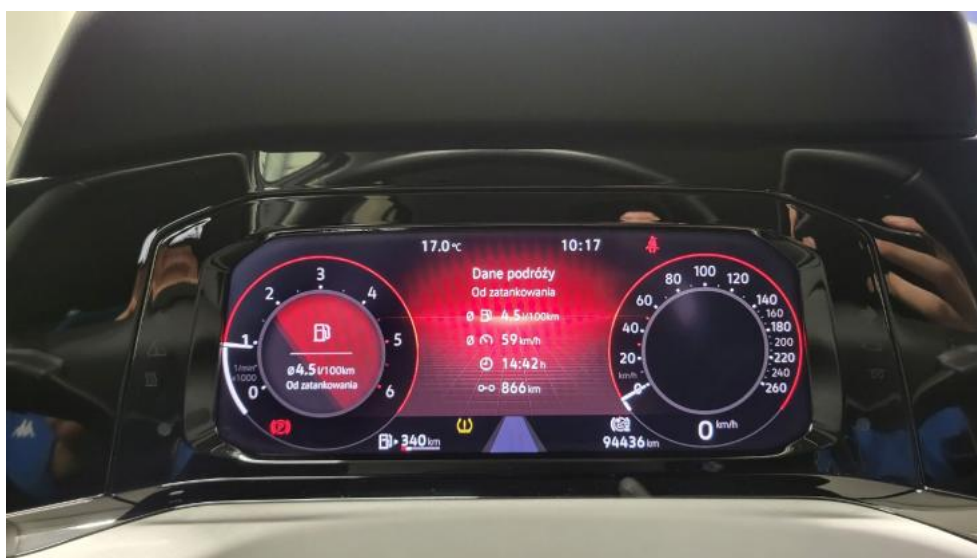


Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1

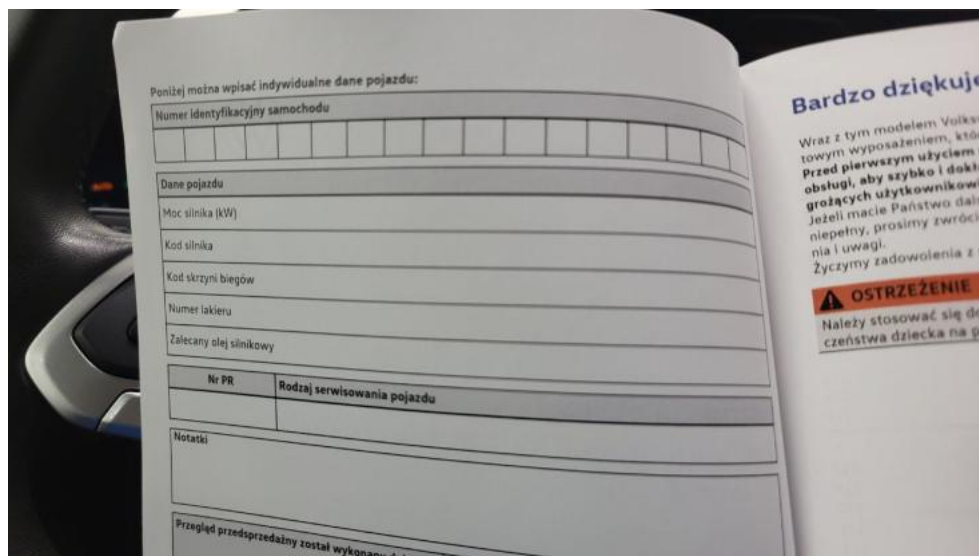
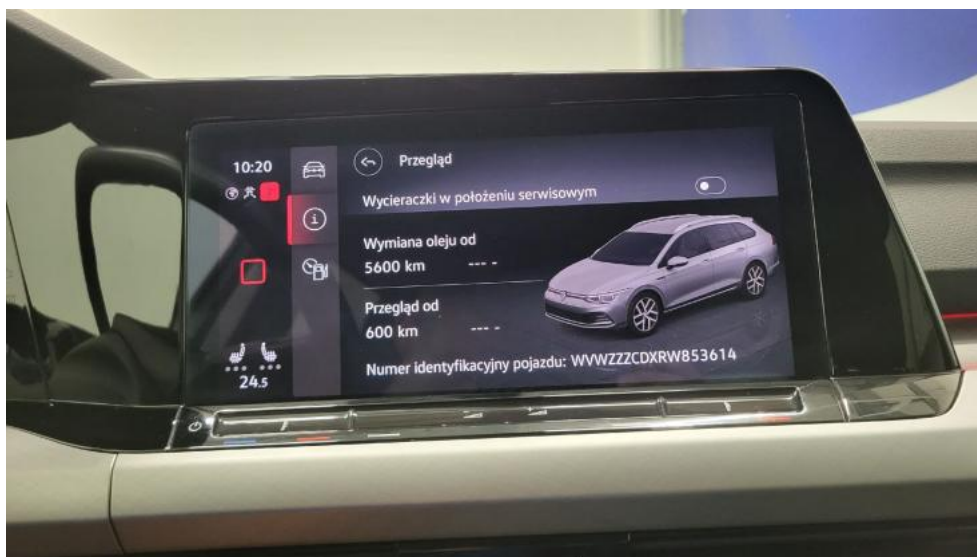


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

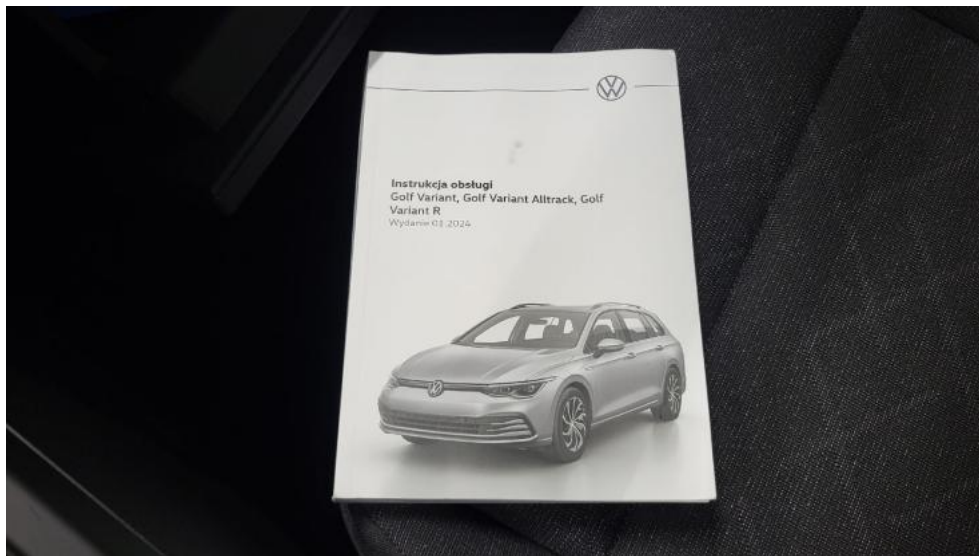


Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 46.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

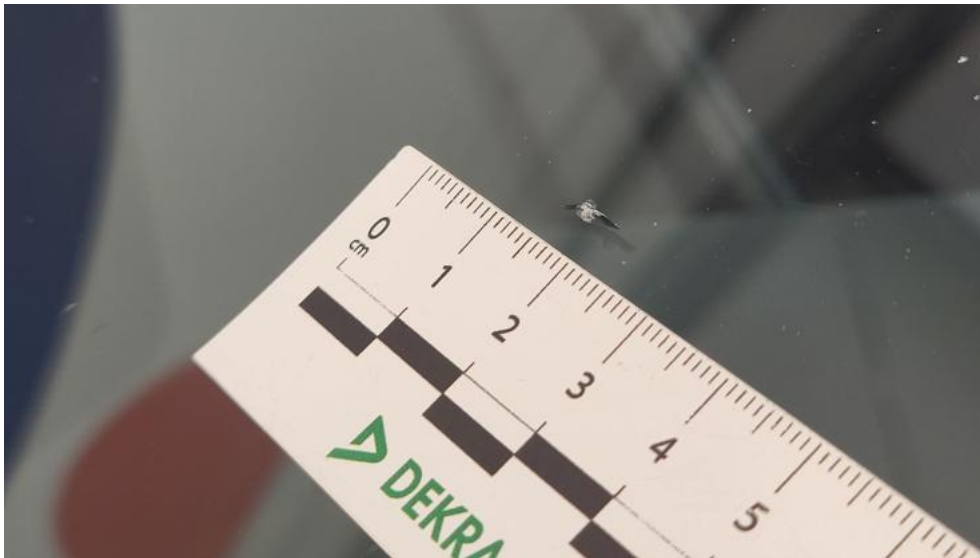


Photo 47.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

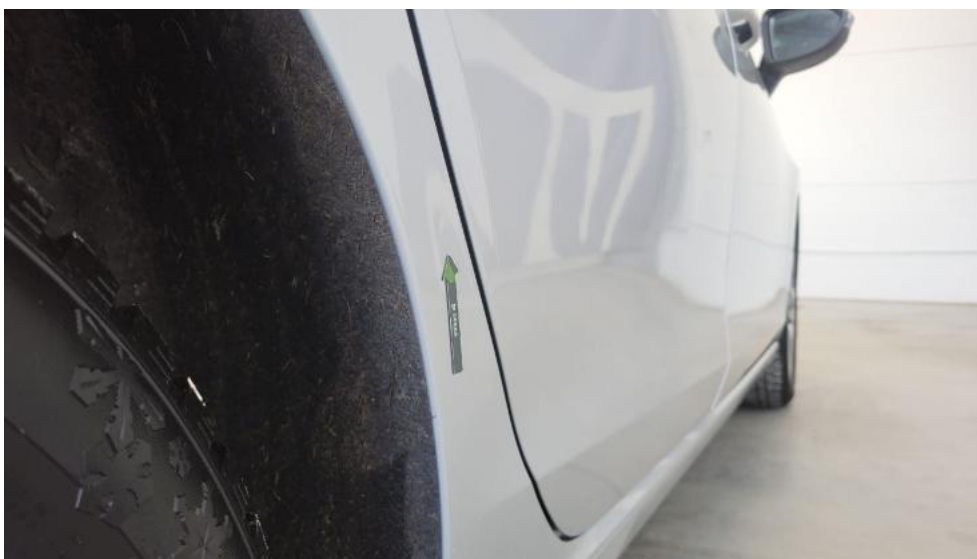


Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1