

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/91456/26/09/30
commission/ damage No. : 21/036840
Date of commission: 30-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0148954
Manufacturer	HYUNDAI
Model	Elantra 21-23
Type / version	Elantra 1.6 Smart
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1212
Gross vehicle weight [kg]	1750
Wheelbase 1/2	2720
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	123/90
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	WZ236EF
VIN / serial number	KMHLN41EANU206081
Date of first registration	31-08-2021
Date of next. tech. test	27-08-2027
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	165 893 (read)
Body color / type of coating	black/2-warstwowy uni

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, AZENIS FK510	225/45 R17 94Y	4,0 mm
	left	FALKEN, AZENIS FK510	225/45 R17 94Y	4,0 mm
back	right	Hankook, ventus S1 evo2 K117 MFS	225/45 R17 91W	5,0 mm
	left	Hankook, ventus S1 evo2 K117 MFS	225/45 R17 91W	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Additional gauges | 38. Interior: other |
| 2. Alarm | 39. Interior: other |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay, DAB radio, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor | 40. Interior: other |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 41. LED Daytime running lights |
| 5. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 42. LED Fog Lamps |
| 6. Armrest (s) rear | 43. Lane control assistant |
| 7. Automatic Emergency Call | 44. Lane control assistant |
| 8. Automatic dimlight activation | 45. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel |
| 9. Bluetooth interface, Voice control for audiosystem | 46. Mirror: others |
| 10. Body-coloured bumpers | 47. On board computer |
| 11. Bord climate: other | 48. Other |
| 12. Central locking | 49. Other |
| 13. Child lock manually | 50. Other |
| 14. Child seat fixation | 51. Other |
| 15. Collision Warning System, Intersection Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist, Pre-Crash System | 52. Other |
| 16. Colored glass | 53. Other |
| 17. Colored glass | 54. Other |
| 18. Cruise control | 55. Park Distance Control rear |
| 19. Diminished spare wheel | 56. Passive Tyre pressure control |
| 20. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 57. Power steering |
| 21. Driver airbag, Passenger airbag | 58. Power windows front, Power windows rear |
| 22. Driver conditioning monitoring | 59. Rain sensor |
| 23. Driver seat height adjustable | 60. Rear bench foldable in two separate parts |
| 24. Dualzone automatic climate control | 61. Rear view camera |
| 25. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 62. Rear window heating |
| 26. Exterior design: other | 63. Side indicators |
| 27. Exterior design: other | 64. Soundsystem |
| 28. Exterior design: other | 65. Soundsystem |
| 29. Exterior design: other | 66. Steering wheel manually adjustable |
| 30. Exterior design: other | 67. Steering wheel with radio operation |
| 31. Exterior lighting: other | 68. Textile upholstery |
| 32. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 69. USB in |
| 33. Headrests front, Rear headrests | 70. USB in |
| 34. Hill holder | 71. USB in |
| 35. Interior lights: other accessories | 72. Uni-Lackierung |
| 36. Interior lights: other accessories | 73. Vehicle immobilizer |
| 37. Interior lights: other accessories, Mirror: others, Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated | | - |
| Fotele przednie - ogrzewane | | |
| Kierownica podgrzewana | | |
| 2. Light alloy wheels from 17" | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Regularity of service review -
Earlier repairs -
Necessary repairs -
Braki i uszkodzenia -
Aktualna sytuacja rynkowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

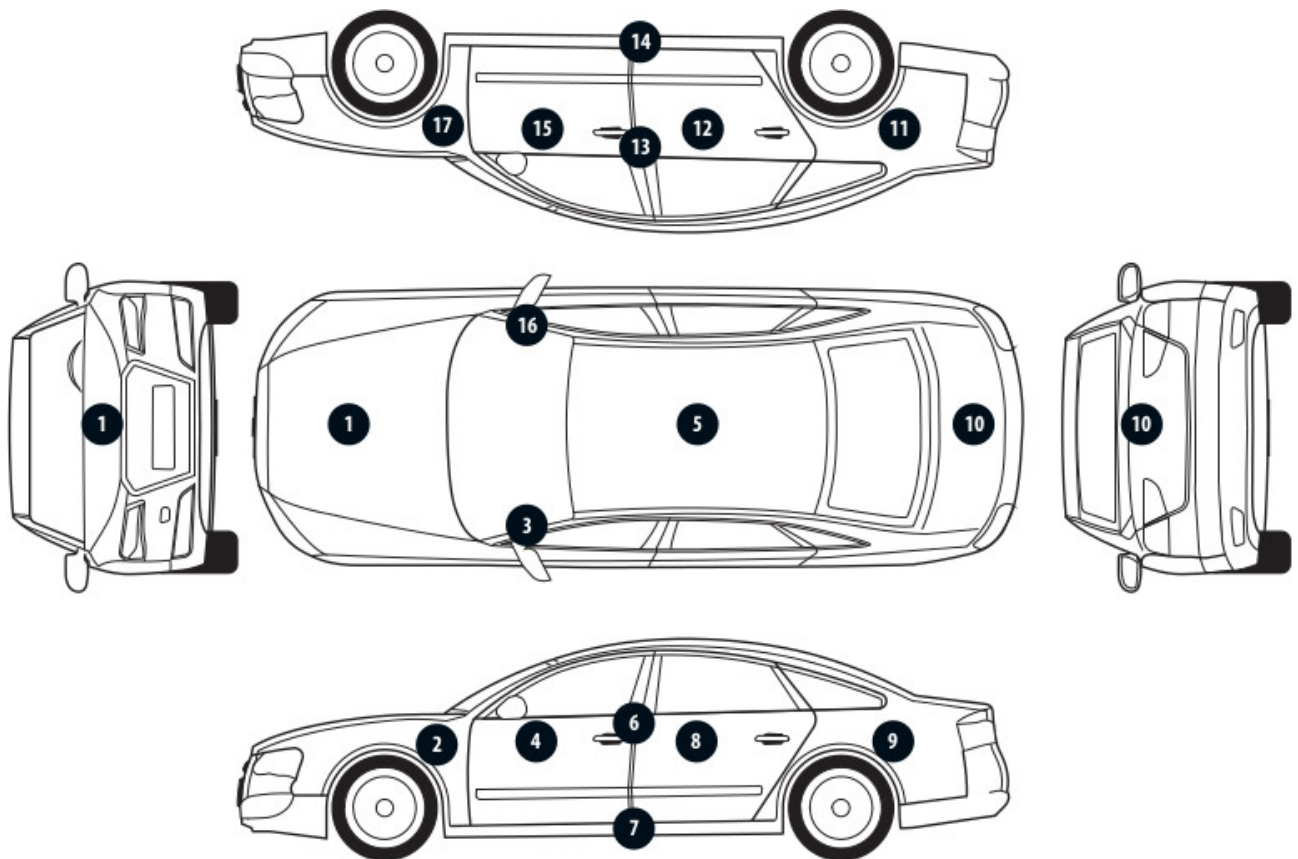Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

b/n

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/64

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

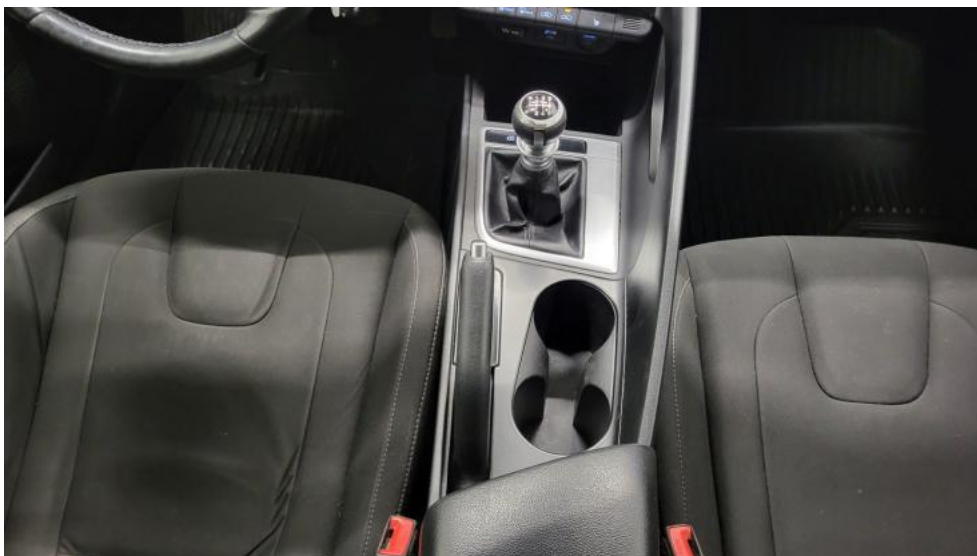


Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Kluczyki

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNI																		
Model <u>ELANTRA</u>	Model <u>ELANTRA</u>																		
Nr nadwozia (VIN) <u>WHAH1N616ANW206081</u>	Nr nadwozia (VIN) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
Data sprzedaży <u>13-08-2021</u>	Data przeglądu <u>02-08-2021</u>																		
	Stan licznika (km) <u>10</u>																		
	Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedawnego i zgodnie z instrukcją Hyundai.																		

Photo 36.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

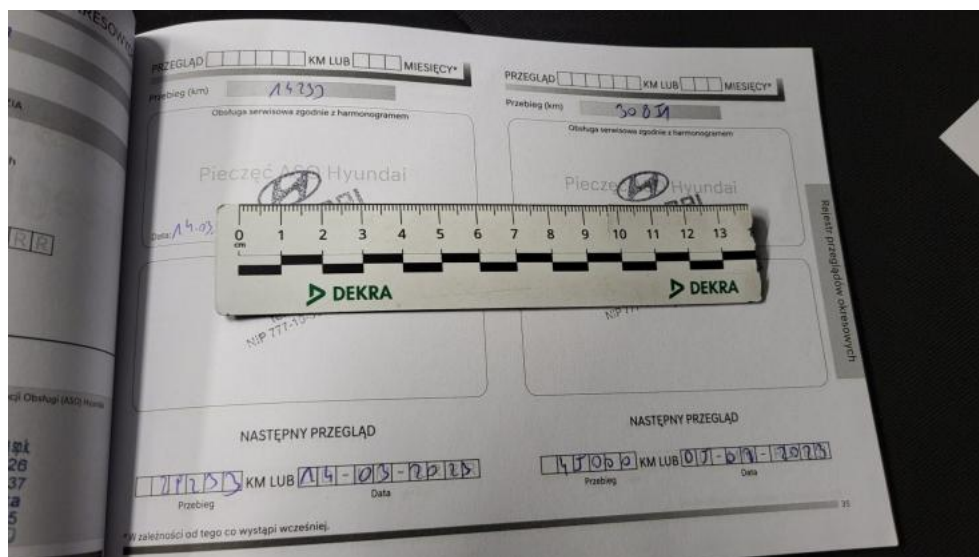


Photo 37.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 38.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 40.

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

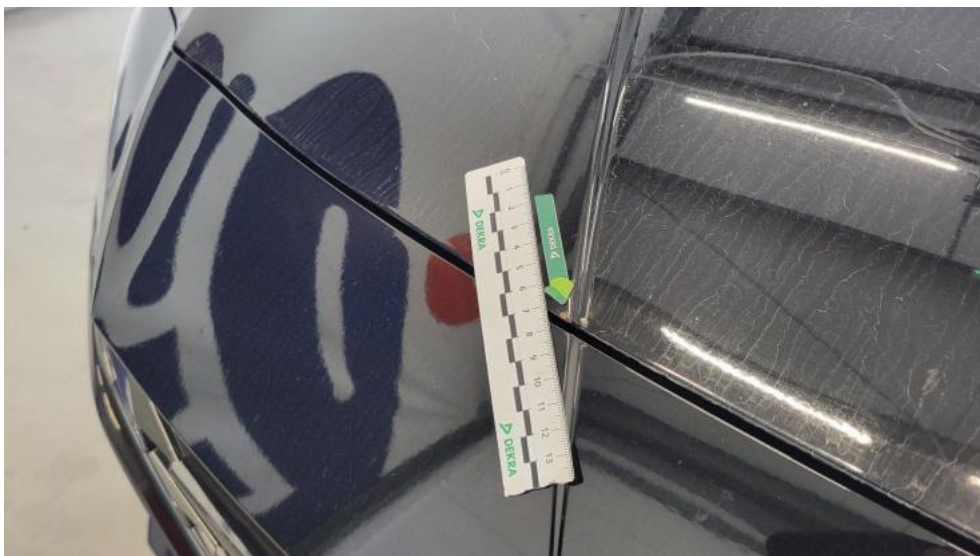


Photo 42.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

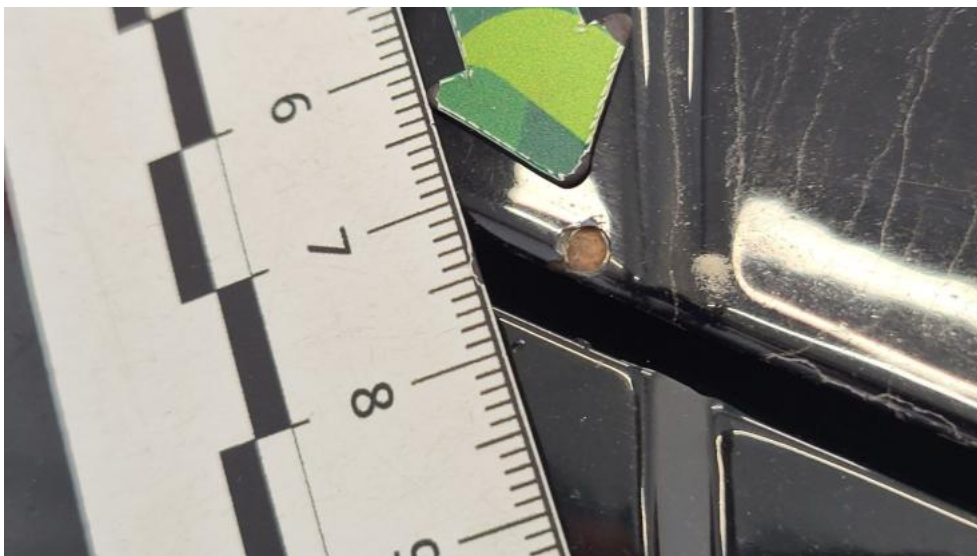


Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 44.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

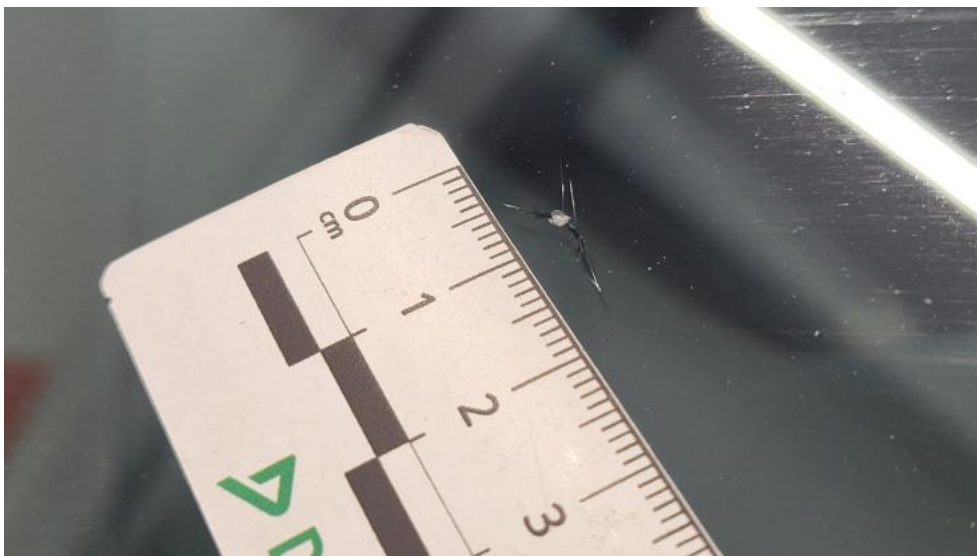


Photo 45.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 50.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

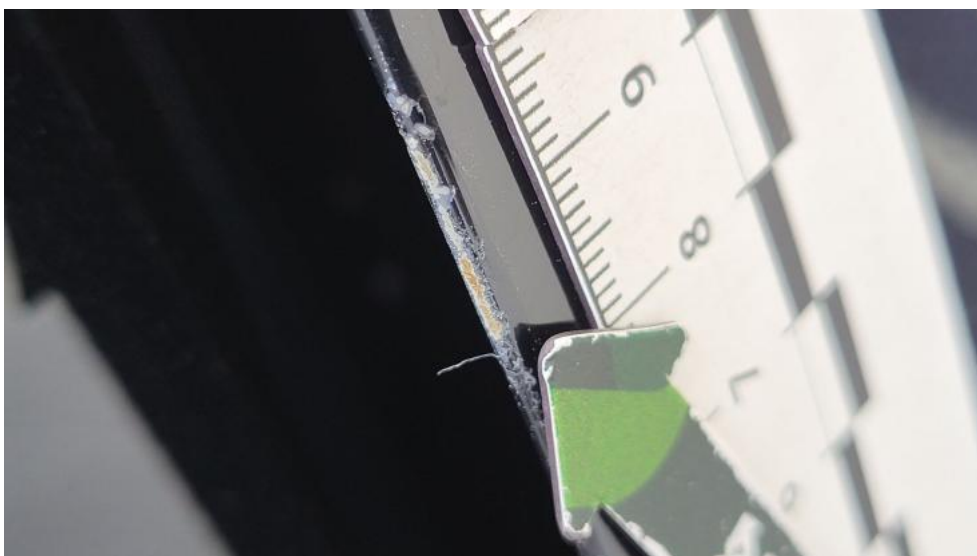


Photo 58.

Drzwi tylne P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 64.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Photo 66.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 76.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

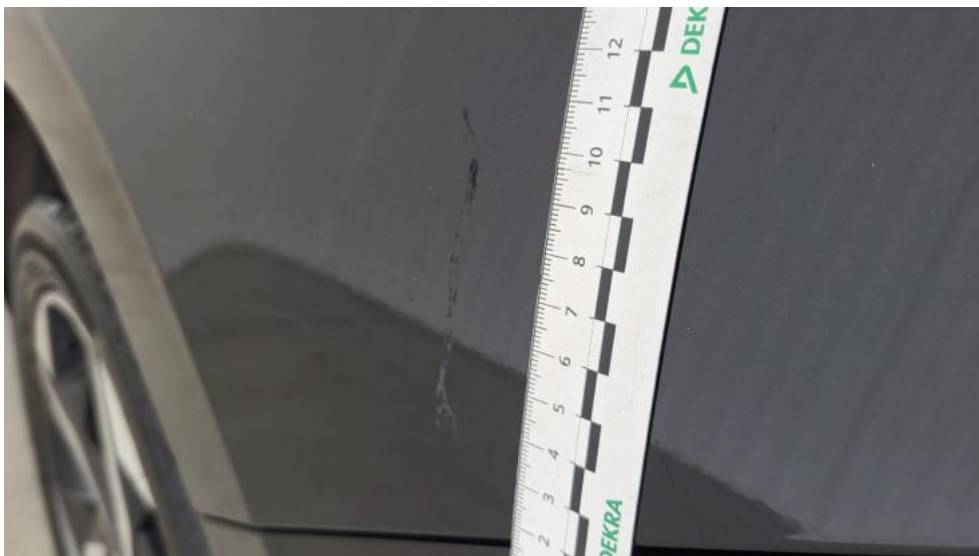


Photo 80.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 90.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 92.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 94.

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

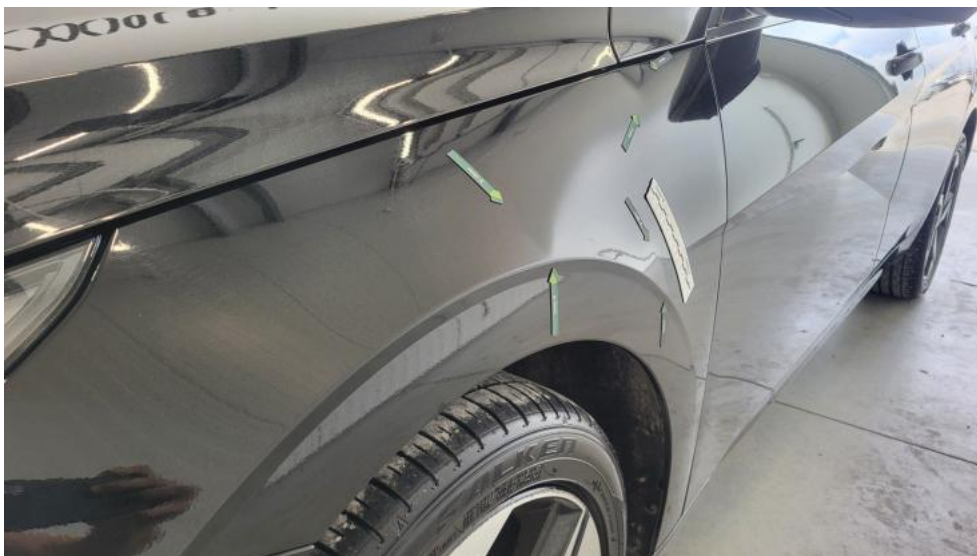


Photo 95.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 96.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 98.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 100.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Photo 102.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 104.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 106.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 107.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 108.
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 109.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 110.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

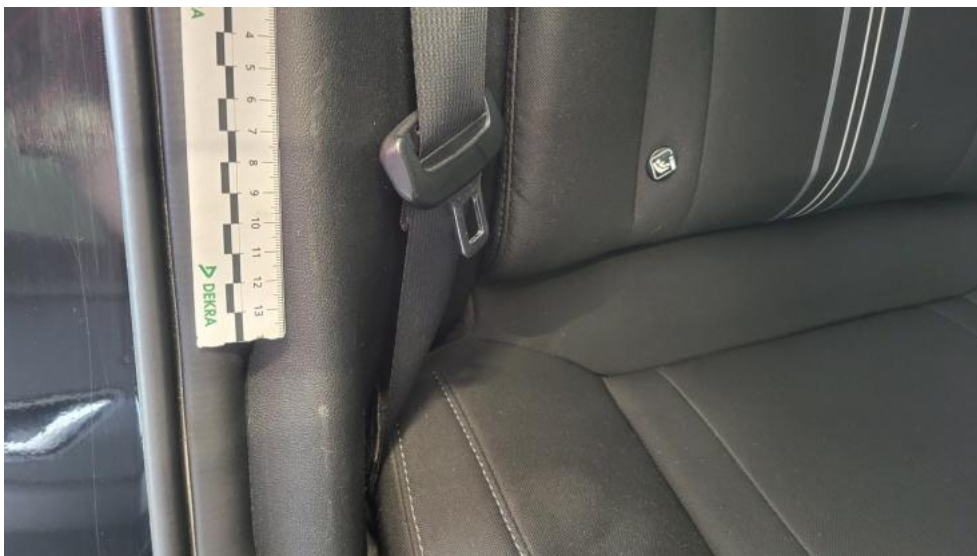


Photo 111.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 112.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 113.

Wykładzina podłogi - Inne 1



Photo 114.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 115.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2