

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80133/26/08/27
Nr zlecenia/szkody: 24/037604
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0143463
Producent	VOLVO
Model	V60 18-21
Typ/wersja	V60 B3 B Momentum Core aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1711
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2240
Rozstaw osi 1/2	2872
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WP0145T
VIN	YV1ZWK6VDM2437418
Data 1. rejestracji	23-02-2021
Data nast. bad. techn.	18-02-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	122 043 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
	lewe	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
tylna	prawe	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm
	lewe	TAURUS, UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	225/50 17 98Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 30. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 8 głośników, AUX, USB) |
| 2. Czujnik deszczu | 31. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC |
| 3. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 32. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information |
| 4. Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy | 33. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC |
| 5. Dywaniki tekstylne | 34. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu |
| 6. EBA - system wspomagania nagłego hamowania | 35. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert |
| 7. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania | 36. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA |
| 8. Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 225/50 | 37. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach |
| 9. Fotele pochłaniające energię zderzenia | 38. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami |
| 10. Funkcja Auto Hold | 39. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h |
| 11. Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana | 40. System utrzymania pasa ruchu (LKA) |
| 12. Hamulec postojowy elektryczny | 41. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS) |
| 13. Immobilizer | 42. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS) |
| 14. Kanapa tylna dzielona 40/60 | 43. Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe |
| 15. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem | 44. Tempomat |
| 16. Klamki w kolorze nadwozia | 45. Tuner radiowy, cyfrowy (DAB) |
| 17. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 46. Uchwyt na kubki z przodu |
| 18. Komputer pokładowy | 47. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie |
| 19. Lakier uni | 48. Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control) |
| 20. Lampki do czytania - przód/tył | 49. Układ wspomagania hamowania City Safety |
| 21. Lusterka boczne składane elektrycznie | 50. Usługa Volvo On Call |
| 22. Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji | 51. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 23. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy | 52. Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore |
| 24. Poduszki powietrzne - kurtyny | 53. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 25. Poduszki powietrzne boczne (2) | 54. Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali |
| 26. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera | 55. Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi |
| 27. Reflektory przednie LED | 56. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 28. Relingi dachowe zintegrowane, czarne | 57. Zwalnianie pedału hamulca |
| 29. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Koło zapasowe | - |
| 2. Lakier niemetalizowany - Ice White | - |
| 3. Pakiet Park Assist | - |
| Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInneWcześniejsze naprawy -
Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

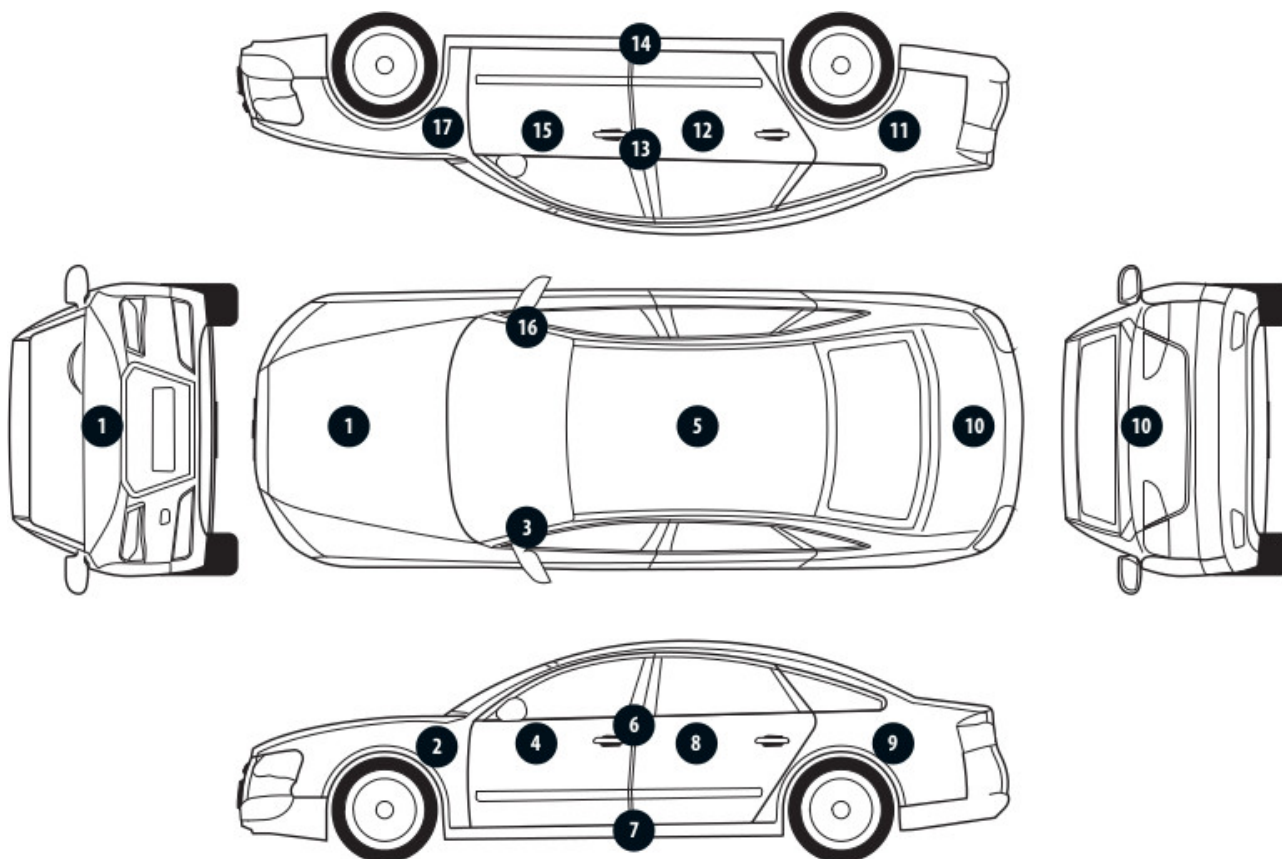

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

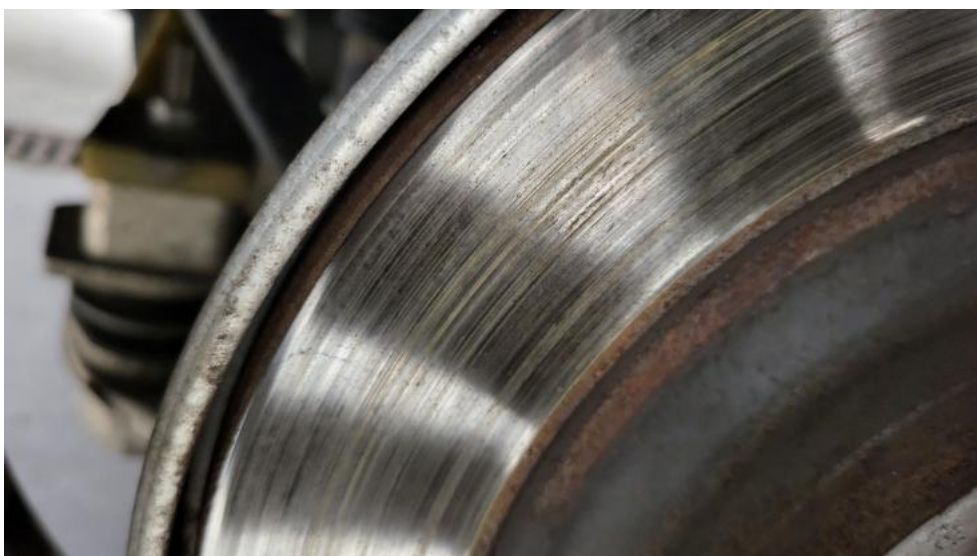

Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

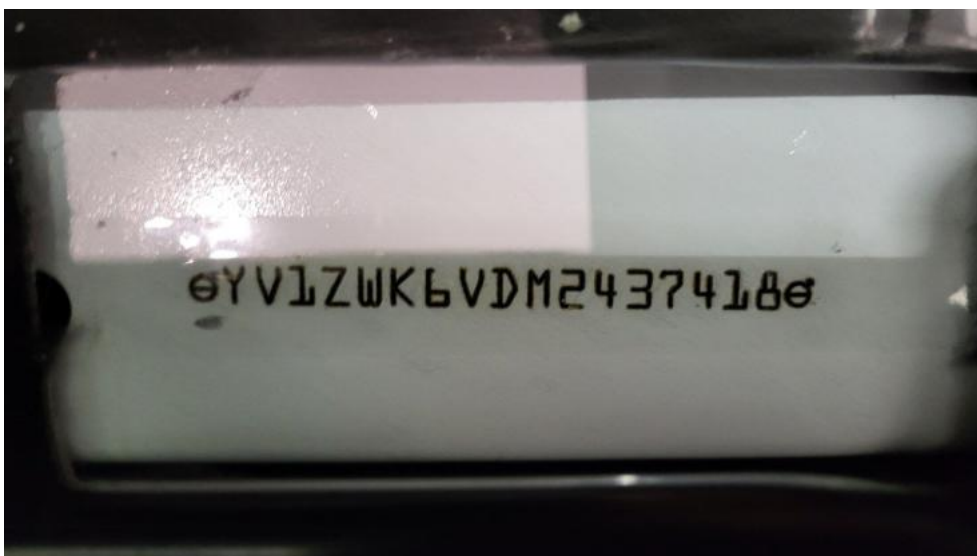

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.


Dowód rej. Str. 1

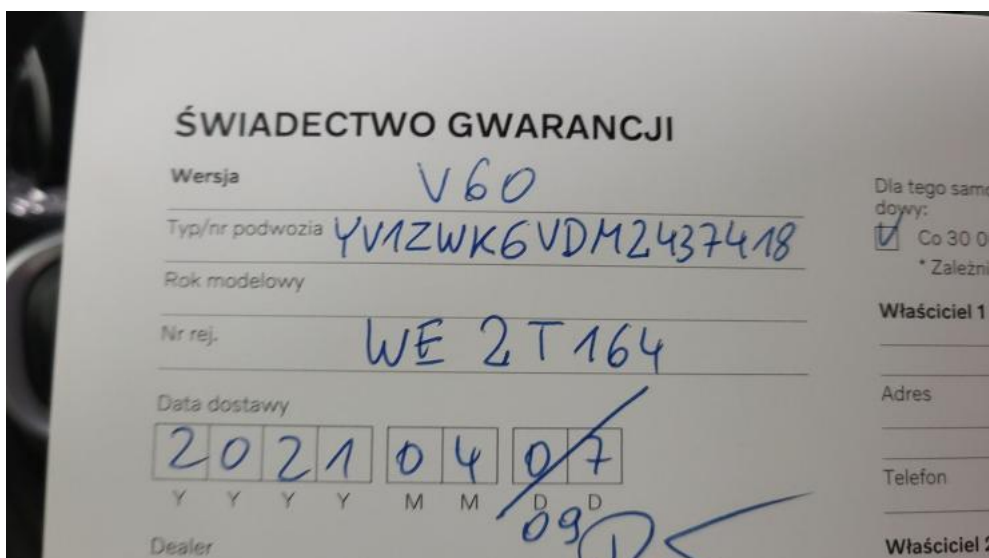

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

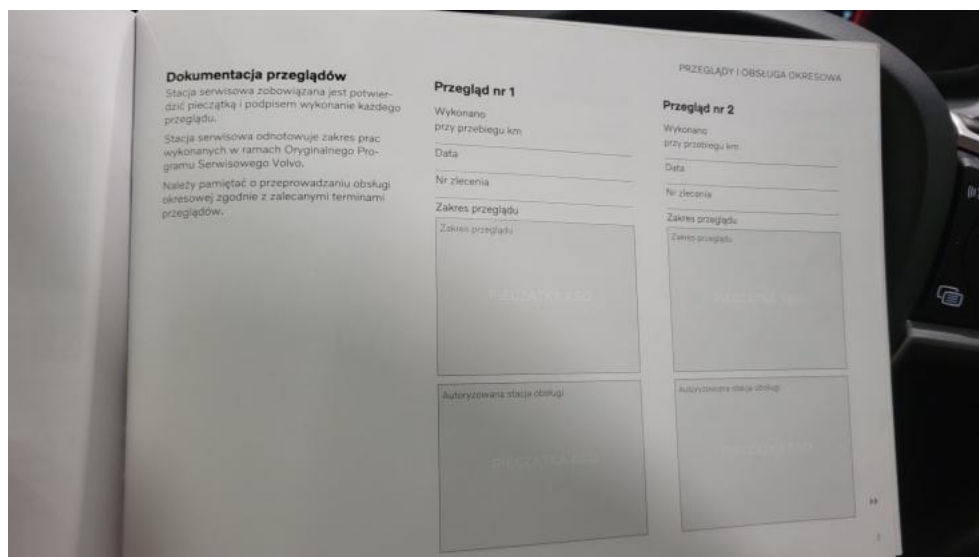

Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu

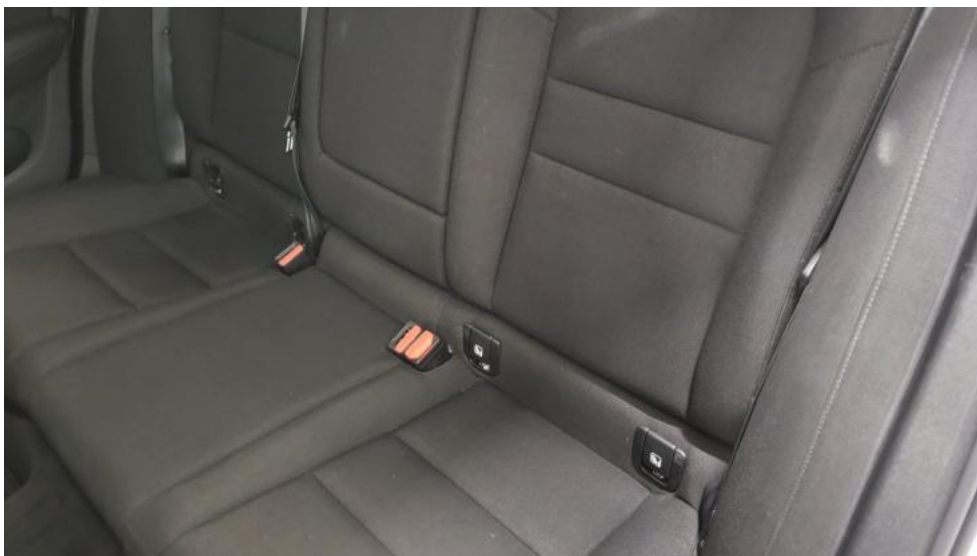

Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 54.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

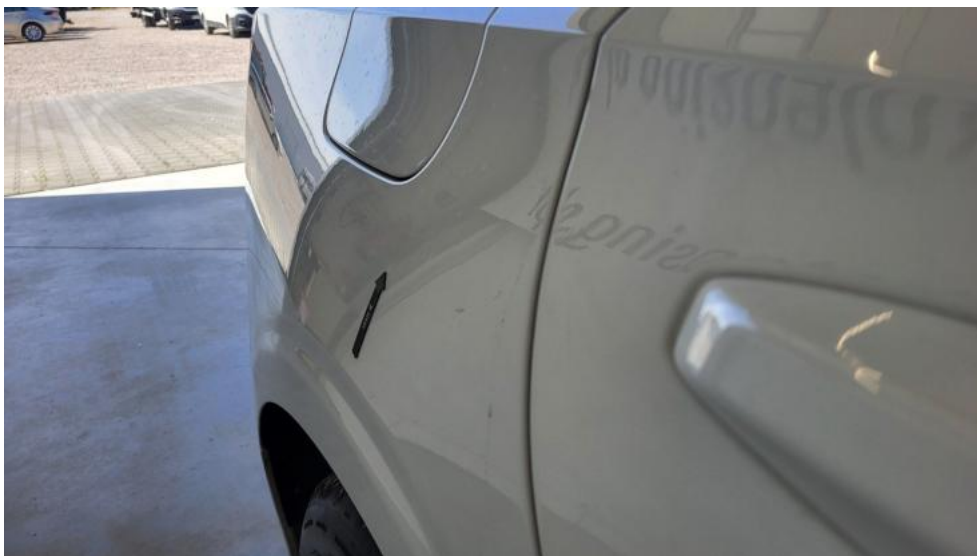

Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 80.
Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.


Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1




Fot. 82.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

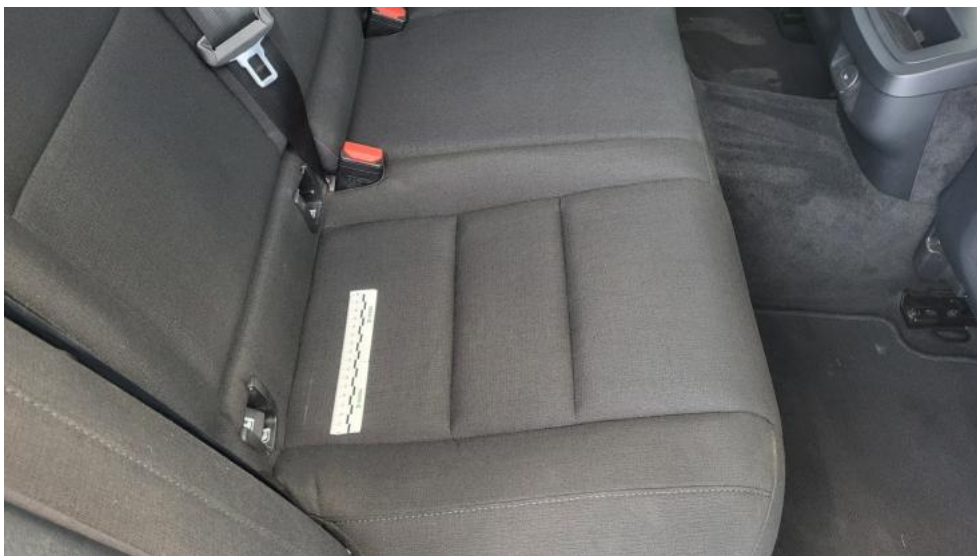

Fot. 83.
Kanapa tyl. - Inne 1

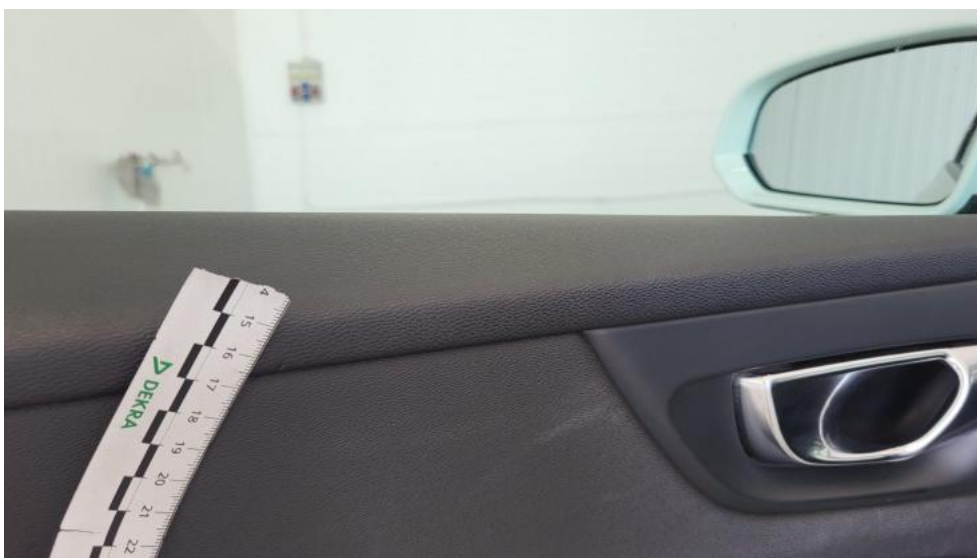

Fot. 84.
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88.

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 90.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1