

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73874/25/09/30
Nr zlecenia/szkody: 22/013785
Data zlecenia: 30-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0134022
Producent	BMW
Model	Seria 6 Gran Turismo [G32] 17-20
Typ/wersja	620d xDrive M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1830
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2500
Rozstaw osi 1/2	3070
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	D8ZENON
VIN	WBAJX41080BJ23133
Data 1. rejestracji	26-03-2019
Data nast. bad. techn.	26-03-2024
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	73 899 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	245/45 19 102V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	245/45 19 102V	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	275/40 19 105V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3 WINTER	275/40 19 105V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 32. Ostrzeżenie o ryzyku kolizji Active Guard |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 33. Oświetlenie ambientowe |
| 3. Asystent hamowania | 34. Oświetlenie powitalne |
| 4. Asystent parkowania | 35. Pakiet aerodynamiczny |
| 5. Asystent uwagi | 36. Pasywana ochrona pieszych |
| 6. Asystent świateł drogowych | 37. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym |
| 7. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie | 38. Podłokietnik przedni |
| 8. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 39. Podłokietnik tylny |
| 9. Czujnik zużycia klocków hamulcowych | 40. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 10. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 41. Servotronic |
| 11. Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec | 42. Spoiler tylny, wysuwany |
| 12. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 43. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line |
| 13. Dywaniki welurowe | 44. System alarmowy sterowany pilotem |
| 14. Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 647, dwukolorowe z ogumieniem mieszanym | 45. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 15. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 46. System nawigacji satelitarnej Professional |
| 16. Fotele przednie sportowe | 47. Szyby atermiczne |
| 17. Funkcja Auto Start Stop | 48. Tapicerka skórzana Dakota |
| 18. Gniazdo 12V | 49. Technologia Active Air Stream |
| 19. Hamulec ręczny z automatyczną funkcją Hold | 50. TeleServices |
| 20. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 51. Tempomat z funkcją hamowania |
| 21. Kierownica sportowa typu M | 52. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 22. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową | 53. Uchwyty na napoje |
| 23. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie | 54. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 24. Lakier uni | 55. Usługi ConnectedDrive |
| 25. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie | 56. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 26. Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania | 57. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem |
| 27. Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie | 58. Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji |
| 28. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 59. Zestaw naprawczy do opon |
| 29. Obrazowania szyb - chromowane | 60. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 30. Odtwarzacz CD | 61. Światła przeciwmgielne w technologii LED |
| 31. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Asystent parkowania plus z systemem kamer 360 | | - |
| Kamera Surround View | | |
| Asystent parkowania | | |
| 2. Dostęp komfortowy | | - |
| 3. Fotele przednie i tylne ogrzewane | | - |
| 4. Fotele przednie komfortowe | | - |
| 5. Fotele przednie z aktywną wentylacją | | - |
| 6. Fotele przednie z funkcją masażu | | - |
| 7. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową | | - |

8. Lakier metalik	-
9. Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy	-
10. Pakiet Ambient Air	-
11. System domykania drzwi	-
12. Systemy asystujące kierowcę Plus	-
13. Szyby tylne przyciemniane	-
14. Tapicerka skórzana Nappa, ekskluzywna	-
15. Telefon komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	-
16. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego -
Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-10-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

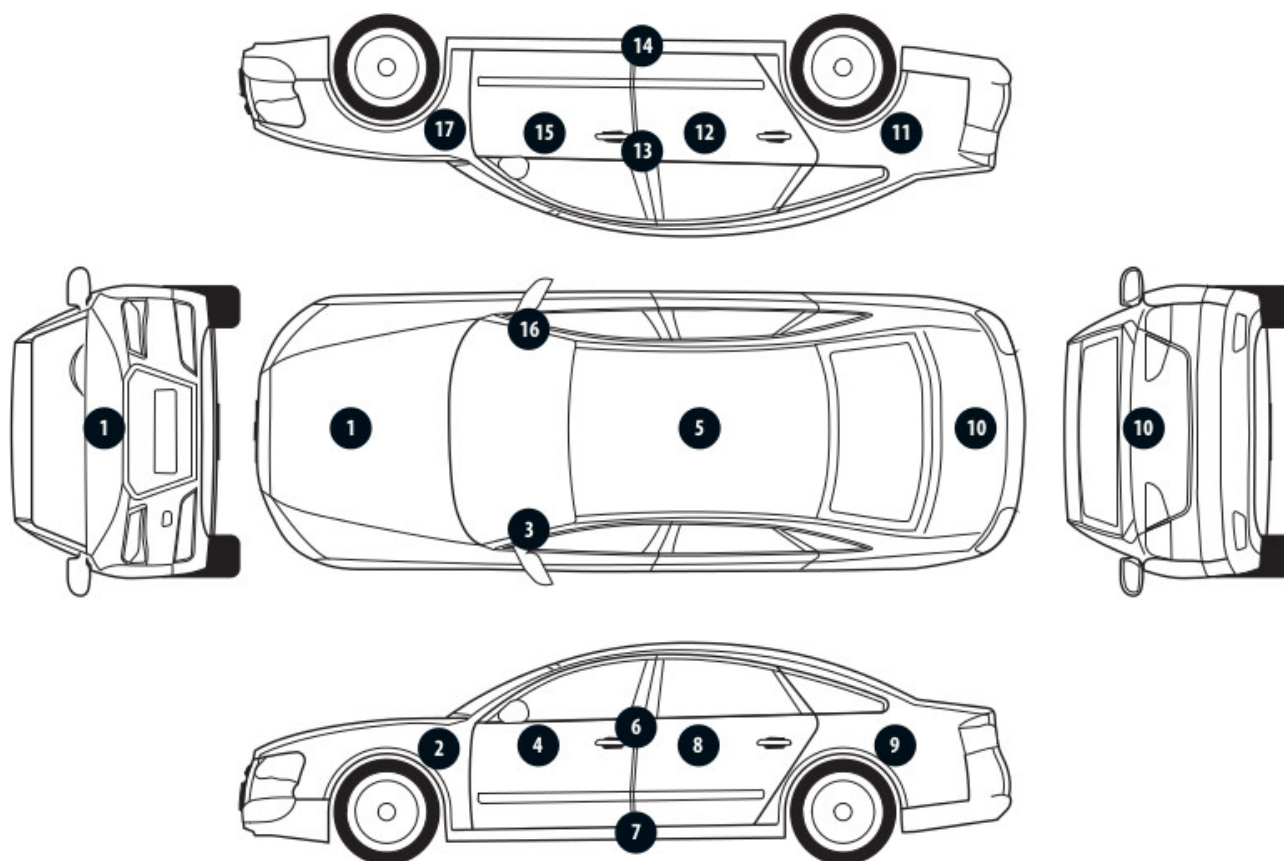

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 500
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Minął termin wymiany płynu hamulcowego. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja system alarmowy niedostępny. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Brak aktualnych badań technicznych.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.

Tył



Fot. 8.

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

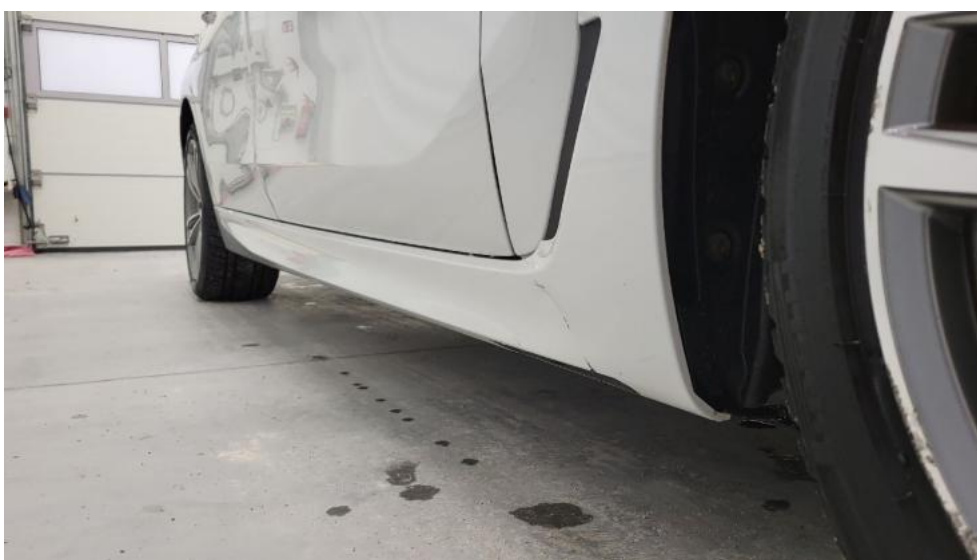

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika

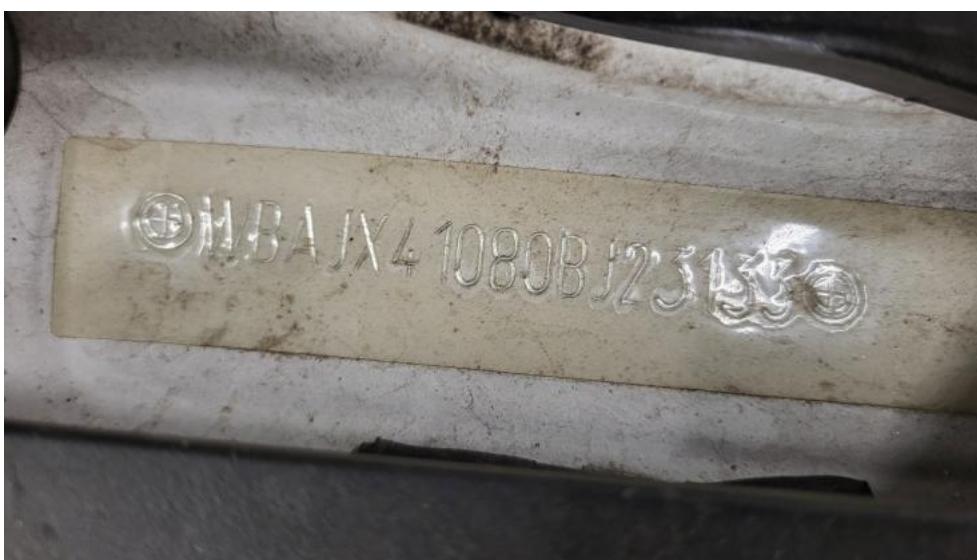

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

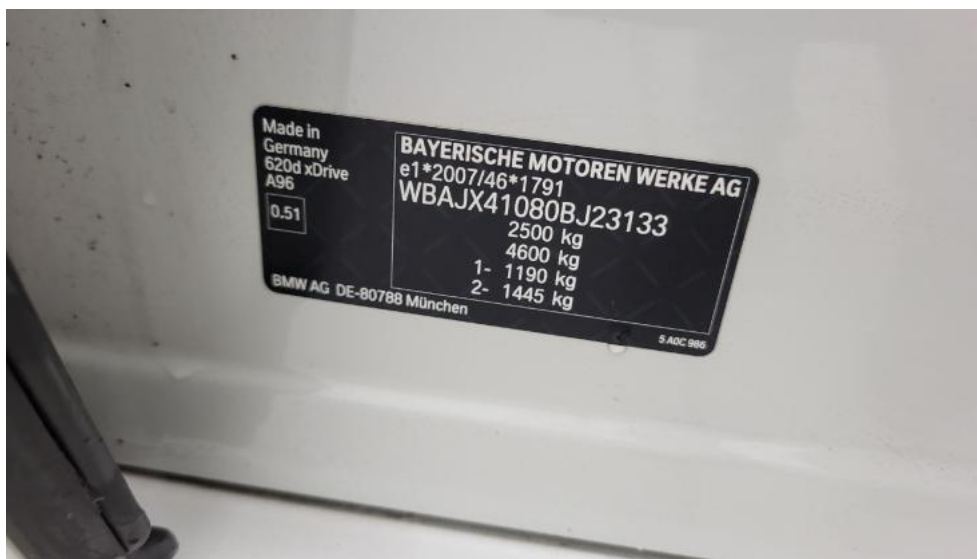

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Próg P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

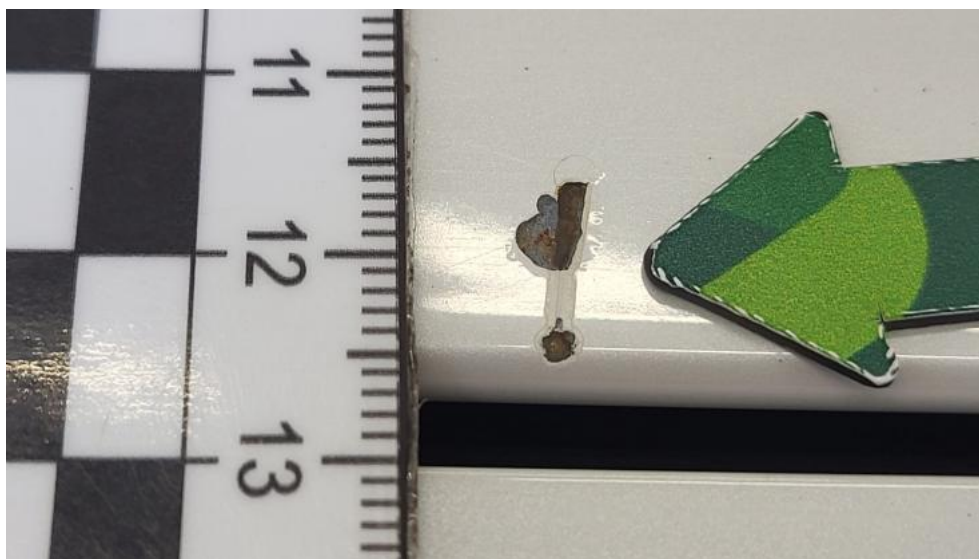

Fot. 53.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

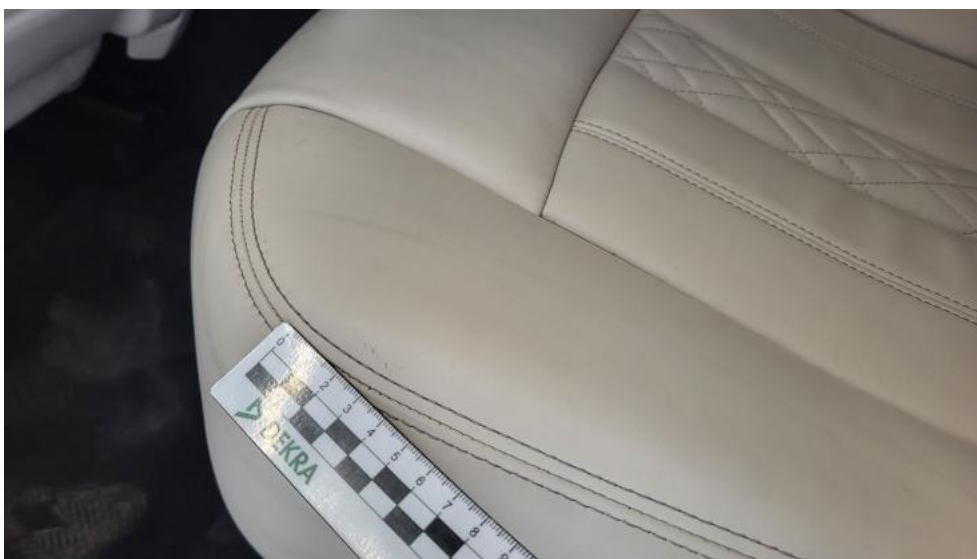

Fot. 75.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 78.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1