

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/66634/25/09/08
Nr zlecenia/szkody: 22/025493
Data zlecenia: 08-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0101247
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	S Klasa [W 222] 13-17
Typ/wersja	S 63 AMG 4-Matic L
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2070
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2725
Rozstaw osi 1/2	3165
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	5461
Moc silnika [KM/kW]	585/430
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU9432N
VIN	WDD2221781A058419
Data 1. rejestracji	12-09-2014
Data nast. bad. techn.	24-03-2023
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	278 033 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	255/40 20 101Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	255/40 20 101Y	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	285/35 20 104Y	2,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	285/35 20 104Y	2,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD
3. AKSE - czujnik obecności fotelika dziecięcego
4. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych
5. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
6. Adaptacyjne, migające światła hamowania
7. Airbag 8 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód i tył, kurtyny)
8. Alarm antywłamaniowy (EDW)
9. Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach
10. Asystent martwego punktu - aktywny
11. Asystent ograniczeń prędkości - Speed Limit Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
12. Asystent podmuchów bocznych
13. Asystent świateł przednich
14. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
15. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie
16. Collision Prevention Assist - ostrzeżenie przed zbyt małym odstępem od poprzedzającego pojazdu
17. Czujnik deszczu
18. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
19. Czujnik zmięczenia
20. Dywaniki welurowe AMG
21. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
22. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
23. Felgi aluminiowe 19 AMG wieloramienne, polerowane, kute z ogumieniem przód:255/45 tył:285/40
24. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia kierownicy i lusterek
25. Fotele przednie elektrycznie regulowane
26. Fotele przednie z pamięcią ustawienia
27. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
28. Fotele sportowe AMG
29. Gniazdo 12V w bagażniku
30. Głośniki z systemem FrontBass
31. Hamulec postojowy - elektroniczny
32. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa 2-ramienna - skórzana (Nappa), perforowana
33. Kieszenie pompadur w oparciach foteli przednich
34. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC
35. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
36. Kolumna kierownicy z pamięcią położenia
37. Komputer pokładowy
38. Lakier metalik
39. Lampki do czytania - przód/tył
40. Lampy przednie LED (diodowe)
41. Lampy tylne LED
42. Listwy progowe AMG ze stali szlachetnej
43. Lusterka boczne składane elektrycznie
44. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
45. Oświetlenie Ambient
46. Schowek na okulary
47. Siatka na bagaż pod siedzeniem pasażera
48. Siatki zabezpieczające bagaż (w bagażniku) na oparciach tylnych foteli
49. Sportowe pedały
50. Stylizacja AMG
51. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
52. System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką
53. System DISTRONIC PLUS z BAS PLUS
54. System PRE-SAFE
55. System ochrony pieszych
56. Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne
57. Tapicerka skórzana Nappa
58. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic
59. Touchpad - interfejs sterowany dotykowo
60. Tylny podłokietnik ze schowkiem
61. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z mocowaniem TopTether, tył
62. Układ hamulcowy AMG
63. Układ wydechowy AMG
64. Wspomaganie układu kierowniczego
65. Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika
66. Wykończenie wnętrza w drewnie eukaliptusowym
67. Zaciski hamulców w kolorze szarym z napisem AMG
68. Zagłówki przednie - komfortowe
69. Zawieszenie sportowe AMG
70. Złącze multimedialne Media Interface

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent jazdy nocnej Plus z funkcją rozpoznawania osób -
Asystent jazdy nocnej Plus z funkcją rozpoznawania osób
Szyba przednia atermiczna, odbijająca promienie podczerwone, tłumiąca dźwięki
2. Dach szklany panoramiczny - elektryczny -
3. Elementy zewnętrzne w stylistyce AMG Carbon -
4. Felgi aluminiowe 20 AMG kute, 10-ramienne, czarny mat z nablyszonym rantem z
ogum. p:255/40 t:285/35 -
5. Fotel Executive z prawej strony z tyłu -
6. Fotele przednie komfortowe - wentylowane i ogrzewane -
7. Fotele tylne z elektryczną regulacją z pamięcią i komfortowymi zagłówkami -
8. Kierownica w drewnie i skórze -
9. Klimatyzacja automatyczna - tył -
10. Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent
światła drog. -
11. Pakiet Air-Balance -
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów
12. Pakiet Asystenta Parkowania -
Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył
Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe
Kamery ułatwiające parkowanie 360
13. Pakiet Chauffeur -
Pamięć ustawień foteli tył
Zagłówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany
Fotel pasażera z przodu z funk. Chauffeur (komfortowe ustaw. fotela dla pasażera siedzącego z tyłu)
Podnózek po stronie pasażera obok kierowcy, wysuwany elektrycznie
14. Pakiet Foteli Komfortowych z tyłu -
Wielokonturowe oparcia tylnych foteli z funkcją masażu
Zagłówki tylne - komfortowe
15. Pakiet przeciwsłoneczny -
Roleta szyby tylnej, elektryczna
Rolety przeciwsłoneczne - drzwi tylne
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
16. Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus -
System DISTRONIC PLUS z BAS PLUS
Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
Asystent martwego punktu - aktywny
Hamulec PRE-SAFE
17. Pakiet wyposażenia wnętrza Exclusive -
Tapicerka skórzana Nappa Exclusiv
Kieszenie pompadur w skórze nappa
Dywaniki welurowe
Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
Podsufitka designo DINAMICA z mikrofazy - czarna
Pakiet elementów ozdobnych Exclusive
Deska rozdzielcza i środkowe powierzchnie drzwi ze skóry Nappa
Krawędź załadunkowa bagażnika ze stali szlachetnej
Podłokietniki z przodu i z tyłu w skórze Nappa
Osłony przeciwsłoneczne z mikrofazy DINAMICA
18. Przygotowanie do instalacji telefonu -
19. System Individual Entertainment z tyłu -
Odtwarzacz DVD
Monitory w zagłówkach przednich foteli - 2 x 10 cali
20. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK -
21. System nagłośnienia Burmester High-End Surround-Soundsystem -
22. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne -
23. Tuner TV - cyfrowy -
24. Wielokonturowe, dynamiczne fotele przednie z f. masażu i PRE-SAFE -
25. Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system
spryskiwaczy szyby) -
26. Wykończenie wnętrza w drewnie - Myrte sunburst, brązowy połyskujący -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInneWażność badania technicznego -
Braki, uszkodzenia, stan. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

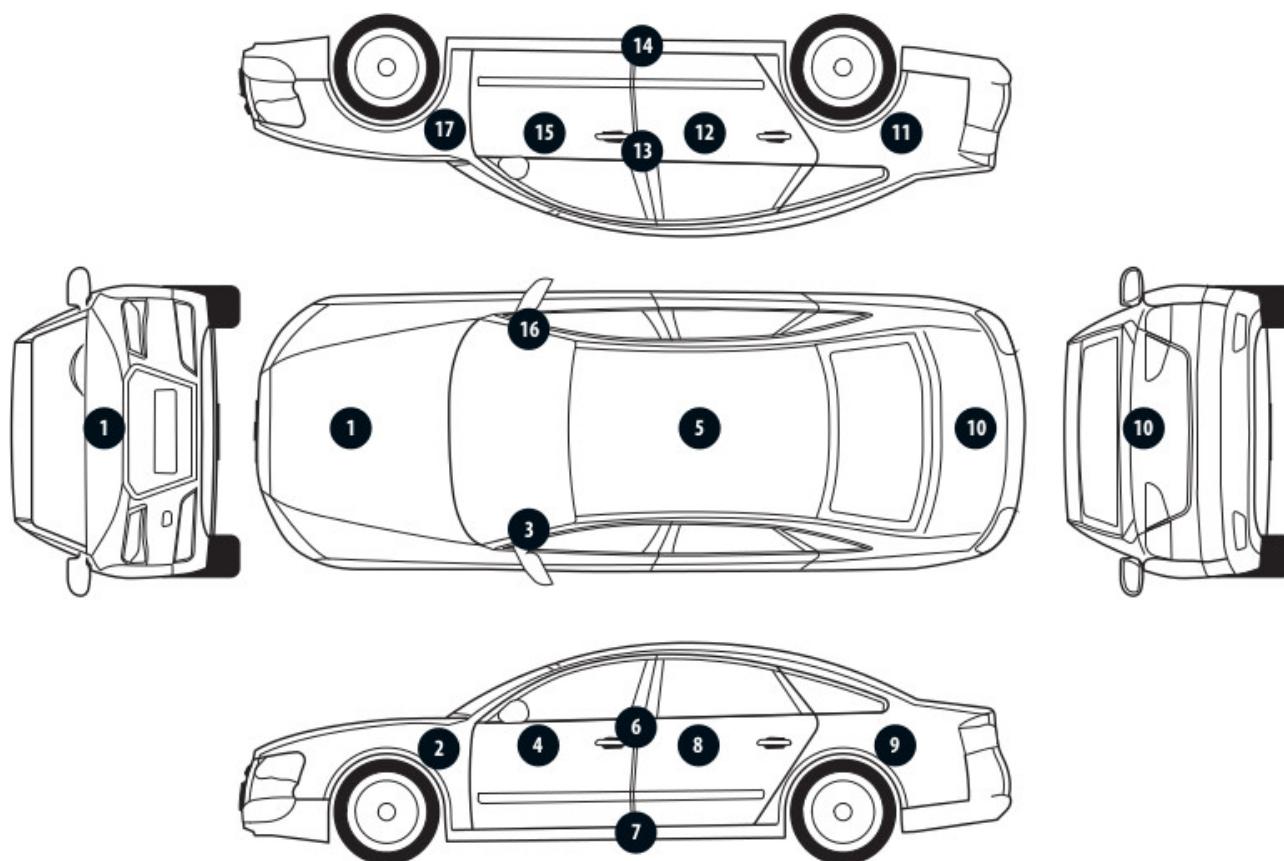

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pierwsza rejestracja w kraju 24-09-2015. Brak aktualnych badań technicznych. Odpryski na szybie czołowej. Głośna praca drzwi przednich prawych. Tylne pasy lewy/prawy nie związają się. Przegląd B wymagany od 201 dni.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

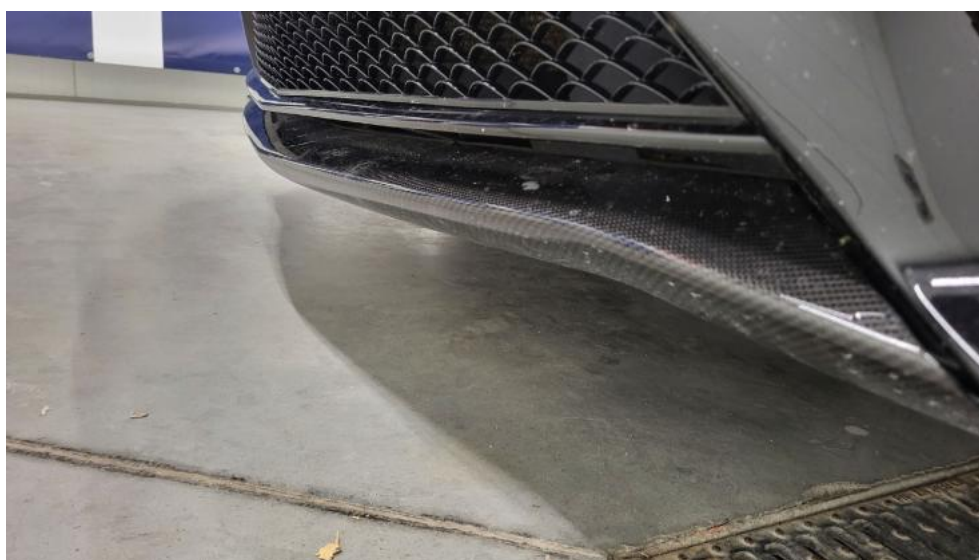

Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu

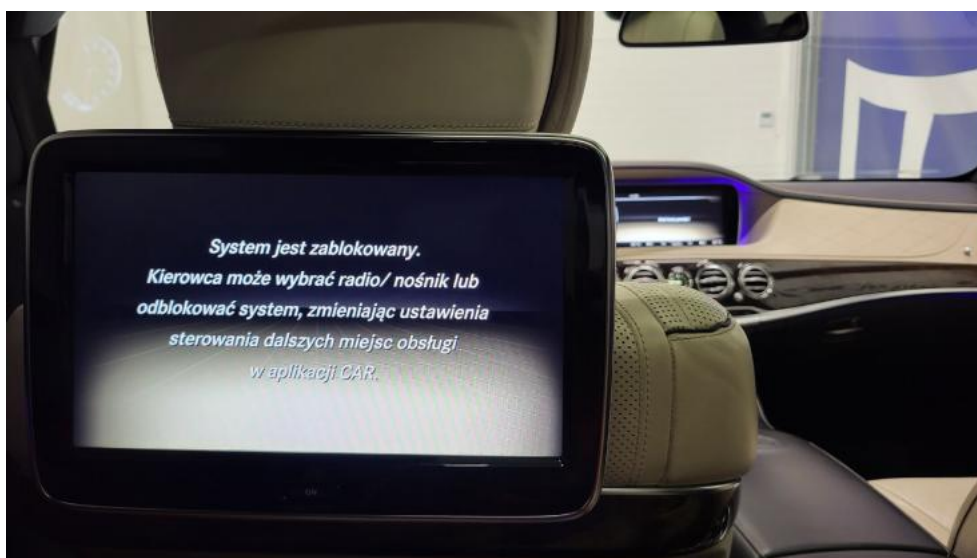

Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Lusterko zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Dach - Inne 1



Fot. 66.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 72.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 76.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 78.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

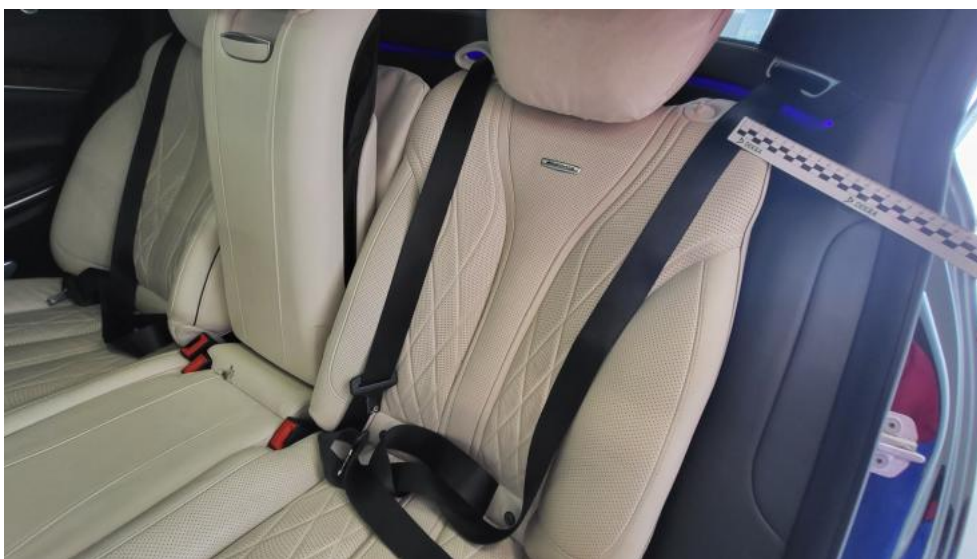

Fot. 81.

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1



Fot. 82.

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1