

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/25808/25/04/08
Nr zlecenia/szkody: Futura
Data zlecenia: 08-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznik:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138288
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat Variant [B8] 19-24
Typ/wersja	Passat 2.0 TSI Elegance DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1560
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2150
Rozstaw osi 1/2	2786
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WD2652S
VIN	WVWZZZ3CZNE022196
Data 1. rejestracji	07-12-2021
Data nast. bad. techn.	06-12-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	110 053 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	215/55 17 98V	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	215/55 17 98V	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
2. Czujnik ciśnienia w oponach
3. Czujnik deszczu
4. Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
5. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
6. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
7. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
8. Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black
9. Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy
10. Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55
11. Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
12. Fotele przednie - podgrzewane
13. Fotele przednie komfortowe
14. Fotele przednie z regulacją wysokości
15. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
16. Gniazdo 12V w bagażniku
17. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
18. Immobilizer
19. Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzaną z łopatkami zmiany biegów
20. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
22. Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
24. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
25. Kurtyny powietrzne
26. Lakier uni
27. Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach
28. Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
29. Lampy tylne LED
30. Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
31. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
32. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
33. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniające się
34. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
35. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
36. Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
37. Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
38. Poduszka kolanowa kierowcy
39. Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
40. Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość
41. Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej
42. Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu
43. Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C
44. Relingi dachowe - srebrne
45. Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania
46. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
47. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
48. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
49. System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
50. System automatycznego hamowania po kolizji
51. System rozpoznawania przechoźni
52. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
53. System wykrywania zmęczenia kierowcy
54. Szyba przednia odblaskowa
55. Szyby boczne podnoszone elektrycznie
56. Szyby termoizolujące
57. Tapicerka łączona Artvelour/Vienna
58. Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu
59. Tuner radiowy cyfrowy DAB+
60. Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty

- | | |
|--|--|
| <p>31. Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach</p> <p>32. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane</p> <p>33. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane</p> <p>34. Listwy progowe ze stali szlachetnej</p> <p>35. Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane</p> <p>36. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne</p> <p>37. Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż.</p> | <p>68. We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy, przeglądy, raport, mobile usługi online 1 rok)</p> <p>69. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości</p> <p>70. Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual)</p> <p>71. Wyłącznik poduszki powietrznej</p> <p>72. Zamek centralny z pilotem</p> <p>73. Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia</p> <p>74. Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu</p> |
|--|--|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Boczne poduszki powietrzne - tył | - |
| 2. Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe | - |
| 3. Lakier metalik/perłowy | - |
| 4. Pakiet Innowacyjny | - |
| Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana | |
| Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów | |
| Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE | |
| IQ. Light LED Matrix | |
| Pakiet Travel Assist High | |
| 5. Pakiet Premium | - |
| Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | |
| System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu | |
| System nawigacji Discover Media (8,0 cali) FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus | |
| 6. Pakiet techniczny | - |
| Kamera parkowania - rear assist | |
| System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0 | |
| 7. System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme | - |
| 8. System kontroli ciśnienia w oponach | - |
| 9. System nagłośnienia Harman Kardon (10 głośników, wzmacniacz, subwoofer, 700 Watt) | - |
| 10. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 14-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

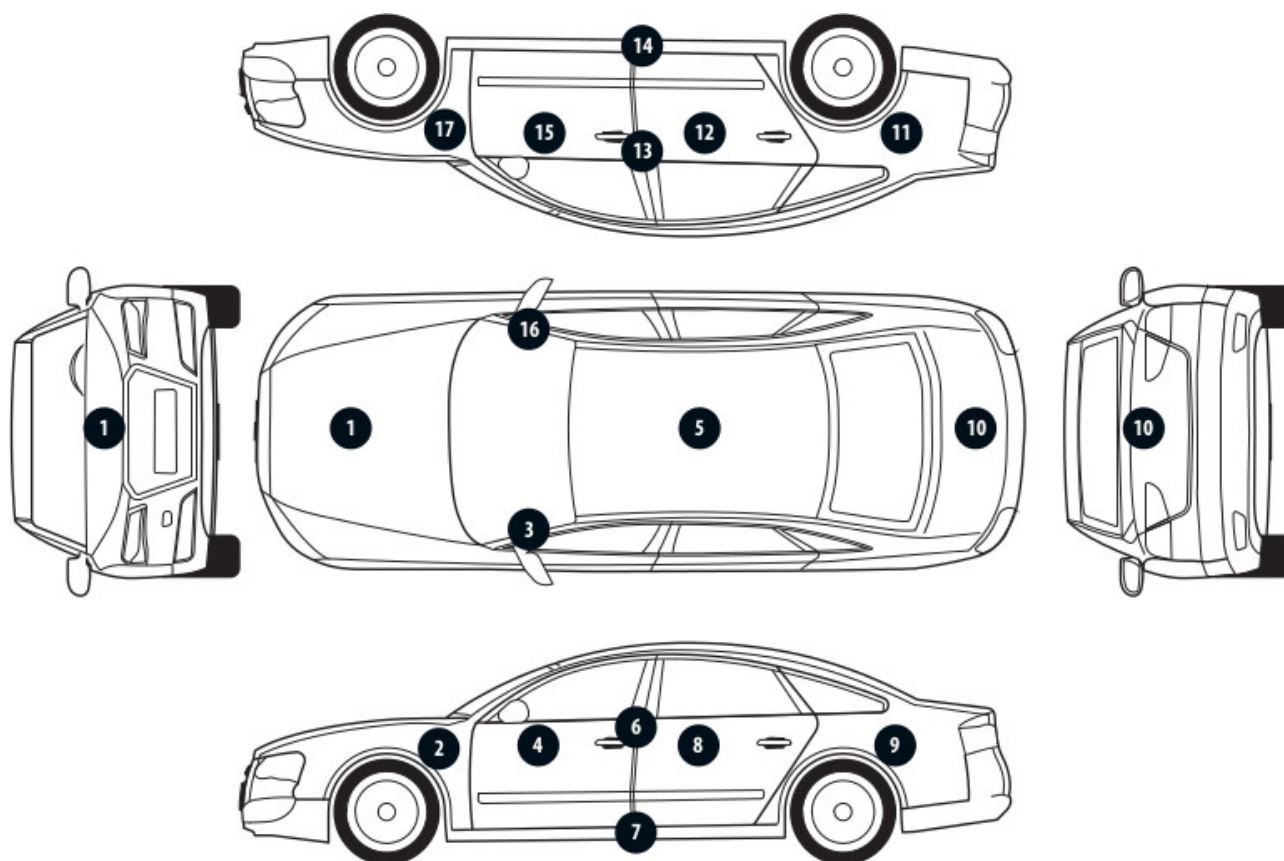

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja o wymianie baterii w kluczyku. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

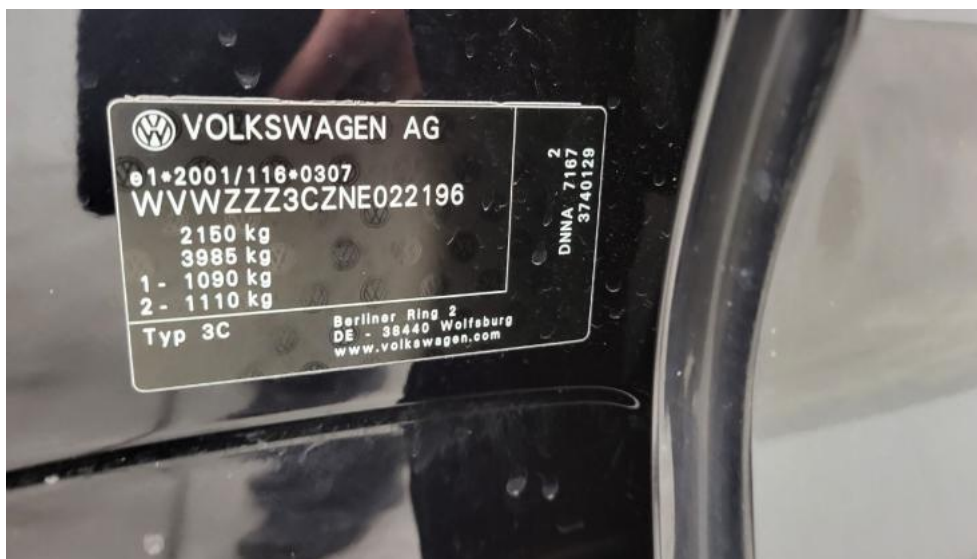

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

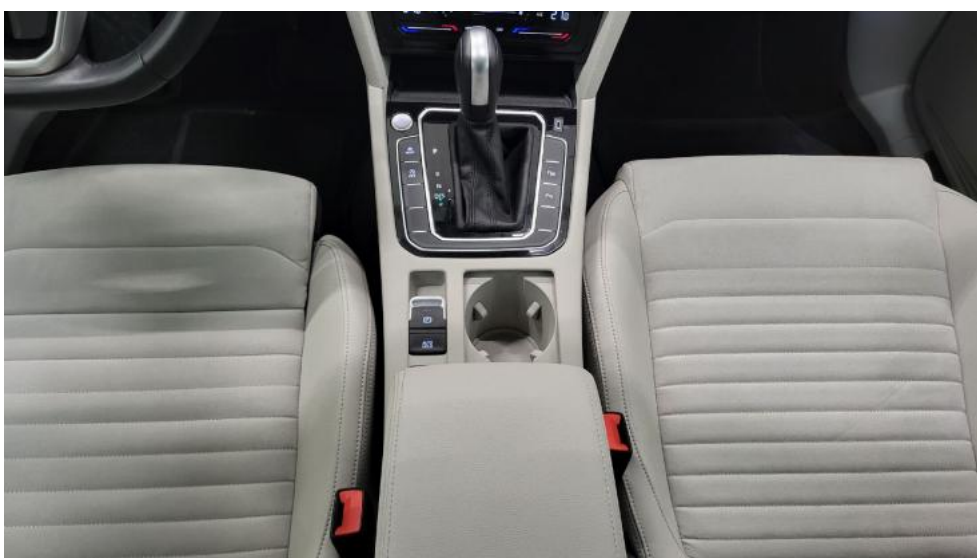

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

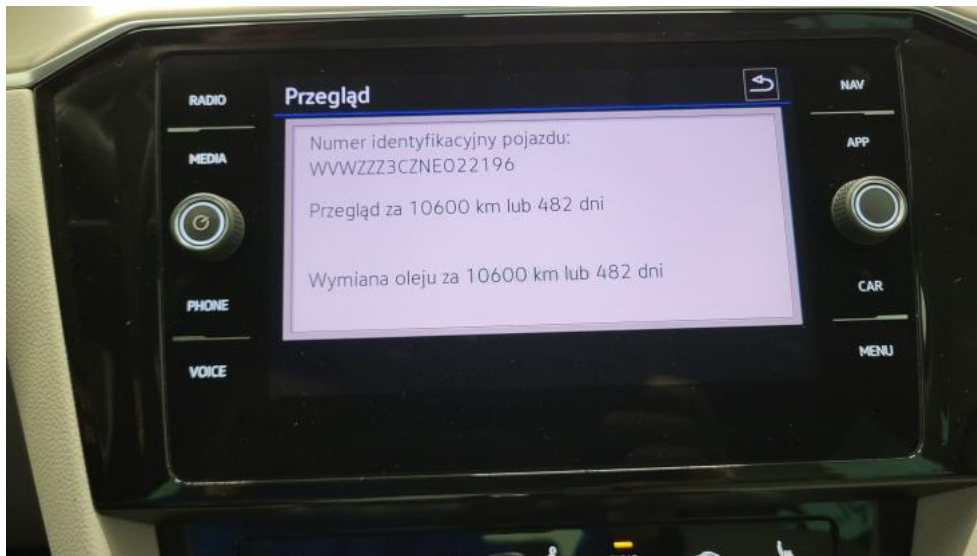

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

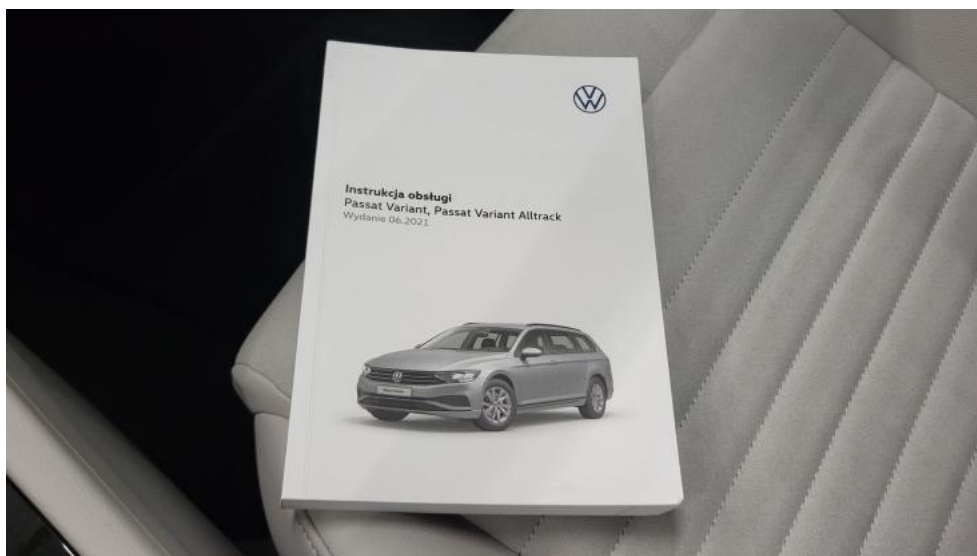


Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

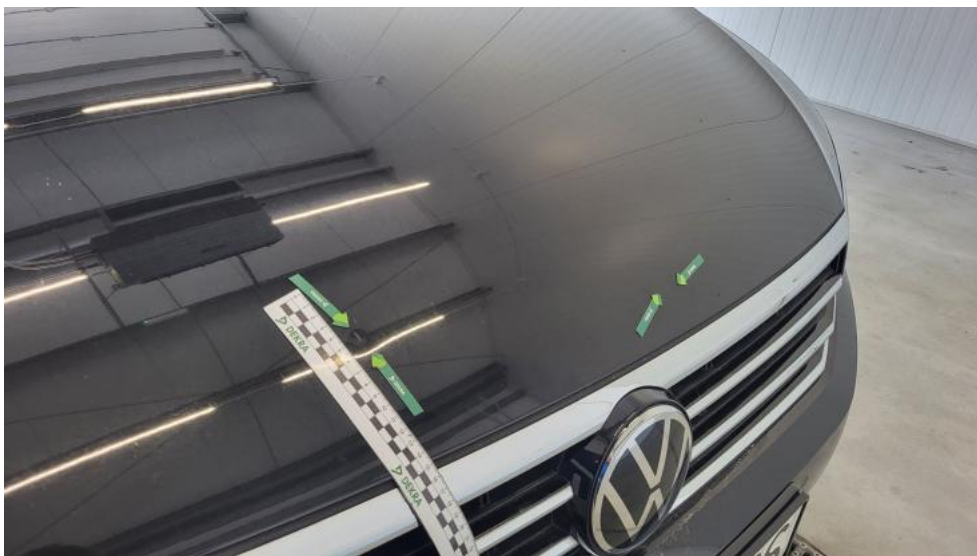

Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

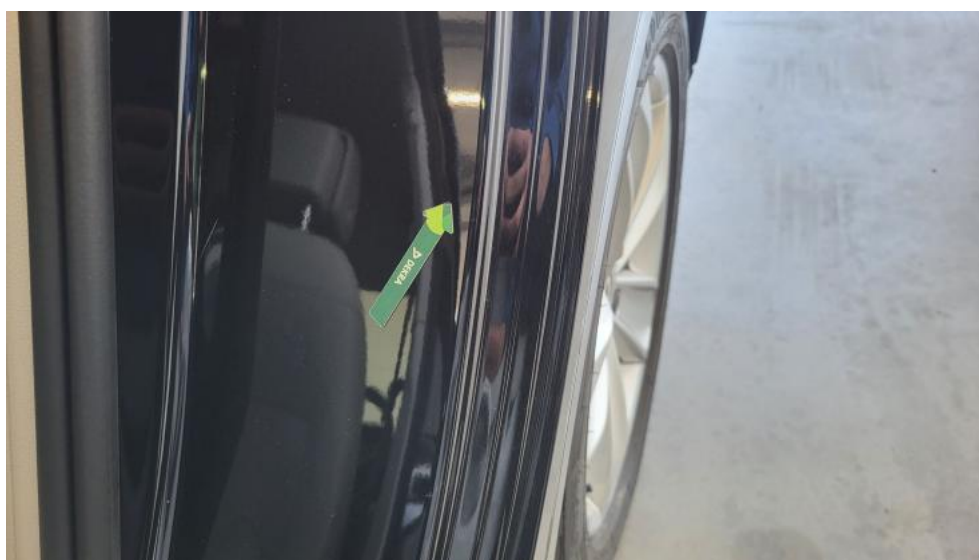

Fot. 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1