

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/81909/26/09/01
Nr zlecenia/szkody: 24/028962
Data zlecenia: 01-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0114481
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	V Klasa 14-19
Typ/wersja	V 250 d 4-Matic Avantgarde 7G-Tronic (d ³ ugi)
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/8
Masa własna [kg]	2600
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3200
Rozstaw osi 1/2	3200
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	2143
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	DX09732
VIN	WDF44781313295887
Data 1. rejestracji	18-04-2017
Data nast. bad. techn.	13-07-2027
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	137 214 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	brązowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	245/45 19 102Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	245/45 19 102Y	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	245/45 19 102Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 3	245/45 19 102Y	3,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 4 niezależne fotele z tyłu | 25. Hill Start Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu |
| 2. 4/5 zagłówki | 26. Immobilizer |
| 3. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Kierownica wielofunkcyjna |
| 4. AGILITY CONTROL - komfortowy układ jezdny z selektywnym systemem amortyzacji | 28. Klimatyzacja manualna - Tempmatik |
| 5. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych | 29. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach |
| 6. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu | 30. Komputer pokładowy |
| 7. Adaptacyjne, migające światła hamowania | 31. Lakier uni |
| 8. Adaptive Brake - system wspomagający hamowanie | 32. Lampy przednie LED ILS (Inteligentny system oświetlenia)- automatyczna kontrola zasięgu, skątne |
| 9. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki - przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne - przód) | 33. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane |
| 10. Asystent bocznego wiatru | 34. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane |
| 11. Asystent świateł przednich | 35. Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, trójbarwne |
| 12. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy) | 36. Podsufitka w kolorze szarym |
| 13. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie | 37. Radio Audio 20 USB z podwójnym tunerem, Bluetooth |
| 14. Bezpośredni układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganie układu kierowniczego | 38. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 15. Chromowana listwa ozdoba wnętrza | 39. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 16. Czujnik deszczu | 40. System szyn do mocowania siedzeń z szybką blokadą |
| 17. Drzwi boczne lewe przesuwne oszklone | 41. Szyby barwione |
| 18. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju | 42. Tapicerka skórzana Lugano |
| 19. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 43. Tempomat |
| 20. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 44. Termometr zewnętrzny |
| 21. Felgi aluminiowe 17, 5-ramienne (srebrny wanad) z ogumieniem 225/55 | 45. Tyłne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci |
| 22. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 46. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z mocowaniem TopTether, tył |
| 23. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | 47. Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion ciemnobrązowy, polerowany |
| 24. Hamulec postojowy - elektroniczny | 48. Zamek centralny z pilotem |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. 3-osobowa kanapa w 1-rzędzie | - |
| 2. 3-osobowa kanapa w 2-rzędzie siedzeń | - |
| 3. Drzwi boczne lewe z elektrycznym siłownikiem | - |
| 4. Drzwi boczne prawe z elektrycznym siłownikiem | - |
| 5. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 6. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 7. Fotele przednie z regulacją lędźwi | - |
| 8. Gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe | - |
| 9. Hak holowniczy kulowy - demontowalny | - |
| 10. Kierownica wykonana z połączenia skóry-skóry Nappa | - |
| 11. Kieszenie w oparciach foteli przednich | - |
| 12. Kłapa tylna elektryczna - Easy-Pack | - |

13. Klimatyzacja manualna - Tempmatik z tyłu	-
14. Konsola środkowa z przegródką zamykaną roletą	-
15. Koło zapasowe pełnowymiarowe	-
16. Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu	-
17. Lakier metalik	-
18. Ogrzewanie/wentylacja postojowe + klimatyzacja o zwiększonej wydajności	-
19. Pakiet lusterka	-
Lusterka boczne oraz lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane	
Lusterka boczne składane elektrycznie	
Lusterka boczne z oświetleniem podłoża	
20. Pakiet ochrony antykradzieżowej	-
Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza	
21. Pakiet parkowania z kamerą 360-stopni	-
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
Asystent parkowania z Parktronic- aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe)	
22. Pakiet stylizacyjny Avantgarde we wnętrzu	-
Tapicerka skórzana Nappa	
Wykończenie wnętrza w drewnie - heban, ciemny antracyt, polerowany	
Górna część deski rozdzielczej w skórze ze szwem ozdobnym	
Kierownica i drążek biegów w skórze Nappa	
Pedale sportowe wykończone Aluminium	
Podłokietniki w drzwiach w skórze	
23. Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy	-
System PRE-SAFE z funkcją rewersyjnego napinania pasów przednich, zamykanie dachu i szyb	
Collision Prevention Assist - ostrzeżenie przed zbyt małym odstępem od poprzedzającego pojazdu	
Asystent utrzymania linii pasa ruchu	
Asystent martwego punktu	
24. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej	-
25. Podsufitka w kolorze porcelanowym	-
26. Punkty mocowania dodatkowych siedzeń, demontowalne	-
27. Relingi dachowe anodyzowane	-
28. System COMAND Online (system nawigacji)	-
29. System DISTRONIC PLUS	-
30. System nagłośnienia Burmester Surround-Soundsystem	-
31. Szyba tylna otwierana oddzielnie	-
32. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione	-
33. Uchwyty na kubki w tylnym podłokietniku	-
34. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza	-
35. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

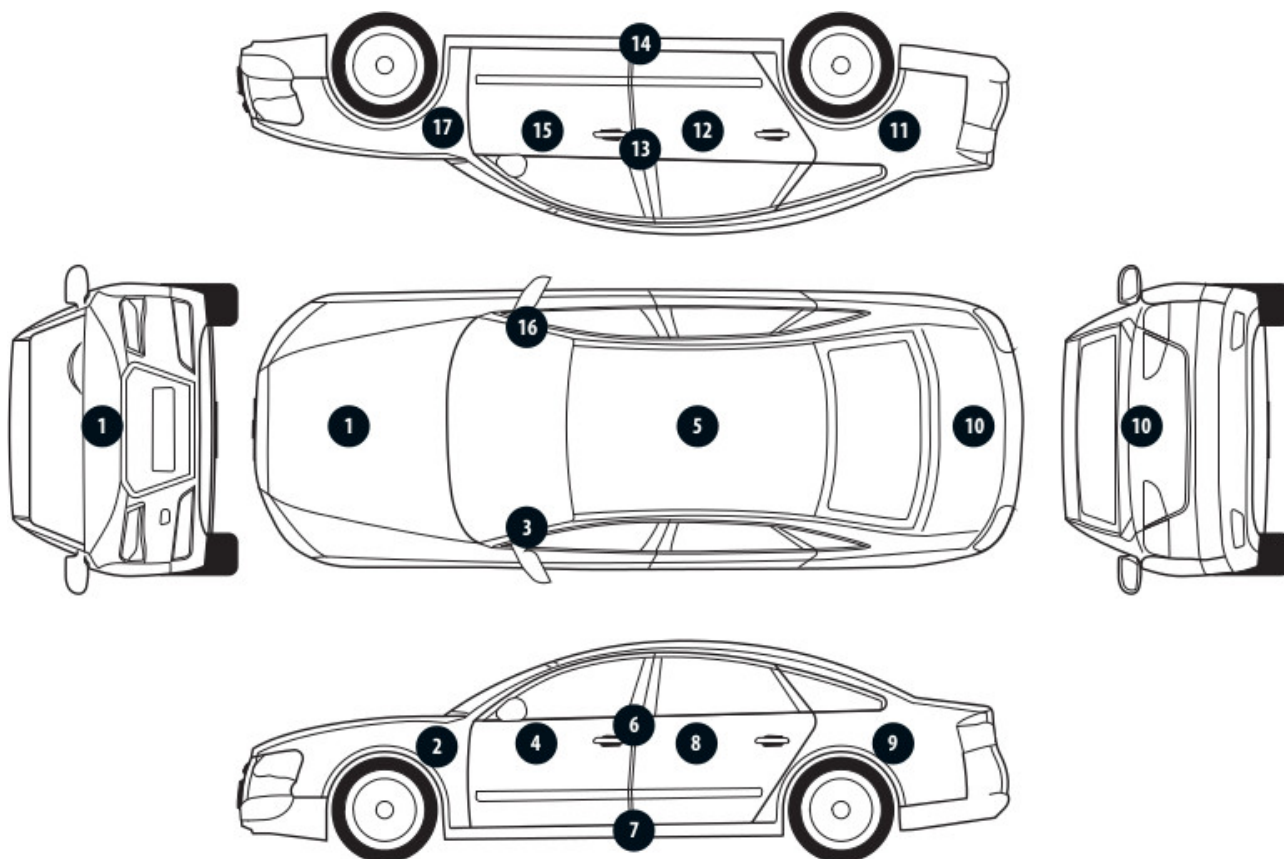

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja hamulec parkingowy. Informacja dolac plyn chłodzący. Przegląd A wymagany od 314 dni. Głośna i nierówna praca silnika przez chwilę po uruchomieniu pojazdu, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

z dnia **09-09-2026**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

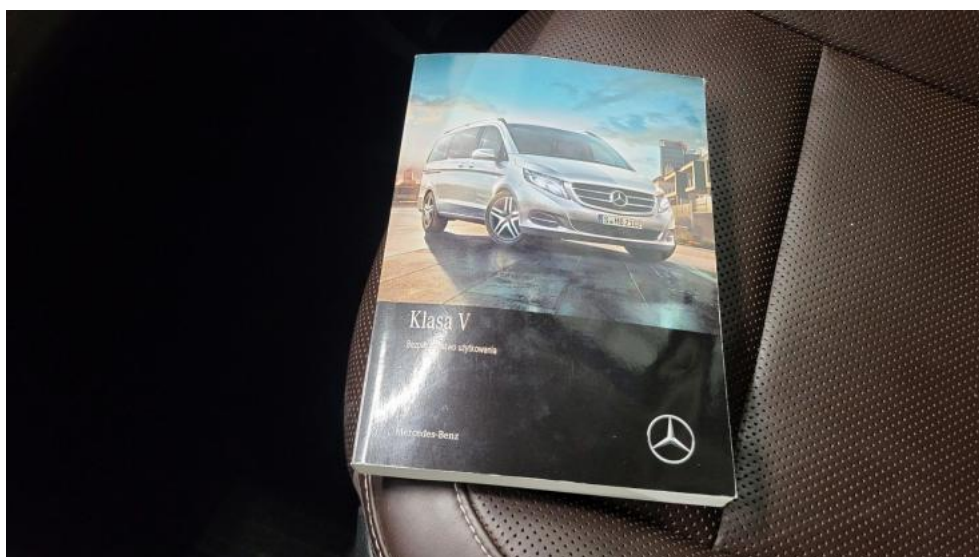

Fot. 37.
Instrukcje




Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

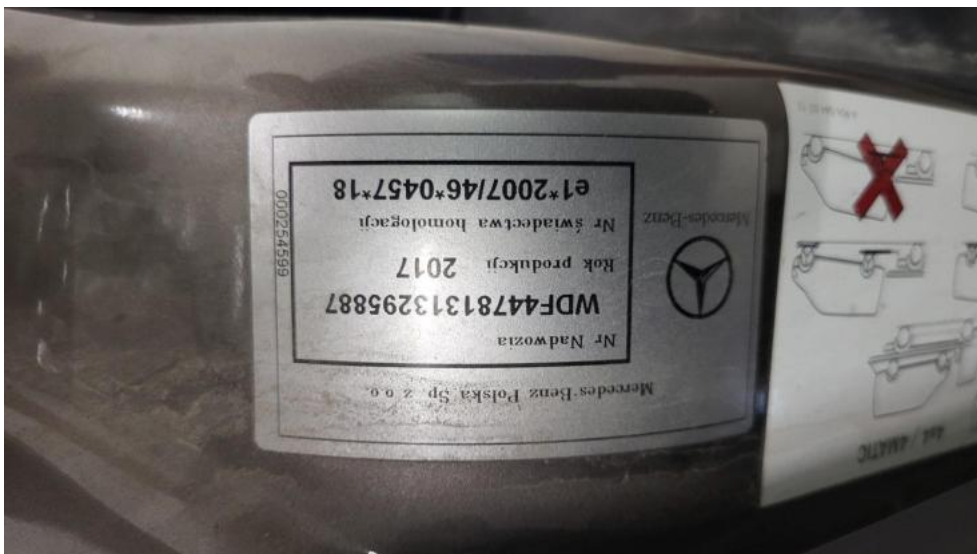

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 48.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Listwa drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76.
Podsufitka - Inne 1