

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/92355/26/10/02
commission/ damage No. : PS23/01280
Date of commission: 02-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0142479
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Golf VIII 20-24
Type / version	Golf VIII 1.0 TSI
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1188
Gross vehicle weight [kg]	1770
Wheelbase 1/2	2619
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Emission standard	EURO 6
Engine marking	DLAA
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	110/81
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	OP9828S
VIN / serial number	WVWZZZCD6PW172878
Date of first registration	08-05-2023
Date of next. tech. test	08-05-2028
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	60 934 (read)
Body color / type of coating	gray/2-warstwowy uni

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Vredestein, SPORTRAC 5	195/65 R15 91H	4,0 mm
	left	Vredestein, SPORTRAC 5	195/65 R15 91H	4,0 mm
back	right	Vredestein, SPORTRAC 5	195/65 R15 91H	4,0 mm
	left	Vredestein, SPORTRAC 5	195/65 R15 91H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Automatic climate control | 23. Mobile Tire System |
| 2. Bluetooth interface | 24. Multi functional steering wheel |
| 3. Bluetooth interface, Radio, Touchscreen monitor | 25. On board monitor |
| 4. Body-coloured bumpers | 26. Other |
| 5. Child seat fixation | 27. Other |
| 6. DAB radio | 28. Other |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 29. Other |
| 8. Driver seat height adjustable | 30. Other |
| 9. ESP (Electronical Stabilizing Program), Other, Traction control | 31. Other |
| 10. Electric parking brake | 32. Pedestrian Emergency Brake Assist |
| 11. Exterior design: other | 33. Pedestrian Emergency Brake Assist |
| 12. Gniazdo 2x USB-C (45W) do obsługi iPod/iPhone, przód | 34. Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna |
| 13. Gwarancja 2 lata | 35. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Hill holder | 36. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 15. Interior decoration: other | 37. Soundsystem |
| 16. Interior: other | 38. Start/Stop system |
| 17. Keyless go | 39. Steel rims |
| 18. LED Daytime running lights | 40. Steering wheel manually adjustable |
| 19. LED front dim light | 41. Textile upholstery |
| 20. LED rear lights | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 21. Lane control assistant | 43. Uni-Lackierung |
| 22. Limited slip differential in general | 44. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

1. Floor mat -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 07-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

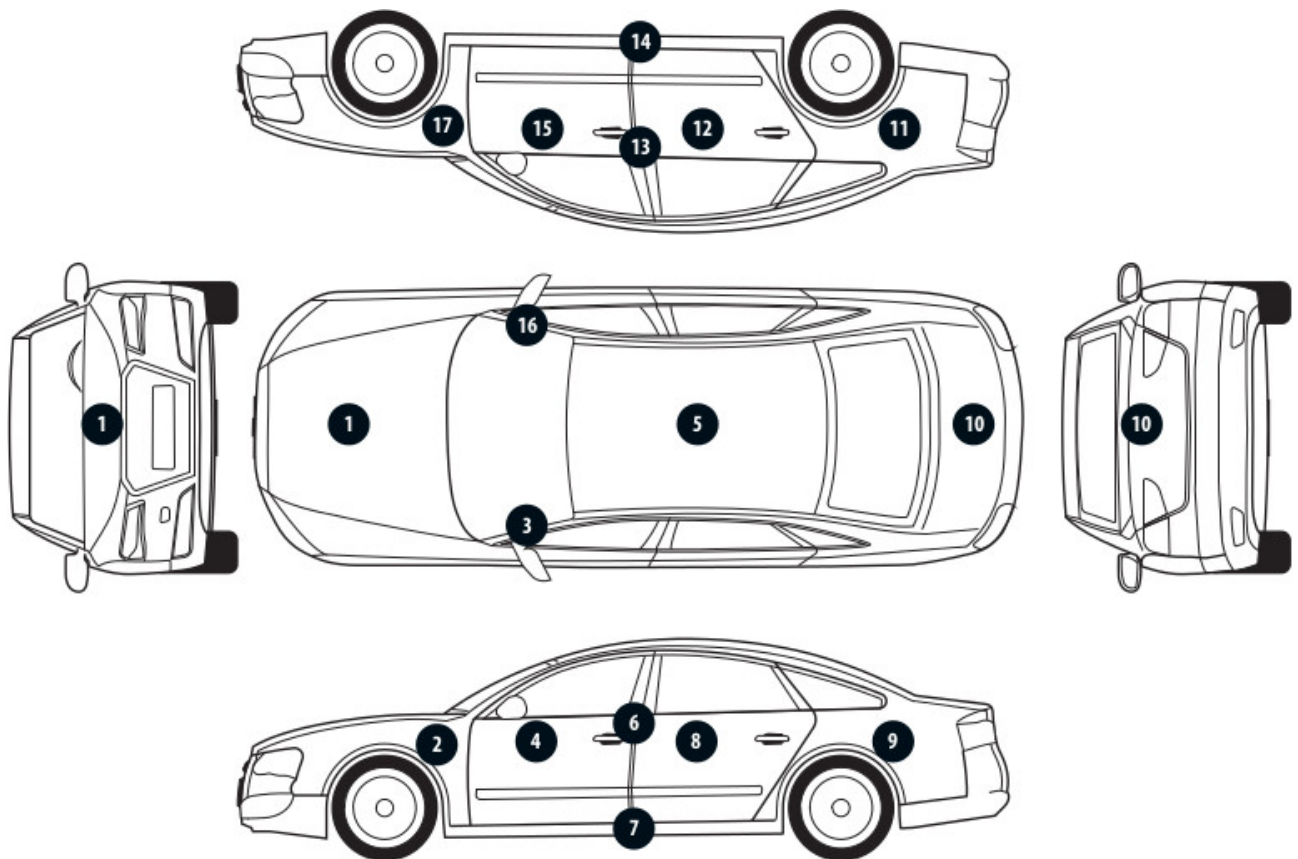Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/50

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu.

Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej.

Niesprawne otwieranie pokrywy bagażnika, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa

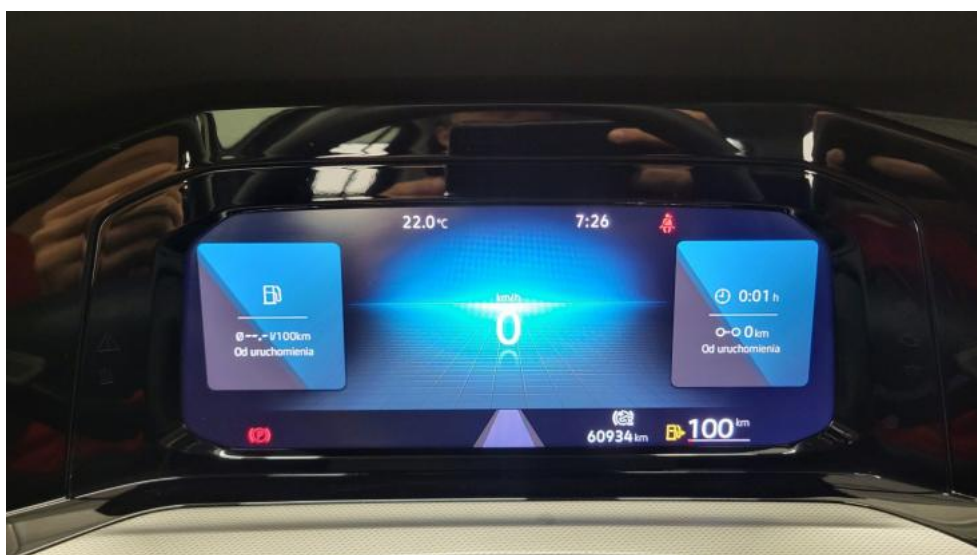


Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1

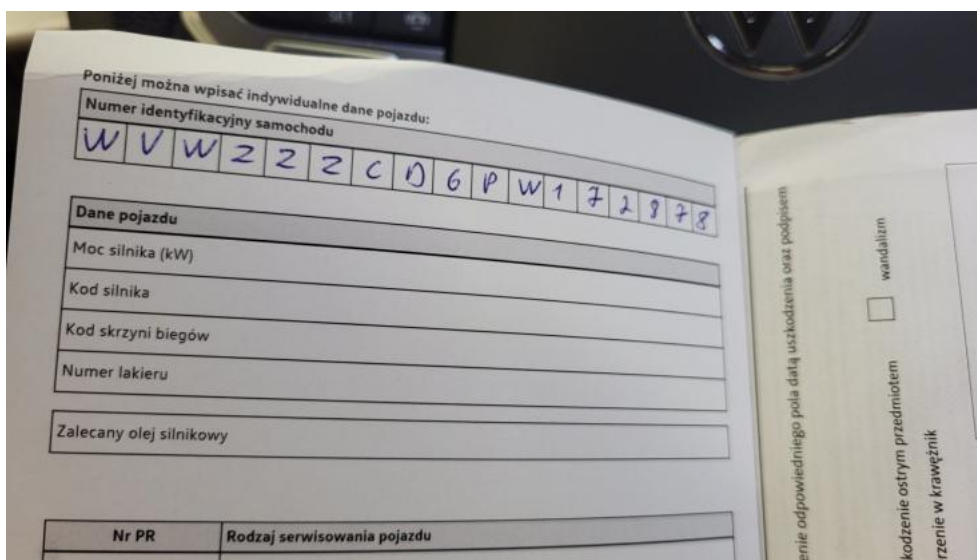


Photo 34.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Kluczyki



Poniżej można wpisać indywidualne dane pojazdu:

Numer identyfikacyjny samochodu

W	V	W	Z	Z	C	0	6	P	W	1	7	2	8	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dane pojazdu

Moc silnika (kW)

Kod silnika

Kod skrzyni biegów

Numer lakieru

Zalecany olej silnikowy

Nr PR

Rodzaj serwisowania pojazdu

Wnieście odpowiedzialnego pola datą uszkodzenia oraz podpisem

Wandalizm ☐

Uszkodzenie ostrym przedmiotem

Przerwanie w krawężnik

Photo 36.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

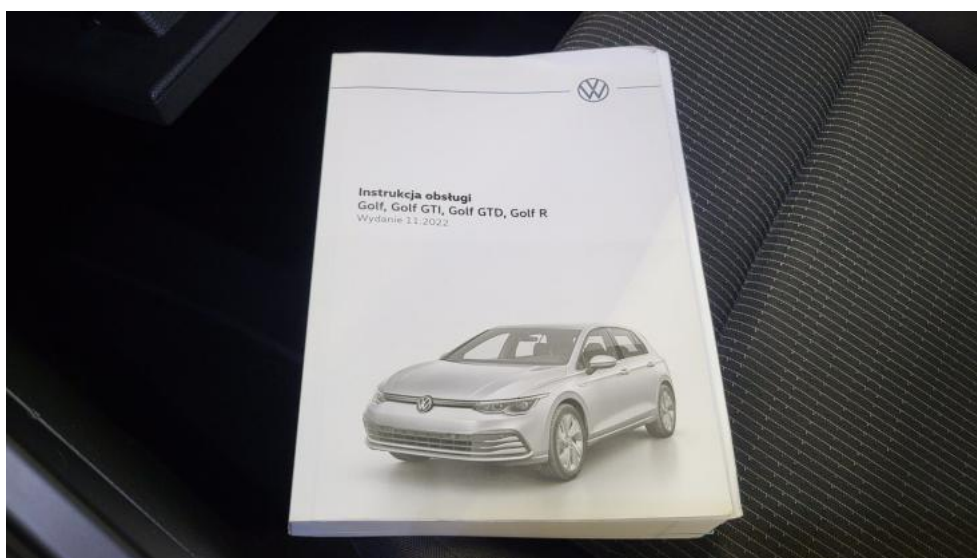


Photo 38.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

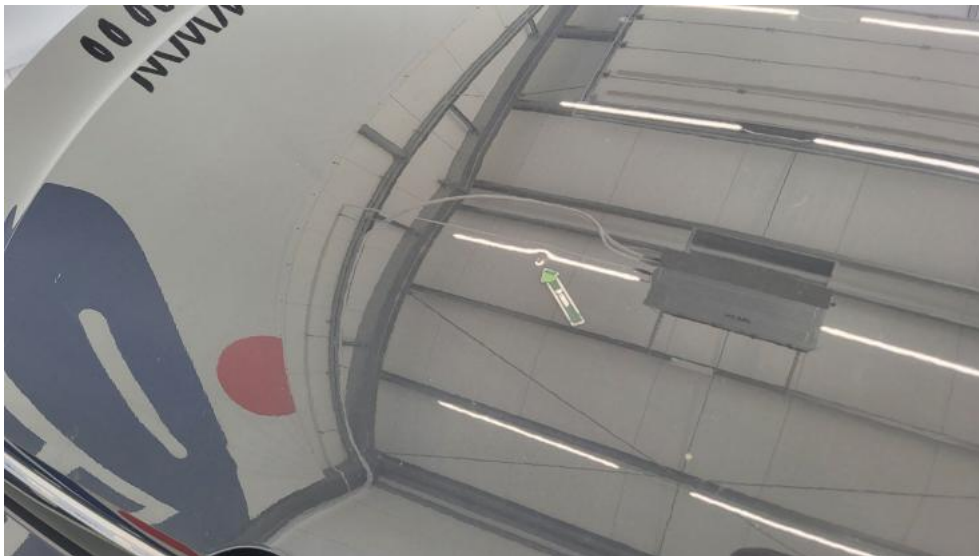


Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

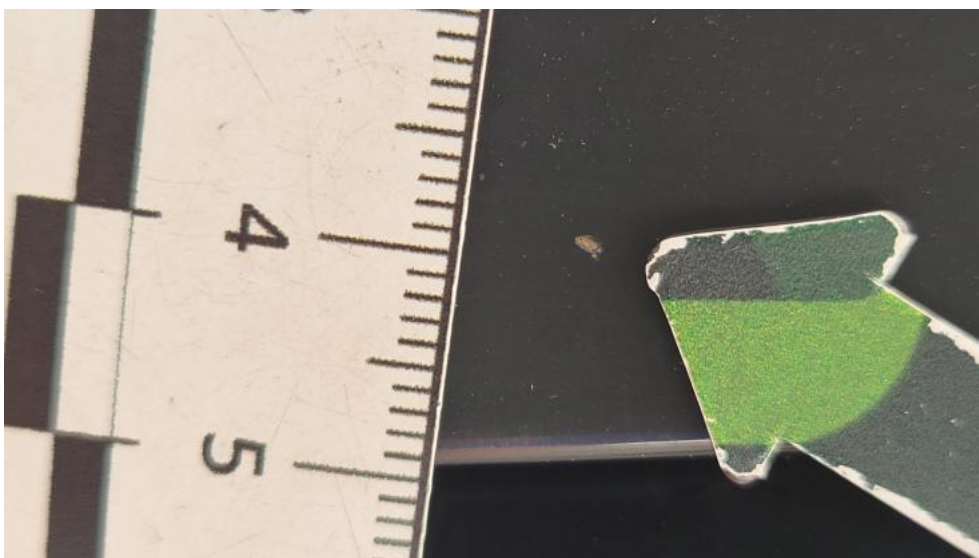


Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 48.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

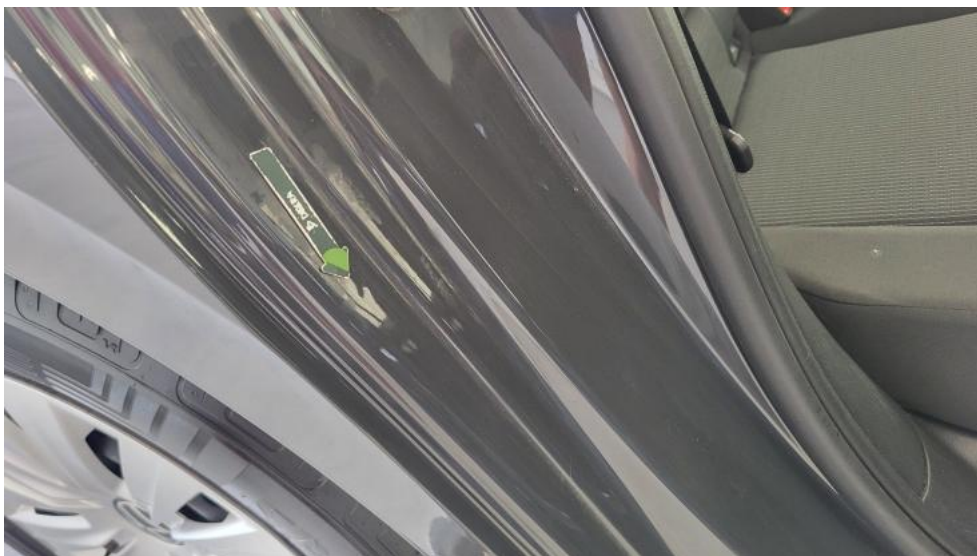


Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

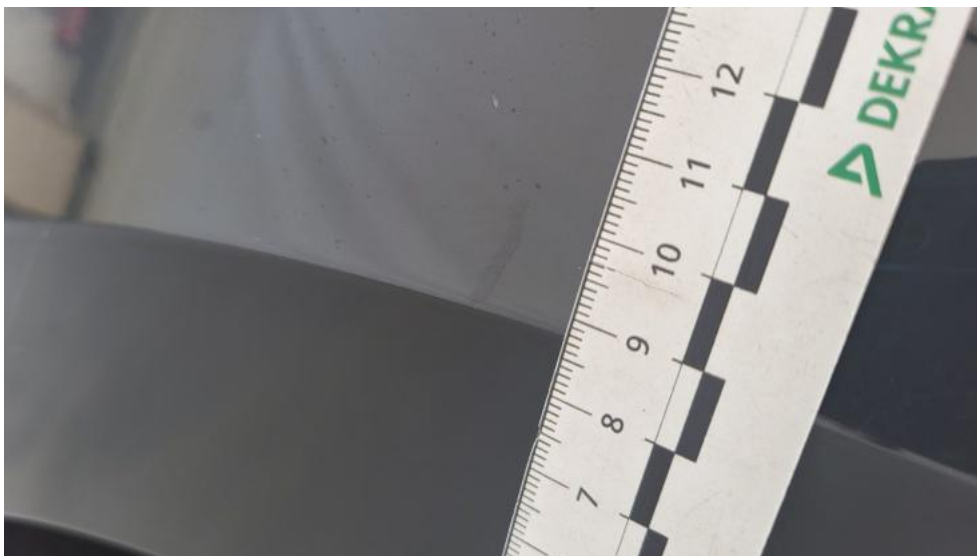


Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Photo 58.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 62.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

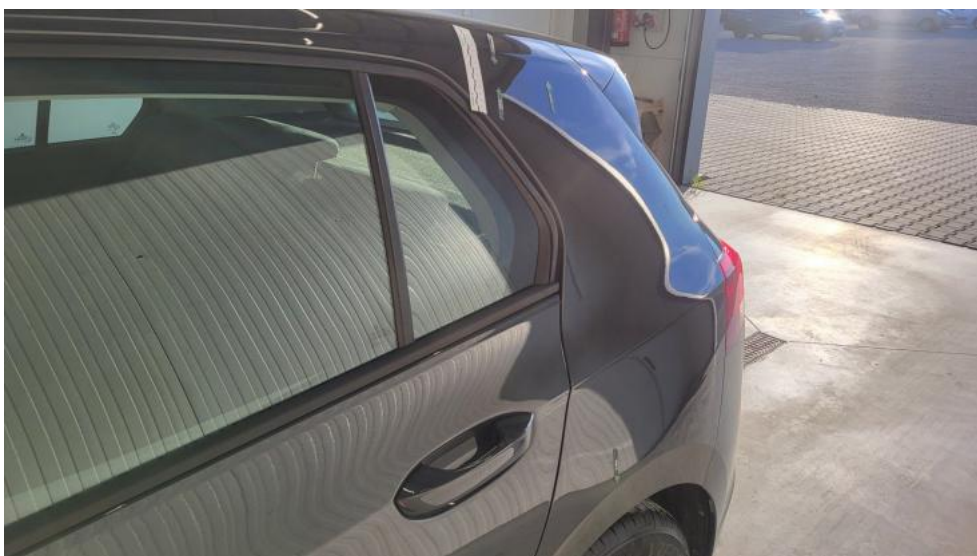


Photo 64.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

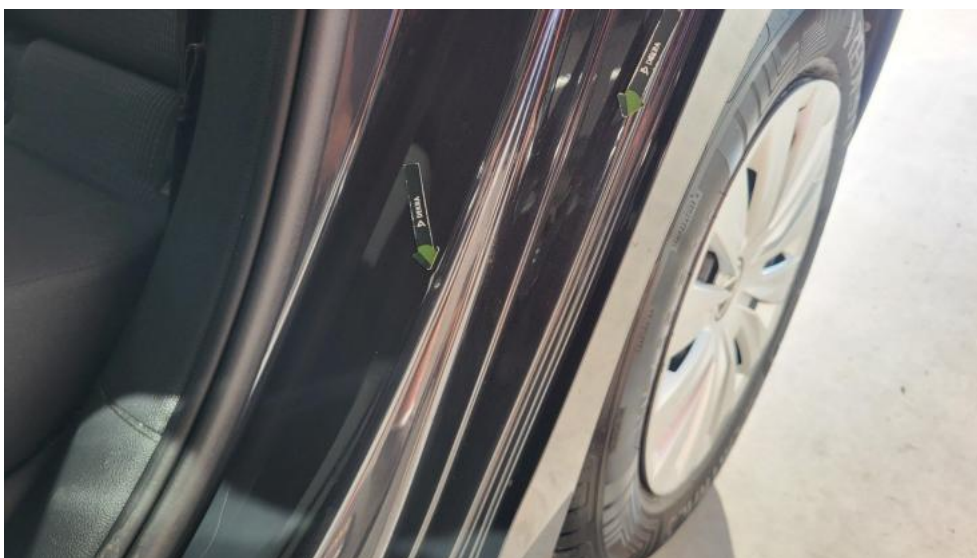


Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Kołpak tylny L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

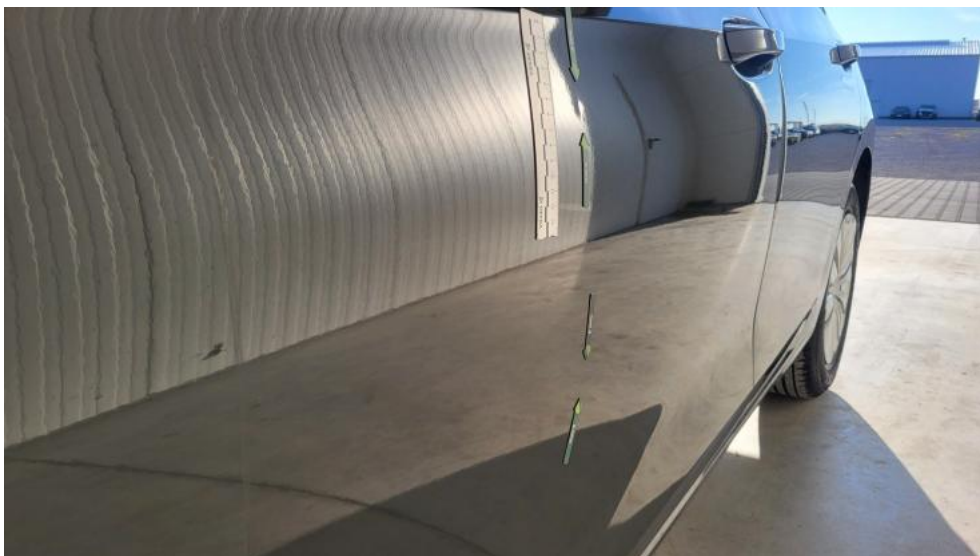


Photo 72.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

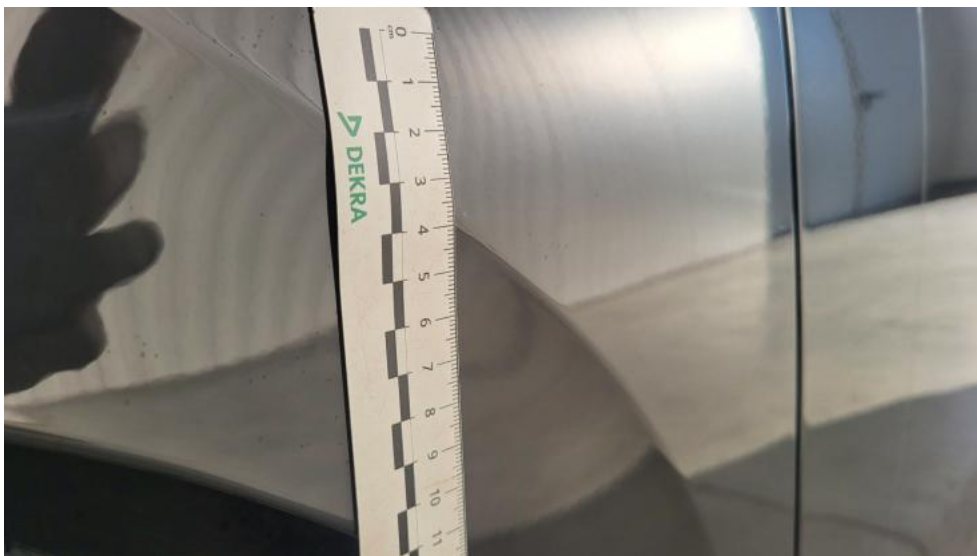


Photo 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. lew. - Inne 2



Photo 78.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 80.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Zagłówek fotela prz. P - Inne 1



Photo 82.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 84.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Podsufitka - Inne 2



Photo 86.
Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1