

Nr zlecenia: 159/09/06/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 09.06.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik samochodowy	VIN:	Y S 2 R 4 X 2 0 0 5 4 3 8 4 0 4
Marka:	SCANIA	Nr rejestracyjny:	PZ2T225
Model pojazdu:	R 450 SCR E6 19.0t	Nr Info-Ekspert:	209-02639
Wersja:	R450 LA 4x2 MNB Toplevel	Rok produkcji:	2016

Wskazanie drogomierza	836445 km
Data pierwszej rejestracji	03.11.2016, (w Polsce: 03.11.2022)
Data ważności badania technicznego	26.09.2025
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	długa (odchylana) / CR19
Dop. masa całkow.	19000 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	poduszki / poduszki / 3700 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12740 ccm / 331kW (450KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	20	Przygotowanie do montażu radia
2	Blokada mechanizmu różnicowego	21	Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
3	Czujnik dymu	22	Radioodtwarzacz CD
4	Dach regulowany elektrycznie	23	Spoiler dachowy

5	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	24	Spoilery boczne kabiny
6	Fotel kierowcy komfortowy	25	Spryskiwacze reflektorów
7	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	26	Sygnal ostrzegawczy cofania
8	Immobilizer	27	System kontroli trakcji TCS
9	Kabina zawieszona pneumatycznie	28	Szyba przednia przyciemniana
10	Klimatyzacja automatyczna	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kolumna kierownicy regulowana	30	Światła p/mgielne przednie
12	Komputer pokładowy	31	Tachograf
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Tapicerka z weluru
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Tempomat
15	Ogranicznik prędkości	34	Wskaźnik obciążenia osi tylnej
16	Ogrzewanie dodatkowe	35	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Oświetlenie stopni	36	Zamek centralny
18	Podłokietniki fotela pasażera	37	Zasłonka części sypialnej
19	Przygotowanie do montażu CB	38	Zasłonki w kabinie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Leżanki 2 szt.
Leżanka górna
Leżanka dolna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Centralne smarowanie
- 2 +Hydraulika do wywrotu
- 3 +Klimatyzacja postojowa
- 4 +Lodówka
- 5 +Obręcze kół ze stopów lekkich
- 6 +Orurowanie z oświetleniem
- 7 +Osłony międzyosiowe
- 8 +Retarder
- 9 +System multimedialny z nawigacją
- 10 +Szyby boczne wzmocnione - podwójne
- 11 +Zawieszenie przednie pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 385/65 R22.5 158L X MULTI F TL (PRZÓD)	8,5
Przednie prawe:	MICHELIN 385/65 R22.5 158L X MULTI F TL (PRZÓD)	7,0
Tylne LZ:	PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TH 01 ENERGY (152M) TL	7,0
Tylne LW:	PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TH 01 ENERGY (152M) TL	7,0
Tylne PZ:	PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TH 01 ENERGY (152M) TL	8,5
Tylne PW:	PIRELLI 315/70 R22.5 154/150L TH 01 ENERGY (152M) TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)

Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Na podstawie danych zagranicznych w bazie autoDNA odnotowano wcześniejsze szkody.

Brak informacji odnośnie zakresu.

Wartość ustalona na podstawie ofert sprzedaży na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego pojazdu.

Uwaga:

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Prowizoryczne naprawy		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	P	Utrudnione zamykanie		
5	Narożnik przedni kabiny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Ściana boczna tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Ściana boczna tylna	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Ściana tylna		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	150-180 µm	
2	Ściana boczna	L	150-180 µm	
3	Drzwi	P	150-180 µm	

4	Ściana boczna	P	150-180 µm	
5	Ściana tylna kabiny		150-180 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Naroże zderzaka przedniego	L	Wyrwane z mocowań, pęknięte		
2	Obudowa reflektora	L	Zarysowania		
3	Zbiornik paliwa	P	Wgnieciony		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Zbiornik powietrza w tylnej części		Skorodowany, rozszczelniony		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału, rozerwane poszycie podłokietnika		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wyłożenie ściany tylnej		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Po uruchomieniu słyszalne ubytki powietrza z układu pneumatycznego. Wydłużony czas napełnienia układu. Uszkodzony zbiornik powietrza w tylnej części.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- wysokie zużycie powietrza,
- przegląd od 16445 km,
- tachograf - czas na obsługę,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

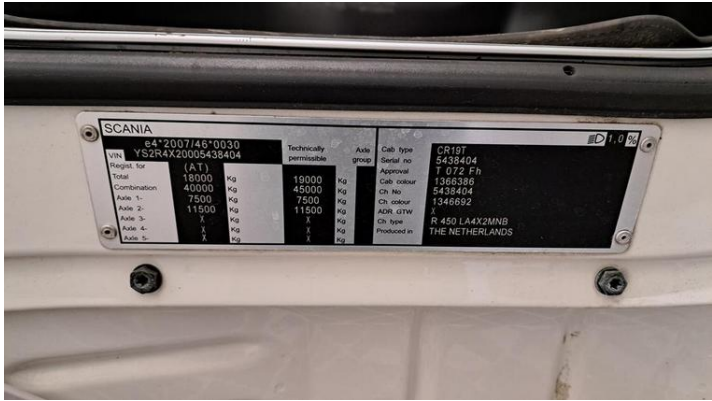

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

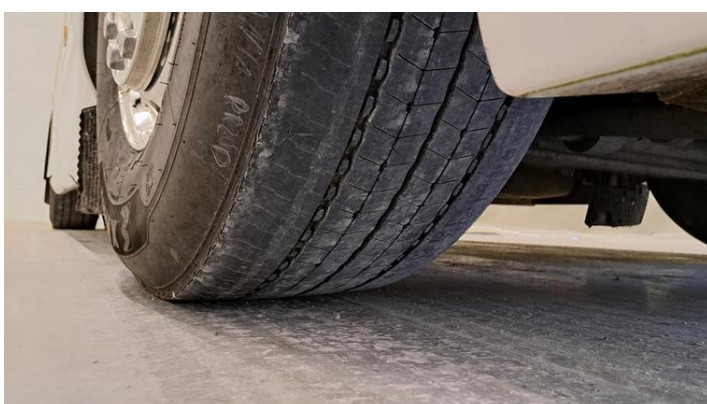

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22

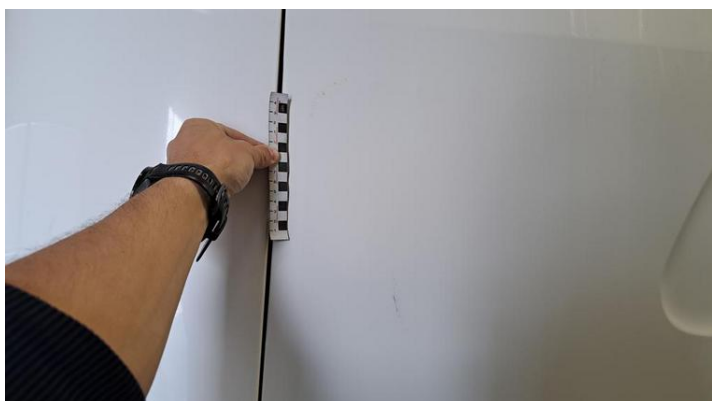

Fot. nr 23

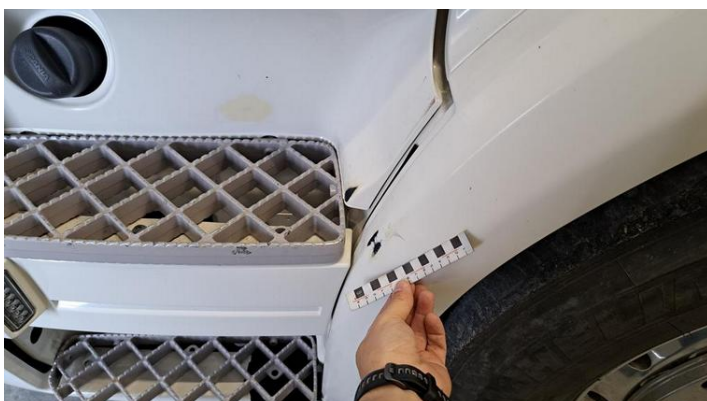


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

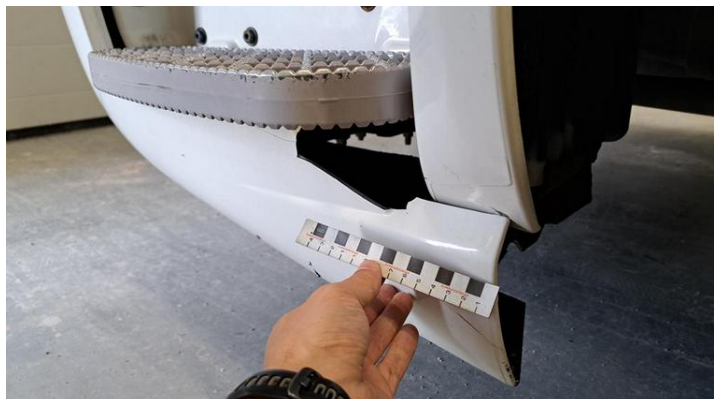

Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31

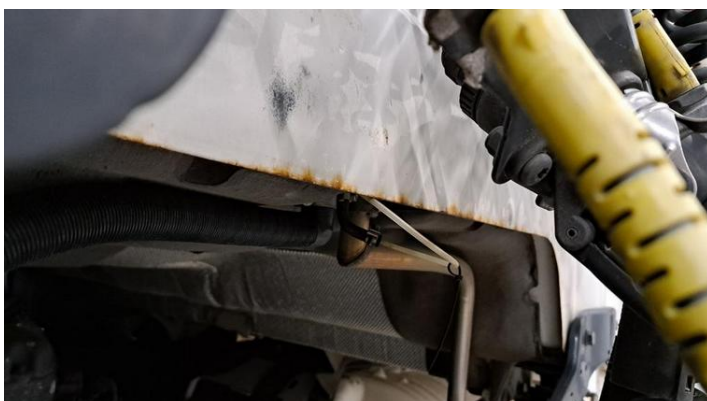

Fot. nr 32

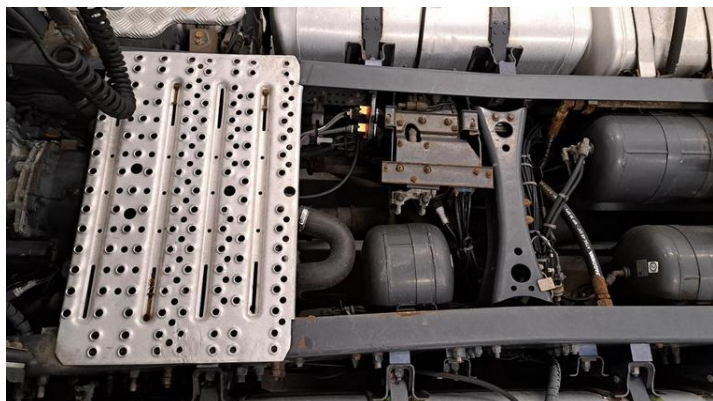

Fot. nr 33

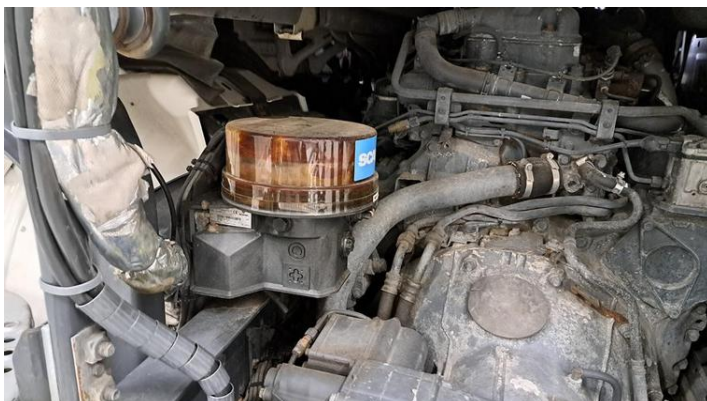

Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

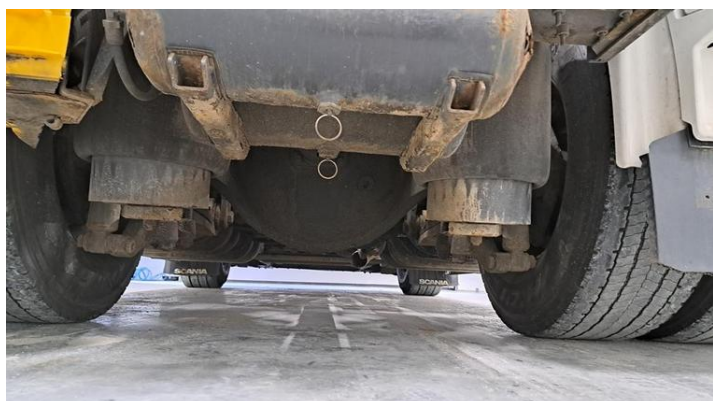


Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

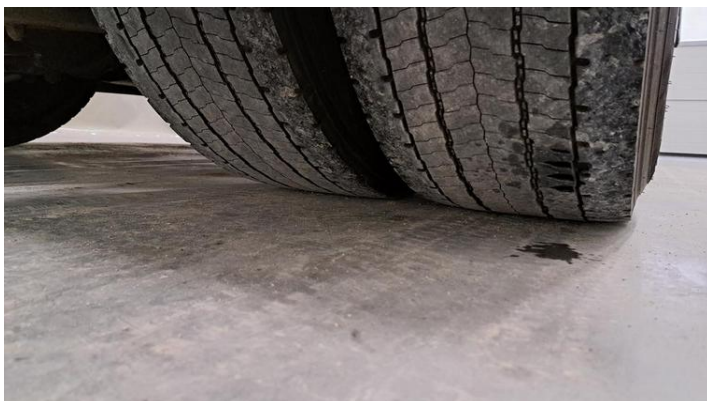

Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

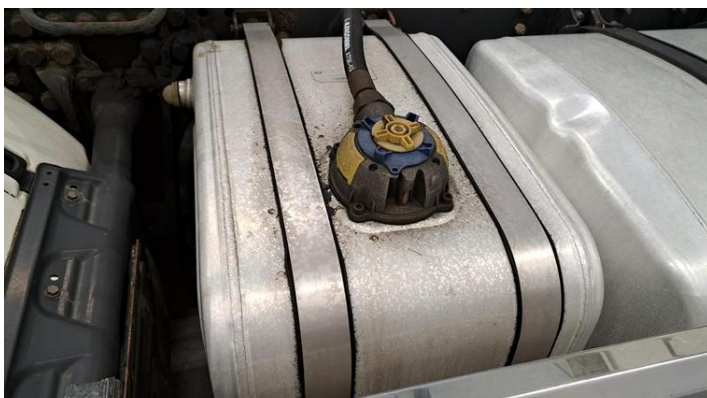

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

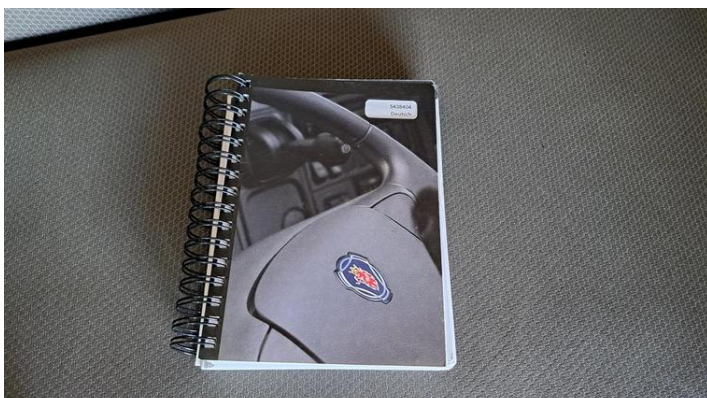

Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

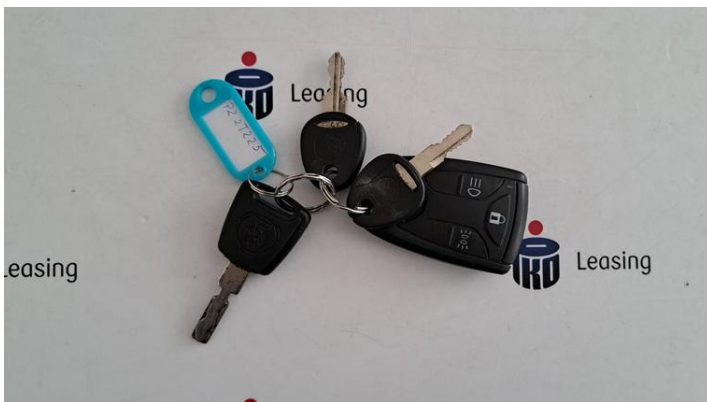

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu