

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/51802/25/07/15
commission/ damage No. : 20/049896
Date of commission: 15-07-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0133016
Manufacturer	HYUNDAI
Model	Santa Fe 18-20
Type / version	Santa Fe 2.0 CRDi Platinum 4WD aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2009
Gross vehicle weight [kg]	2589
Wheelbase 1/2	2765
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	185/135
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	GA946GM
VIN / serial number	KMHS381BDLU285495
Date of first registration	23-12-2020
Date of next. tech. test	23-12-2025
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	169 317 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/2-warstwowy metalik

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	2,5 mm
	left	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	3,0 mm
back	right	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	3,0 mm

left GOOD RIDE, ZUPERSNOW 235/55 19 105V
Z-507

3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 40. Leather upholstery |
| 2. Alarm | 41. Light Alloy wheels 19" |
| 3. Armrest (s) front | 42. Luggage compartment cover |
| 4. Armrest (s) rear | 43. Lumbar adjust driver |
| 5. Automated High-beam assist | 44. On board computer |
| 6. Automatic climate control | 45. On board monitor |
| 7. Bord climate: other | 46. Other |
| 8. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 47. Other |
| 9. Child seat fixation | 48. Other |
| 10. Colored glass | 49. Other |
| 11. DAB radio, Mobile phone preparation, Navigation system, On board monitor | 50. Other |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 51. Other |
| 13. Door mirrors electrically foldable | 52. Other |
| 14. Door mirrors heated | 53. Other |
| 15. Driver airbag, Passenger airbag | 54. Other |
| 16. Driver conditioning monitoring | 55. Other |
| 17. Driver conditioning monitoring | 56. Park Distance Control front |
| 18. Driver seat electrically adjustable | 57. Park Distance Control rear |
| 19. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 58. Passenger seat electrically adjustable |
| 20. Electric parking brake | 59. Pedestrian Emergency Brake Assist |
| 21. Electric tailgate | 60. Power windows front, Power windows rear |
| 22. Exterior design: other | 61. Rain sensor |
| 23. Exterior design: other | 62. Rear spoiler |
| 24. Fog lamps | 63. Rear view camera |
| 25. Follow me home | 64. Rear window heating |
| 26. Full size spare wheel | 65. Rear-view mirror autodimming |
| 27. Head airbags front, Side airbag driver and passenger | 66. Roof railing |
| 28. Heated seat driver, Heated seat passenger | 67. Seats: other |
| 29. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 68. Selectable driveline characteristics |
| 30. Hill descent control | 69. Side indicators |
| 31. Hill holder | 70. Soundsystem |
| 32. Interior decoration: other | 71. Start/Stop system |
| 33. Keyless go | 72. Steering wheel heated |
| 34. LED Daytime running lights | 73. Steering wheel manually adjustable |
| 35. LED front dim light | 74. Steering wheel with radio operation |
| 36. LED rear lights | 75. Storage facilities in general |
| 37. Lane control assistant | 76. Tinted rear windows |
| 38. Leather finish dashboard | 77. Traction control |
| 39. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel | 78. USB in |

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, Blind spot warning, Comfort suspension, Cornering Headlights, Door mirror with memory, Extra power outlet, Head-Up Display, LED front dim light, Memory seat, Other, Rear Cross Traffic Alert, Steering wheel with gear-switches, Traffic sign recognition, Ventilated front seat

Zawieszenie samopoziomujące

Lusterka boczne z pamięcią ustawień

Fotele przednie z funkcją wentylacji

Żaluzje bocznych tylnych szyb

Lampy przednie LED z systemem doświetlania zakrętów

System rozpoznawania znaków drogowych SLIF

Kamera 360°

BCA - aktywny system monitorowania martwego pola	
RCAA - aktywny system ostrzegania o ruchu poprzecznym	
SEA - system bezpiecznego wysiadania	
ROA - system monitorowania tylnej kanapy	
Blokada drzwi tylnych - automatyczna z przyciskiem jednorazowego odblokowania	
Kierownica z łopatkami zmiany biegów	
Wyświetlacz Head-Up	
Gniazdo 220 V w tylnej części konsoli środkowej	
Fotel kierowcy z elektrycznie wysuwającym podparciem ud	
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień	
2. Glass sunroof fixed	-
3. Metallic paint	-
4. {Trzeci rząd siedzeń}	-

Additional equipment

1. Hak holowniczy składany	-
----------------------------	---

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)	-
--	---

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Other

State of the vehicle	-
Earlier repairs	-
Komunikat o usterce/sprawdzenie w serwisie	-
Braki i uszkodzenia	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 21-07-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szwabowicz

Document issued electronically valid without signature.

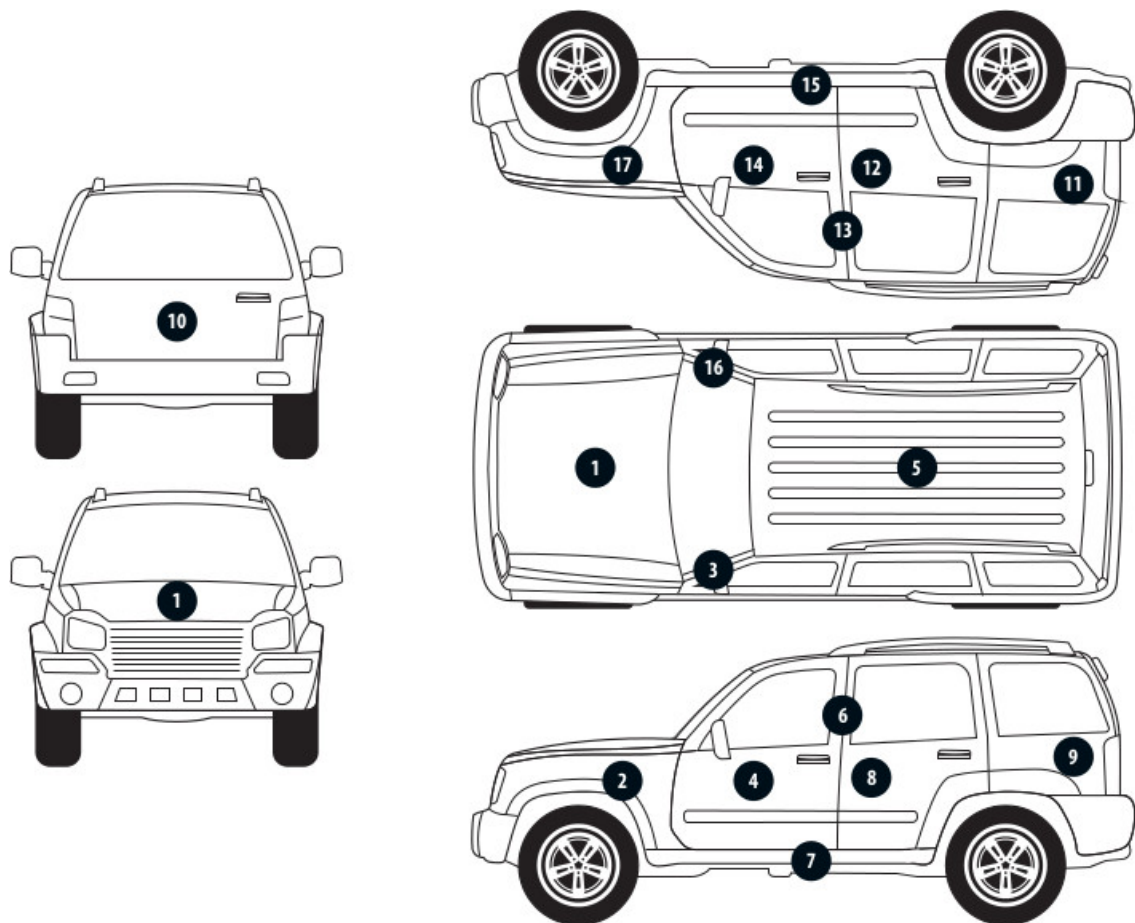Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	150 - 1000
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

nr vin

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
Warunki parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

Immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Aktywna kontrolka silnika. Widoczne wady lakiernicze.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

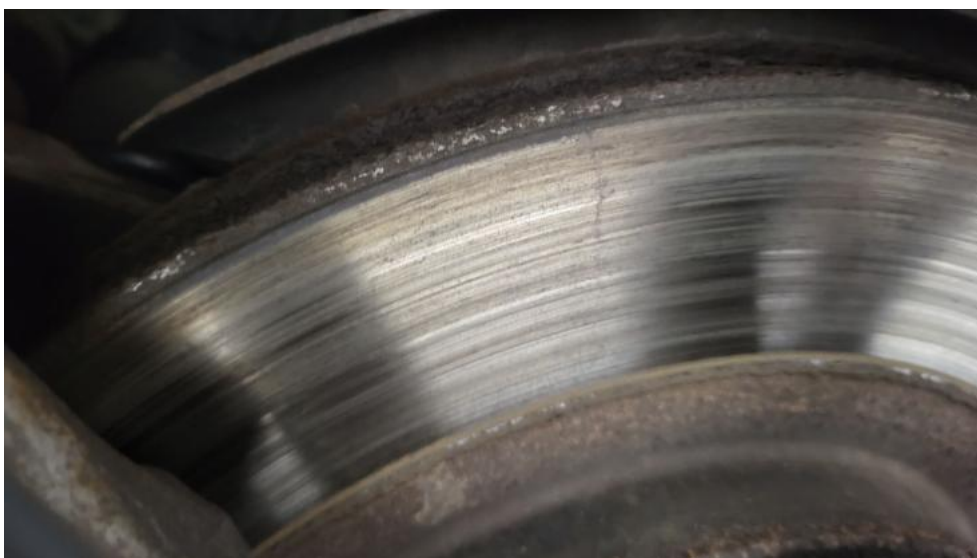


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

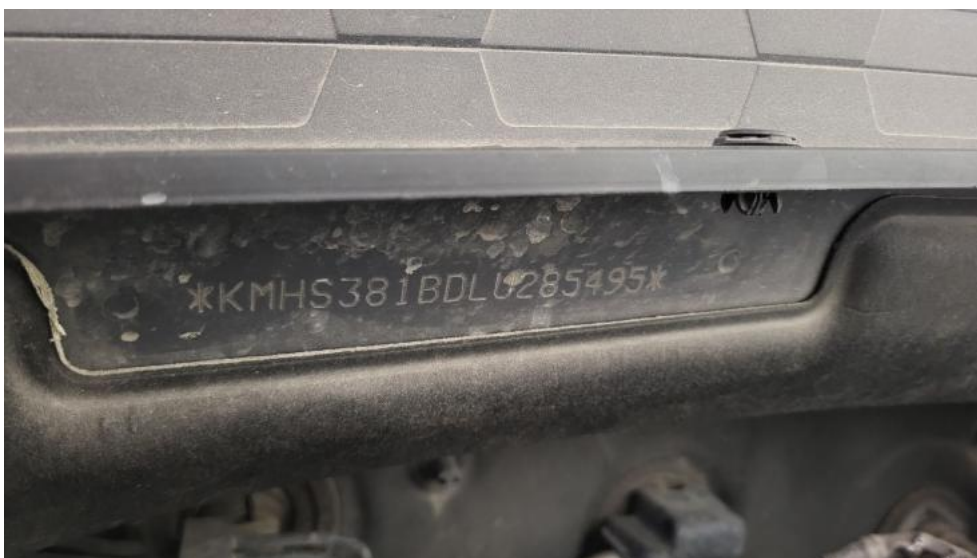


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

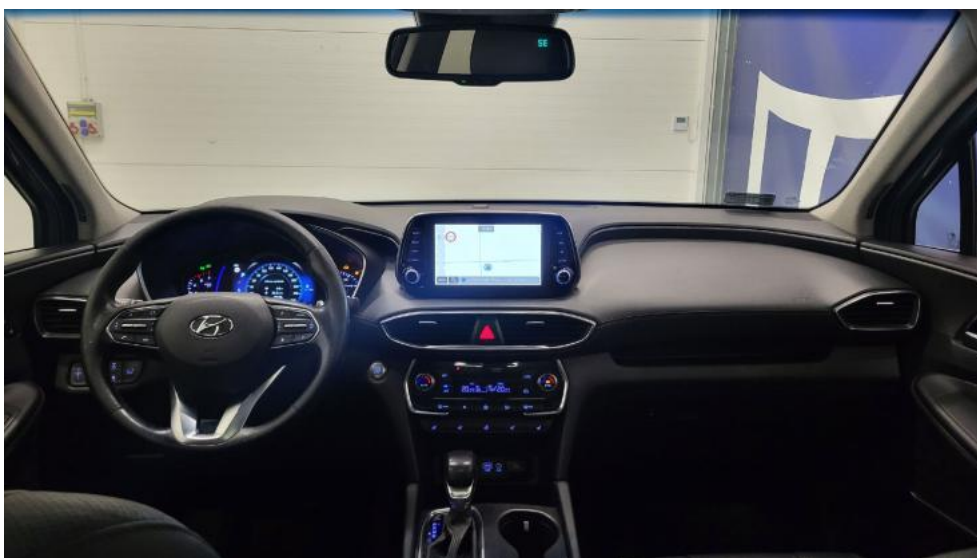


Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tuneł środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

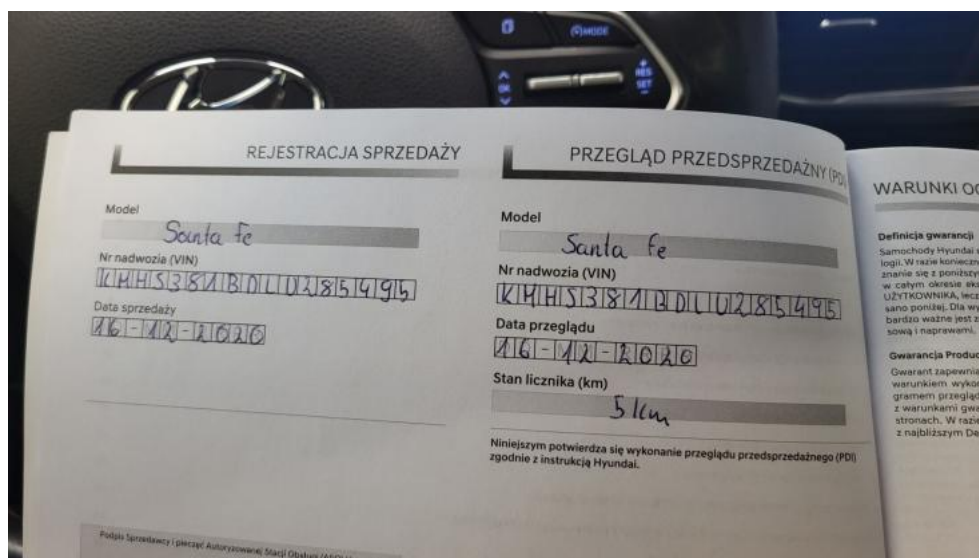
Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**


Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

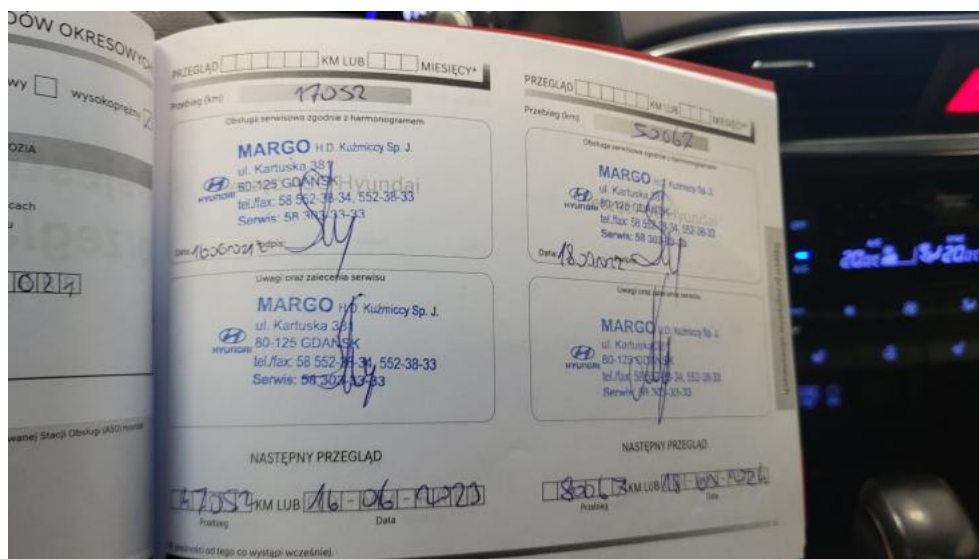PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

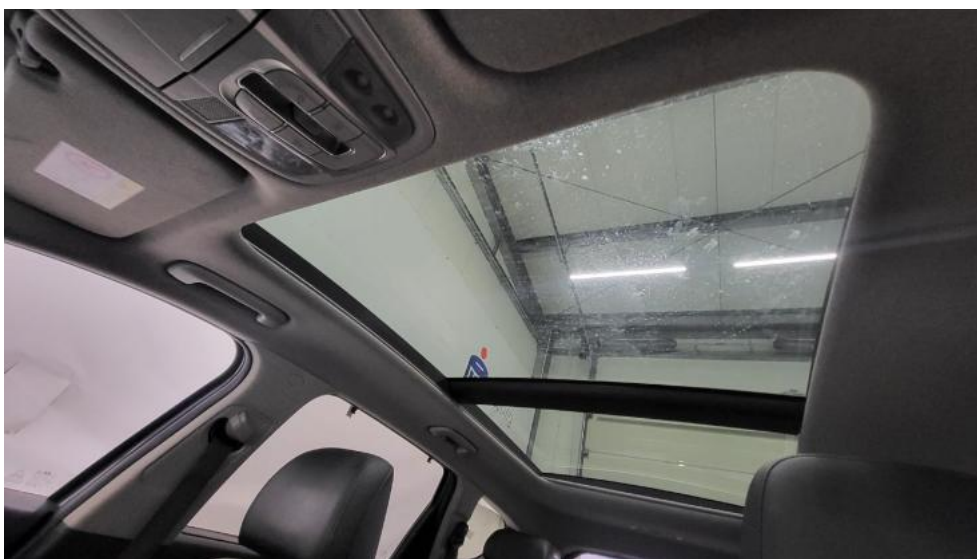


Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

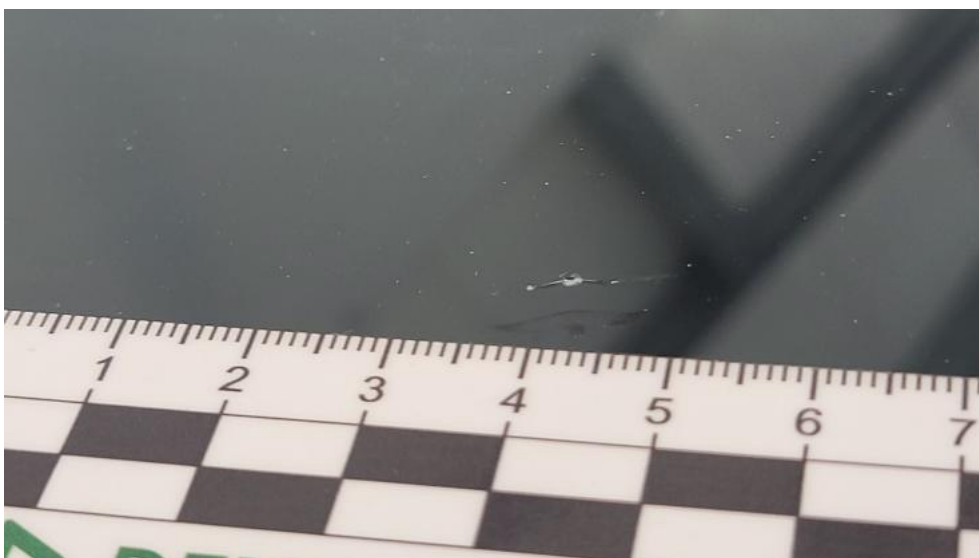


Photo 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 58.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

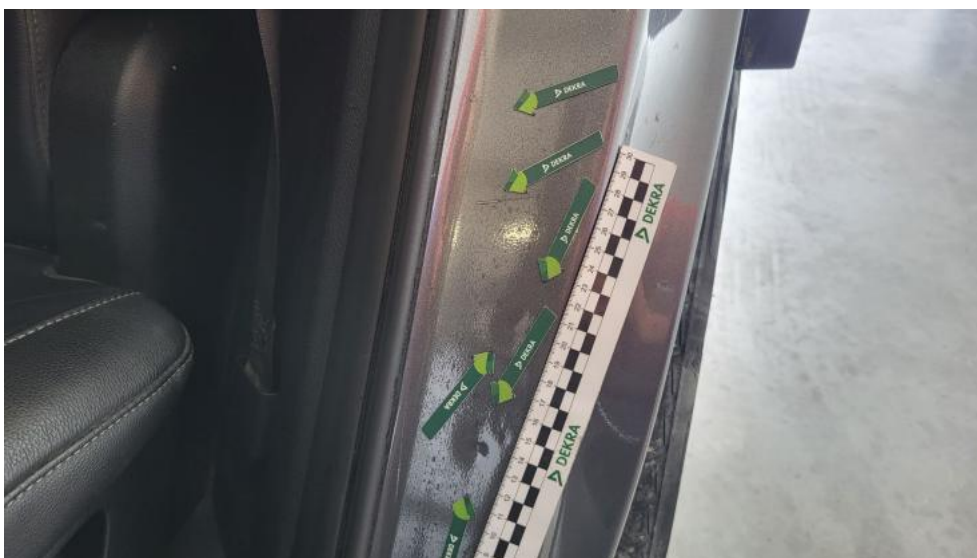


Photo 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

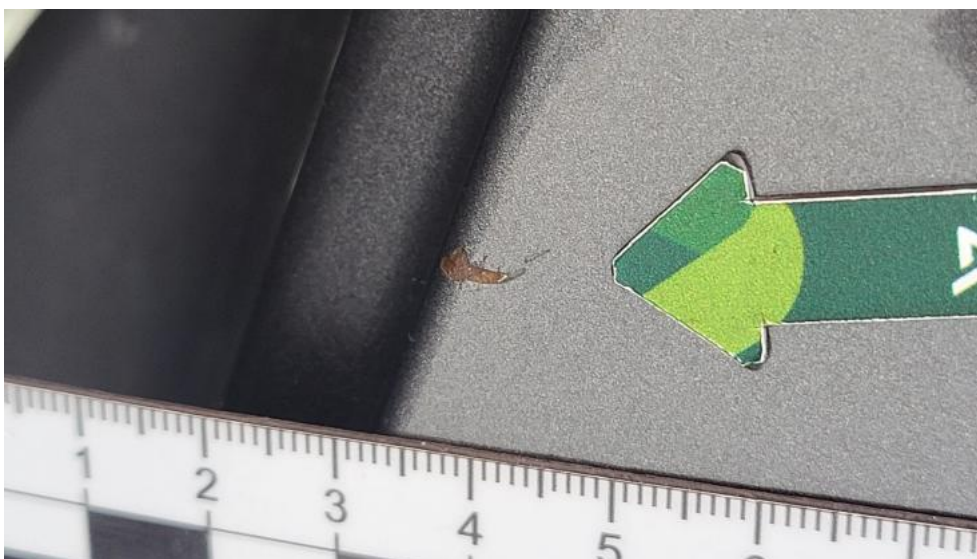


Photo 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

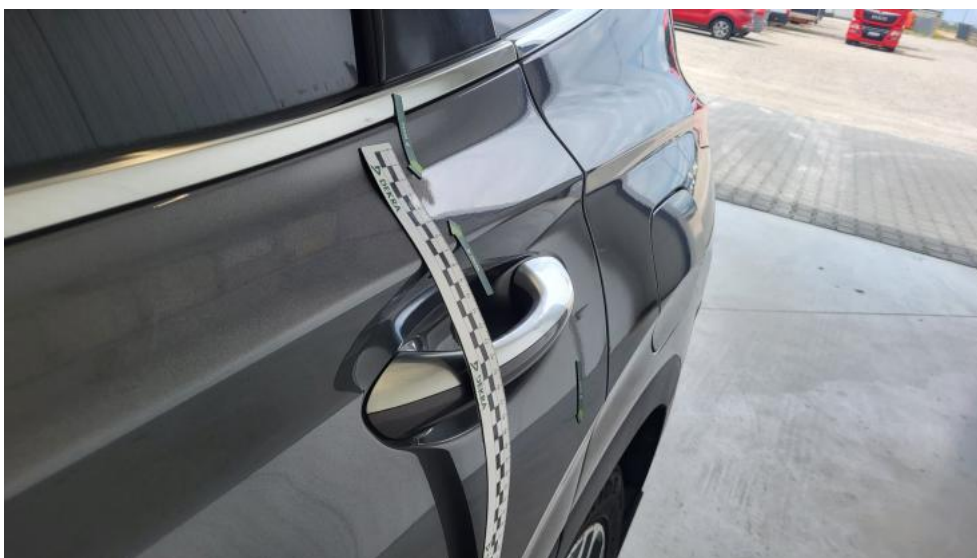


Photo 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Próg L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

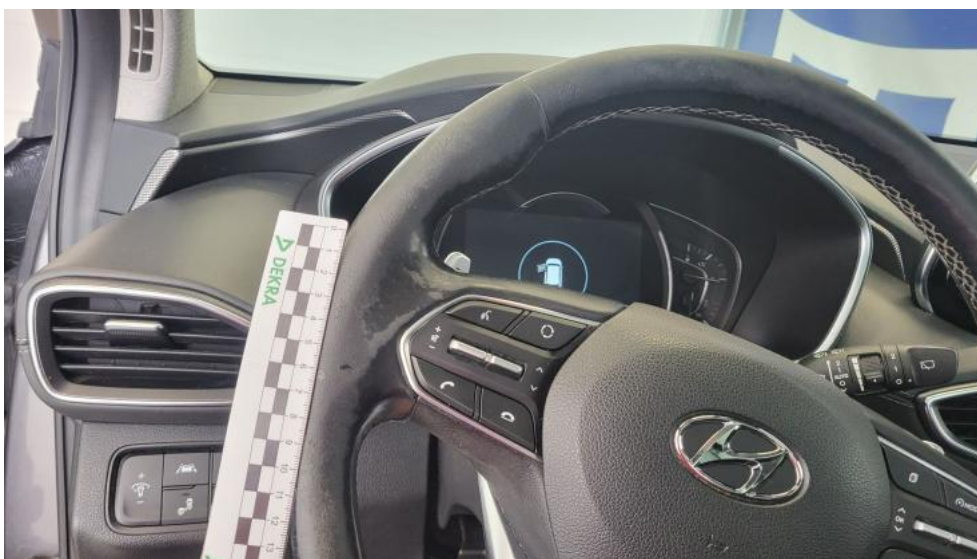


Photo 83.

Koło kierownicy - Inne 1



Photo 84.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 88.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 90.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

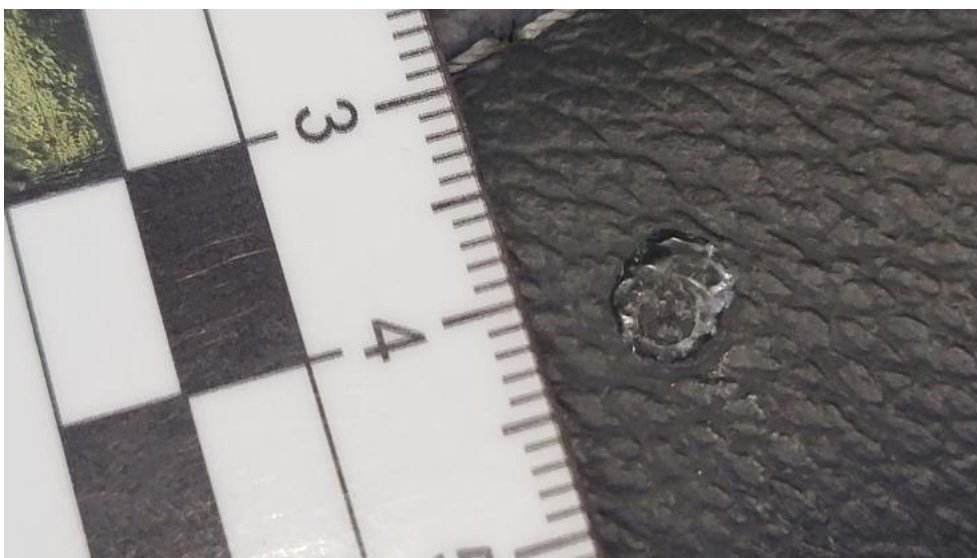


Photo 92.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Photo 98.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1