

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/19154/25/03/17
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 17-03-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0132779
Manufacturer	OPEL
Model	Astra V Hatchback 15-19
Type / version	Astra V 1.4 T GPF Enjoy
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1203
Gross vehicle weight [kg]	1820
Wheelbase 1/2	2662
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1399
Engine Power [hp/kW]	125/92
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	WD3943M
VIN / serial number	W0VBD6EB6KG336844
Date of first registration	21-02-2019
Date of next. tech. test	19-02-2025
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	124 729 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized
Date of inspection	2025-03-18

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91H	4,0 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91H	4,0 mm
back	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 3	205/55 16 91H	4,5 mm

left FIRESTONE, WINTERHAWK 205/55 16 91H
3

4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Active Tyre pressure control | 17. LED Daytime running lights |
| 2. Air conditioning | 18. Leather steering wheel |
| 3. Airbag: other | 19. Mirror: others |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 20. Mobile Tire System |
| 5. Bluetooth interface, Hands-free system, On board monitor, Radio, Soundsystem, USB in | 21. On board computer |
| 6. Bord climate: other | 22. On board monitor |
| 7. Child seat fixation | 23. Other |
| 8. Cruise control | 24. Power windows front |
| 9. Cruise control, Steering wheel with radio operation | 25. Power windows rear |
| 10. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 26. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 11. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 27. Rear spoiler |
| 12. Driver seat height adjustable | 28. Steel rims |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 29. Steering wheel manually adjustable |
| 14. Exterior design: other | 30. Steering wheel with radio operation |
| 15. Exterior design: other | 31. Textile upholstery |
| 16. Hill holder | 32. Tyre pressure control (RDC) |

Dealer equipment

- | | |
|---|---|
| 1. Armrest (s) front, Storage facilities in general | - |
| 2. Automatic climate control | - |
| 3. Automatic dimlight activation, Rain sensor, Rear-view mirror autodimming | - |
| Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu | |
| Czujnik deszczu | |
| Lusterko wsteczne światłoczułe | |
| 4. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | - |
| 5. Diminished spare wheel | - |
| 6. Fog lamps | - |
| 7. Interior lights: other accessories, Mirror: others | - |
| Lampki do czytania z tyłu | |
| Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | |
| 8. Metallic paint | - |
| 9. Steel rims | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net/purchase)¹² -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 24-03-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

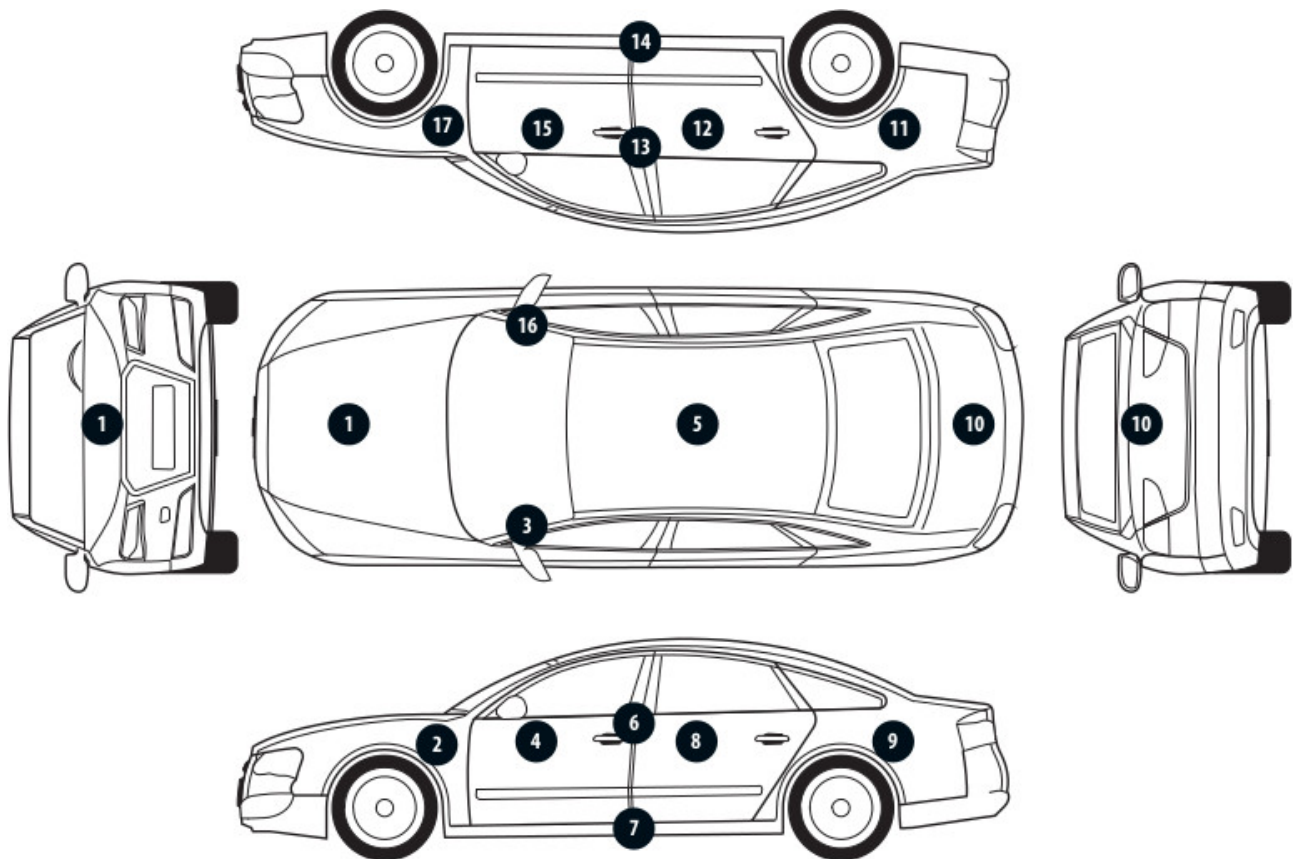Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa

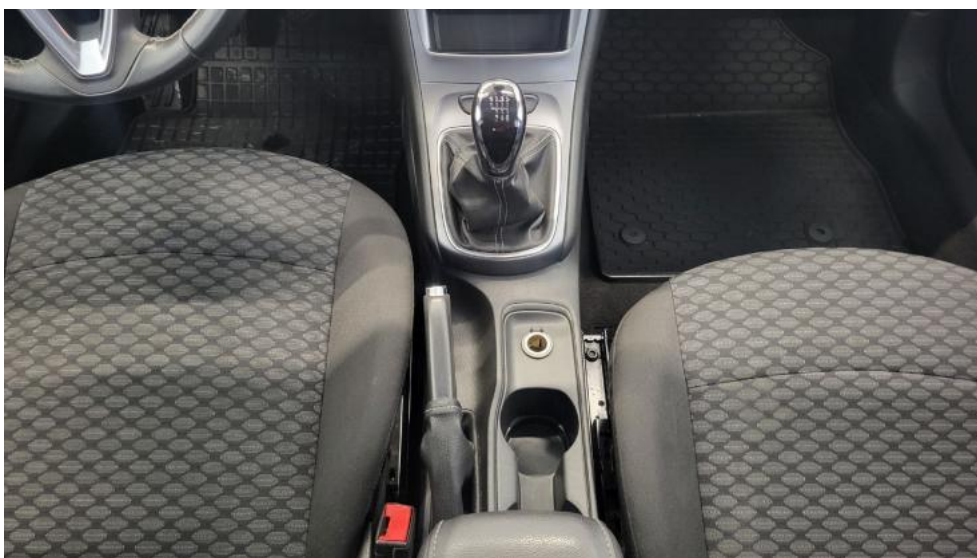


Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica (na wprost)



Photo 28.

Dowód rej. Str. 1


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Dane pojazdu Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Model ASTRA Numer identyfikacyjny pojazdu H0UBD06EBGKG336849 Typ silnika, numer silnika 14 Skrzynia biegów 125 MT6 Kod koloru lakieru GAN Kod wykończenia wnętrza TAQE Numer kluczyka 2551F	Autoryzacja, który dostał Adres Miejscowość Dane rejestracji (Autoryzacja)
--	---	---

Photo 30.

Książka serwisowa – dane

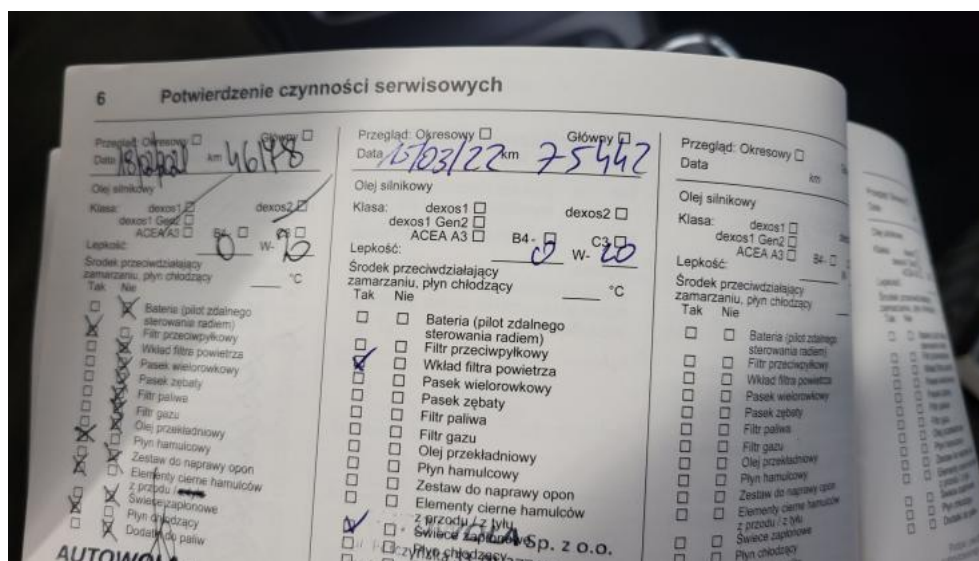PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 32.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Photo 36.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zderzak - Inne 1



Photo 38.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

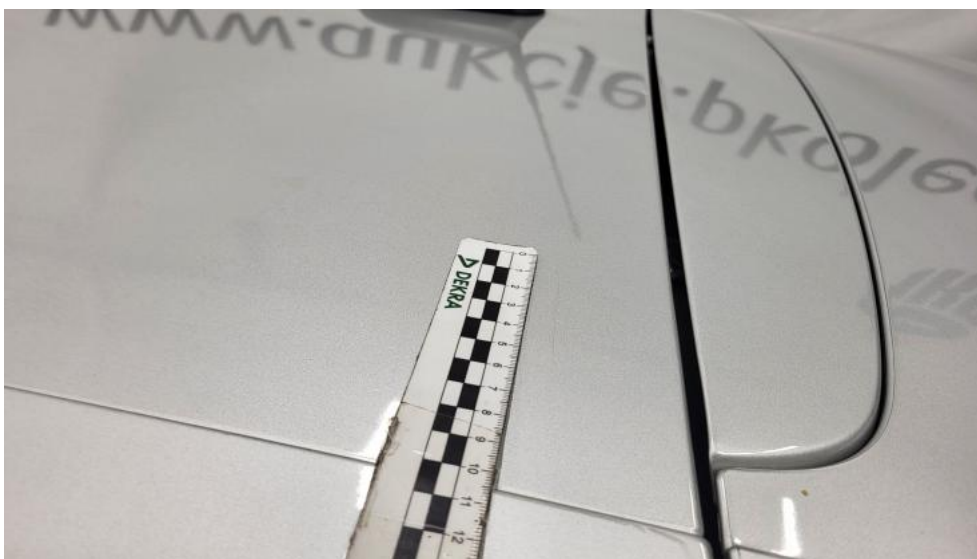


Photo 47.

Dach - Rysa/odprysk 2



Photo 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

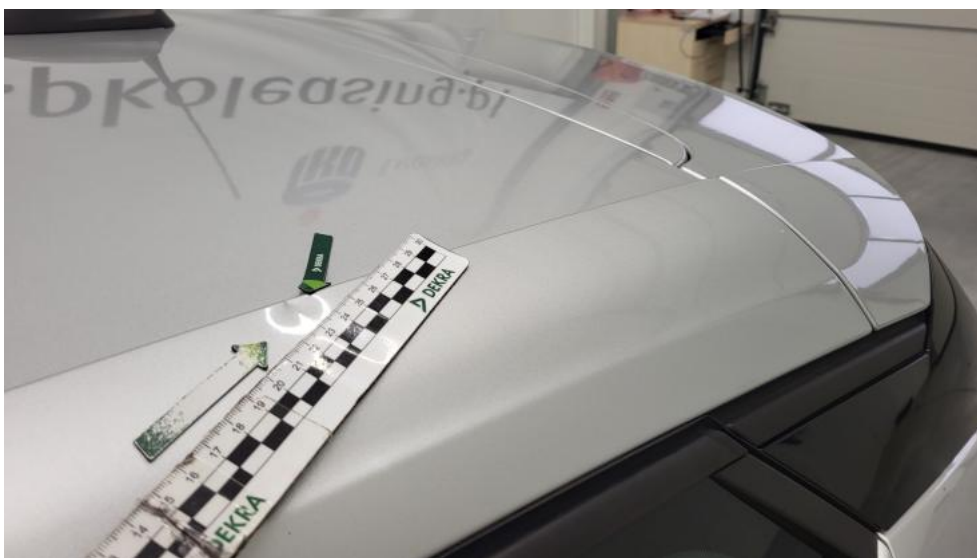


Photo 52.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 54.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Photo 58.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

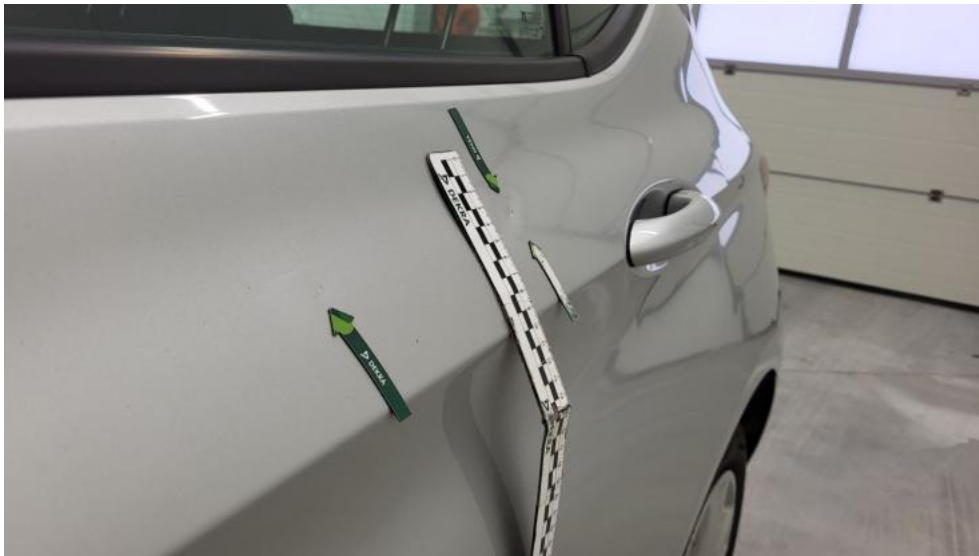


Photo 59.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 60.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Koło kierownicy - Inne 1



Photo 64.

Koło kierownicy - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1