

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93825/26/10/07
Nr zlecenia/szkody: 25/005939
Data zlecenia: 07-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0159735
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover Evoque 23-
Typ/wersja	Evoque 2.0 D165 mHEV Dynamic SE
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1952
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2490
Rozstaw osi 1/2	2681
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ871JS
VIN	SALZA2BN6RH244462
Data 1. rejestracji	17-04-2024
Data nast. bad. techn.	17-04-2027
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	74 829 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	3,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	3,0 mm

tylna	prawe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	4,5 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	4,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 3 światło stop centralnie montowane
2. ABS - System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania
3. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
4. All Terrain Progress Control (ATPC)
5. Android Auto
6. Apple CarPlay
7. Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA
8. Asystent hamowania awaryjnego
9. Asystent jazdy ECO
10. Asystent martwego punktu
11. Asystent ruszania na wzniesieniu
12. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
13. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
14. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
15. Blokada zamków drzwi, konfigurowalna
16. Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
17. Czujnik parkowania - przód i tył
18. Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa
19. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
20. DSC - Dynamiczna kontrola stabilności jazdy
21. Dach standardowy
22. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
23. Dywaniki
24. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
25. EPB - Elektryczny hamulec postojowy
26. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
27. Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika
28. Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi
29. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień oraz
30. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień
31. Haczyki zakupowe w bagażniku
32. Kamera cofania
33. Kierownica z listwą Moonlight Chrome
34. Kierownicy kolumna regulowana manualnie
35. Kierunkowskazy animowane, tylne
36. Klamki drzwi zewnętrzne chowane
37. Klamki zewnętrzne z możliwością oddzielnego blokowania - wewnętrzne, przednie
38. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
39. Komputer pokładowy
40. Kontrola głośności, dynamiczna
41. Lakier uni
52. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
53. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej
54. Oświetlenie wnętrza
55. Pakiet Power Plus
56. Pasy do mocowania bagażu
57. Pedale wykończone metalem
58. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
59. Przygotowanie do montażu haka holowniczego
60. RSC - system zapobiegający dachowaniu
61. Radio cyfrowe DAB
62. Remote (usługa)
63. Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z podsufitką Morzine Ebony
64. Spoiler pokrywy bagażnika
65. System audio Meridian
66. System awaryjnego hamowania, autonomiczny
67. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
68. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
69. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
70. System monitorujący kondycję kierowcy
71. System multimedialny Pivi Pro
72. System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu
73. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
74. System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni
75. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
76. Szyba tylna podgrzewana
77. Szyby sterowane elektrycznie
78. TVBB - wektorowanie momentu obrotowego
79. Tempomat aktywny
80. Terrain Response 2
81. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40
82. Tylne nawiewy klimatyzacji
83. Uchwyt holownicze przednie i tylne
84. Wizualna procedura startowa (ruch wskazówek, zapalenie świateł i zegarów)
85. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
86. Wspomaganie układu kierowniczego
87. Wycieraczka szyby tylnej
88. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne
89. Wykończenie wnętrza Dark Anodised
90. Wyświetlacz 11,4"
91. Zaciski standardowe
92. Zagłówki centralny w drugim rzędzie foteli

- | | |
|---|---|
| 42. Lampy przednie Premium LED | 93. Zagłówki pasywne przednie |
| 43. Lampy przednie poziomowane automatycznie | 94. Zawieszenie pasywne |
| 44. Lampy tylne LED | 95. Zbiornik DEF (Diesel Exhaust Fluid) o pojemności 17 l. |
| 45. Lusterka el. składane, regulowne i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw.podłóże | 96. Zbiornik paliwa standardowy |
| 46. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania | 97. Zestaw do naprawy kół |
| 47. Nakładki progowe i listwa bagażnika, metalowe | 98. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa |
| 48. Napęd na 4 koła, efektywny (Efficient Driveline) | 99. Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome |
| 49. Obsługa komend głosowych | 100. Łączność Bluetooth |
| 50. Opony letnie M+S | 101. Światła tylne przeciwmgielne |
| 51. Oświetlenie powitalne | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach w kontrastowym kolorze Narvik Black | - |
| 2. Felgi aluminiowe 19, 5 ramienne (wzór 5136), z ogumieniem - Gloss Black | - |
| 3. Pakiet Black Design | - |
| 4. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewane siedzenia przednie | |
| Spryskiwacze lamp przednich | |
| Kierownica ogrzewana | |
| Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| 5. Pakiet Comfort | - |
| Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła | |
| Klimatyzacja - przyciski do kontroli temperatury dla drugiego rzędu siedzeń | |
| Oświetlenie wnętrza z regulacją koloru światła | |
| System Air Purification Plus | |
| Oświetlenie wnętrza konfigurowalne | |
| Air Purification Pro - system oczyszczania powietrza w kabinie | |
| 6. Szyby przyciemniane od słupka B | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

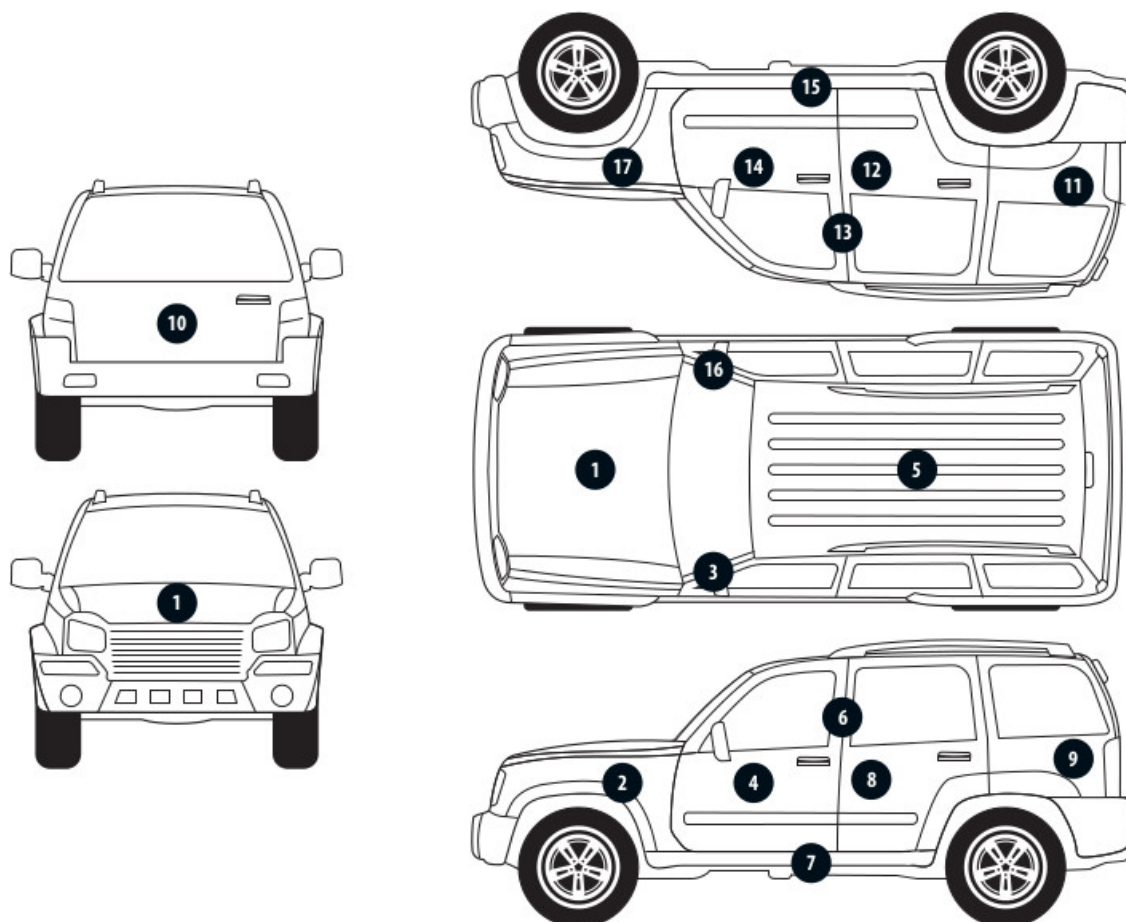

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immo

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 7/45

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Wymagany pełen przegląd pojazdu.

Informacja niskim poziomie naładowania baterii kluczyka inteligentnego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

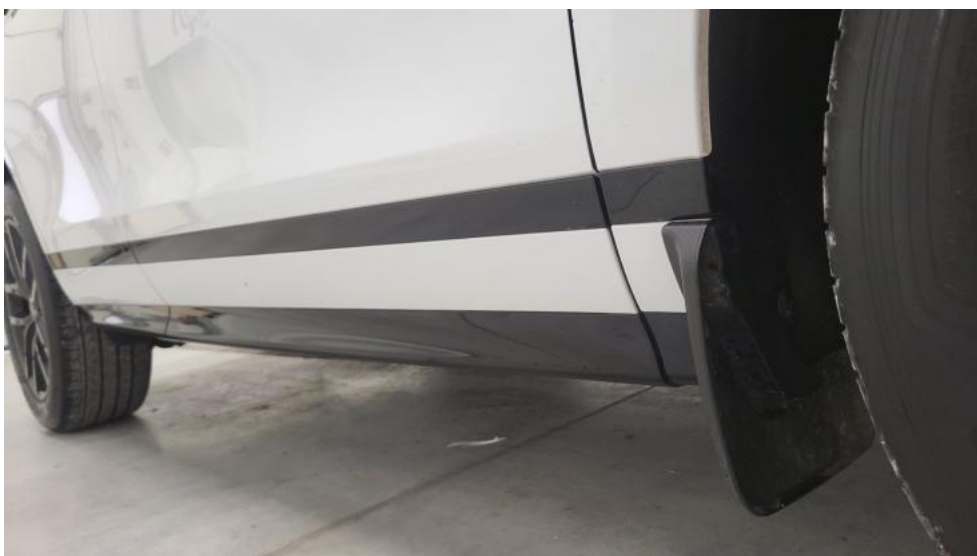

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 28.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 30.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Konsola środkowa



Fot. 32.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 34.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

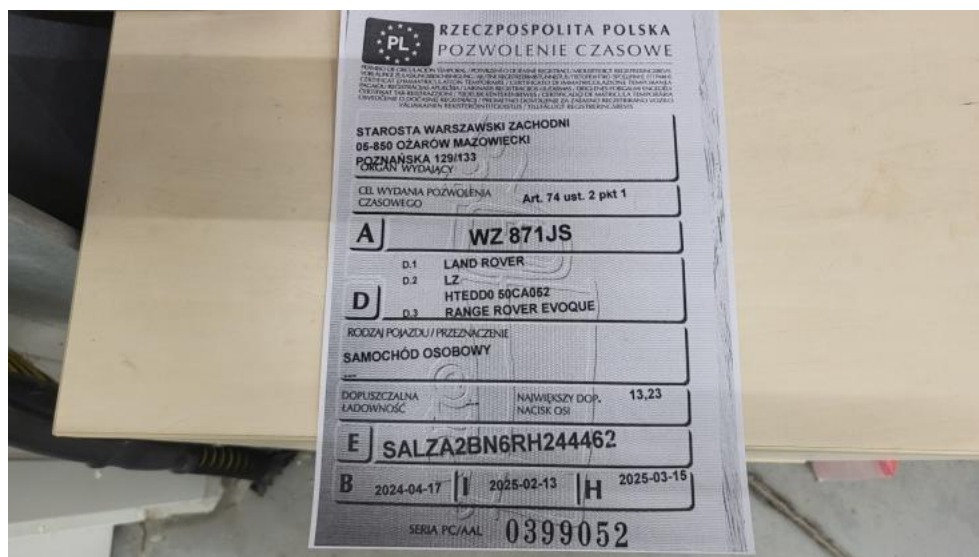

Fot. 35.
Dow. rej. ksero Str. 1

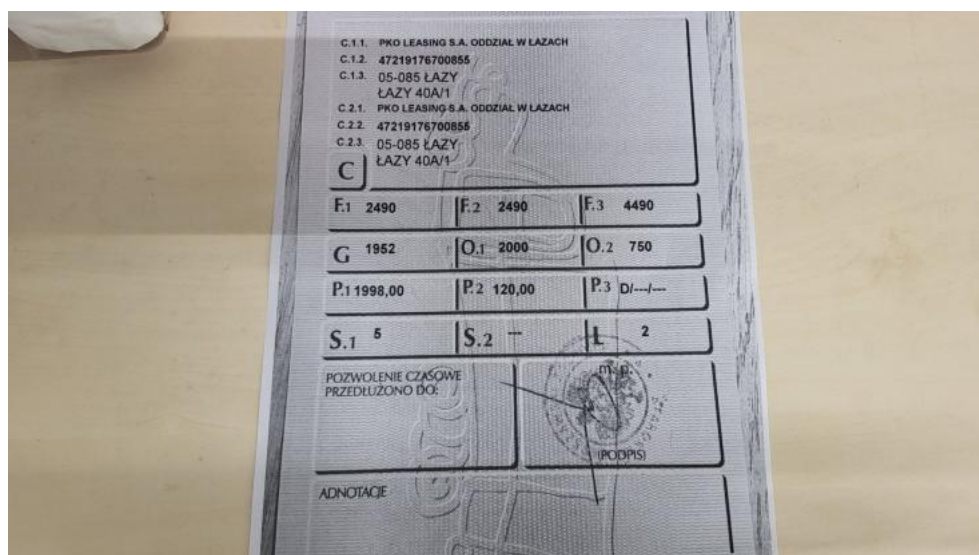

Fot. 36.
Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Tablica rej. przód - przebita



Fot. 44.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak przedni cz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

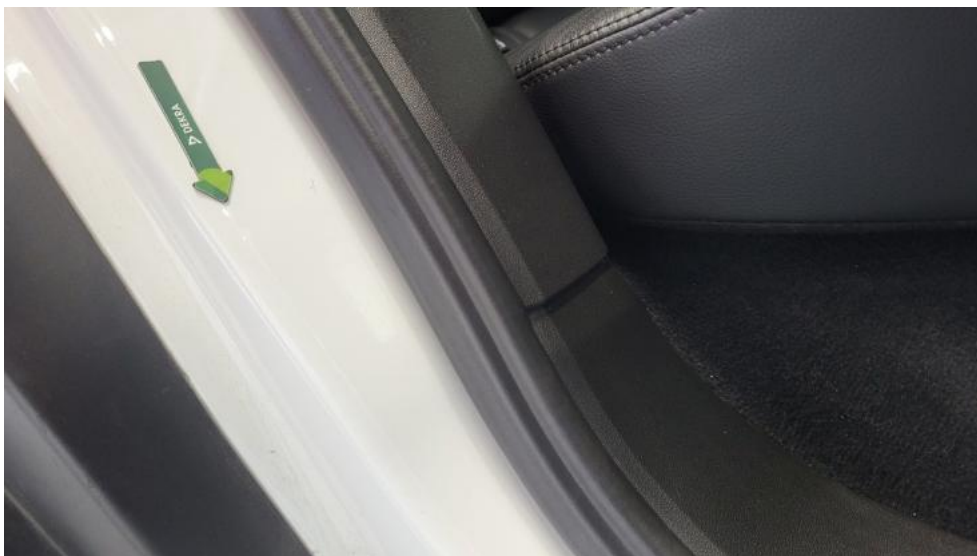

Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

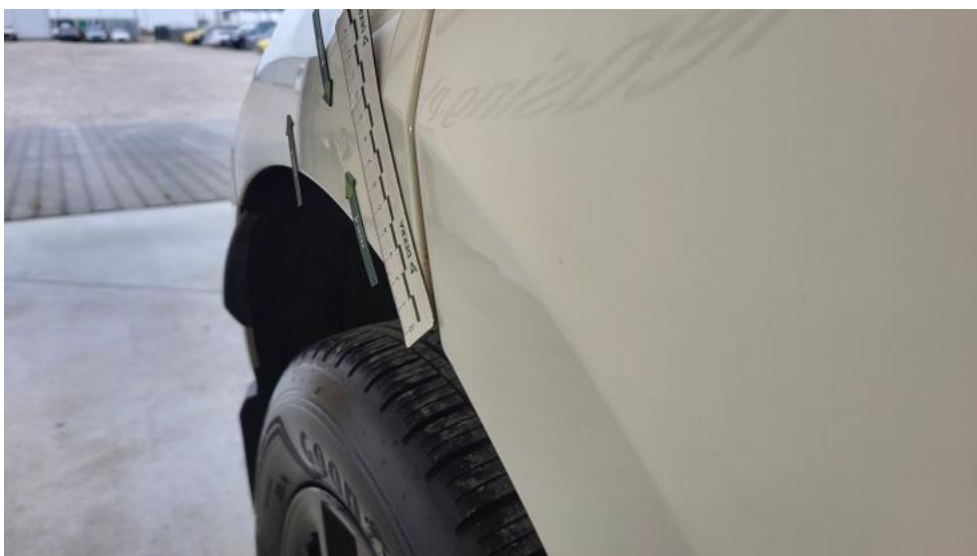

Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.


Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

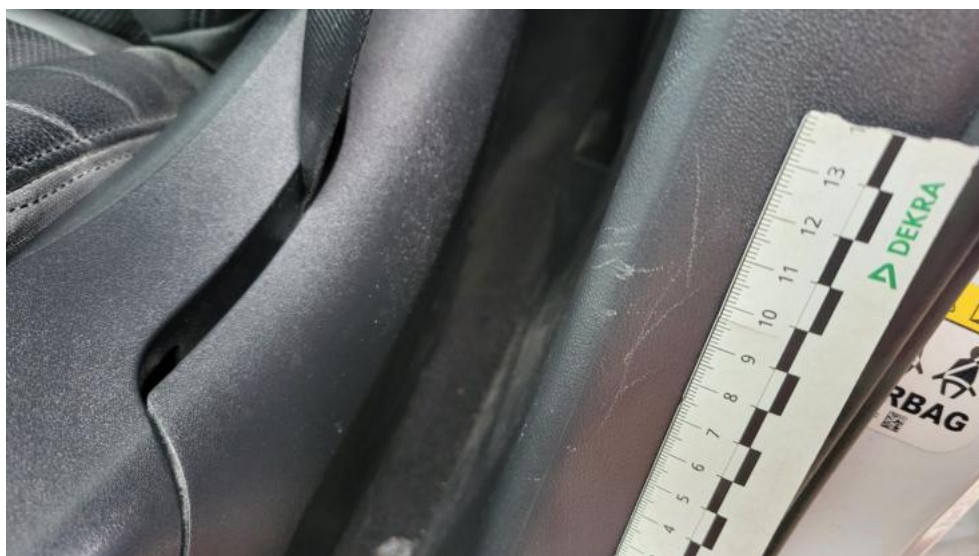

Fot. 68.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72.

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1