

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/03993/26/01/16
Nr zlecenia/szkody: 22/028047
Data zlecenia: 16-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135123
Producent	TOYOTA
Model	Corolla Hatchback 18-22
Typ/wersja	Corolla 2.0 Hybrid Selection
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1479
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1910
Rozstaw osi 1/2	2640
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1986
Moc silnika [KM/kW]	152/112
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CB897NW
VIN	SB1K53BE10E034718
Data 1. rejestracji	12-11-2019
Data nast. bad. techn.	11-12-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	155 809 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR D4	225/40 18 92V	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	225/40 18 92V	3,0 mm
tylna	prawe	ZEETEX, WH1000	225/40 18 92V	5,0 mm
	lewe	ZEETEX, WH1000	225/40 18 92V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. Antena dachowa Shark-Fin
4. Automatyczne światła drogowe
5. BA - system wspomagania hamowania
6. Czujnik deszczu
7. Czujnik zmierzchu
8. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
9. Dach w kolorze fortepianowej czerni
10. Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black
11. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
12. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
13. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
14. Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
15. Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane
16. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/40
17. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
18. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
19. Fotel pasażera z regulacją wysokości
20. Fotele przednie podgrzewane
21. Fotele przednie sportowe, kubelkowe
22. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
23. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
24. Gniazdo 12V
25. Gniazdo USB i Aux-In
26. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
27. Immobilizer
28. Inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA)
29. Inteligentny system parkowania (IPA)
30. Interfejs Android Auto i Apple CarPlay
31. Kamera cofania
32. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
33. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
34. Kierownica wielofunkcyjna
35. Kierownica z funkcją podgrzewania
36. Kieszenie w oparciach foteli przednich
37. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
38. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
39. Komputer pokładowy
40. Lakier uni
47. Miękkie materiały wykończeniowe
48. Nawiew wentylacji na tylną kanapę
49. Obrotomierz
50. Ogranicznik prędkości - automatyczny
51. Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
52. Podsufitka ciemna
53. Poduszka powietrzna kolan kierowcy
54. Poduszki powietrzne boczne - przód
55. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
56. Poduszki powietrzne kurtynowe
57. Podłokietnik przedni, regulowany
58. Podłokietnik przedni, skórzany
59. Podłokietnik tylny
60. Prędkościomierz cyfrowy
61. Spoiler tylny
62. Spryskiwacze lamp przednich
63. Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
64. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
65. System Bluetooth
66. System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
67. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
68. System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED
69. System monitorowania ciśnienia w oponach
70. System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
71. System oświetlenia wnętrza
72. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
73. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
74. Szyby tylne przyciemniane
75. Tapicerka materiałowa z elementami skóry i alcantary
76. Tempomat aktywny
77. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
78. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
79. Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
80. Usługi łączności Toyota Connected Car
81. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
82. Wykończenie elementów wnętrza skórą ekologiczną
83. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
84. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
85. Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali
86. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

- | | |
|---|--|
| 41. Lusterka boczne ogrzewane | 87. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 42. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 88. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 43. Lusterka boczne składane elektrycznie | 89. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 44. Lusterka boczne w kolorze czarnym | 90. Światła główne LED |
| 45. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | 91. Światła przeciwmgielne LED |
| 46. Manetki zmiany biegów przy kierownicy | 92. Światła tylne typu LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

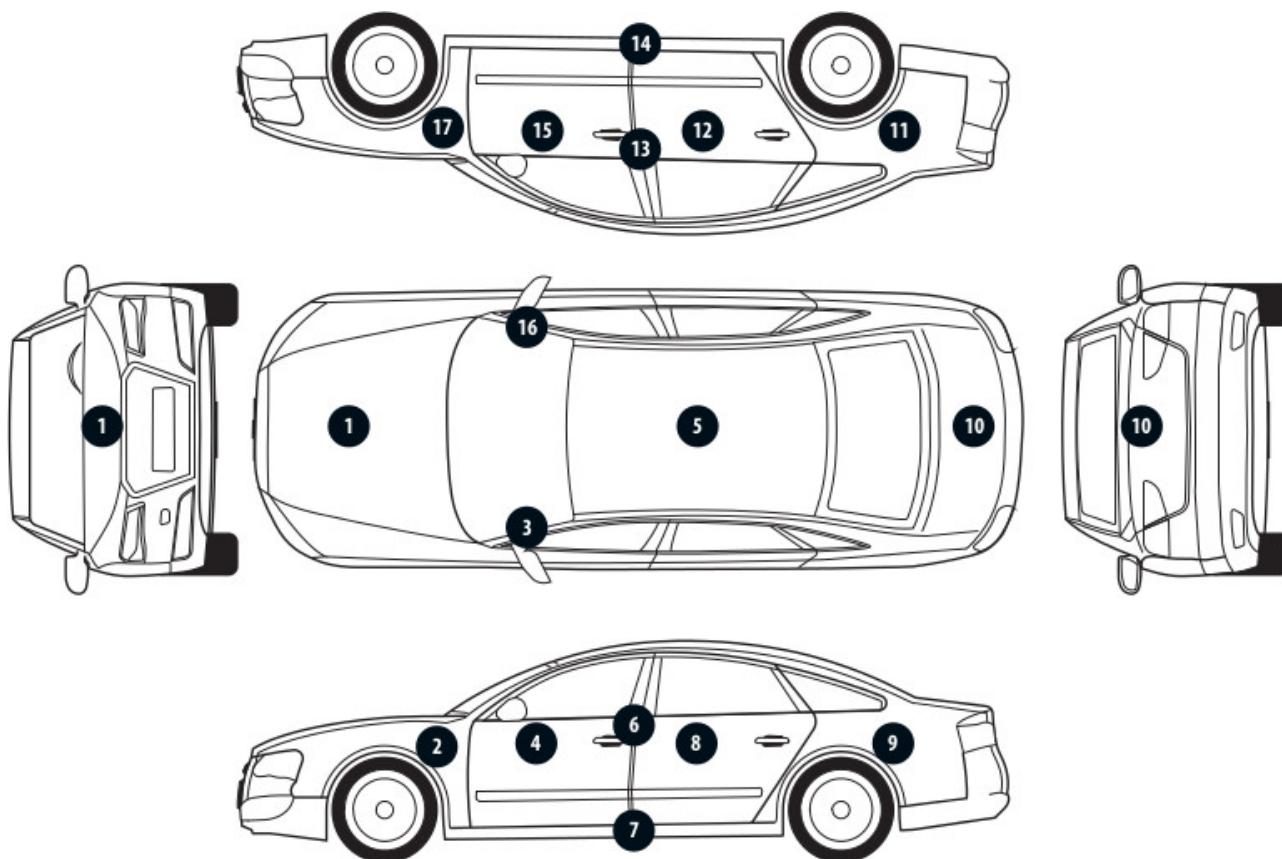

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Światła tylne lewe	150 - 1000
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	150 - 200
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie. Widoczne ślady po grafice reklamowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

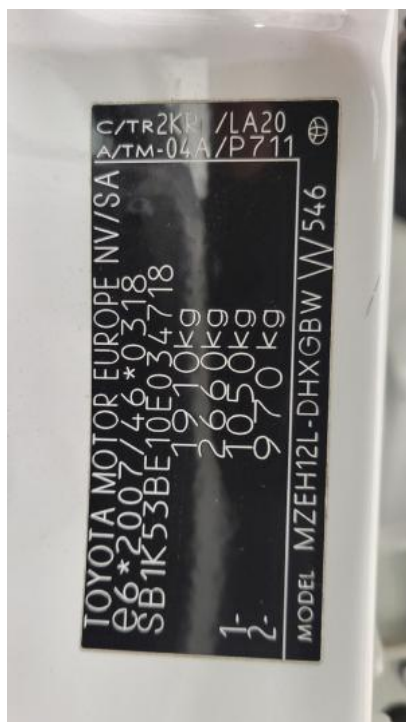

Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

Kod	Kod modelu	MZEH12L-DHXGBW
Nr r	Nr VIN	SB1K53BE10E034718
Nr V	Typ/Nr Silnika	M20A 0181974
Nr s	Nr książki gwarancyjnej	C/853969/078
Nr k	Kod koloru	2KR
Kod	Kod koloru tapicerki	LA20
Kod	Data wydania:	12 listopad 2019 r.
Kod	Delivery date:	12 November 2019 y.
Data wydania		


Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

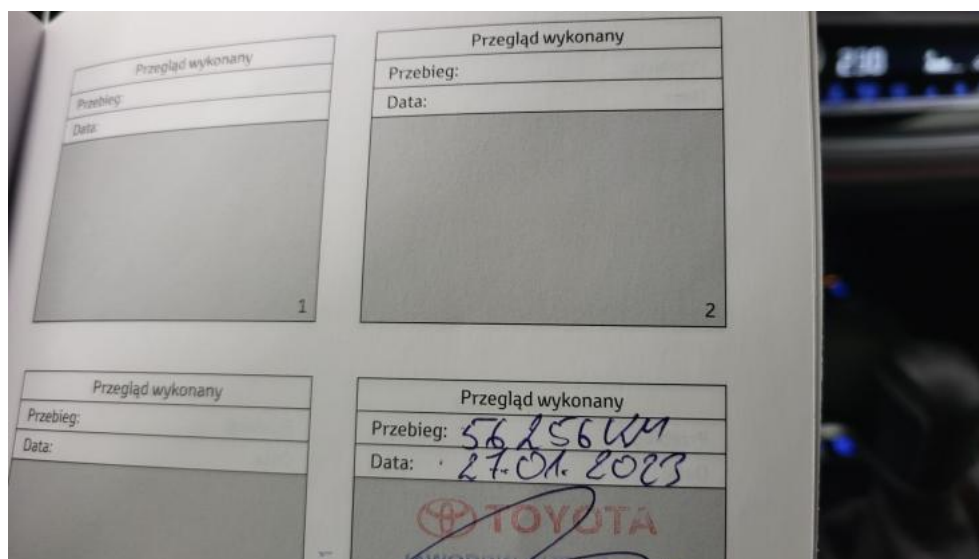

Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

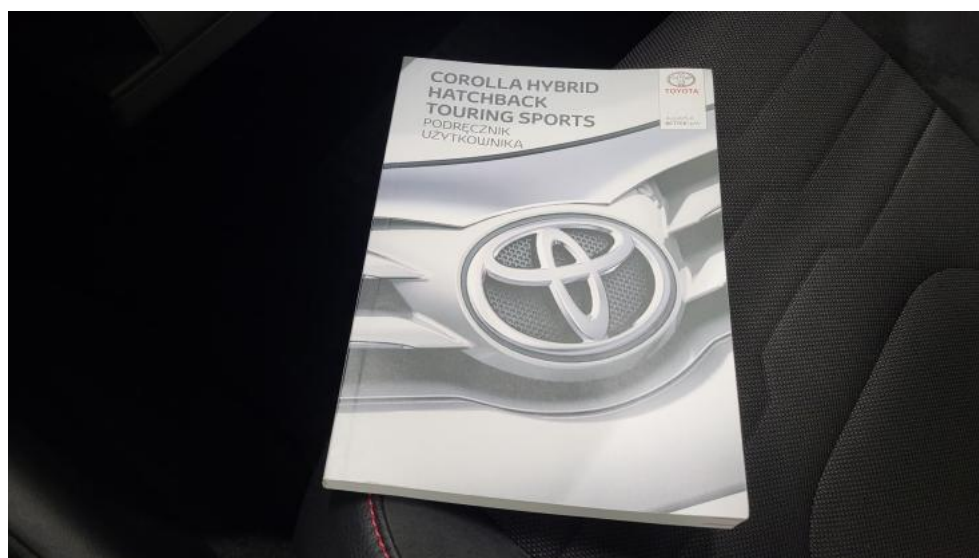

Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1



Fot. 40.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

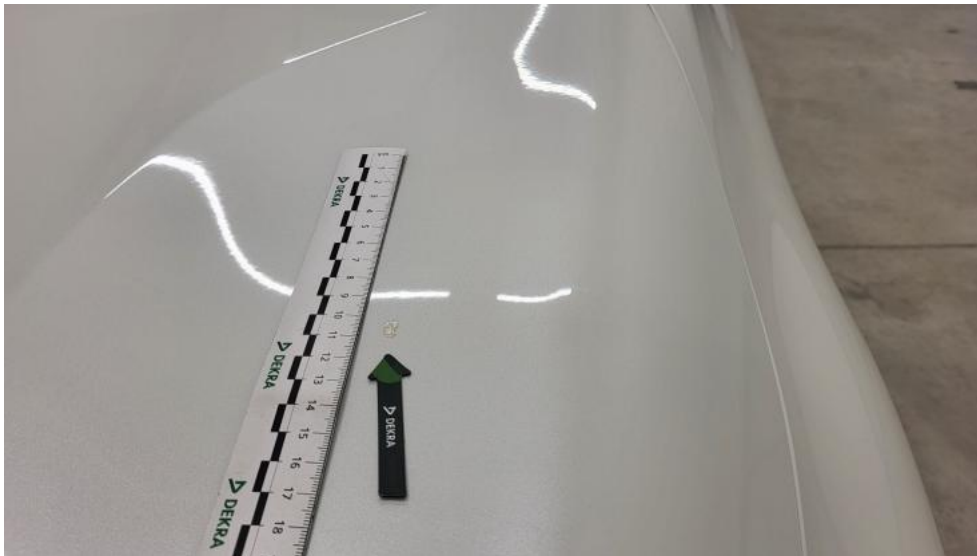

Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Opona przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Słupek przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

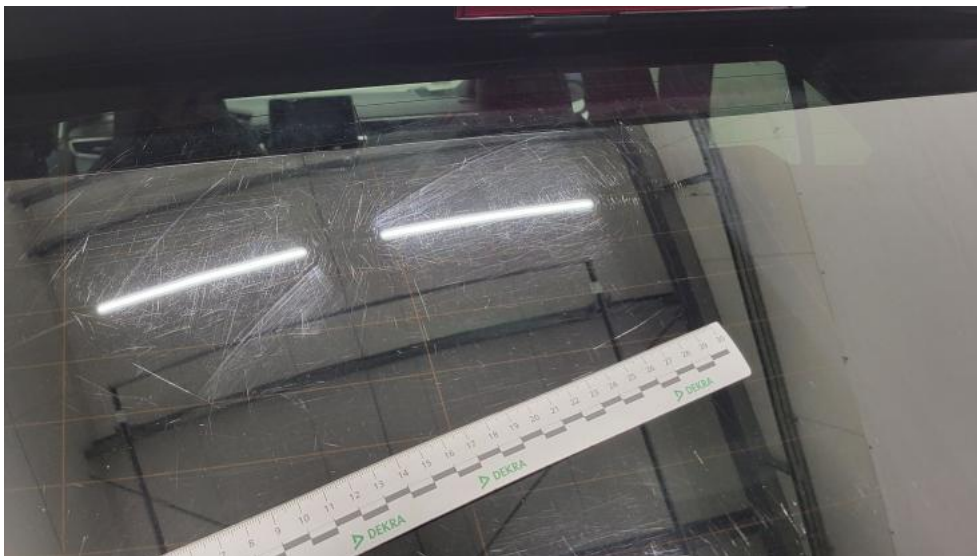

Fot. 61.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

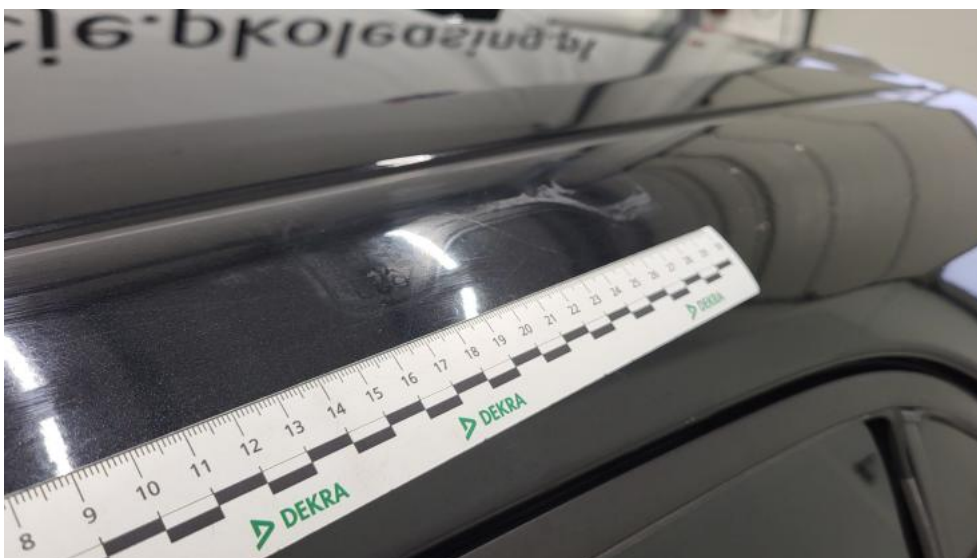

Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 68.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

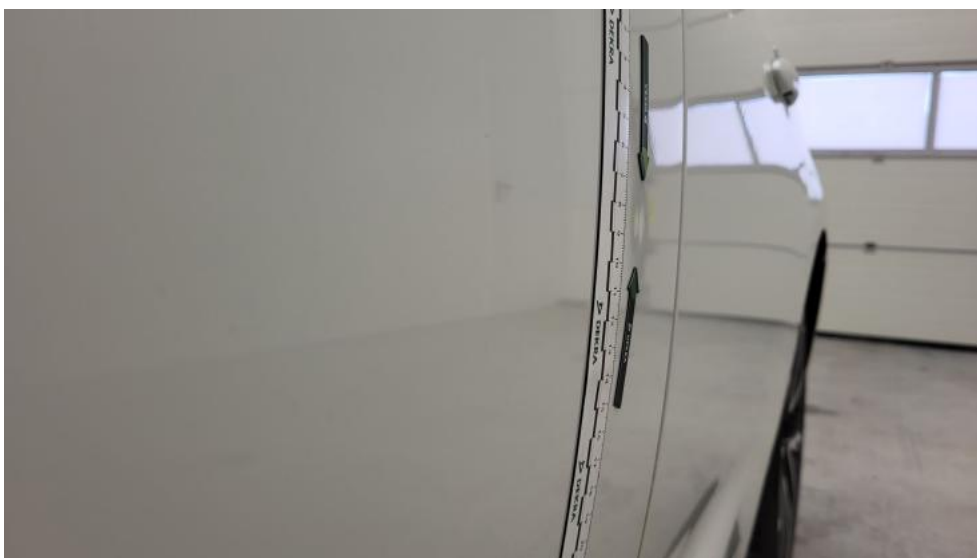

Fot. 70.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 74.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Deska rozdzielcza - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Kanapa tyl. - Inne 1




Fot. 80.
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

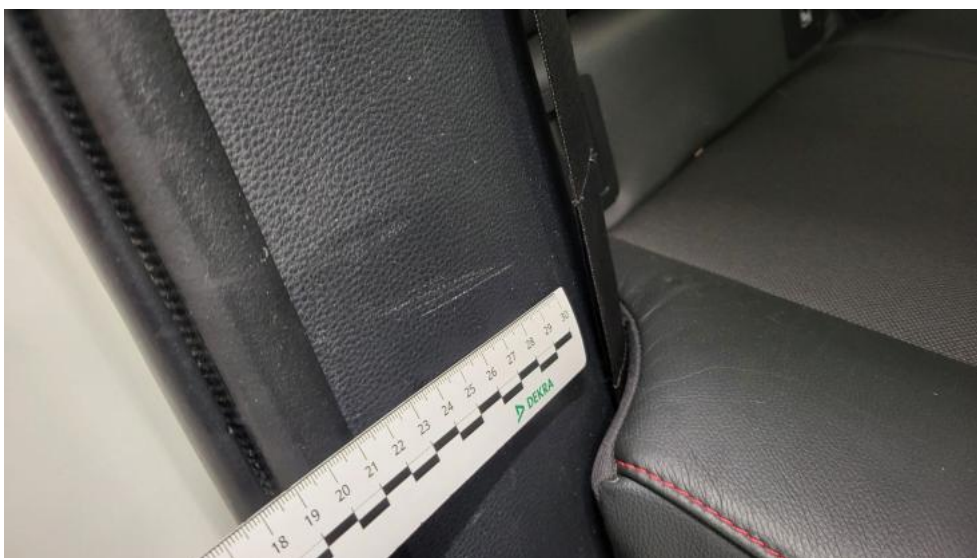

Fot. 82.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1