

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/81293/26/08/31
commission/ damage No. : 22/023950
Date of commission: 31-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0118607
Manufacturer	VOLVO
Model	XC90 14-19
Type / version	XC90 D5 AWD Inscription 7os
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2096
Gross vehicle weight [kg]	2750
Wheelbase 1/2	2984
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	235/173
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DW3TE28
VIN / serial number	YV1LF68BCH1148790
Date of first registration	08-12-2016
Date of next. tech. test	20-10-2026
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	311 664 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION ALLSEASON NSF2	275/45 20 110Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ALLSEASON NSF2	275/45 20 110Y	5,0 mm
back	right	PIRELLI, SCORPION ALLSEASON NSF2	275/45 20 110Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ALLSEASON NSF2	275/45 20 110Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 41. Light Alloy wheels 20" |
| 2. Airbag: other | 42. Luggage compartment cover |
| 3. Alarm | 43. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 44. Memory seat, Passenger seat electrically adjustable |
| 5. Armrest (s) front | 45. On board computer |
| 6. Armrest (s) rear | 46. On board monitor |
| 7. Automatic climate control | 47. Other |
| 8. Bluetooth interface, CD-player, On board monitor, Radio, USB in | 48. Other |
| 9. Bluetooth interface, Hands-free system, Internet access | 49. Other |
| 10. Bord climate: other | 50. Other |
| 11. Bord climate: other | 51. Other |
| 12. Child seat fixation | 52. Other |
| 13. Colored glass | 53. Other |
| 14. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Leather upholstery | 54. Other |
| 15. Distance control | 55. Other |
| 16. Distribution of braking force electronically | 56. Other |
| 17. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 57. Other |
| 18. Door mirrors electrically foldable | 58. Other |
| 19. Door mirrors electrically foldable | 59. Other |
| 20. Door mirrors electrically foldable, Exterior lighting: other | 60. Park Distance Control rear |
| 21. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 61. Power assisted brakes |
| 22. Driver knee airbag | 62. Power assisted brakes |
| 23. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 63. Rain sensor |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 64. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 25. Exterior thermometer | 65. Rear-view mirror autodimming |
| 26. Extra power outlet | 66. Remote controlled central locking |
| 27. Floor mat | 67. Roof railing |
| 28. Fog lamps | 68. Seatbelt pretensioner front, Seatbelt pretensioner rear |
| 29. Hill holder | 69. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear |
| 30. Interior lights: other accessories | 70. Seats: other |
| 31. Interior lights: other accessories | 71. Selectable driveline characteristics |
| 32. Interior lights: other accessories, Interior: other | 72. Storage facilities in general |
| 33. Interior: other | 73. Traction control |
| 34. Interior: other | 74. Traffic sign recognition |
| 35. LED Daytime running lights | 75. Tyre pressure control (RDC) |
| 36. LED front dim light | 76. Uni-Lackierung |
| 37. Lane control assistant | 77. Vehicle immobilizer |
| 38. Lane control assistant | 78. Whiplash-protection-system |
| 39. Leather gearshifter/switch | 79. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)} |
| 40. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

1. 4 or more zone automatic climate control

2. Blind spot warning, Rear Cross Traffic Alert -
 BLIS - system monitorowania martwego pola lusterk zewnętrznych
 Układ ostrzegający o kolizjach tylnych z funkcją włączania hamulców w stojącym pojeździe
 Cross Traffic Alert (CTA)- układ ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas wyjeżdżania tyłem
3. CD-player -
4. Cargo net, Extra power outlet, Keyless go, Transport/loading: other -
 Uchwyty na torbę w bagażniku
 Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
 Elastyczna siatka przedziału bagażowego
 Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
5. Child lock electric -
6. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Driver seat electrically adjustable,
 Leather upholstery, Passenger seat electrically adjustable -
 Elektrycznie regulowane podparcie ud fotela kierowcy
 Elektrycznie regulowane podparcie ud fotela pasażera
 Elektrycznie regulowane podparcia boczne foteli przednich
 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Nappa, perforowaną
7. Diminished spare wheel -
8. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming -
9. Extra power outlet -
10. Heated seat driver, Heated seat passenger, Windscreen wash-nozzle heated -
 Ogrzewanie przednich foteli
 Pogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
11. Light Alloy wheels 20" -
12. Metallic paint -
13. Navigation system, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance
 Control rear -
 Nawigacja Sensus
 Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (zaw. przednie i tylne czujniki parkowania)
14. Rear view camera -
15. Tinted rear windows -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Stan dbałości o pojazd -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 08-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

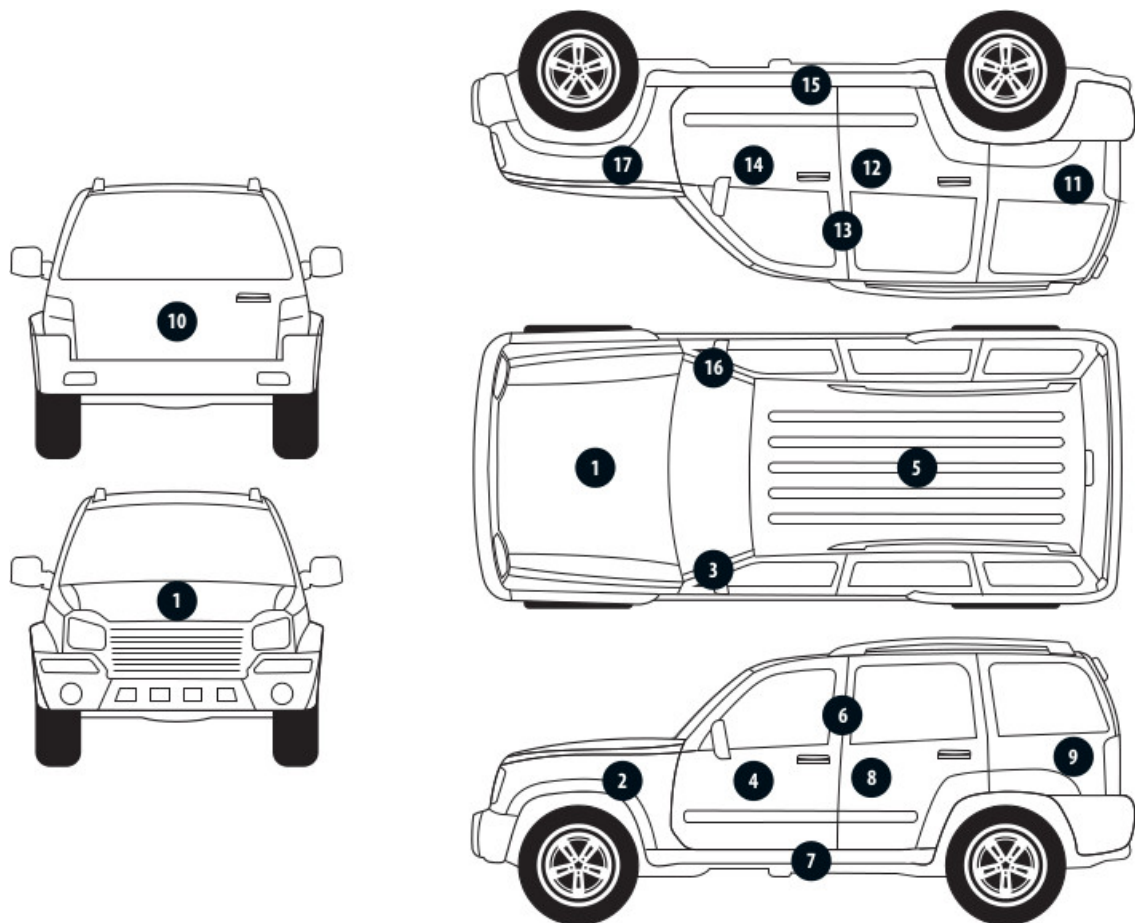Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	150 - 500
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

,

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

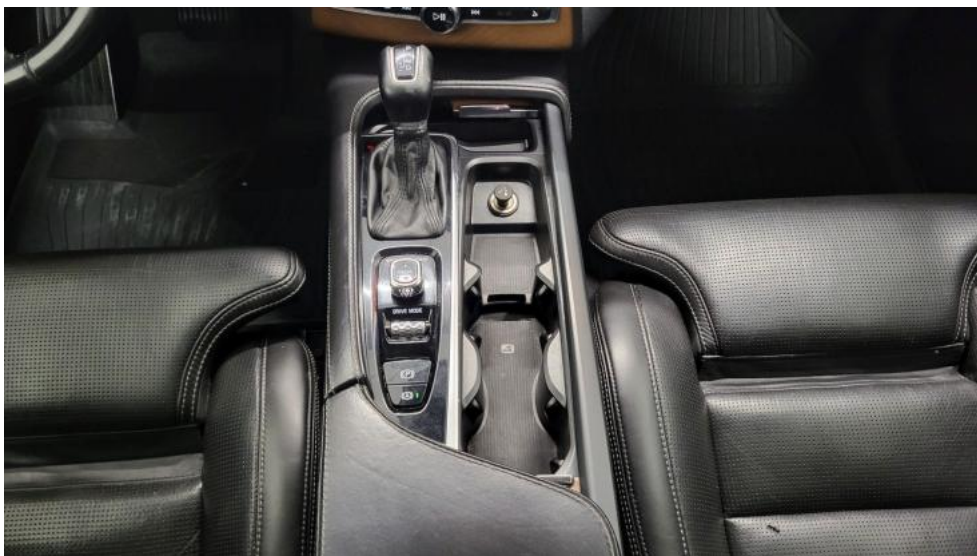


Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 48.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 64.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Próg P - Rysa/odprysk 1

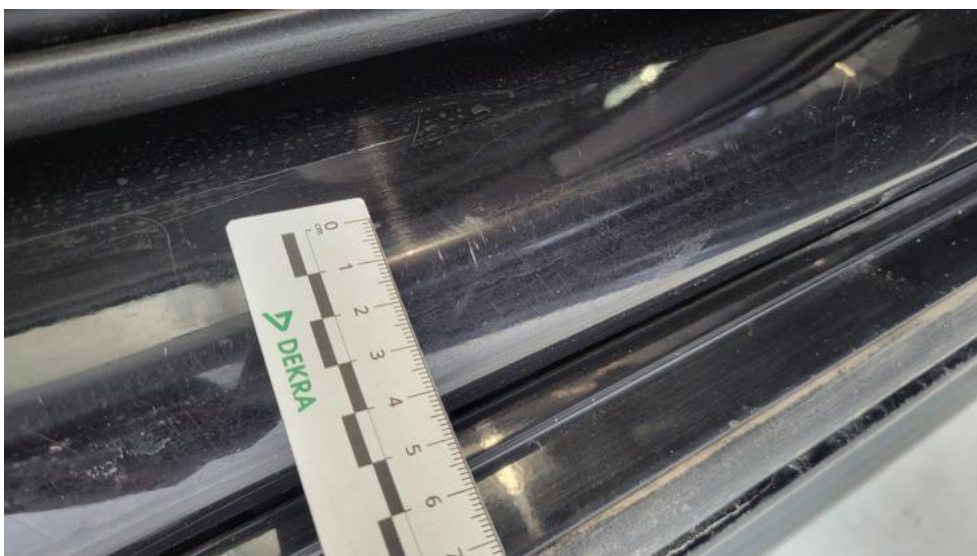


Photo 72.
Próg P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

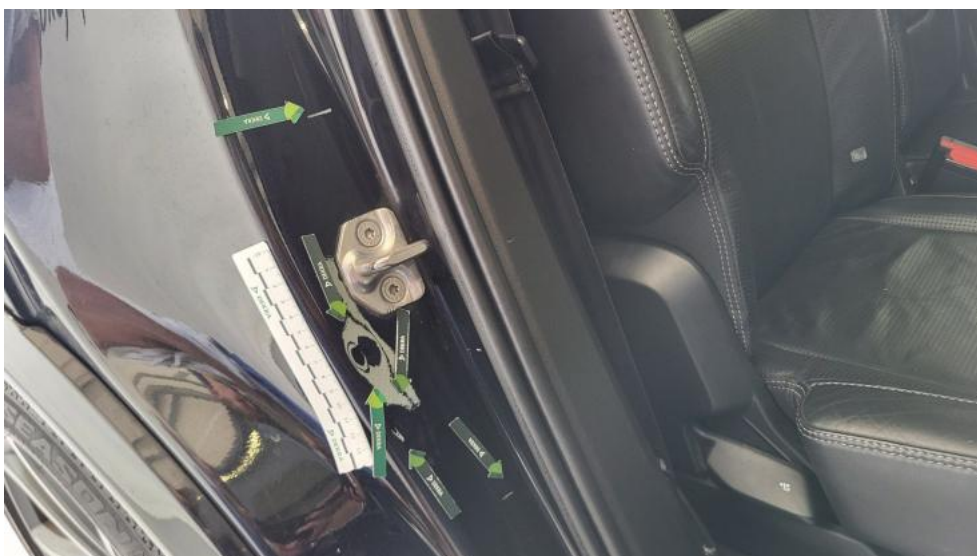


Photo 74.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 76.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Photo 80.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 84.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 90.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Zderzak tylny cz dolna() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Photo 92.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Photo 94.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

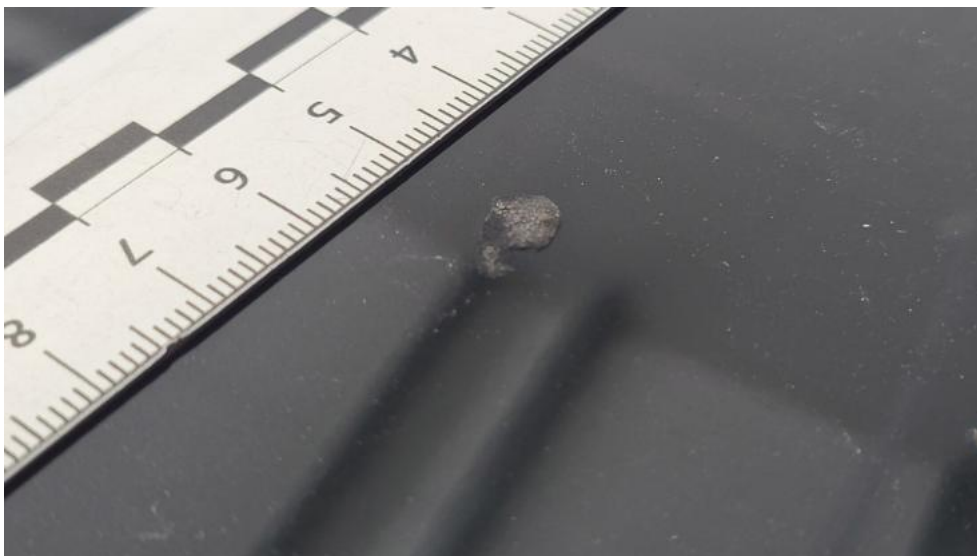


Photo 95.
Dach - Inne 1



Photo 96.
Dach - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 98.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

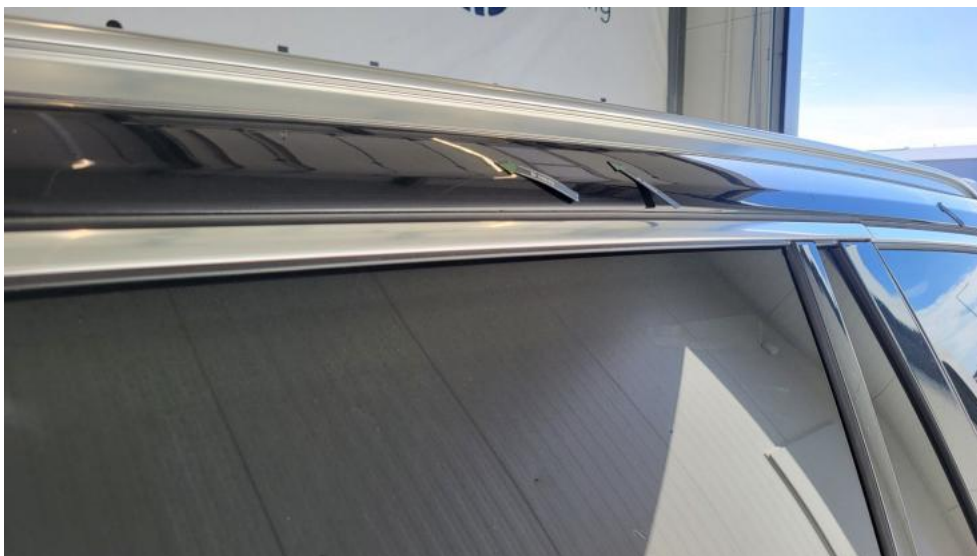


Photo 99.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 100.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 102.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 104.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 106.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 107.

Drzwi przed L - Inne 1



Photo 108.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 109.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 110.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

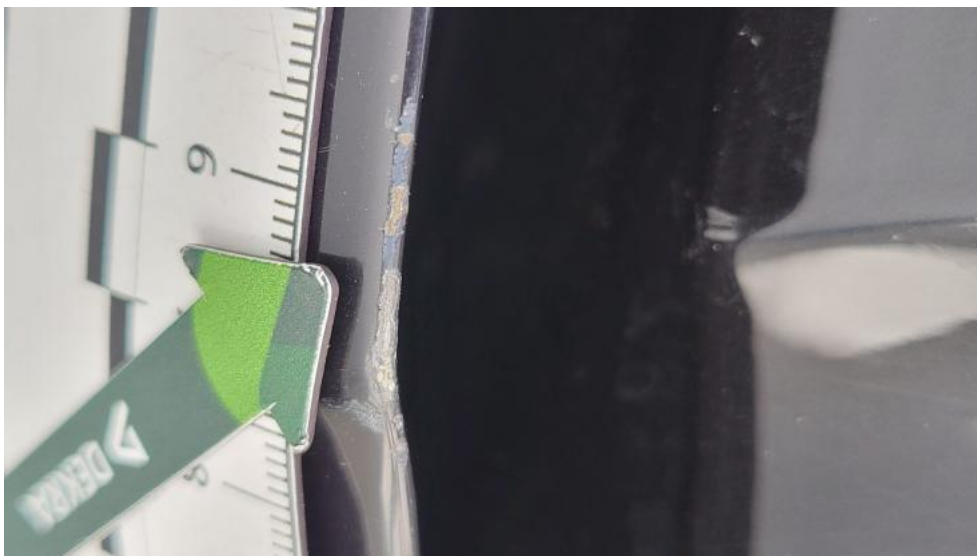


Photo 111.
Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 112.
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 113.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 114.
Próg L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 115.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

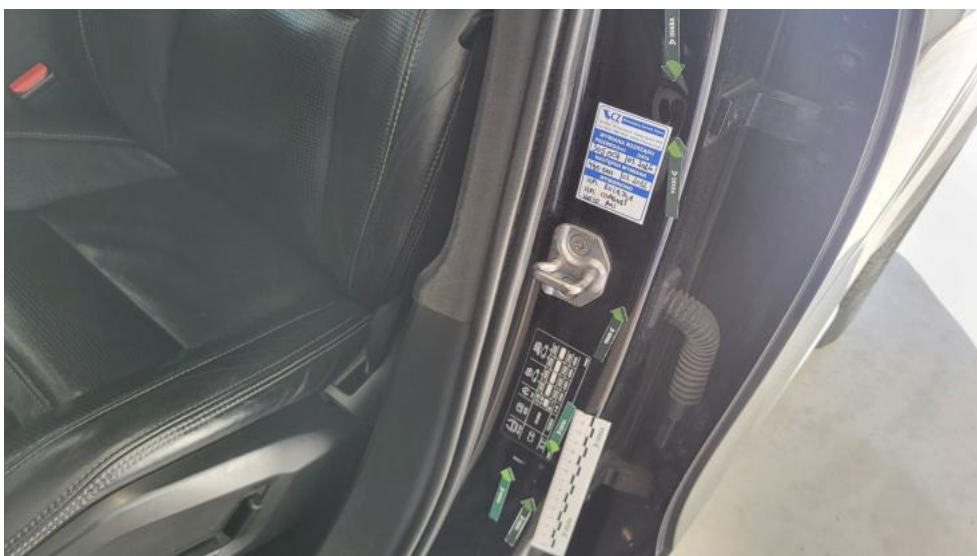


Photo 116.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 117.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 118.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 119.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 120.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 121.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 122.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 123.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 124.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 125.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 126.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 127.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Photo 128.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 129.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 130.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 131.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 132.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 133.

Podsufitka - Inne 1



Photo 134.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 135.

Uszczelka pokryw tylniej - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 136.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 137.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 138.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1