

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/88599/26/09/21
Nr zlecenia/szkody: 24/034710
Data zlecenia: 21-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0158056
Producent	OPEL
Model	Astra VI Sports Tourer 22-26
Typ/wersja	Astra VI 1.5 CDTI GS S&S aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1408
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1980
Rozstaw osi 1/2	2732
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DLU6179E
VIN	VXKFCYHZTP1100661
Data 1. rejestracji	19-03-2024
Data nast. bad. techn.	19-03-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	49 865 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	2,0 mm
	lewo	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	2,5 mm
tylna	prawo	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	3,0 mm
	lewo	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 2 składane kluczyki z pilotem | 27. Otwór na długie przedmioty |
| 2. Asystent świateł drogowych | 28. Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru |
| 3. Czujnik deszczu | 29. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtynowe w obu rzędach |
| 4. Dach w kolorze czarnym Karbon | 30. Podłoga bagażnika ruchoma z 2 siatkami |
| 5. Elementy ozdobne drzwi przednich: tapicerka Greta | 31. Przygotowanie do montażu haka holowniczego |
| 6. Felgi aluminiowe 17", Admiral, diamentowy szlif, czarne wnętrze, z ogumieniem Michelin 225/45 | 32. Radio, 7 kolorów podświetlenia, 2xUSB, Bluetooth, projekcja telefonu, OpelConnect |
| 7. Fotel kierowcy AGR z regul. dł. siedziska oraz elektr. regulacją pochylenia i podparcia lędźwiowego | 33. Reflektory EcoLED |
| 8. Fotel pasażera z 6-kierunkową regulacją | 34. Reflektory przeciwmgielne |
| 9. Fotele przednie podgrzewane | 35. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa |
| 10. Gniazdko 12V z przodu i z tyłu | 36. System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start |
| 11. Gniazdo USB do ładowania 1 z przodu i 1 na środku | 37. System parkowania zaawansowany z panoramiczną kamerą 360 Intelli-Vision oraz czujnikami parkowania |
| 12. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów | 38. System wykrywania zmęczenia kierowcy |
| 13. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 39. Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne |
| 14. Immobilizer | 40. Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne |
| 15. Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, podłokietnik tylny | 41. Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Greta, ciemnoszara |
| 16. Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, z filtrem przeciwpyłkowym/zapachowym | 42. Tempomat adaptacyjny Stop&Go z inteligentnym ogranicznikiem prędkości |
| 17. Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą | 43. Układ automatycznego hamowania w razie wypadku |
| 18. Koło kierownicy podgrzewane | 44. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości |
| 19. Koło kierownicy pokryte skórą perforowaną, ścięte u dołu | 45. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z ABS i Traction Control oraz wsp. ruszania na pochyłościach HSA |
| 20. Lakier metaliczny, Czerwony Kardio | 46. Układ utrzymania w pasie ruchu |
| 21. Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna matowa | 47. Wspomaganie ruszania pod górę |
| 22. Lusterka boczne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane, z pamięcią ustawień | 48. Wyświetlacz Pure Panel PRO 10" |
| 23. Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych | 49. Zamek centralny |
| 24. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe | 50. Zestaw naprawczy do opon |
| 25. Nakładki na pedały aluminiowe | 51. Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym) |
| 26. Ostrzeżenie przed kolizją czołową z automatycznym hamowaniem awaryjnym, wykrywaniem pieszych | 52. Światła tylne w technologii LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metaliczny specjalny, ciemnoniebieski Kobalt -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

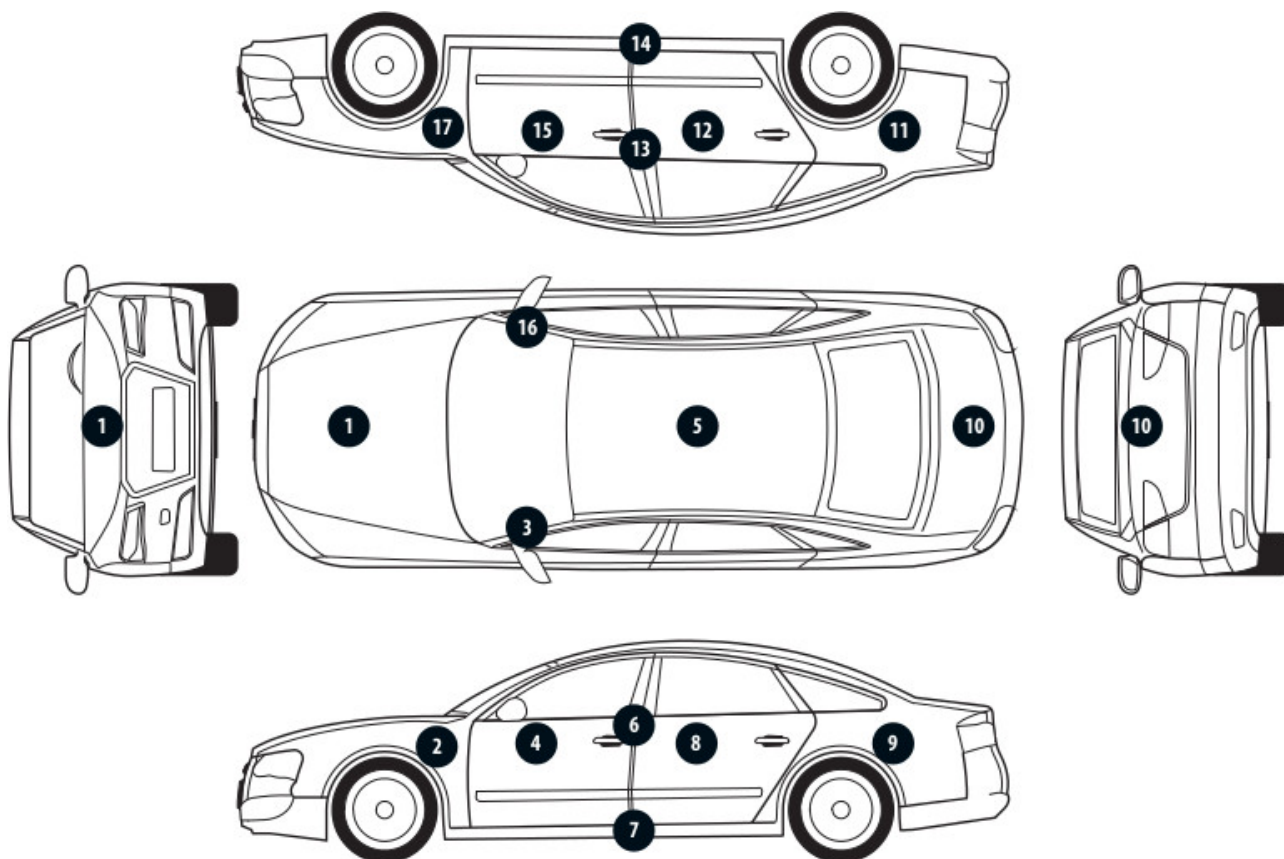

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja usterka silnika, do weryfikacji serwisowej. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka serwisu. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

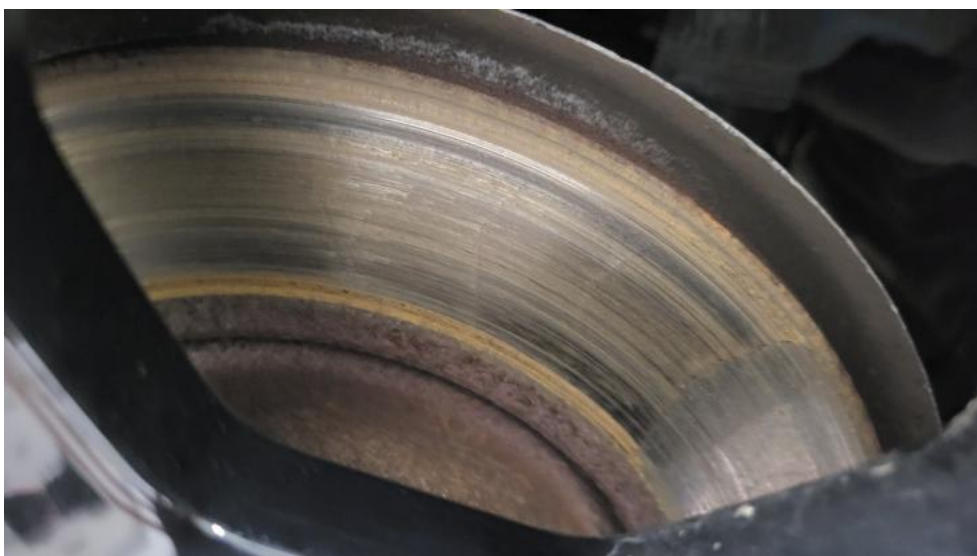

Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

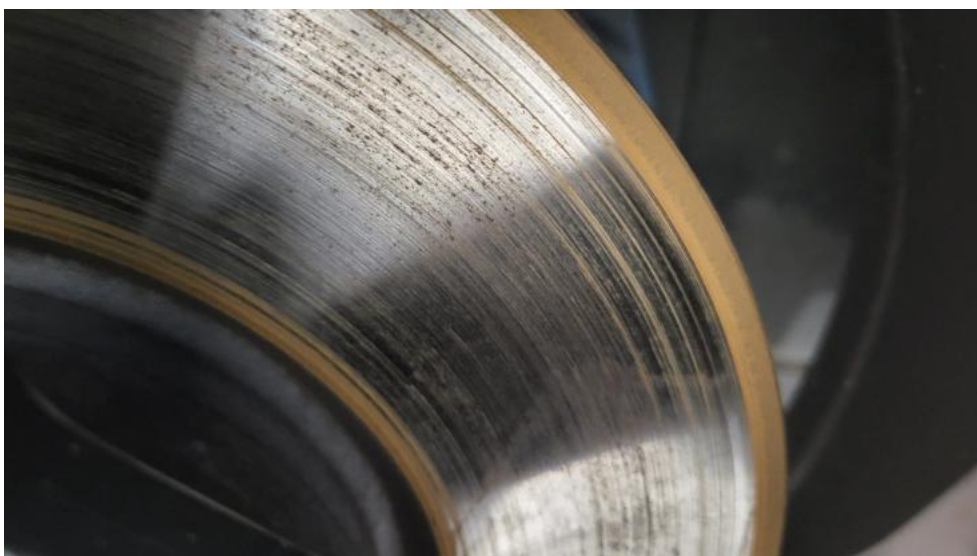

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny




Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg

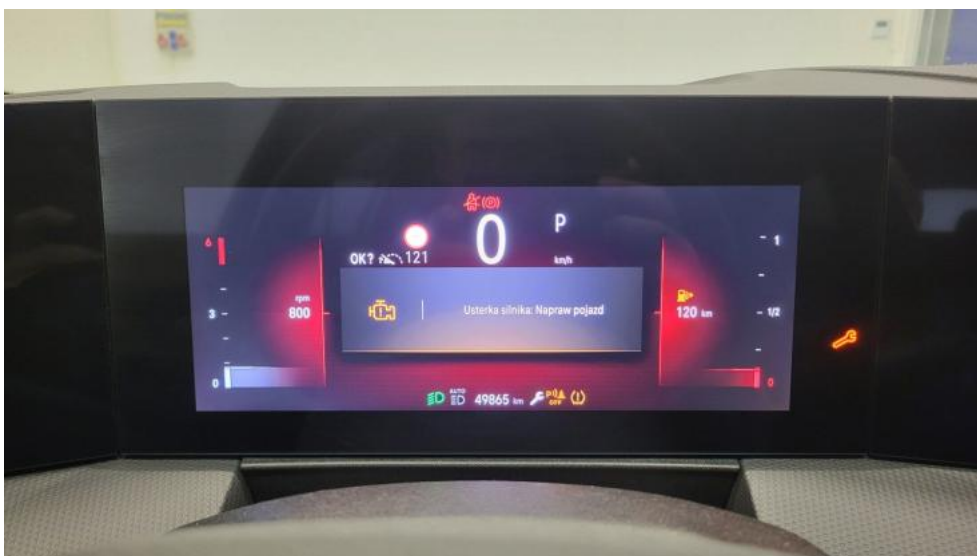

Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

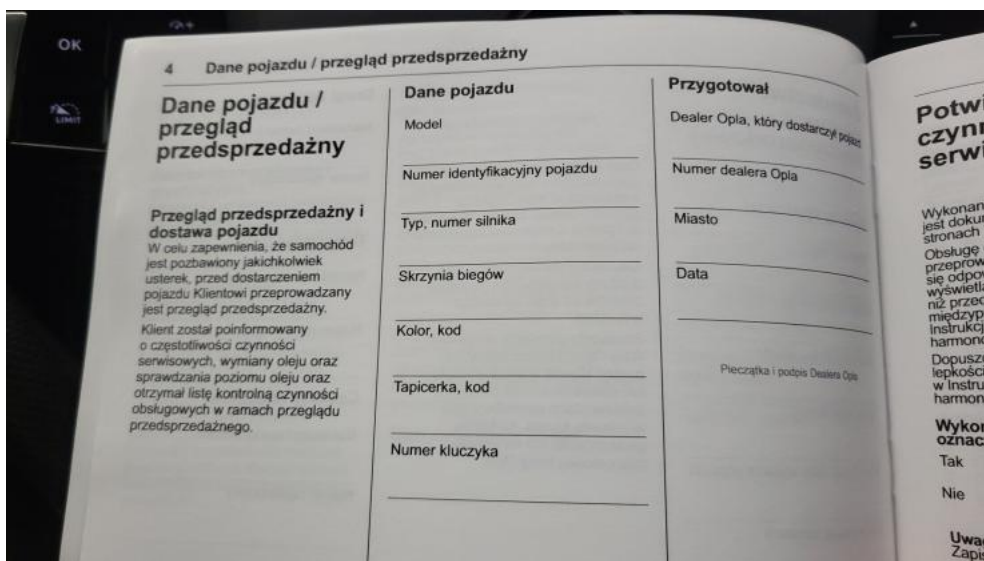

4 Dane pojazdu / przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / przegląd przedprzedażny

Przebieg przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model _____

Numer identyfikacyjny pojazdu _____

Typ, numer silnika _____

Skrzynia biegów _____

Kolor, kod _____

Tapicerka, kod _____

Numer kluczyka _____

Przygotował

Dealer Opla, który dostarczył pojazd _____

Numer dealera Opla _____

Miasto _____

Data _____

Pieczętka i podpis Dealera Opla _____

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie jest dokonywane na kolejnych stronach Książki serwisowej. Obsługę c przeprowadzają się odpow wysłania nisz przed międzypr instrukcji hamono Dopuścić lepkości w instruk hamono

Wykon oznacz


Tak _____

Nie _____

Uwag Zapis _____

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

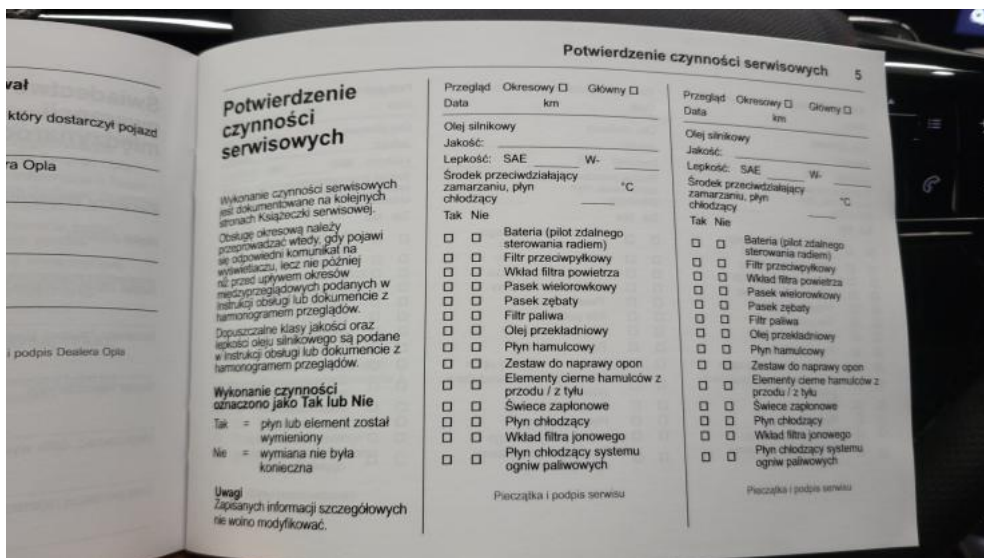

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książki serwisowej. Obsługę okresową należy przeprowadzać wtedy, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w instrukcji obsługi lub dokumentie z hamonogramem przeglądów. Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w instrukcji obsługi lub dokumentie z hamonogramem przeglądów.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwagi
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Data _____ Okresowy ☐ km _____ Główny ☐

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: SAE _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ ☐ Wkład filtra powietrza

☐ ☐ Pasek wielorowkowy

☐ ☐ Pasek zębaty

☐ ☐ Filtr paliwa

☐ ☐ Olej przekładniowy

☐ ☐ Płyn hamulcowy

☐ ☐ Zestaw do naprawy opon

☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ ☐ Świece zapłonowe

☐ ☐ Płyn chłodzący

☐ ☐ Wkład filtra jonowego

☐ ☐ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Pieczętka i podpis serwisu _____

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Data _____ Okresowy ☐ km _____ Główny ☐

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: SAE _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ ☐ Wkład filtra powietrza

☐ ☐ Pasek wielorowkowy

☐ ☐ Pasek zębaty

☐ ☐ Filtr paliwa

☐ ☐ Olej przekładniowy

☐ ☐ Płyn hamulcowy

☐ ☐ Zestaw do naprawy opon

☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ ☐ Świece zapłonowe

☐ ☐ Płyn chłodzący

☐ ☐ Wkład filtra jonowego

☐ ☐ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Pieczętka i podpis serwisu _____

Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

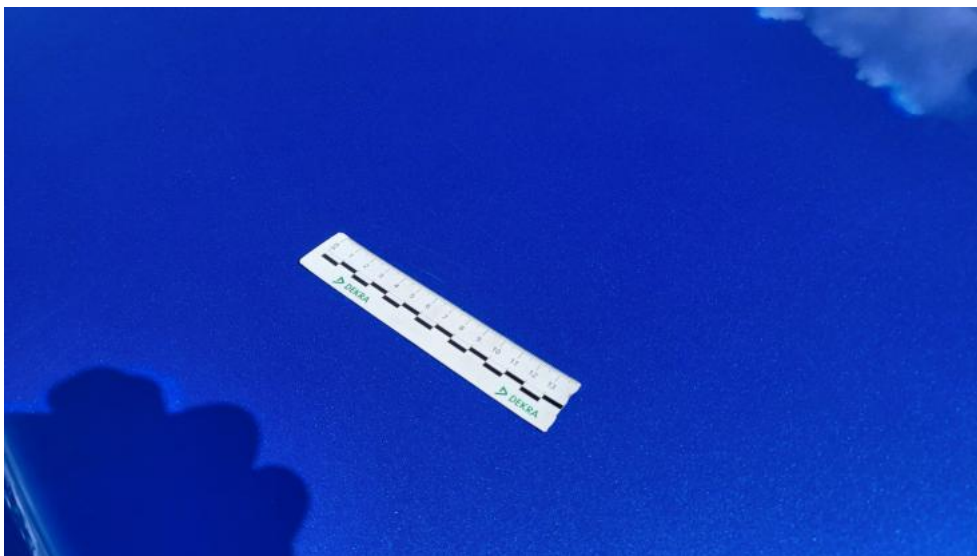

Fot. 43.

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

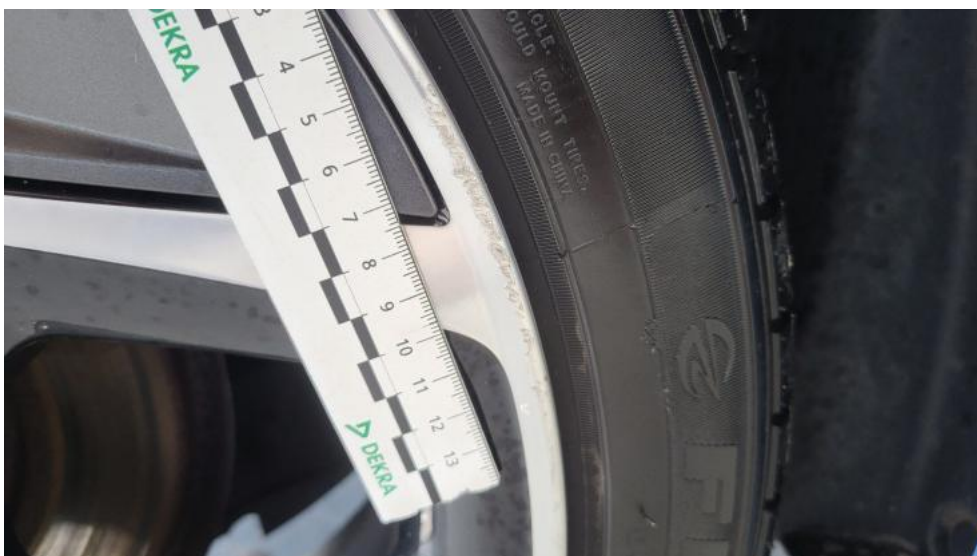

Fot. 50.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 54.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny - Inne 1

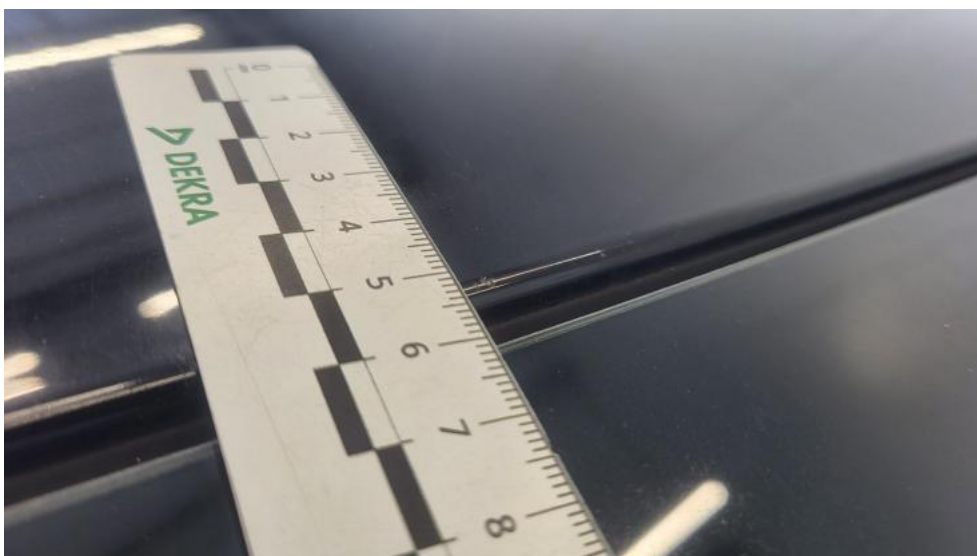

Fot. 56.
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 72.
Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1