

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/94506/26/10/08
Nr zlecenia/szkody: 23/044732
Data zlecenia: 08-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Rafał Laskowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Chojnice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0139174
Producent	BMW
Model	X7 [G07] 18-22
Typ/wersja	X7 M50i sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2490
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3295
Rozstaw osi 1/2	3105
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	530/390
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PY74234
VIN	WBACX610609H05486
Data 1. rejestracji	29-06-2021
Data nast. bad. techn.	29-06-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	92 769 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/40 22 107V	8,0 mm
	lewo	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/40 22 107V	4,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SCORPION WINTER	315/35 22 111V	4,0 mm
	lewo	PIRELLI, SCORPION WINTER	315/35 22 111V	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent martwego pola
3. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
4. Asystent uwagi
5. Asystent świateł drogowych
6. Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
7. Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
8. Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
9. Concierge Services (Serwis Informacyjny)
10. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
11. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
12. Dach szklany panoramiczny, elektryczny
13. Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
14. Dostęp komfortowy
15. Dyferencjał M Sport
16. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
17. Dywaniki welurowe
18. Fotele przednie komfortowe, elektrycznie regulowane
19. Fotele przednie ogrzewane
20. Fotele przednie sportowe
21. Funkcja Follow-Me-Home
22. Gniazda USB w centralnej konsoli i podłokietniku oraz 2 w konsoli z tyłu
23. Gniazdko 12V z tyłu w konsoli środkowej i w bagażniku
24. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
25. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
26. Kierownica sportowa skórzana typu M
27. Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami do obsługi radia i funkcji telefonu
28. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
29. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa
30. Kluczyk w stylistyce M
31. Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
32. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
33. Końcówki układu wydechowego w geometrii M
34. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, w kolorze Cerium Grey
46. Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym
47. Poduszka komfortowa z alkantary dla drugiego rzędu siedzeń
48. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
49. Podłokietnik przedni i tylny
50. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
51. Polska wersja językowa
52. Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
53. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
54. Real Time Traffic Information
55. Reflektory LED z tyłu
56. Reflektory adaptacyjne LED z przodu
57. Relingi dachowe M Shadow Line
58. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
59. Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
60. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
61. System Active Protection
62. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
63. System domykania drzwi
64. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
65. System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
66. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
67. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
68. System ostrzegania przed kolizją z tyłu
69. Szyby atermiczne
70. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
71. Tele Services
72. Telefonnia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
73. Tempomat z funkcją hamowania
74. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
75. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
76. Układ hamulcowy sportowy M
77. Układ kontroli zjazdu ze stoku
78. Układ wydechowy sportowy M
79. Usługi zdalne

- | | |
|---|---|
| 35. Listwy drzwiowe, pedały i podnózek M | 80. Wersja 7-miejscowa, 2 i 3 rząd siedzeń regulowany elektrycznie |
| 36. Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline, czarne z metalicznym szlifem | 81. Wykończenie elementów obsługi galwanizowane |
| 37. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania | 82. Wyświetlacz Head-Up |
| 38. Lusterko wewnętrzne bezramkowe | 83. Zamek centralny |
| 39. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach | 84. Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne obu osi |
| 40. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk | 85. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W |
| 41. Obsługa za pomocą gestów | 86. Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB |
| 42. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 87. Zewnętrzne elementy w ciemnym chromie |
| 43. Oświetlenie ambientowe | 88. Śruby zabezpieczające przed kradzieżą |
| 44. Oświetlenie powitalne | 89. Światła przeciwmgielne diodowe |
| 45. Pakiet aerodynamiczny M | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aktywna wentylacja foteli przednich | - |
| 2. Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną | - |
| 3. Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | - |
| 4. Asystent parkowania plus z systemem kamer 360 | - |
| 5. Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED | - |
| 6. Felgi aluminiowe 22", V-Spoke 755 M Bicolour Cerium Grey, z ogumieniem Runflat | - |
| 7. Fotele przednie i tylne ogrzewane | - |
| 8. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień | - |
| 9. Funkcja masażu w oparciach siedzeń przednich | - |
| 10. Hak holowniczy z elektrycznie składaną głowicą kulową | - |
| 11. Hotspot WiFi | - |
| 12. Klimatyzacja automatyczna 5-strefowa | - |
| 13. Lakier metalizowany | - |
| 14. Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy | - |
| 15. Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie | - |
| 16. Ogrzewanie postojowe | - |
| 17. Pakiet akcesoriów bagażnika | - |
| 18. Pakiet ogrzewania Comfort, przód | - |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | |
| Kierownica ogrzewana | |
| 19. Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro | - |
| 20. Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual | - |
| 21. Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | - |
| 22. System Travel & Comfort | - |
| 23. Systemy asystujący kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| Aktywna ochrona przed kolizją boczną | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent zmiany pasa ruchu | |
| Asystent korytarza ratunkowego | |
| 24. Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne | - |
| 25. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie | - |
| 26. Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | - |
| 27. Światła laserowe BMW | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienie

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Rafał Laskowski (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

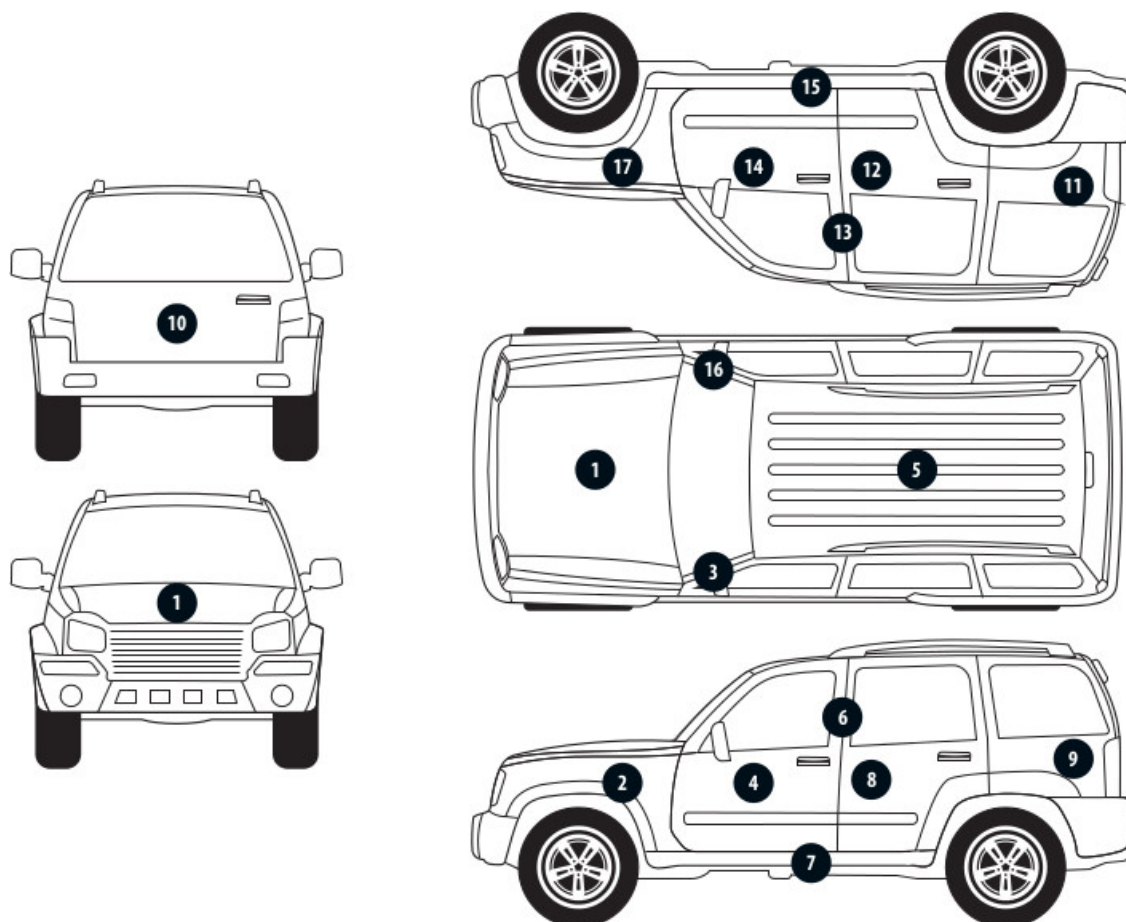

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

BRAK

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/45

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grót prawidłowy. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Niesprawne elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika za pomocą uchwytu na pokrywie bagażnika. Pojazd oklejony grafitową folią, dach oklejony czarną folią. Pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów próg lewy/prawy, słupki środkowy lewy/prawy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewoźnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

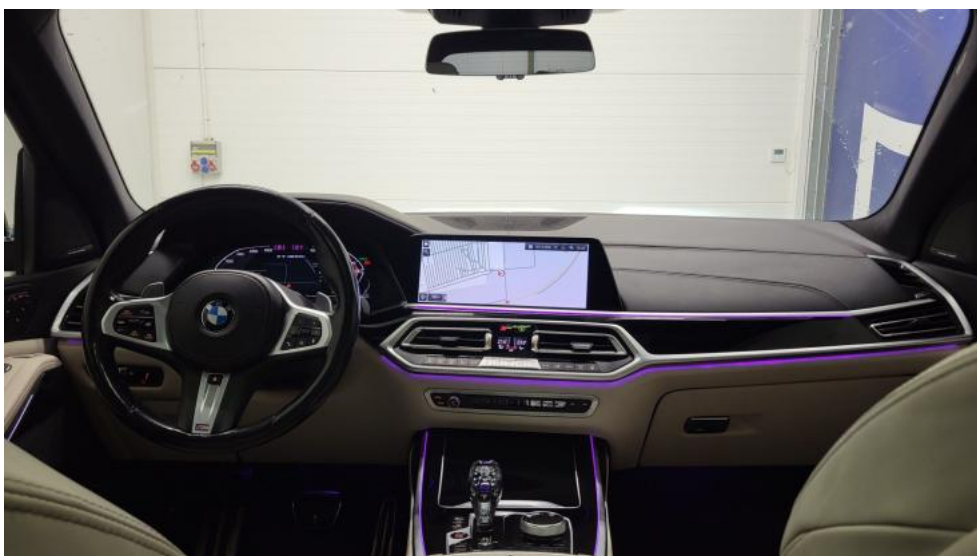

Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

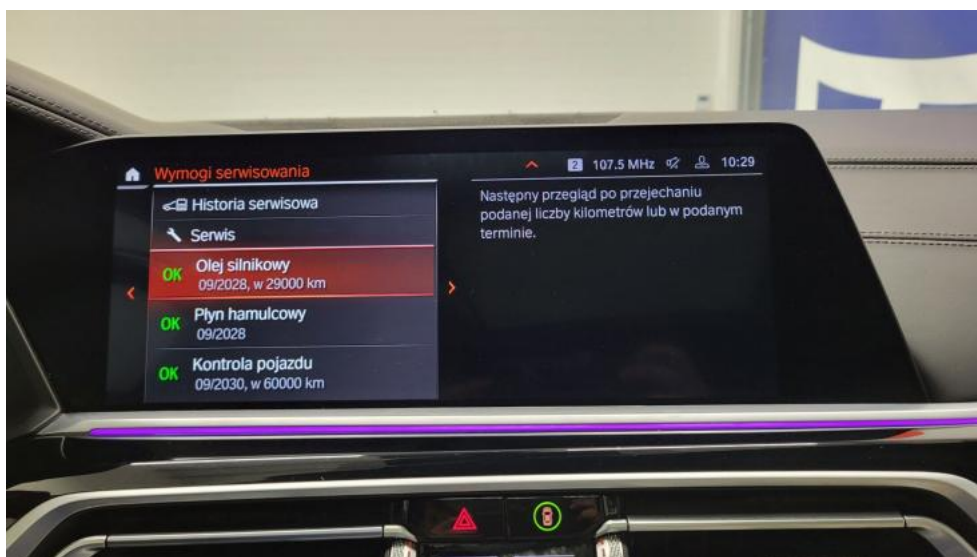

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane

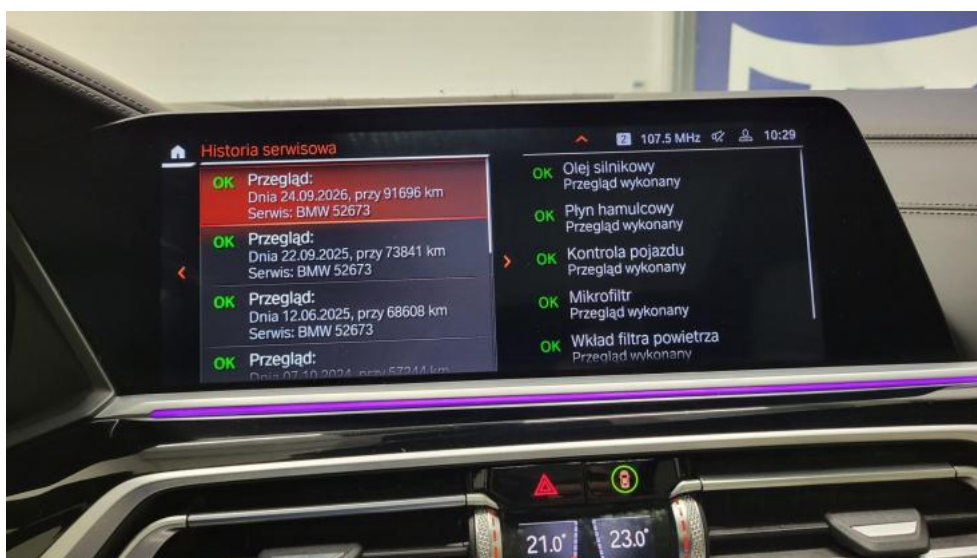

Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Kluczyki




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

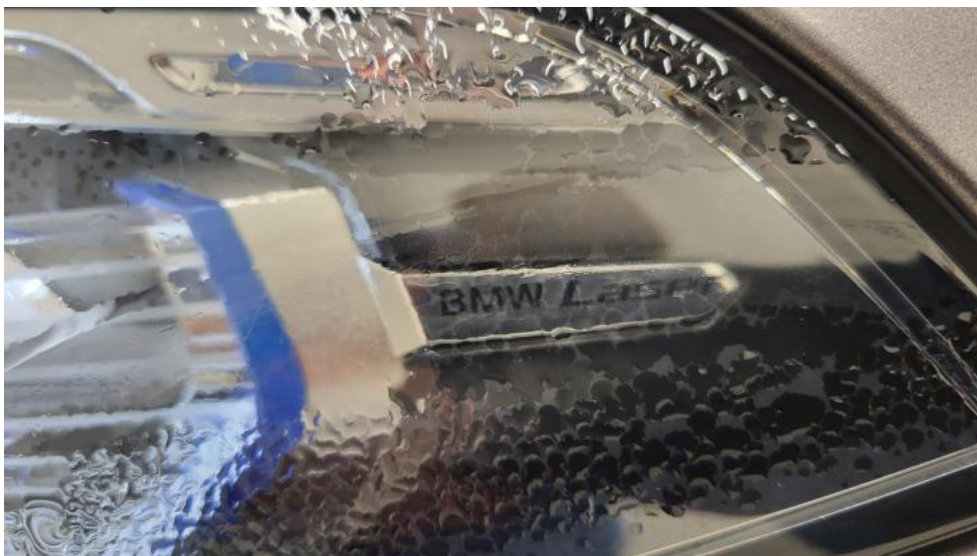

Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

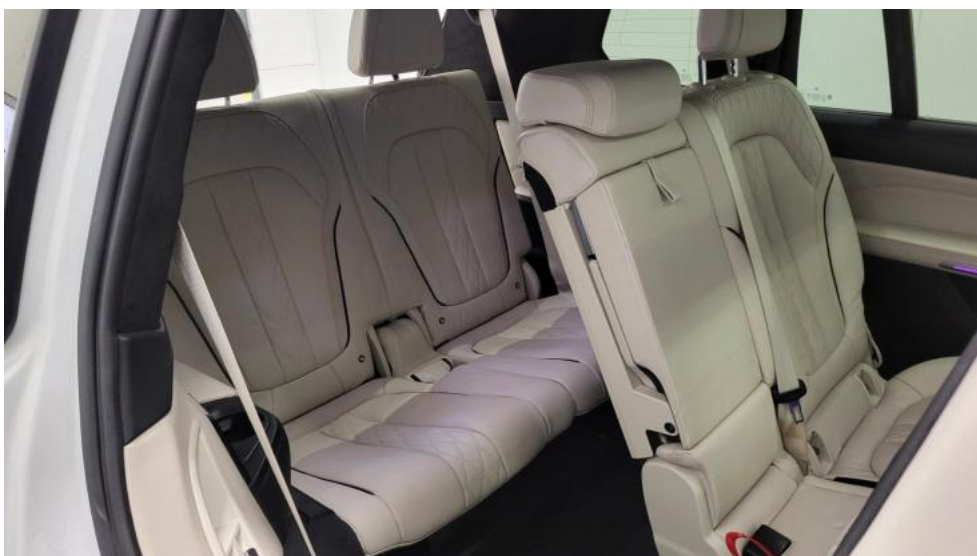

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

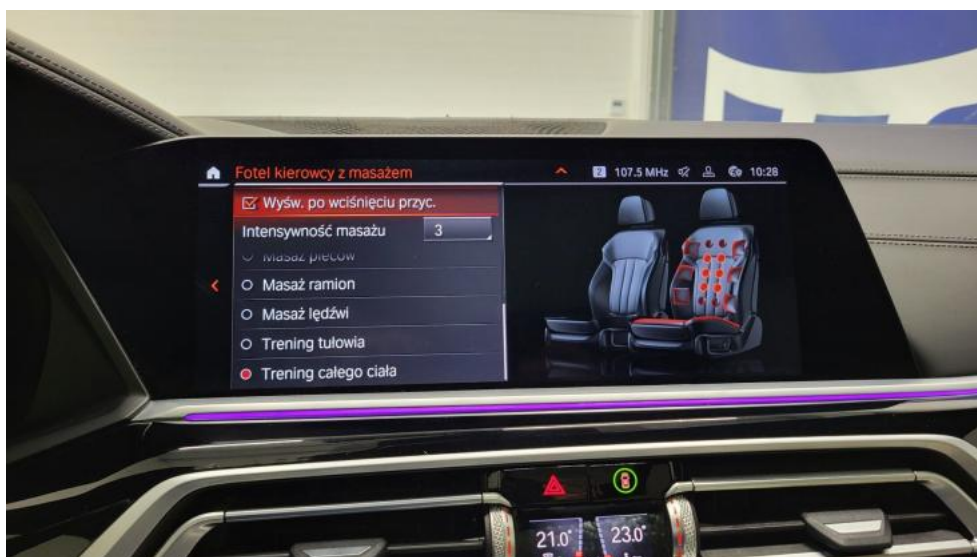

Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

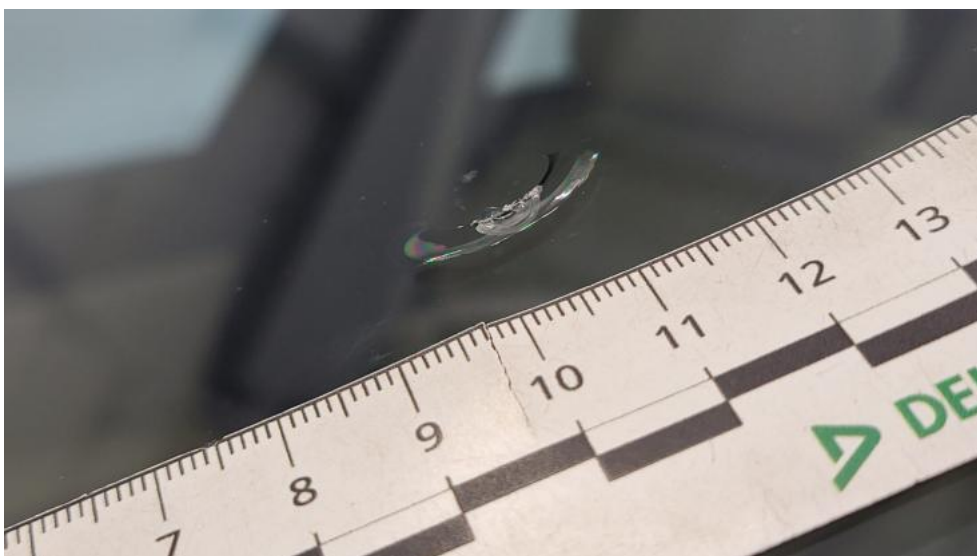

Fot. 56.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

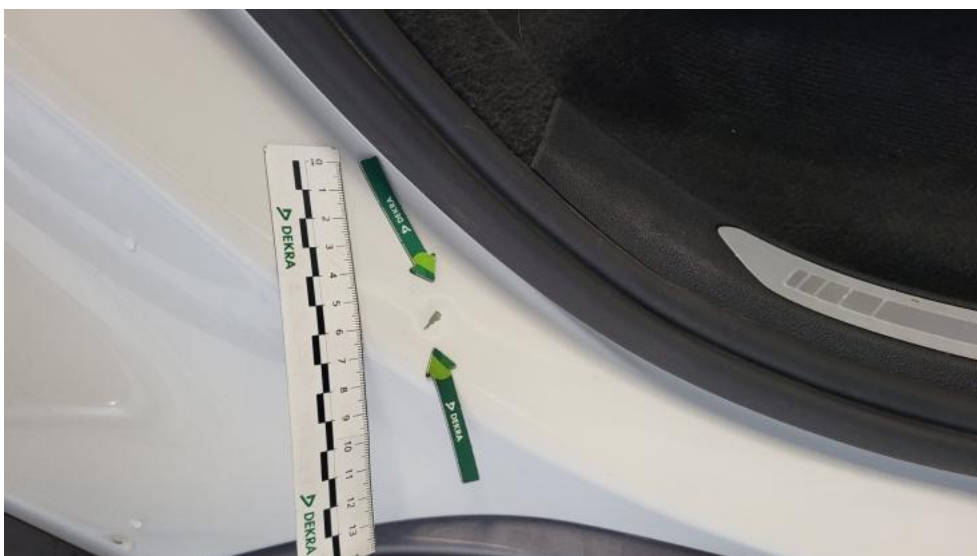

Fot. 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 68.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

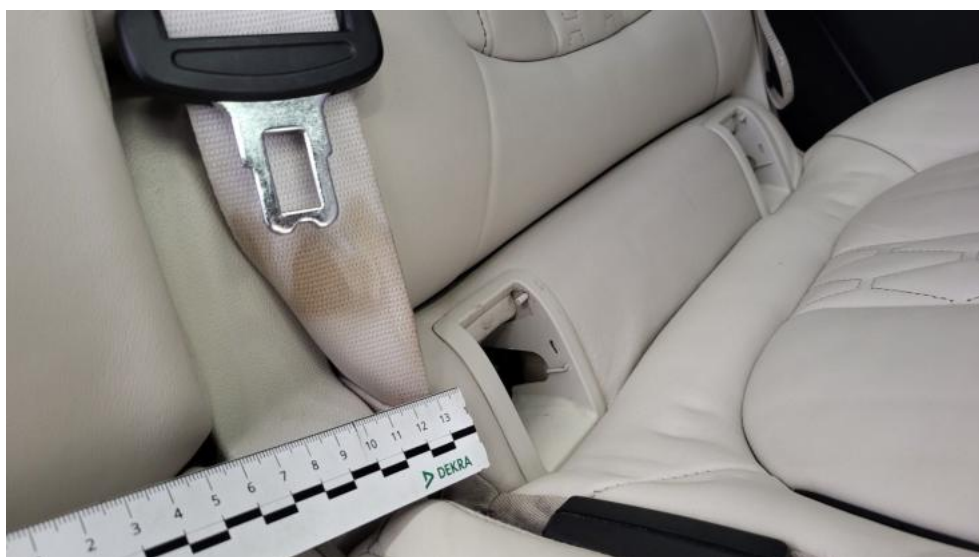

Fot. 75.

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1