


RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	41/11/08/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/029579
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Mini koparka WACKER NEUSON ET24
Nr fabryczny:	WNCE1204K00002410
Data sporządzenia raportu:	22-08-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-

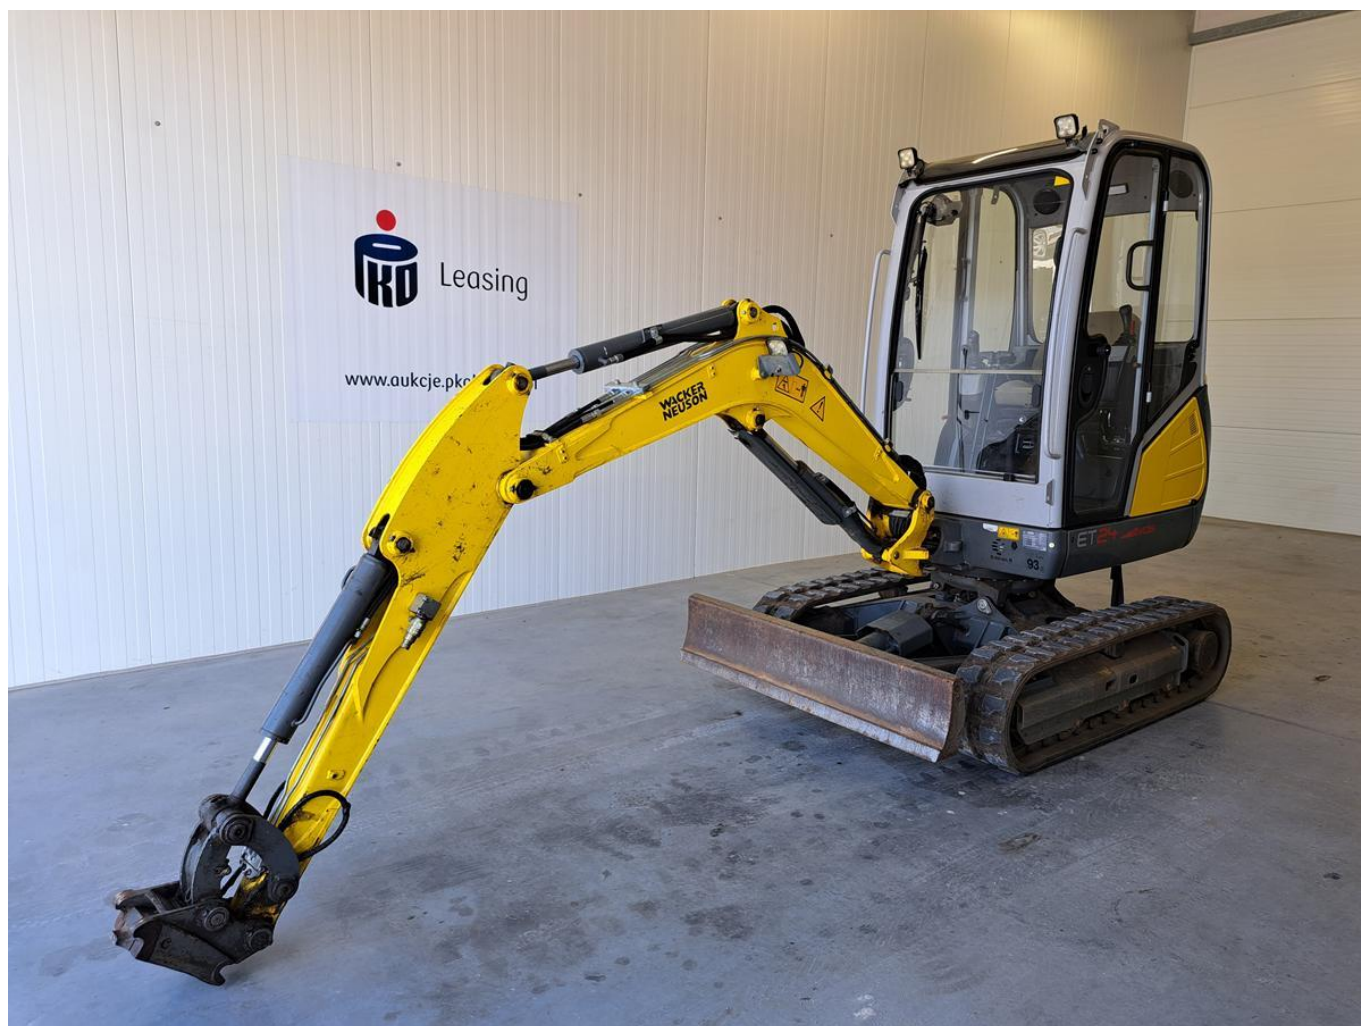

Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 21.08.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest mini koparka gąsiennicowa WACKER NEUSON ET24 wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mini koparka gąsiennicowa
Producent:	WACKER NEUSON
Typ/model:	ET24
Numer fabryczny:	WNCE1204K00002410
Przebieg:	931 mth
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa transportowa:	2324 kg
Moc silnika:	13,8 kW
Maks prędkość jazdy:	4 km/h
Siła wyłamująca:	21,8 kN
Max głębokość kopania:	2602 mm
Szerokość gąsienicy:	0,25 m
Wyposażenie:	Szybkozłącze System VDS Kabina operatora 2-drzwiowa Wyjścia hydrauliczne na ramieniu Lemiesz tylny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Lemiesz tylny opuszcza się, natomiast nie reaguje na próby podnoszenia. Po znaczącym zwiększeniu prędkości silnika, lemesz podniósł się. Stwierdzono wycieki oleju hydraulicznego w tylnej części maszyny. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju z silnika.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżki kopiące – brak,
- kabina – zadrapania z miejscowymi ogniskami korozji,
- pokrywa silnika – zarysowania,
- obudowy tylne – odpryski powłoki lakierowej z miejscowymi ogniskami korozji,
- obudowa boczna dolna P – wgnieciona,
- gąsienice – miejscowe przecięcia,
- fotel operatora – zabrudzony,
- podsufitka – zabrudzona,

Komunikat komputera: wymagana obsługa serwisowa od 131h.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin okazano 1 klucz do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

