

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95836/25/12/05
Nr zlecenia/szkody: 22/023205
Data zlecenia: 05-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0136542
Producent	HYUNDAI
Model	i30 Wagon 17-20
Typ/wersja	i30 1.4 T-GDI GPF Comfort DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1365
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1880
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1353
Moc silnika [KM/kW]	140/103
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WGM0746G
VIN	TMAH3813GLJ072482
Data 1. rejestracji	30-07-2020
Data nast. bad. techn.	29-07-2023
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	156 522 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, QUADRAXER 2	205/55 16 94V	3,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER 2	205/55 16 94V	3,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, QUADRAXER 2	205/55 16 94V	5,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER 2	205/55 16 94V	5,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. Alarm
2. Blokada drzwi tylnych
3. Bluetooth
4. Czujnik ciśnienia w oponach
5. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
6. Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem
7. Dwupoziomowa podłoga bagażnika
8. ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji
9. Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
10. Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem
11. Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55
12. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
13. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
14. Fotele przednie z regulacją podparcia lędźwiowego
15. Gniazdo 12 V w bagażniku
16. Gniazdo AUX
17. Gniazdo USB
18. Grill przedni z elementami chromowanymi
19. HAC - system kontroli podjazdu
20. Instalacja radiowa + 6 głośników
21. Integracja z telefonem Apple/Android
22. Interfejs Bluetooth
23. Kierownica i drążek biegów skórzane
24. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
25. Kierownica ze sterowaniem radia
26. Kieszenie w oparciach foteli przednich
27. Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem
28. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
29. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z jonizatorem i systemem odszraniania
30. Koło zapasowe - dojazdowe
31. LKAS - system utrzymania toru jazdy
32. Lakier uni
33. Lampki do czytania z przodu
34. Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe)
35. Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne
36. Listwy satynowe pod bocznymi szybami
37. Lusterka boczne składane elektrycznie
38. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
39. Mocowanie fotelików dziecięcych
40. Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy
41. Pakiet 5-lat usług assistance
42. Pakiet gwarancji 5-letni bez limitu kilometrów
43. Podgrzewane fotele przednie i kierownica
44. Podsufitka w kolorze czarnym
45. Poduszki powietrzne boczne z przodu
46. Poduszki powietrzne kurtynowe
47. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
48. Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty
49. Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania
50. Relingi dachowe
51. Roleta przestrzeni bagażowej
52. Schowek centralny na okulary nad głową
53. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
54. Spojler dachowy
55. Sterowanie skrzynią biegów 7DCT przy pomocy łopatek
56. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
57. System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski)
58. System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA)
59. Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył
60. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
61. Tapicerka materiałowa
62. Tempomat
63. Tryb Normal/Sport
64. Wspomaganie kierownicy - elektryczne
65. Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
66. Zamek centralny
67. Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5
68. Światła automatyczne
69. Światła do jazdy dziennej LED
70. Światła drogowe inteligentne
71. Światła przeciwmgielne przednie

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Bartłomiej Chodakowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

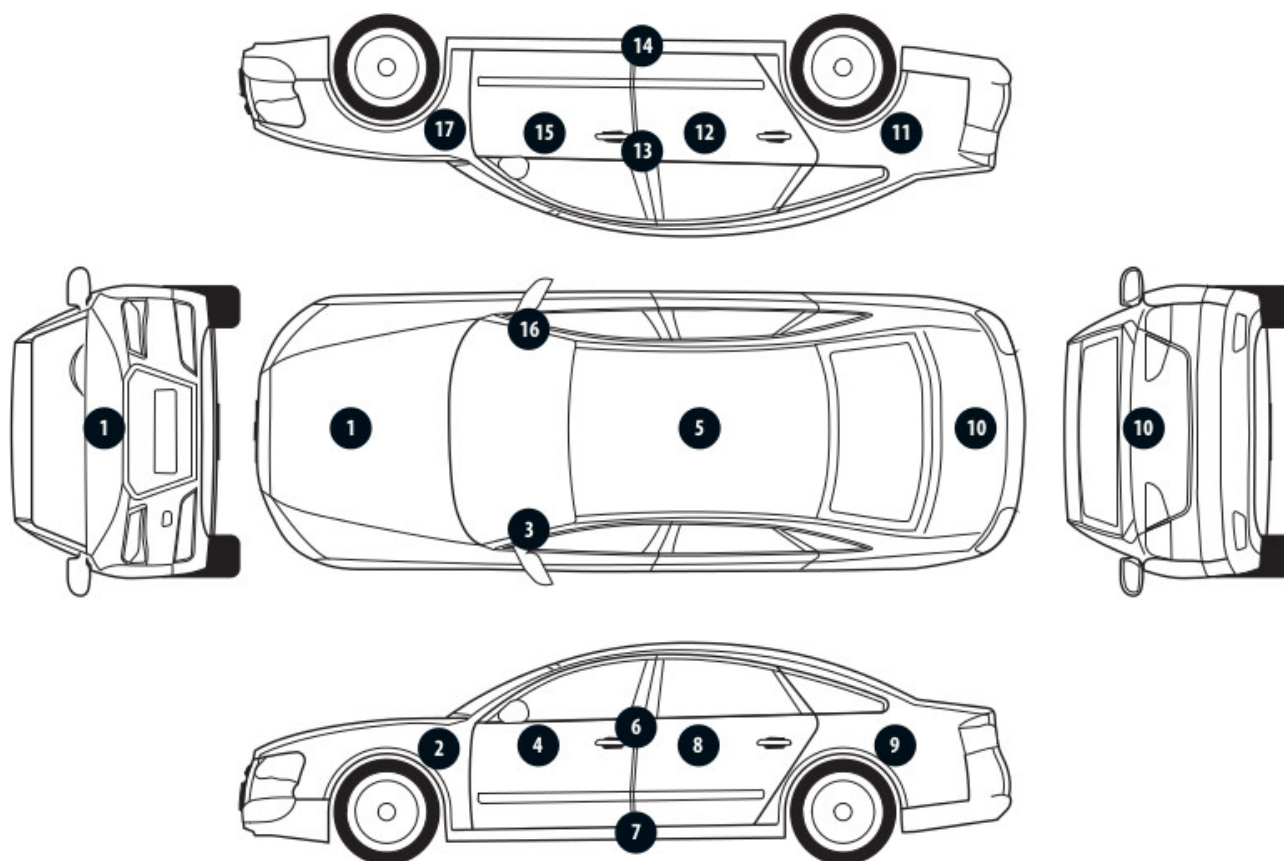

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 500
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 500
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. niesprawny prawy reflektor. Konieczny przegląd od 4712km. Informacja sprawdzić reflektory. Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

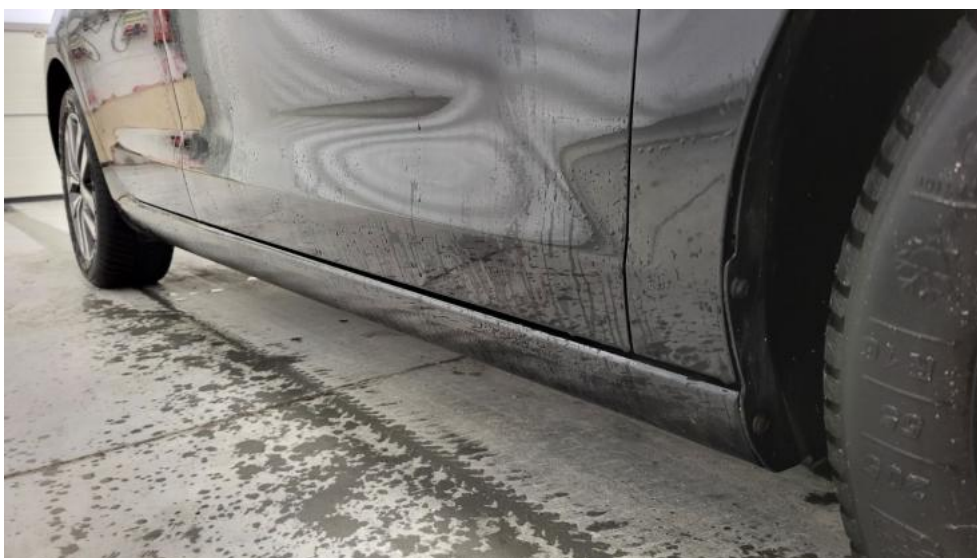

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

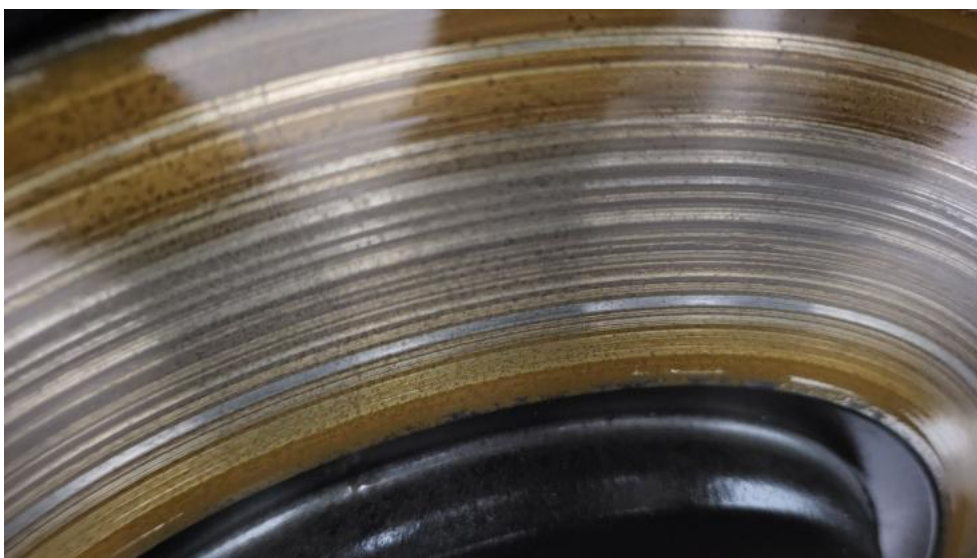

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

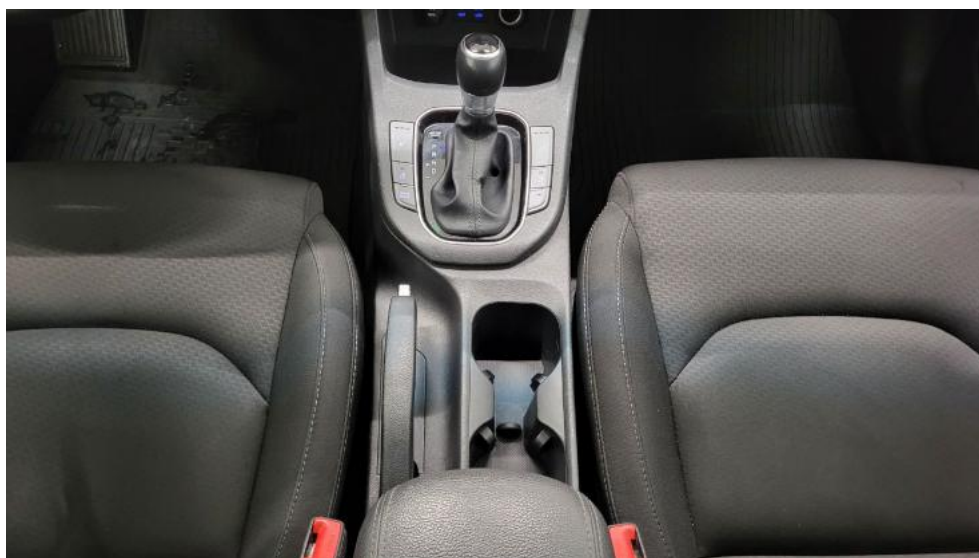

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.


Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1




Fot. 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

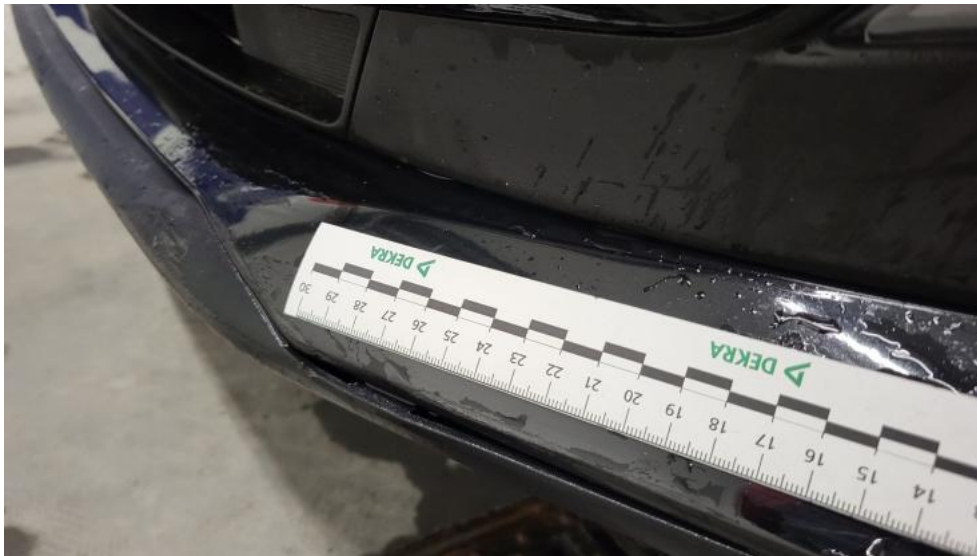

Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

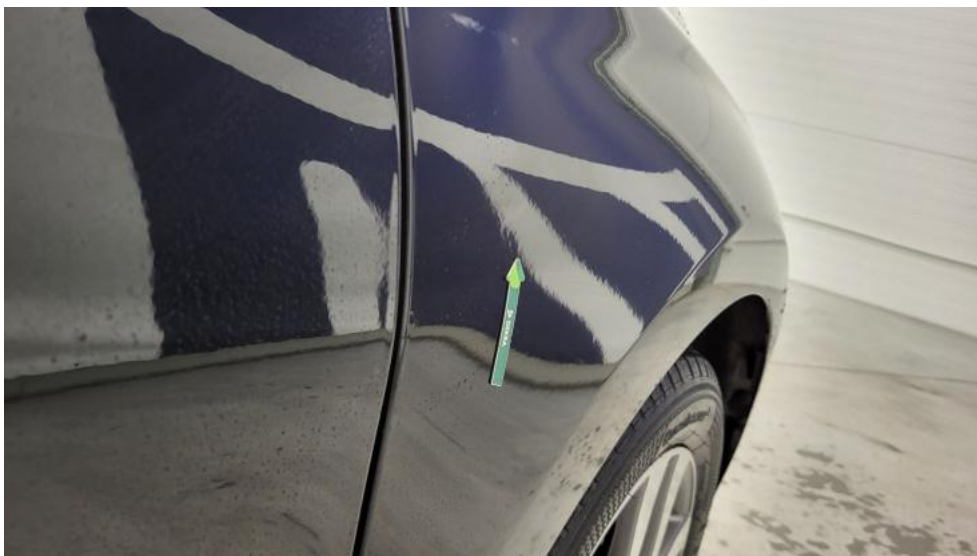

Fot. 42.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

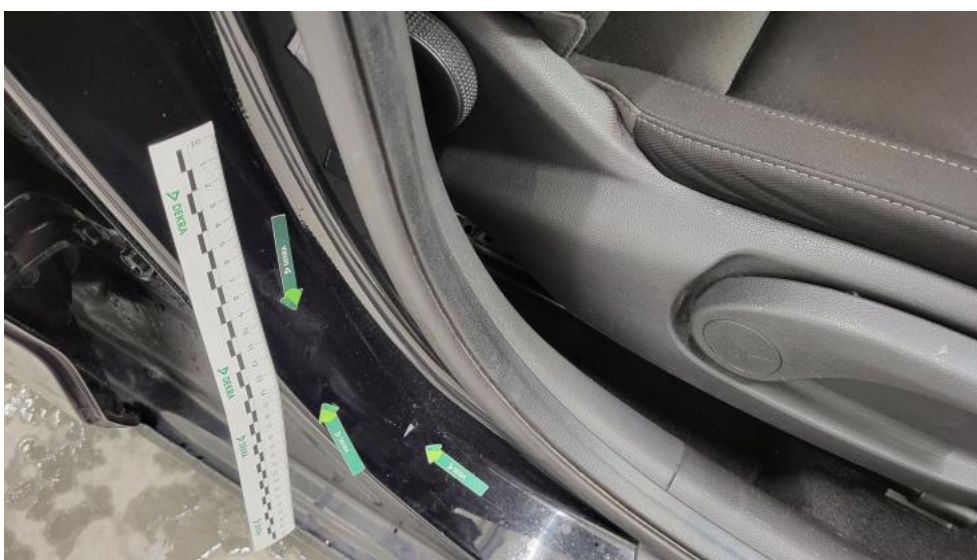

Fot. 46.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

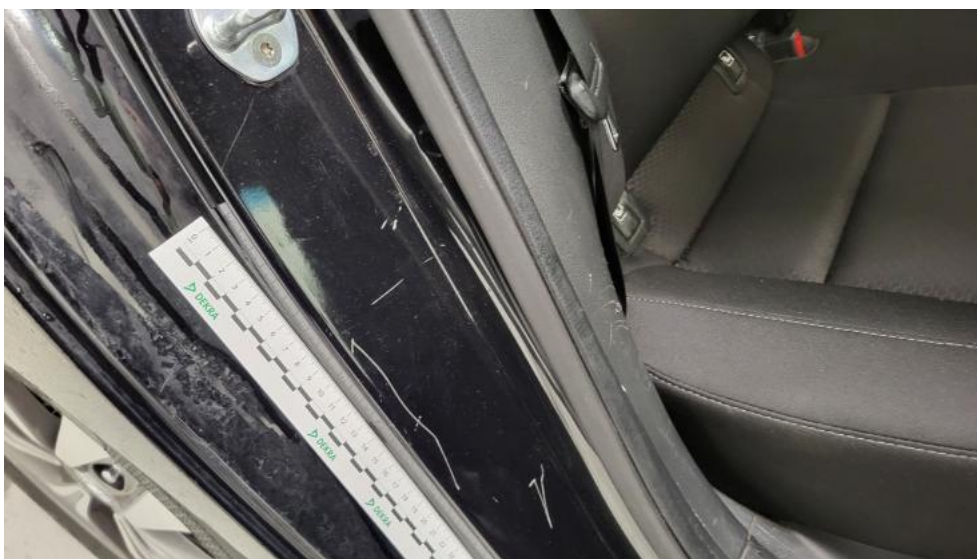

Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

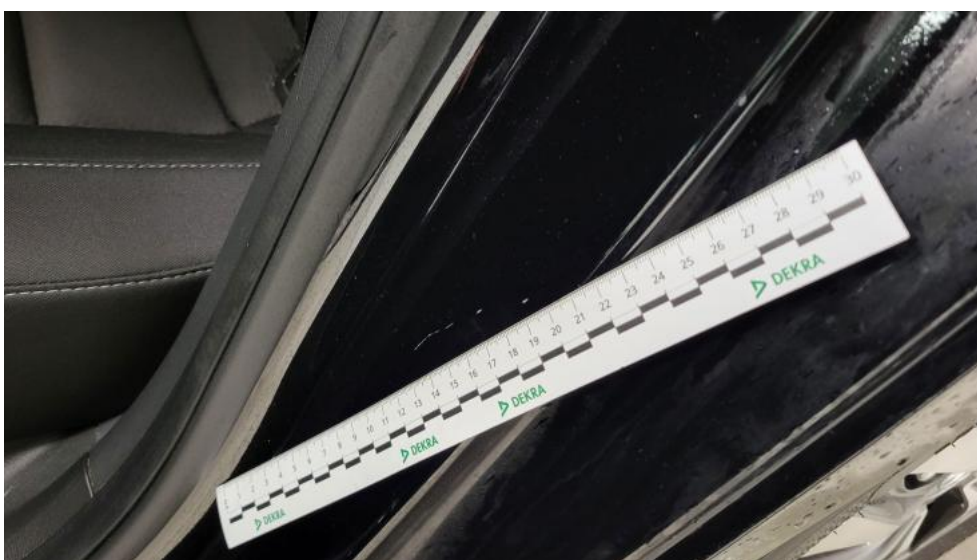

Fot. 50.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

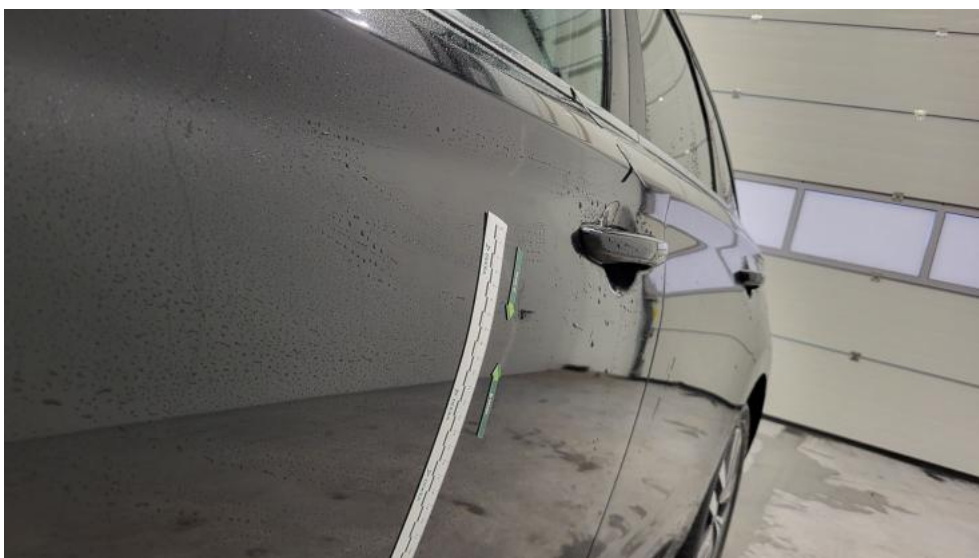

Fot. 54.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1