

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55299/26/06/16
commission/ damage No. : PS23/02163
Date of commission: 16-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0154089
Manufacturer	KIA
Model	Sportage 21-25
Type / version	Sportage 1.6 T-GDI mHEV Business Line 2WD DCT
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1505
Gross vehicle weight [kg]	2145
Wheelbase 1/2	2680
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	180/132
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	WU0351R
VIN / serial number	U5YPV81BGPL160345
Date of first registration	11-07-2023
Date of next. tech. test	10-07-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	102 563 (read)
Body color / type of coating	green/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	235/55 18 104V	2,5 mm
	left	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	235/55 18 104V	2,0 mm
back	right	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	235/55 18 104V	3,5 mm
	left	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVILO	235/55 18 104V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Accoustic windows | 42. Keyless go |
| 2. Active Emergency Brake Assist | 43. LED Daytime running lights |
| 3. Active Emergency Brake Assist, Intersection Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist | 44. LED rear lights |
| 4. Active Emergency Brake Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist | 45. Lane control assistant |
| 5. Adaptive light, Automated High-beam assist, LED front dim light | 46. Leather steering wheel |
| 6. Airbag: other | 47. Light Alloy wheels 18" |
| 7. Alarm | 48. Lumbar adjust driver electric |
| 8. Android Auto, Apple CarPlay, DAB radio, Navigation system, Radio, Touchscreen monitor | 49. Metal finish |
| 9. Antilock-Brake-System (ABS) | 50. Mobile Tire System |
| 10. Armrest (s) front | 51. On board monitor |
| 11. Armrest (s) rear | 52. Other |
| 12. Automatic Emergency Call | 53. Other |
| 13. Automatic dimlight activation | 54. Other |
| 14. Bluetooth interface, Hands-free system | 55. Other |
| 15. Bluetooth interface, Multi functional steering wheel, Steering wheel with radio operation | 56. Other |
| 16. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 57. Other |
| 17. Carbon finish | 58. Other |
| 18. Child seat fixation | 59. Other |
| 19. Cruise control | 60. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 20. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 61. Passenger seat height adjustable |
| 21. Door mirrors electrically foldable | 62. Power windows front, Power windows rear |
| 22. Door mirrors heated | 63. Rain sensor |
| 23. Driver airbag, Passenger airbag | 64. Rear bench foldable in two separate parts |
| 24. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 65. Rear view camera |
| 25. Dualzone automatic climate control | 66. Rear-view mirror autodimming |
| 26. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 67. Roof railing |
| 27. Electric parking brake | 68. Selectable driveline characteristics |
| 28. Electric tailgate | 69. Steering wheel heated |
| 29. Exterior design: other | 70. Steering wheel with gear-switches |
| 30. Exterior design: other | 71. Storage facilities in general |
| 31. Exterior design: other | 72. Telematic |
| 32. Exterior design: other | 73. Telematic |
| 33. Exterior design: other, Side indicators | 74. Tinted rear windows |
| 34. Extra power outlet | 75. Traffic jam assist |
| 35. Extra power outlet | 76. Tyre pressure control (RDC) |
| 36. Fog lamps | 77. USB in |
| 37. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger | 78. USB in |
| 38. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 79. Uni-Lackierung |
| 39. Hill descent control | 80. Upholstery with leather inserts |
| 40. Hill holder | 81. Vehicle immobilizer |
| 41. Interior lights: other accessories | 82. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Glass tilt/slide sunroof electric | - |
| 2. Metallic paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther


Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

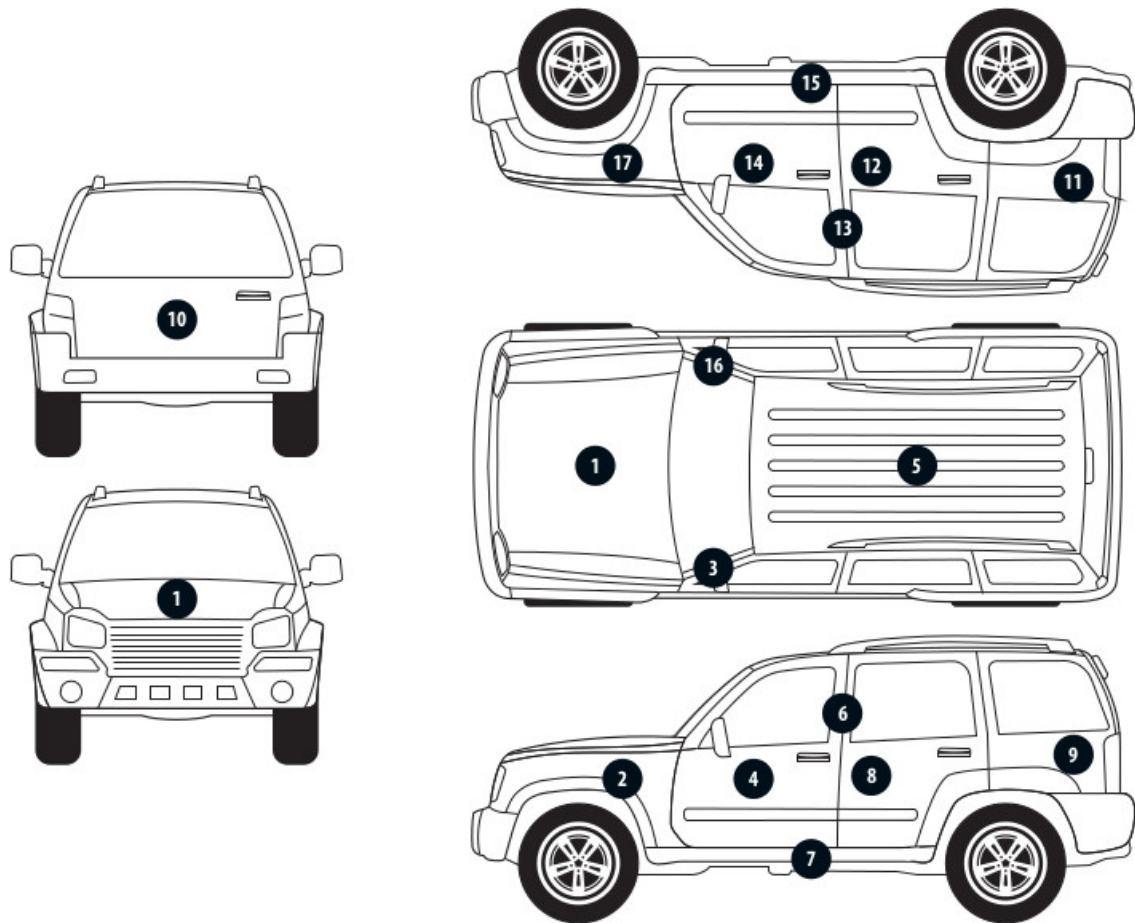Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak dywaników w samochodzie. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

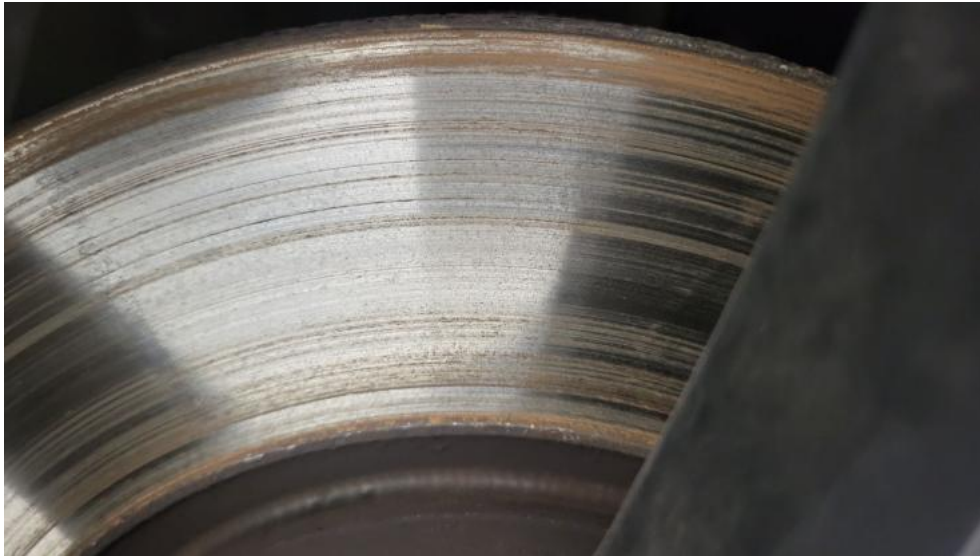


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

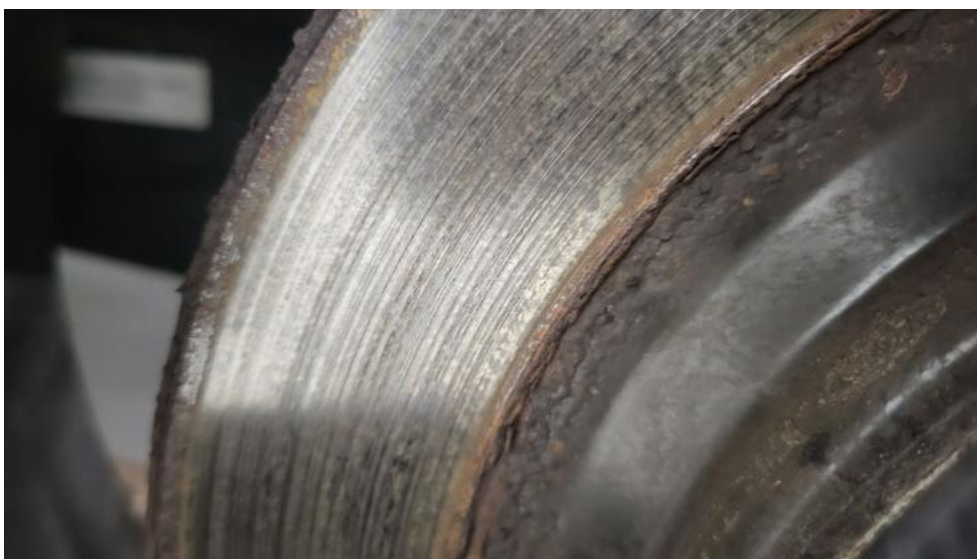


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik

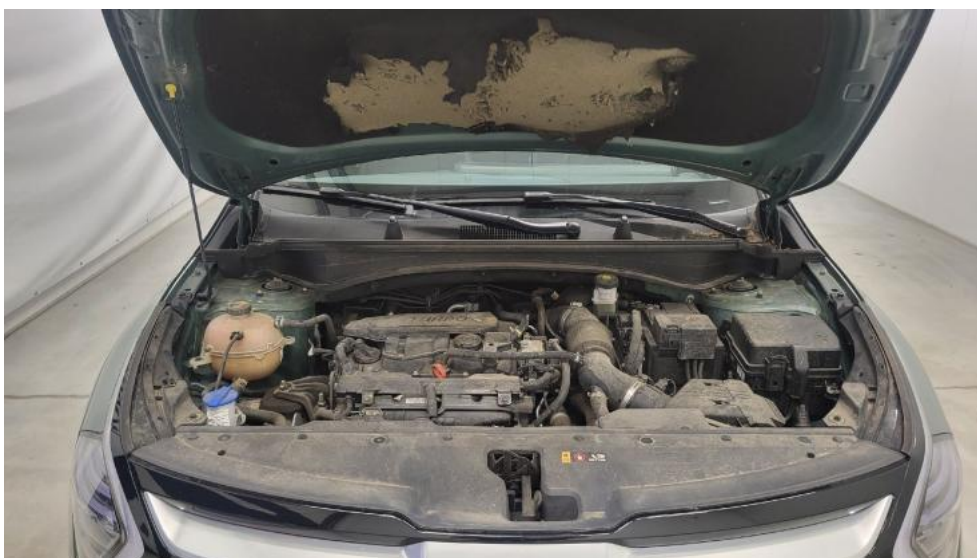


Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


Numer seryjny	C27VA0728 202307131
VIN	U5YPV81BGPL160345
Start gwarancji	13/07/2023
Dystrybutor	KIA POLSKA Sp. z o.o.
Dotyczy	0728 Młcar D, 1P, Krasnodębski Sp.j.
Data zakończenia gwarancji	
Podstawowa	13/07/2030
Lakier	13/07/2028
Perforacja	13/07/2035


Numer ewidencyjny Książki Gwarancyjnej
27485/2022/B

Witamy w Kia

- Rejestracja sprzedaży samochodu
- Poświadczenie zmiany adresu lub
- Przegląd przed sprzedażą
- Warunki gwarancji
- Inne postanowienia gwarancyjne
- Polityka prywatności
- Harmonogram przeglądów okresowych
- Rejestr mechanicznych przeglądów
- Rejestr dodatkowych wymian oleju
- Rejestr przeglądów stanu nadwozia
- Rejestr napraw gwarancyjnych
- Rejestr uszkodzeń i wyłączeń z gwarancji
- Rejestr dodatkowego wyposażenia

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

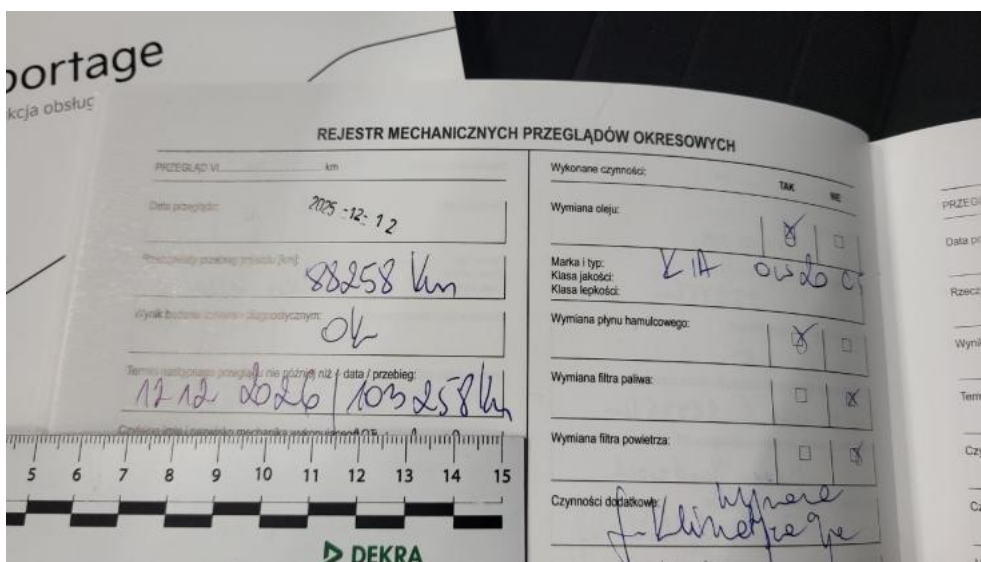

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD VI	km
Data przeglądu:	2025-12-12
Przebieg (km)	88258 km
Wynik badania technicznego	OK
Termin następnego przeglądu: nie później niż data / przebieg:	12.12.2026 / 103258 km

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ:	KIA	05200
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:	wymiana filtra powietrza	

DEKRA

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dowód rej. str. 2



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

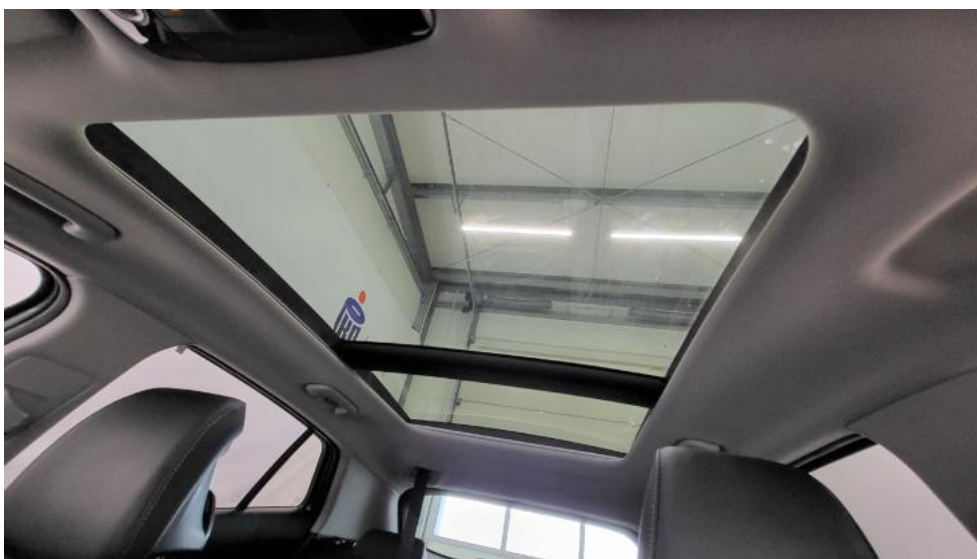


Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

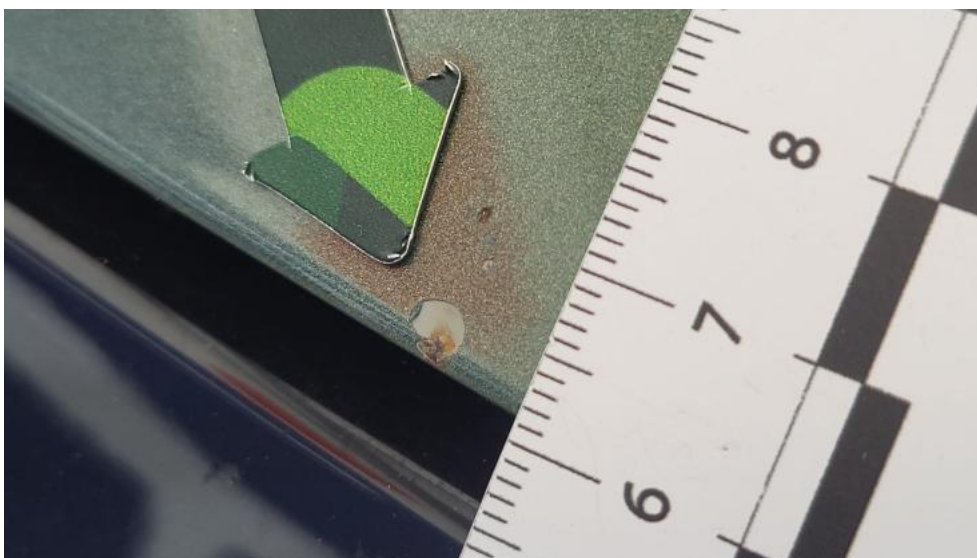


Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

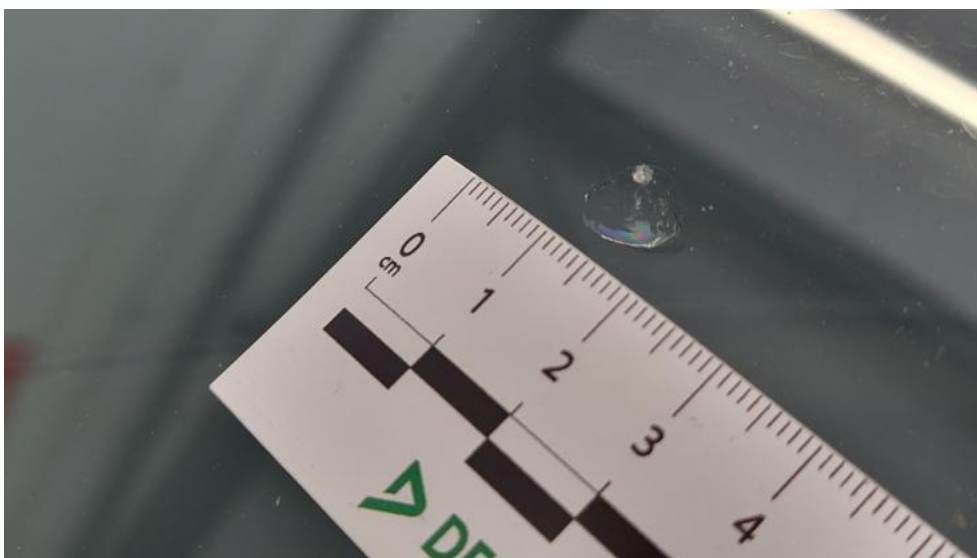


Photo 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. praw. - Inne 1

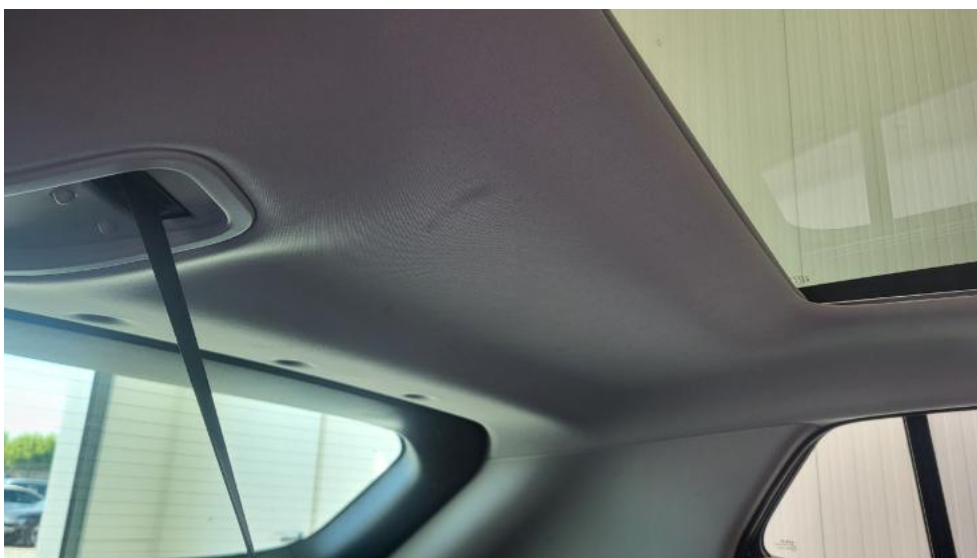


Photo 70.

Podsufitka - Inne 1