

Nr zlecenia: 62/08/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 8.07.2026

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W0VZM8EF9K1061308
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	BI924FV
Model pojazdu:	Insignia II Sports Tourer Diesel MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	028-06818
Wersja:	Enjoy DTH S&S	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	178883 km		
Data pierwszej rejestracji	24.06.2019		
Data ważności badania technicznego	27.06.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2160 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową (przód-tył, góra dół, pochylenie oparcia)	9	Szyba przednia atermiczna
2	Fotel pasażera z regulacją 4-kierunkową (przód-tył, pochylenie oparcia)	10	Światła do jazdy dziennej LED
3	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	11	Światła tylne LED
4	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	12	Tapicerka "Aida"
5	Relingi dachowe w kolorze czarnym	13	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
6	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	14	Wycieraczka szyby tylnej

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------|
| 7 | System kontroli ciśnienia w oponach | 15 | Zamek centralny |
| 8 | System Opel OnStar | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Hamulec postojowy elektryczny + system wspomagania pokonywania wzniesień
System wspomagający pokonywanie wzniesień
Hamulec postojowy elektryczny
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Asystent Kierowcy
System ostrzegający o ryzyku kolizji
System ostrzegający o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
System rozpoznawania pieszych
System utrzymania pasa ruchu
- 4 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne boczne przednie
Kurtyny powietrzne boczne
- 6 System multimedialny R4.0
Radioodtwarzacz
Głośniki 7 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"
Sterowanie głosowe
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Enjoy Plus
Światła p/mgielne przednie
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 4 Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL 225/55 R17 101H SF-982	8,0
Przednie prawe:	*SUNFULL 225/55 R17 101H SF-982	8,0
Tylne lewe:	*SUNFULL 225/55 R17 101H SF-982	8,0
Tylne prawe:	*SUNFULL 225/55 R17 101H SF-982	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

Ryzyko wykrycia uszkodzeń dodatkowych	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Z uwagi na zdemontowany/uszkodzony układ wtryskowy nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń. Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Artur Kawęcki

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgnieciono z zarysowaniami powłoki lakierowej, Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej, Odpryski powłoki lakierowej	
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

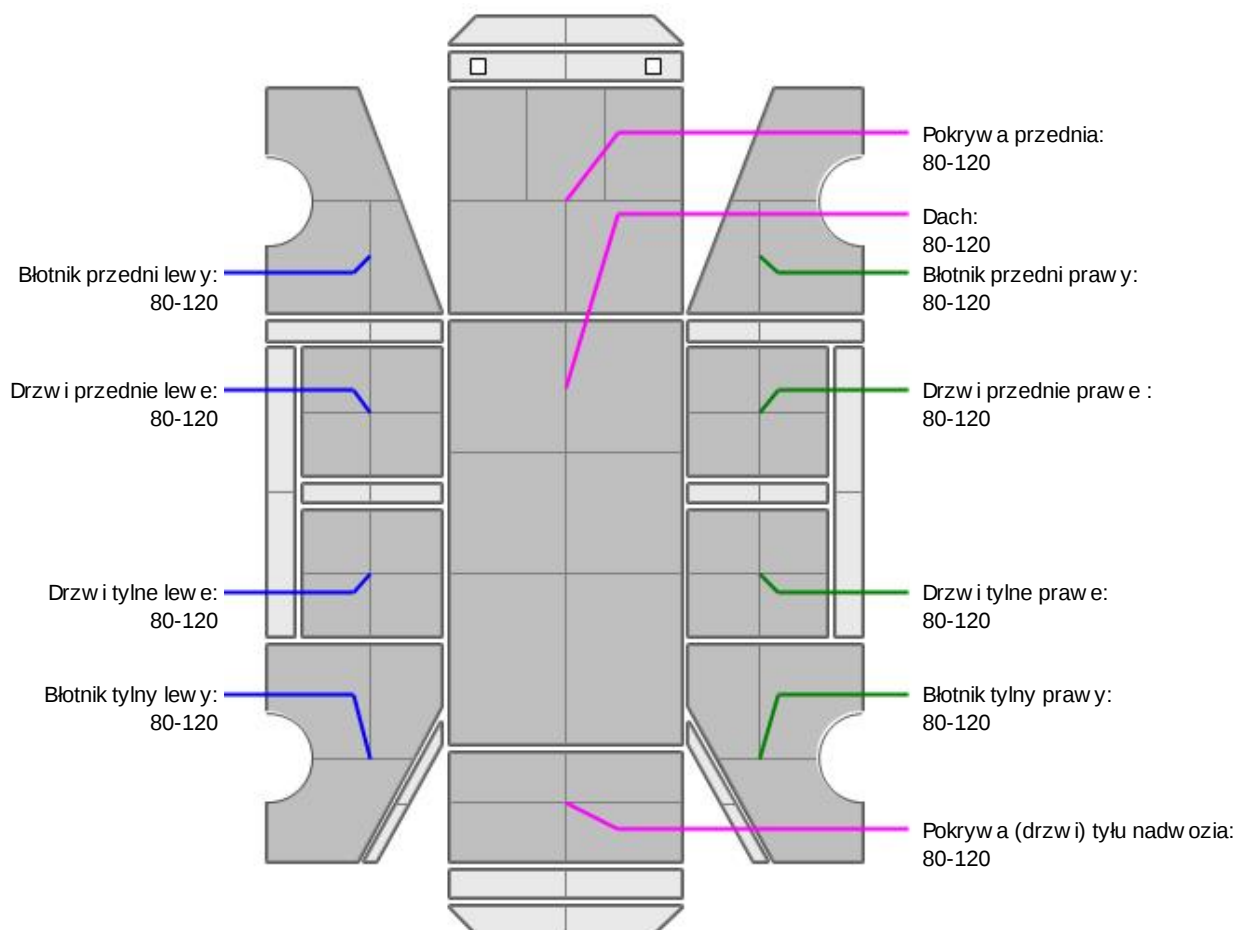

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120	
2	Dach		80-120	
3	Błotnik przedni	L	80-120	
4	Drzwi przednie	L	80-120	
5	Drzwi tylne	L	80-120	
6	Błotnik tylny	L	80-120	
7	Błotnik przedni	P	80-120	
8	Drzwi przednie	P	80-120	
9	Drzwi tylne	P	80-120	
10	Błotnik tylny	P	80-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgnieciony, popękany		
5	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Brak osłony zamka		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Przepalone miejscowo poszycie, Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Poplamione		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Poplamione		
6	Mieszek drążka zmiany biegów		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Zapocenia olejowe na silniku pomiędzy miską olejową a skrzynią biegów.

Z uwagi na zdemontowany/uszkodzony układ wtryskowy nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Brak powietrza		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania, zabrudzenia		
3	Tarcza koła przedniego ze	P	Zarysowania, zabrudzenia		

stopu lekkiego					
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania, zabrudzenia		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania, zabrudzenia		

Ogniska korozji na elementach zawieszenia.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Korozja		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Korozja		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Korozja		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Korozja		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na zdemontowany/uszkodzony układ wtryskowy nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

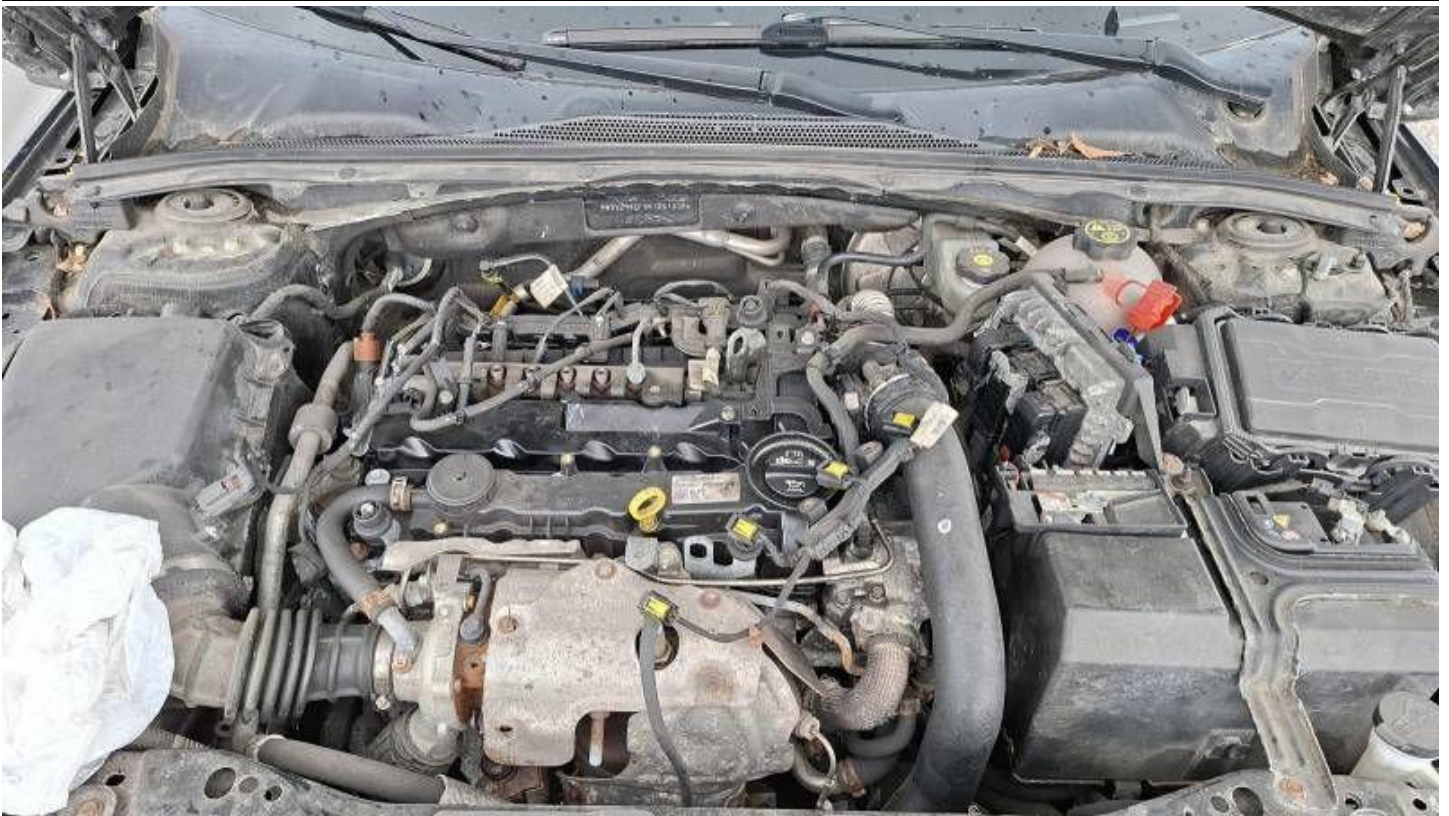

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

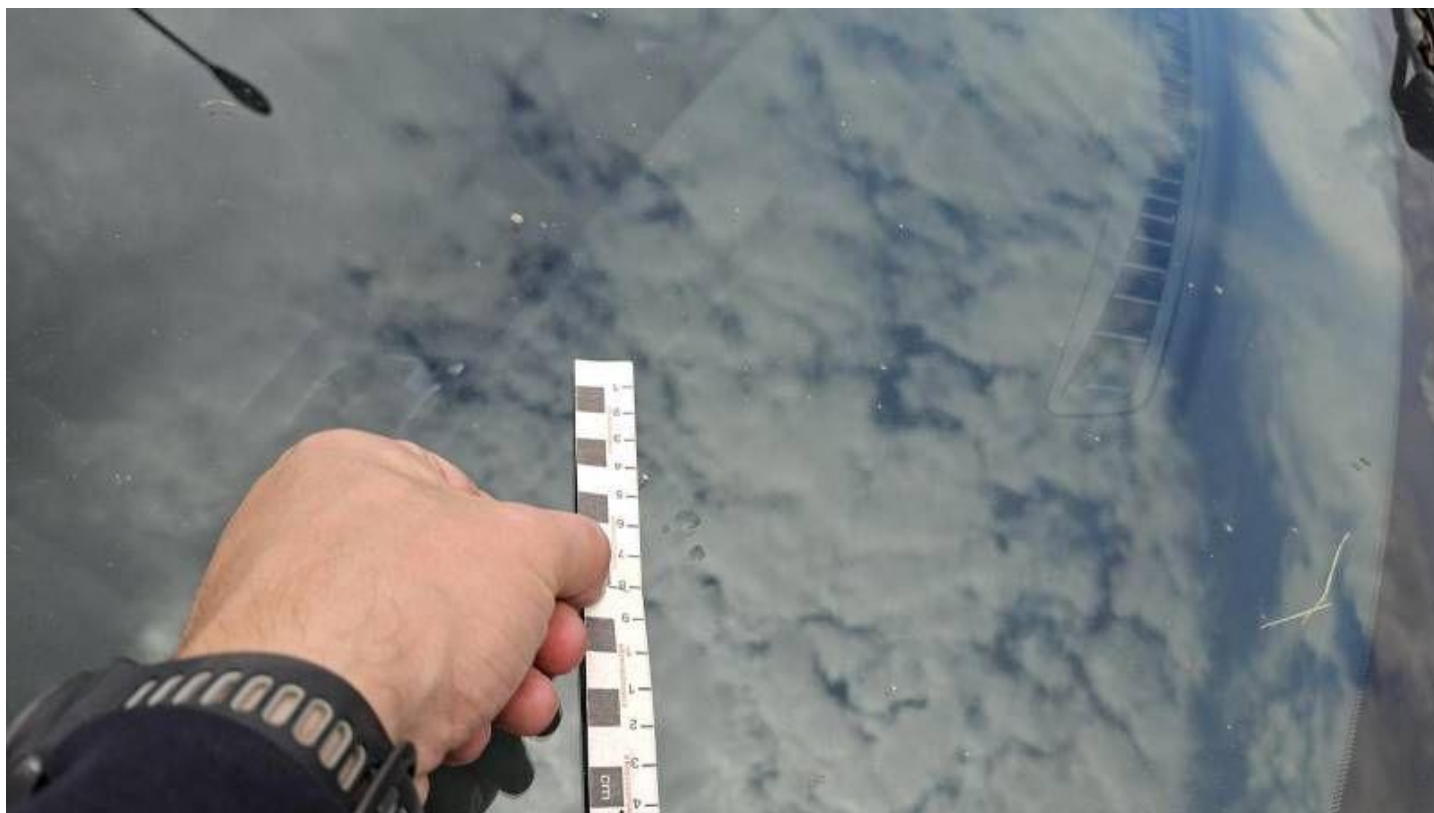

Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

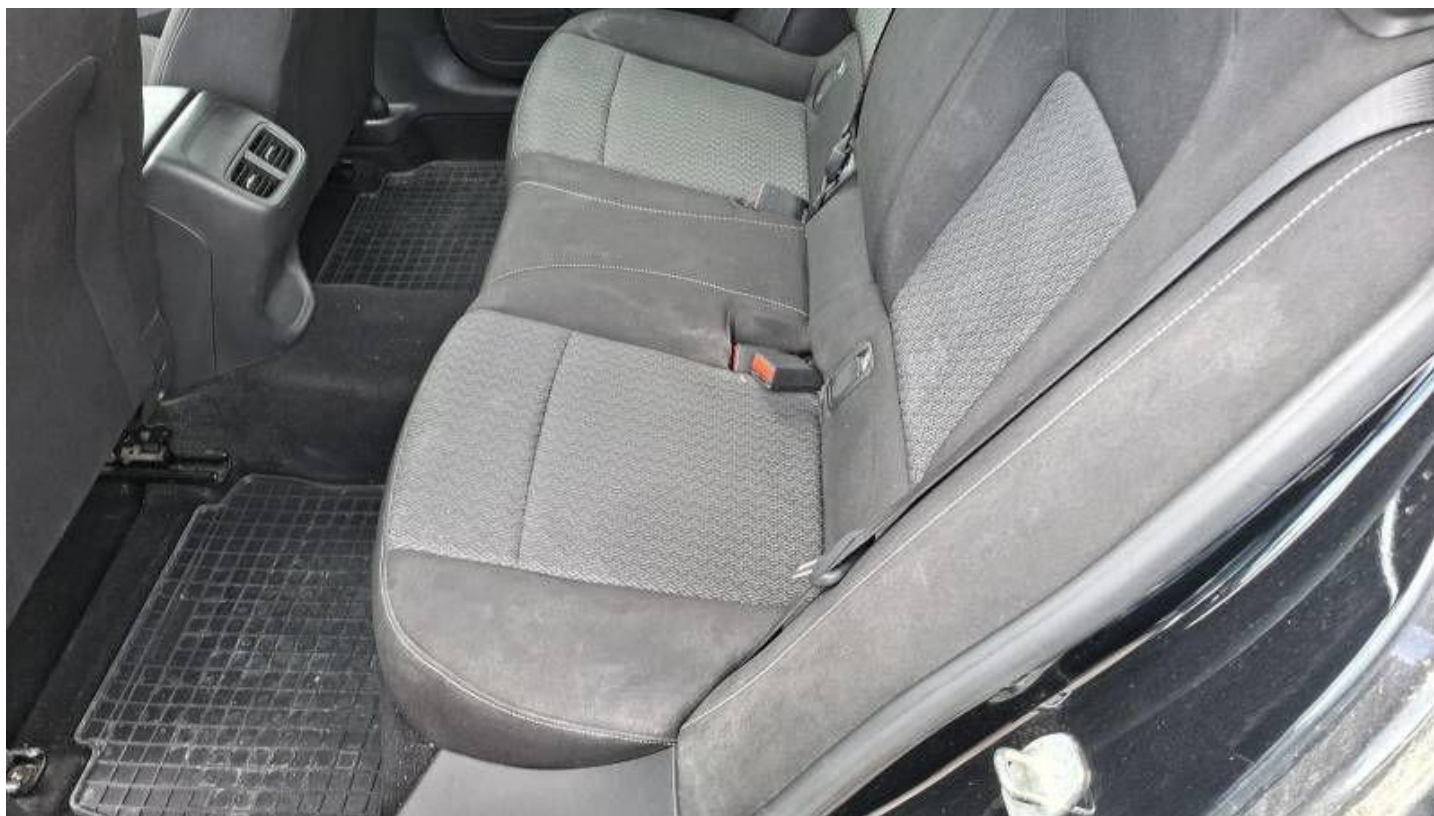

Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70

2. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☒
Uszkodzenie powypadkowe nadwozia naprawione zgodnie z wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☒
Uwagi: Wzrostka 12/01/2021

Data: 12/01/2021
km: 50 418

Podpis: [Signature]
Autoryzowany: **PL 28 MUCHA TYCHY**

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego 17
Ilustracja dotyczy wszystkich modeli

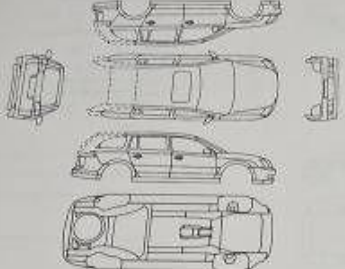

3. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☒
Uszkodzenie powypadkowe nadwozia naprawione zgodnie z wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☒
Uwagi:


Data: 28.06.2021
km: 79 166

Podpis: [Signature]
Autoryzowany: **PL 28 MUCHA TYCHY**

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
○ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
+ Zarysowanie ▶ Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

Fot. nr 71

16 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego
Ilustracja dotyczy wszystkich modeli

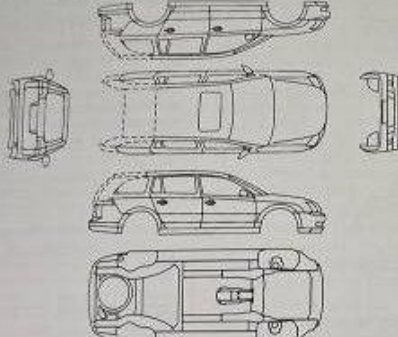


2. przegląd
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiono
Tak ☐ Nie ☒
Uszkodzenie powypadkowe nadwozia naprawione zgodnie z wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☒
Uwagi: Wzrostka 12/01/2021

Data: 12/01/2021
km: 50 418

Podpis: [Signature]
Autoryzowany: **PL 28 MUCHA TYCHY**

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
○ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
+ Zarysowanie ▶ Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli

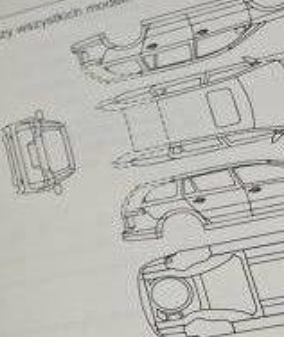

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
○ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
+ Zarysowanie ▶ Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

Fot. nr 72

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 28.06.2022 km 50 918

Oil silnikowy: ☐ dexos1 ☐ dexos2 ☐
 Klasa: dexos1 Gen2 ☐ dexos2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: ☐ 0 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 75 ☐ 90 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 150 ☐ 175 ☐ 200 ☐ 220 ☐ 250 ☐ 275 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450 ☐ 500 ☐ 550 ☐ 600 ☐ 650 ☐ 700 ☐ 750 ☐ 800 ☐ 850 ☐ 900 ☐ 950 ☐ 1000 ☐ 1050 ☐ 1100 ☐ 1150 ☐ 1200 ☐ 1250 ☐ 1300 ☐ 1350 ☐ 1400 ☐ 1450 ☐ 1500 ☐ 1550 ☐ 1600 ☐ 1650 ☐ 1700 ☐ 1750 ☐ 1800 ☐ 1850 ☐ 1900 ☐ 1950 ☐ 2000 ☐ 2050 ☐ 2100 ☐ 2150 ☐ 2200 ☐ 2250 ☐ 2300 ☐ 2350 ☐ 2400 ☐ 2450 ☐ 2500 ☐ 2550 ☐ 2600 ☐ 2650 ☐ 2700 ☐ 2750 ☐ 2800 ☐ 2850 ☐ 2900 ☐ 2950 ☐ 3000 ☐ 3050 ☐ 3100 ☐ 3150 ☐ 3200 ☐ 3250 ☐ 3300 ☐ 3350 ☐ 3400 ☐ 3450 ☐ 3500 ☐ 3550 ☐ 3600 ☐ 3650 ☐ 3700 ☐ 3750 ☐ 3800 ☐ 3850 ☐ 3900 ☐ 3950 ☐ 4000 ☐ 4050 ☐ 4100 ☐ 4150 ☐ 4200 ☐ 4250 ☐ 4300 ☐ 4350 ☐ 4400 ☐ 4450 ☐ 4500 ☐ 4550 ☐ 4600 ☐ 4650 ☐ 4700 ☐ 4750 ☐ 4800 ☐ 4850 ☐ 4900 ☐ 4950 ☐ 5000 ☐ 5050 ☐ 5100 ☐ 5150 ☐ 5200 ☐ 5250 ☐ 5300 ☐ 5350 ☐ 5400 ☐ 5450 ☐ 5500 ☐ 5550 ☐ 5600 ☐ 5650 ☐ 5700 ☐ 5750 ☐ 5800 ☐ 5850 ☐ 5900 ☐ 5950 ☐ 6000 ☐ 6050 ☐ 6100 ☐ 6150 ☐ 6200 ☐ 6250 ☐ 6300 ☐ 6350 ☐ 6400 ☐ 6450 ☐ 6500 ☐ 6550 ☐ 6600 ☐ 6650 ☐ 6700 ☐ 6750 ☐ 6800 ☐ 6850 ☐ 6900 ☐ 6950 ☐ 7000 ☐ 7050 ☐ 7100 ☐ 7150 ☐ 7200 ☐ 7250 ☐ 7300 ☐ 7350 ☐ 7400 ☐ 7450 ☐ 7500 ☐ 7550 ☐ 7600 ☐ 7650 ☐ 7700 ☐ 7750 ☐ 7800 ☐ 7850 ☐ 7900 ☐ 7950 ☐ 8000 ☐ 8050 ☐ 8100 ☐ 8150 ☐ 8200 ☐ 8250 ☐ 8300 ☐ 8350 ☐ 8400 ☐ 8450 ☐ 8500 ☐ 8550 ☐ 8600 ☐ 8650 ☐ 8700 ☐ 8750 ☐ 8800 ☐ 8850 ☐ 8900 ☐ 8950 ☐ 9000 ☐ 9050 ☐ 9100 ☐ 9150 ☐ 9200 ☐ 9250 ☐ 9300 ☐ 9350 ☐ 9400 ☐ 9450 ☐ 9500 ☐ 9550 ☐ 9600 ☐ 9650 ☐ 9700 ☐ 9750 ☐ 9800 ☐ 9850 ☐ 9900 ☐ 9950 ☐ 10000 ☐ 10050 ☐ 10100 ☐ 10150 ☐ 10200 ☐ 10250 ☐ 10300 ☐ 10350 ☐ 10400 ☐ 10450 ☐ 10500 ☐ 10550 ☐ 10600 ☐ 10650 ☐ 10700 ☐ 10750 ☐ 10800 ☐ 10850 ☐ 10900 ☐ 10950 ☐ 11000 ☐ 11050 ☐ 11100 ☐ 11150 ☐ 11200 ☐ 11250 ☐ 11300 ☐ 11350 ☐ 11400 ☐ 11450 ☐ 11500 ☐ 11550 ☐ 11600 ☐ 11650 ☐ 11700 ☐ 11750 ☐ 11800 ☐ 11850 ☐ 11900 ☐ 11950 ☐ 12000 ☐ 12050 ☐ 12100 ☐ 12150 ☐ 12200 ☐ 12250 ☐ 12300 ☐ 12350 ☐ 12400 ☐ 12450 ☐ 12500 ☐ 12550 ☐ 12600 ☐ 12650 ☐ 12700 ☐ 12750 ☐ 12800 ☐ 12850 ☐ 12900 ☐ 12950 ☐ 13000 ☐ 13050 ☐ 13100 ☐ 13150 ☐ 13200 ☐ 13250 ☐ 13300 ☐ 13350 ☐ 13400 ☐ 13450 ☐ 13500 ☐ 13550 ☐ 13600 ☐ 13650 ☐ 13700 ☐ 13750 ☐ 13800 ☐ 13850 ☐ 13900 ☐ 13950 ☐ 14000 ☐ 14050 ☐ 14100 ☐ 14150 ☐ 14200 ☐ 14250 ☐ 14300 ☐ 14350 ☐ 14400 ☐ 14450 ☐ 14500 ☐ 14550 ☐ 14600 ☐ 14650 ☐ 14700 ☐ 14750 ☐ 14800 ☐ 14850 ☐ 14900 ☐ 14950 ☐ 15000 ☐ 15050 ☐ 15100 ☐ 15150 ☐ 15200 ☐ 15250 ☐ 15300 ☐ 15350 ☐ 15400 ☐ 15450 ☐ 15500 ☐ 15550 ☐ 15600 ☐ 15650 ☐ 15700 ☐ 15750 ☐ 15800 ☐ 15850 ☐ 15900 ☐ 15950 ☐ 16000 ☐ 16050 ☐ 16100 ☐ 16150 ☐ 16200 ☐ 16250 ☐ 16300 ☐ 16350 ☐ 16400 ☐ 16450 ☐ 16500 ☐ 16550 ☐ 16600 ☐ 16650 ☐ 16700 ☐ 16750 ☐ 16800 ☐ 16850 ☐ 16900 ☐ 16950 ☐ 17000 ☐ 17050 ☐ 17100 ☐ 17150 ☐ 17200 ☐ 17250 ☐ 17300 ☐ 17350 ☐ 17400 ☐ 17450 ☐ 17500 ☐ 17550 ☐ 17600 ☐ 17650 ☐ 17700 ☐ 17750 ☐ 17800 ☐ 17850 ☐ 17900 ☐ 17950 ☐ 18000 ☐ 18050 ☐ 18100 ☐ 18150 ☐ 18200 ☐ 18250 ☐ 18300 ☐ 18350 ☐ 18400 ☐ 18450 ☐ 18500 ☐ 18550 ☐ 18600 ☐ 18650 ☐ 18700 ☐ 18750 ☐ 18800 ☐ 18850 ☐ 18900 ☐ 18950 ☐ 19000 ☐ 19050 ☐ 19100 ☐ 19150 ☐ 19200 ☐ 19250 ☐ 19300 ☐ 19350 ☐ 19400 ☐ 19450 ☐ 19500 ☐ 19550 ☐ 19600 ☐ 19650 ☐ 19700 ☐ 19750 ☐ 19800 ☐ 19850 ☐ 19900 ☐ 19950 ☐ 20000 ☐ 20050 ☐ 20100 ☐ 20150 ☐ 20200 ☐ 20250 ☐ 20300 ☐ 20350 ☐ 20400 ☐ 20450 ☐ 20500 ☐ 20550 ☐ 20600 ☐ 20650 ☐ 20700 ☐ 20750 ☐ 20800 ☐ 20850 ☐ 20900 ☐ 20950 ☐ 21000 ☐ 21050 ☐ 21100 ☐ 21150 ☐ 21200 ☐ 21250 ☐ 21300 ☐ 21350 ☐ 21400 ☐ 21450 ☐ 21500 ☐ 21550 ☐ 21600 ☐ 21650 ☐ 21700 ☐ 21750 ☐ 21800 ☐ 21850 ☐ 21900 ☐ 21950 ☐ 22000 ☐ 22050 ☐ 22100 ☐ 22150 ☐ 22200 ☐ 22250 ☐ 22300 ☐ 22350 ☐ 22400 ☐ 22450 ☐ 22500 ☐ 22550 ☐ 22600 ☐ 22650 ☐ 22700 ☐ 22750 ☐ 22800 ☐ 22850 ☐ 22900 ☐ 22950 ☐ 23000 ☐ 23050 ☐ 23100 ☐ 23150 ☐ 23200 ☐ 23250 ☐ 23300 ☐ 23350 ☐ 23400 ☐ 23450 ☐ 23500 ☐ 23550 ☐ 23600 ☐ 23650 ☐ 23700 ☐ 23750 ☐ 23800 ☐ 23850 ☐ 23900 ☐ 23950 ☐ 24000 ☐ 24050 ☐ 24100 ☐ 24150 ☐ 24200 ☐ 24250 ☐ 24300 ☐ 24350 ☐ 24400 ☐ 24450 ☐ 24500 ☐ 24550 ☐ 24600 ☐ 24650 ☐ 24700 ☐ 24750 ☐ 24800 ☐ 24850 ☐ 24900 ☐ 24950 ☐ 25000 ☐ 25050 ☐ 25100 ☐ 25150 ☐ 25200 ☐ 25250 ☐ 25300 ☐ 25350 ☐ 25400 ☐ 25450 ☐ 25500 ☐ 25550 ☐ 25600 ☐ 25650 ☐ 25700 ☐ 25750 ☐ 25800 ☐ 25850 ☐ 25900 ☐ 25950 ☐ 26000 ☐ 26050 ☐ 26100 ☐ 26150 ☐ 26200 ☐ 26250 ☐ 26300 ☐ 26350 ☐ 26400 ☐ 26450 ☐ 26500 ☐ 26550 ☐ 26600 ☐ 26650 ☐ 26700 ☐ 26750 ☐ 26800 ☐ 26850 ☐ 26900 ☐ 26950 ☐ 27000 ☐ 27050 ☐ 27100 ☐ 27150 ☐ 27200 ☐ 27250 ☐ 27300 ☐ 27350 ☐ 27400 ☐ 27450 ☐ 27500 ☐ 27550 ☐ 27600 ☐ 27650 ☐ 27700 ☐ 27750 ☐ 27800 ☐ 27850 ☐ 27900 ☐ 27950 ☐ 28000 ☐ 28050 ☐ 28100 ☐ 28150 ☐ 28200 ☐ 28250 ☐ 28300 ☐ 28350 ☐ 28400 ☐ 28450 ☐ 28500 ☐ 28550 ☐ 28600 ☐ 28650 ☐ 28700 ☐ 28750 ☐ 28800 ☐ 28850 ☐ 28900 ☐ 28950 ☐ 29000 ☐ 29050 ☐ 29100 ☐ 29150 ☐ 29200 ☐ 29250 ☐ 29300 ☐ 29350 ☐ 29400 ☐ 29450 ☐ 29500 ☐ 29550 ☐ 29600 ☐ 29650 ☐ 29700 ☐ 29750 ☐ 29800 ☐ 29850 ☐ 29900 ☐ 29950 ☐ 30000 ☐ 30050 ☐ 30100 ☐ 30150 ☐ 30200 ☐ 30250 ☐ 30300 ☐ 30350 ☐ 30400 ☐ 30450 ☐ 30500 ☐ 30550 ☐ 30600 ☐ 30650 ☐ 30700 ☐ 30750 ☐ 30800 ☐ 30850 ☐ 30900 ☐ 30950 ☐ 31000 ☐ 31050 ☐ 31100 ☐ 31150 ☐ 31200 ☐ 31250 ☐ 31300 ☐ 31350 ☐ 31400 ☐ 31450 ☐ 31500 ☐ 31550 ☐ 31600 ☐ 31650 ☐ 31700 ☐ 31750 ☐ 31800 ☐ 31850 ☐ 31900 ☐ 31950 ☐ 32000 ☐ 32050 ☐ 32100 ☐ 32150 ☐ 32200 ☐ 32250 ☐ 32300 ☐ 32350 ☐ 32400 ☐ 32450 ☐ 32500 ☐ 32550 ☐ 32600 ☐ 32650 ☐ 32700 ☐ 32750 ☐ 32800 ☐ 32850 ☐ 32900 ☐ 32950 ☐ 33000 ☐ 33050 ☐ 33100 ☐ 33150 ☐ 33200 ☐ 33250 ☐ 33300 ☐ 33350 ☐ 33400 ☐ 33450 ☐ 33500 ☐ 33550 ☐ 33600 ☐ 33650 ☐ 33700 ☐ 33750 ☐ 33800 ☐ 33850 ☐ 33900 ☐ 33950 ☐ 34000 ☐ 34050 ☐ 34100 ☐ 34150 ☐ 34200 ☐ 34250 ☐ 34300 ☐ 34350 ☐ 34400 ☐ 34450 ☐ 34500 ☐ 34550 ☐ 34600 ☐ 34650 ☐ 34700 ☐ 34750 ☐ 34800 ☐ 34850 ☐ 34900 ☐ 34950 ☐ 35000 ☐ 35050 ☐ 35100 ☐ 35150 ☐ 35200 ☐ 35250 ☐ 35300 ☐ 35350 ☐ 35400 ☐ 35450 ☐ 35500 ☐ 35550 ☐ 35600 ☐ 35650 ☐ 35700 ☐ 35750 ☐ 35800 ☐ 35850 ☐ 35900 ☐ 35950 ☐ 36000 ☐ 36050 ☐ 36100 ☐ 36150 ☐ 36200 ☐ 36250 ☐ 36300 ☐ 36350 ☐ 36400 ☐ 36450 ☐ 36500 ☐ 36550 ☐ 36600 ☐ 36650 ☐ 36700 ☐ 36750 ☐ 36800 ☐ 36850 ☐ 36900 ☐ 36950 ☐ 37000 ☐ 37050 ☐ 37100 ☐ 37150 ☐ 37200 ☐ 37250 ☐ 37300 ☐ 37350 ☐ 37400 ☐ 37450 ☐ 37500 ☐ 37550 ☐ 37600 ☐ 37650 ☐ 37700 ☐ 37750 ☐ 37800 ☐ 37850 ☐ 37900 ☐ 37950 ☐ 38000 ☐ 38050 ☐ 38100 ☐ 38150 ☐ 38200 ☐ 38250 ☐ 38300 ☐ 38350 ☐ 38400 ☐ 38450 ☐ 38500 ☐ 38550 ☐ 38600 ☐ 38650 ☐ 38700 ☐ 38750 ☐ 38800 ☐ 38850 ☐ 38900 ☐ 38950 ☐ 39000 ☐ 39050 ☐ 39100 ☐ 39150 ☐ 39200 ☐ 39250 ☐ 39300 ☐ 39350 ☐ 39400 ☐ 39450 ☐ 39500 ☐ 39550 ☐ 39600 ☐ 39650 ☐ 39700 ☐ 39750 ☐ 39800 ☐ 39850 ☐ 39900 ☐ 39950 ☐ 40000 ☐ 40050 ☐ 40100 ☐ 40150 ☐ 40200 ☐ 40250 ☐ 40300 ☐ 40350 ☐ 40400 ☐ 40450 ☐ 40500 ☐ 40550 ☐ 40600 ☐ 40650 ☐ 40700 ☐ 40750 ☐ 40800 ☐ 40850 ☐ 40900 ☐ 40950 ☐ 41000 ☐ 41050 ☐ 41100 ☐ 41150 ☐ 41200 ☐ 41250 ☐ 41300 ☐ 41350 ☐ 41400 ☐ 41450 ☐ 41500 ☐ 41550 ☐ 41600 ☐ 41650 ☐ 41700 ☐ 41750 ☐ 41800 ☐ 41850 ☐ 41900 ☐ 41950 ☐ 42000 ☐ 42050 ☐ 42100 ☐ 42150 ☐ 42200 ☐ 42250 ☐ 42300 ☐ 42350 ☐ 42400 ☐ 42450 ☐ 42500 ☐ 42550 ☐ 42600 ☐ 42650 ☐ 42700 ☐ 42750 ☐ 42800 ☐ 42850 ☐ 42900 ☐ 42950 ☐ 43000 ☐ 43050 ☐ 43100 ☐ 43150 ☐ 43200 ☐ 43250 ☐ 43300 ☐ 43350 ☐ 43400 ☐ 43450 ☐ 43500 ☐ 43550 ☐ 43600 ☐ 43650 ☐ 43700 ☐ 43750 ☐ 43800 ☐ 43850 ☐ 43900 ☐ 43950 ☐ 44000 ☐ 44050 ☐ 44100 ☐ 44150 ☐ 44200 ☐ 44250 ☐ 44300 ☐ 44350 ☐ 44400 ☐ 44450 ☐ 44500 ☐ 44550 ☐ 44600 ☐ 44650 ☐ 44700 ☐ 44750 ☐ 44800 ☐ 44850 ☐ 44900 ☐ 44950 ☐ 45000 ☐ 45050 ☐ 45100 ☐ 45150 ☐ 45200 ☐ 45250 ☐ 45300 ☐ 45350 ☐ 45400 ☐ 45450 ☐ 45500 ☐ 45550 ☐ 45600 ☐ 45650 ☐ 45700 ☐ 45750 ☐ 45800 ☐ 45850 ☐ 45900 ☐ 45950 ☐ 46000 ☐ 46050 ☐ 46100 ☐ 46150 ☐ 46200 ☐ 46250 ☐ 46300 ☐ 46350 ☐ 46400 ☐ 46450 ☐ 46500 ☐ 46550 ☐ 46600 ☐ 46650 ☐ 46700 ☐ 46750 ☐ 46800 ☐ 46850 ☐ 46900 ☐ 46950 ☐ 47000 ☐ 47050 ☐ 47100 ☐ 47150 ☐ 47200 ☐ 47250 ☐ 47300 ☐ 47350 ☐ 47400 ☐ 47450 ☐ 47500 ☐ 47550 ☐ 47600 ☐ 47650 ☐ 47700 ☐ 47750 ☐ 47800 ☐ 47850 ☐ 47900 ☐ 47950 ☐ 48000 ☐ 48050 ☐ 48100 ☐ 48150 ☐ 48200 ☐ 48250 ☐ 48300 ☐ 48350 ☐ 48400 ☐ 48450 ☐ 48500 ☐ 48550 ☐ 48600 ☐ 48650 ☐ 48700 ☐ 48750 ☐ 48800 ☐ 48850 ☐ 48900 ☐ 48950 ☐ 49000 ☐ 49050 ☐ 49100 ☐ 49150 ☐ 49200 ☐ 49250 ☐ 49300 ☐ 49350 ☐ 49400 ☐ 49450 ☐ 49500 ☐ 49550 ☐ 49600 ☐ 49650 ☐ 49700 ☐ 49750 ☐ 49800 ☐ 49850 ☐ 49900 ☐ 49950 ☐ 50000 ☐ 50050 ☐ 50100 ☐ 50150 ☐ 50200 ☐ 50250 ☐ 50300 ☐ 50350 ☐ 50400 ☐ 50450 ☐ 50500 ☐ 50550 ☐ 50600 ☐ 50650 ☐ 50700 ☐ 50750 ☐ 50800 ☐ 50850 ☐ 5090

[illegible]

Fot. nr 75

[illegible]

Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu