

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/87915/26/09/18
Nr zlecenia/szkody: 19/035160
Data zlecenia: 18-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0131296
Producent	MITSUBISHI
Model	Outlander 15-21
Typ/wersja	Outlander 2.0 Intense Comfort 4WD CVT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1510
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2070
Rozstaw osi 1/2	2670
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	CT8163T
VIN	JMBXTGF7WKZ004662
Data 1. rejestracji	02-08-2019
Data nast. bad. techn.	30-07-2026
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	194 021 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVIO	225/55 18 98V	2,5 mm
	lewe	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVIO	225/55 18 98V	2,0 mm
tylna	prawe	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVIO	225/55 18 98V	3,0 mm
	lewe	TRACMAK, ALLSEASON TRAC SAVER X-PRIVIO	225/55 18 98V	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 35. Mocowanie ISOFIX do fotelika dziecięcego w 2. rzędzie |
| 2. Airbag 6 sztuk | 36. Oparcie tylnych siedzeń składane w proporcjach 60/40 |
| 3. Airbag kolan kierowcy | 37. Oświetlenie bagażnika |
| 4. Antena dachowa w kształcie płetwy rekina | 38. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu |
| 5. Czujnik zmierzchu | 39. Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu i z tyłu |
| 6. Dostęp bezkluczykowy | 40. Podłokietnik przedni |
| 7. Dźwignia zmiany biegów skórzana | 41. Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje |
| 8. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 42. Radio CD/MP3 z dotykowym panelem |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył | 43. Reflektory przednie przeciwmgielne |
| 10. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55 | 44. Relingi dachowe, srebrne |
| 11. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 45. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 46. Schowek na okulary |
| 13. Gniazdo 12V w bagażniku | 47. Schowki pod podłogą bagażnika |
| 14. Gniazdo USB | 48. System audio, 6 głośników |
| 15. Gniazdo USB 2x, tył | 49. System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) |
| 16. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold | 50. System ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS) |
| 17. Immobilizer | 51. System priorytetu hamulca (BOS) |
| 18. Kamera cofania | 52. System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASC + TCL) |
| 19. Kanał grzewczy dla tylnych siedzeń | 53. System wspomagania hamowania (BA) |
| 20. Kierownica skórzana regulowana w 2 płaszczyznach | 54. System wspomagania ruszania pod górę (HSA) |
| 21. Kierownica wielofunkcyjna | 55. Szyba przednia dźwiękochłonna |
| 22. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych | 56. Szyby barwione, zielone |
| 23. Kieszeń w oparciu fotela pasażera | 57. Szyby tylne przyciemniane |
| 24. Klamki w kolorze nadwozia | 58. Tapicerka materiałowa |
| 25. Klamki wewnętrzne chromowane | 59. Tempomat |
| 26. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | 60. Uchwyty na napoje - przód/tył |
| 27. Koło zapasowe dojazdowe | 61. Uruchamianie silnika za pomocą przycisku |
| 28. Lakier Uni | 62. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 29. Lampy tylne LED | 63. Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu |
| 30. Listwa wzdłuż bocznych okien, chromowana | 64. Wyświetlacz wielofunkcyjny, kolorowy |
| 31. Lusterka boczne składane elektrycznie | 65. Wzmocniona Konstrukcja Nadwozia (RISE) |
| 32. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i ogrzewane | 66. Zamek centralny |
| 33. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 67. Zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 34. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie | 68. Światła do jazdy diennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Lakier metalik | - |
|-------------------------|---|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

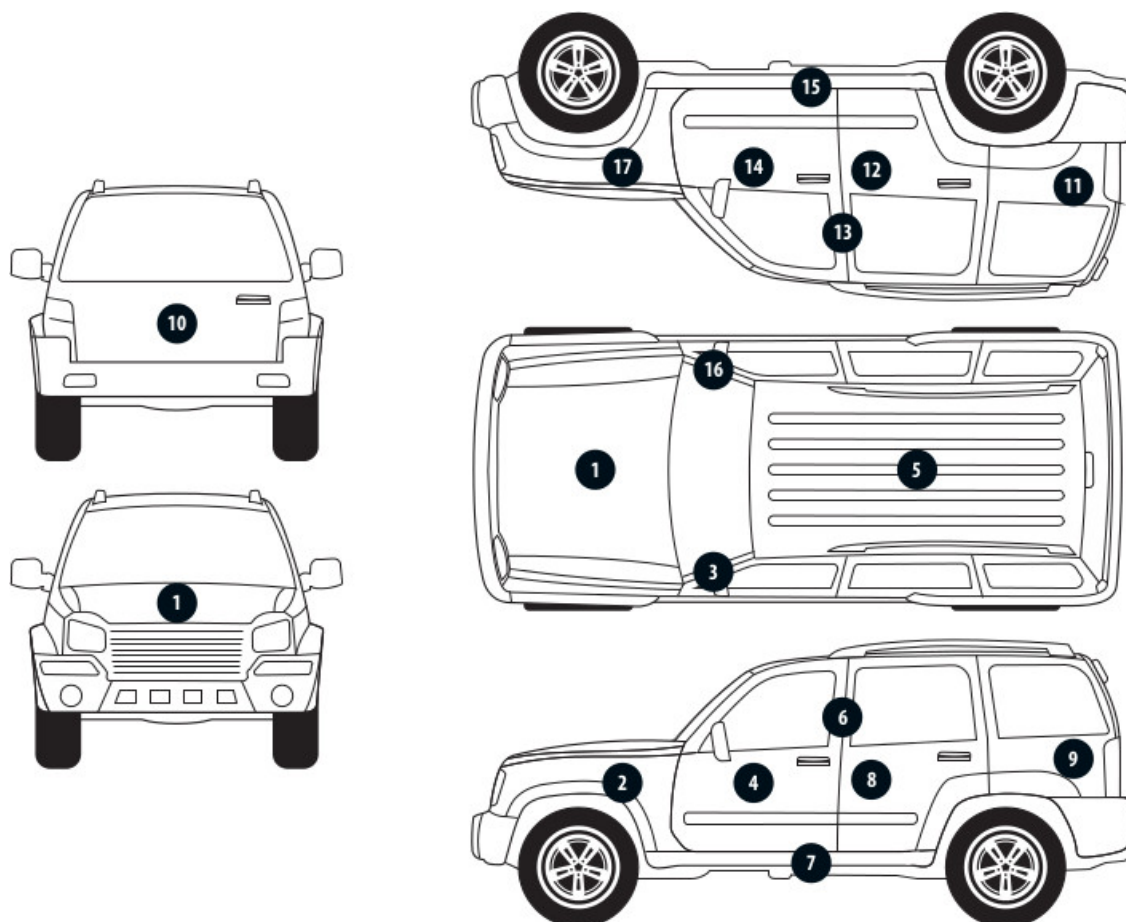

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 5/81

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi dodatkowe:

Dowód rejestracyjny:

- Tak

Karta pojazdu:

- NIE

Tablice rejestracyjne:

- TAK: 2

Pilot ogrzewania postojowego:

- NIE

Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna:

- NIE

Nawigacja satelitarna (karta) sprawna:

- NIE

Zapalniczka/zaślepka:

- NIE

Klimatyzacja sprawna:

- TAK

Książka serwisowa:

- NIE

Instrukcja obsługi pojazdu:

- NIE

Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje):

- ND

Gaśnica:

- TAK

Trójkąt ostrzegawczy:

- TAK

Koło zapasowe/dojazdowe:

- Nie Dotyczy

Zestaw naprawczy koła:

- NIEKOMPLETNY

Dodatkowy komplet kół:

- NIE

Klucz do kół:

- NIE

Podnośnik:

- NIE

Apteczka:

- NIE

Antena:

- NIE

Stacja ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Przewód ładowania baterii trakcyjnej:

- NIE

Rodzaj paliwa/silnika: Benzyna

Stan zbiornika paliwa: < 50%

Skrzynia biegów: A

Napęd: 4x4

Stan poziomu oleju: W normie

Stan poziomu płynu hamulcowego: Brak danych

Stan poziomu płynu układu wspomagania: Brak danych

Stan poziomu płynu układu chłodniczego: W normie

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak aktualnych badań technicznych. Brak kompresora zestawu naprawczego. Wymagany przegląd. Głośna praca układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Substancja na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

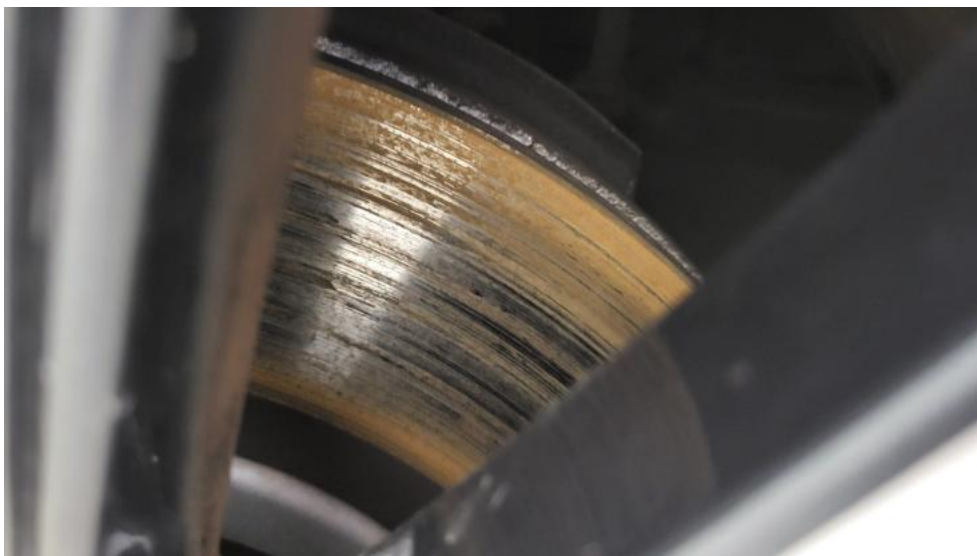


Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa

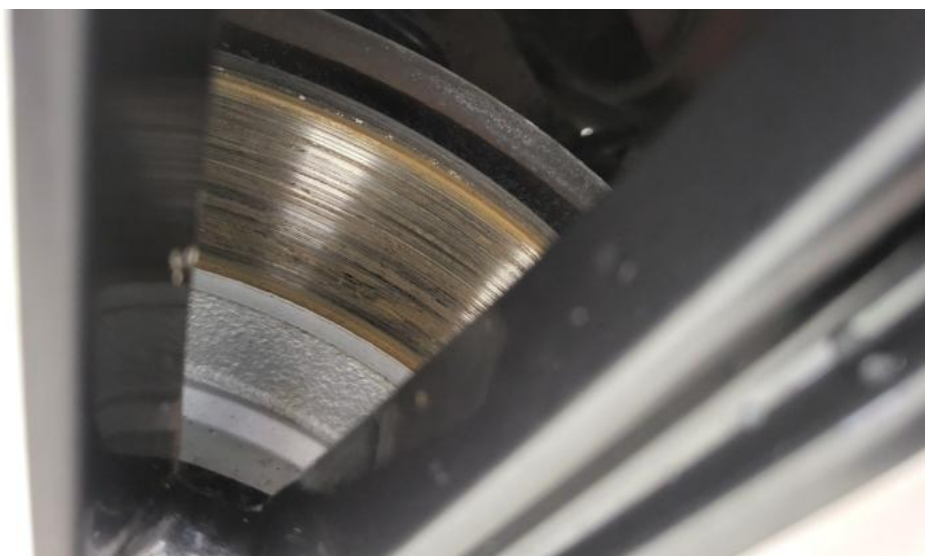

Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

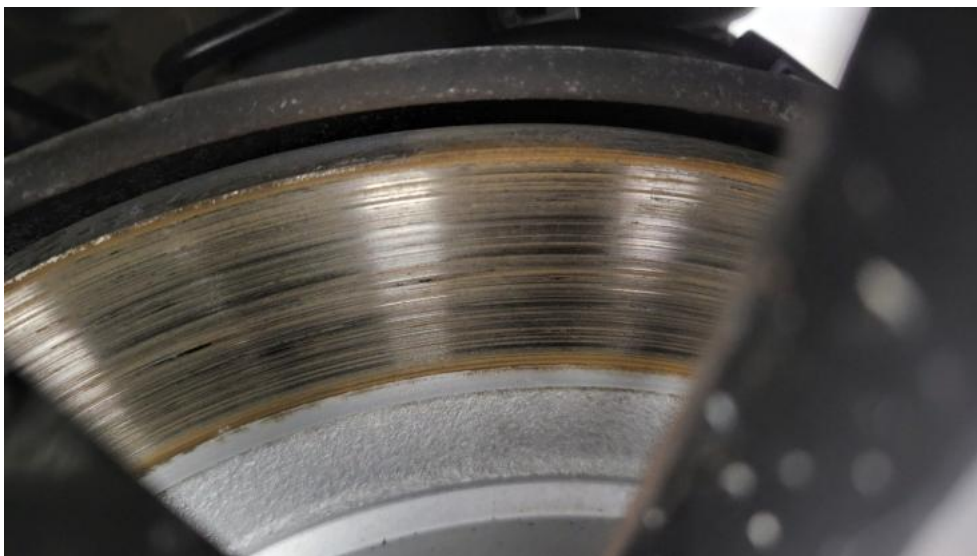

Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik

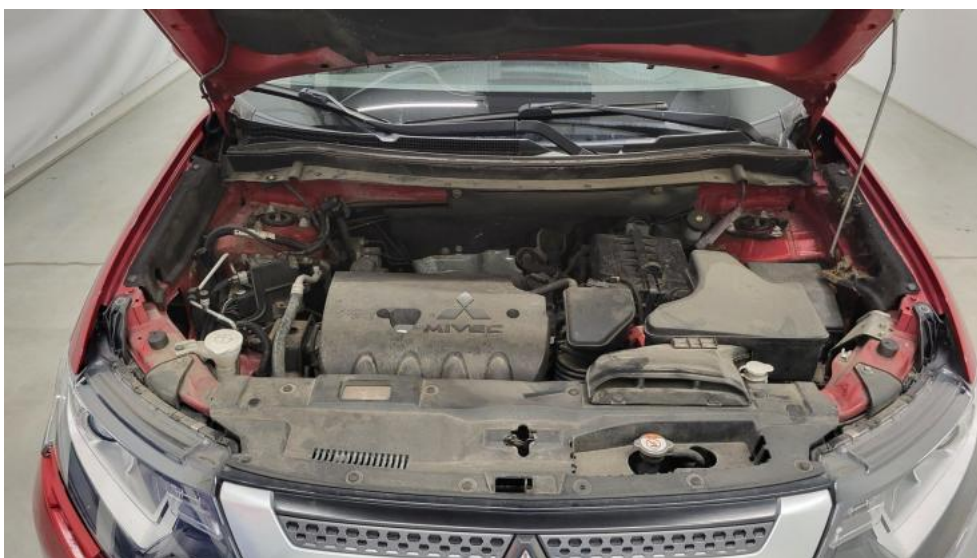

Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 34.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki

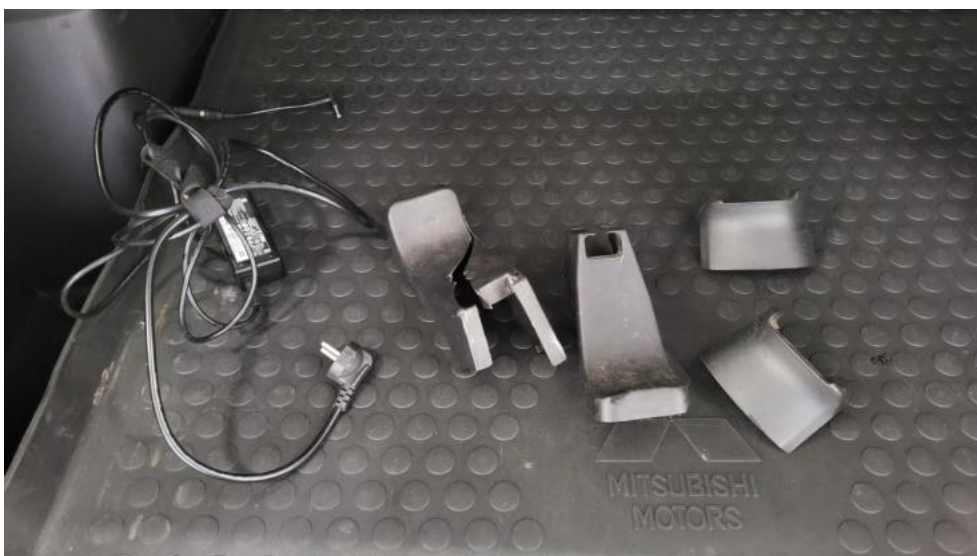

Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

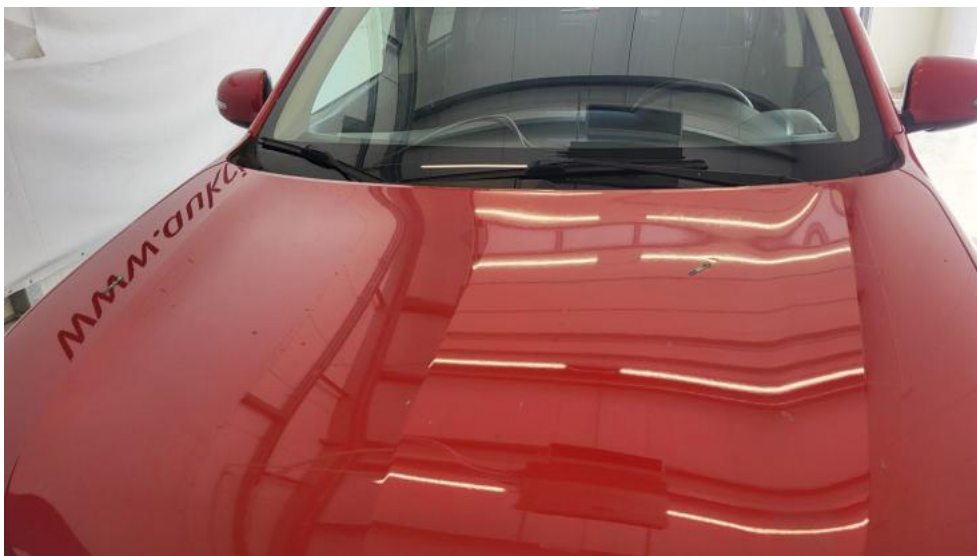

Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

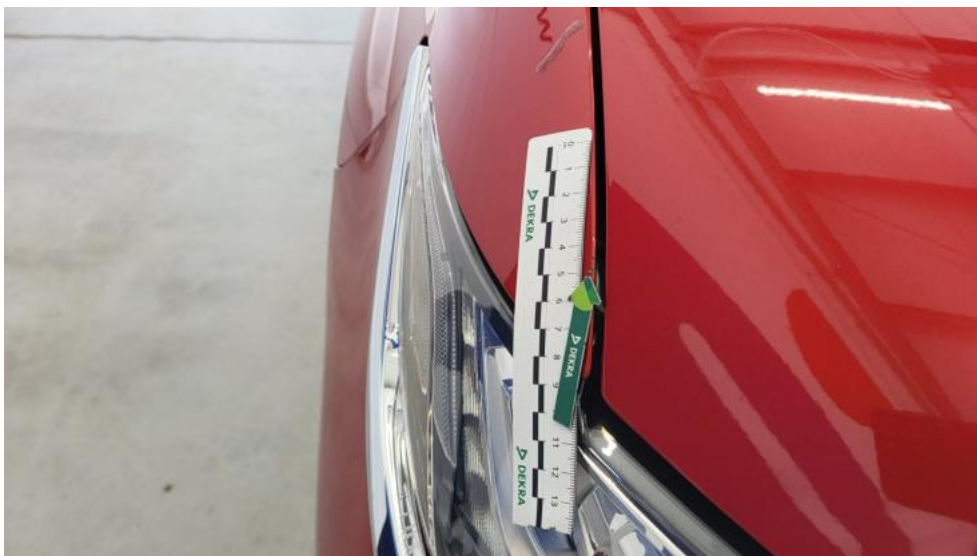

Fot. 61.

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik przedni P - Inne 2



Fot. 66.


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

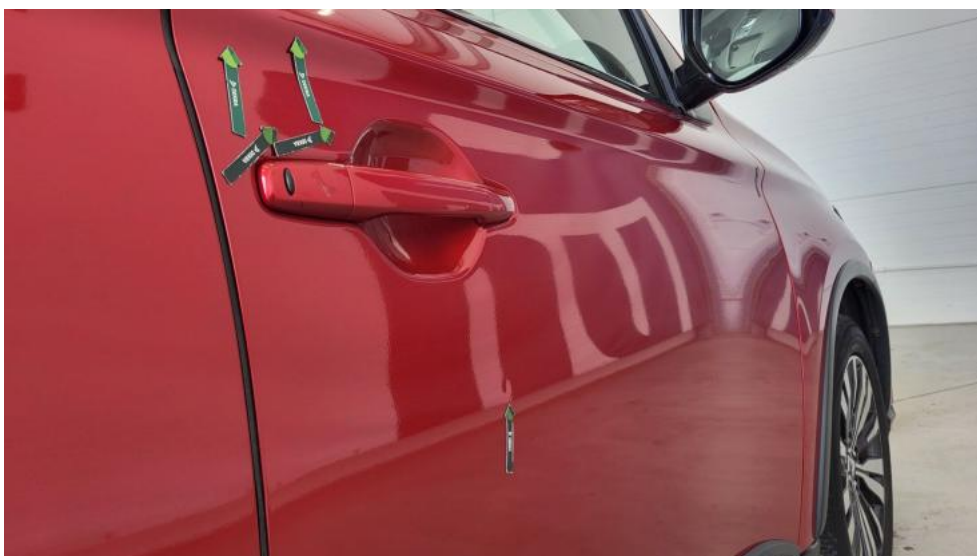

Fot. 68.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70.

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Klamka drzwi prz P - Inne 1



Fot. 74.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 78.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 80.

Szyba boczna środkowa P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 84.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

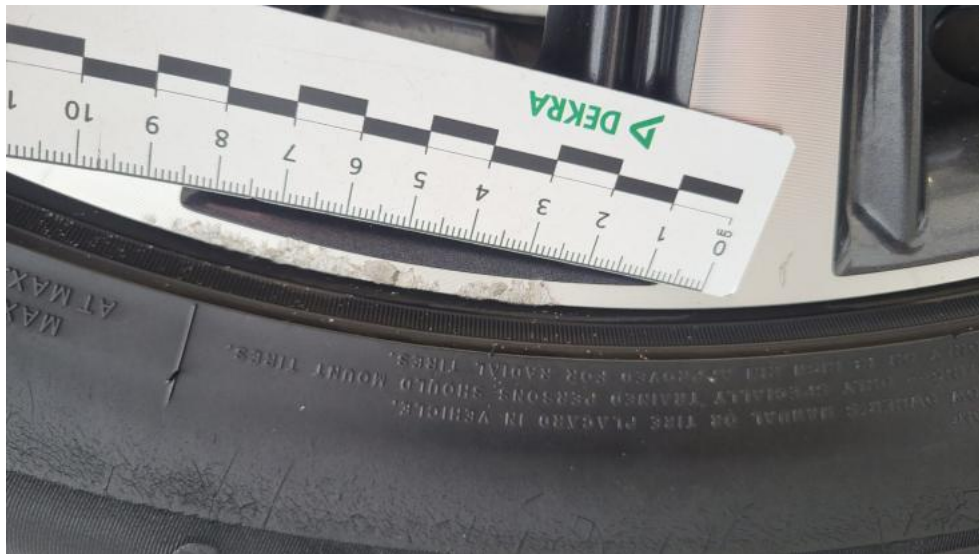

Fot. 85.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 90.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 94.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 98.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Dach - Inne 1



Fot. 100.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 102.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 104.

Listwa krawędzi błotnika tył L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2



Fot. 106.

Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

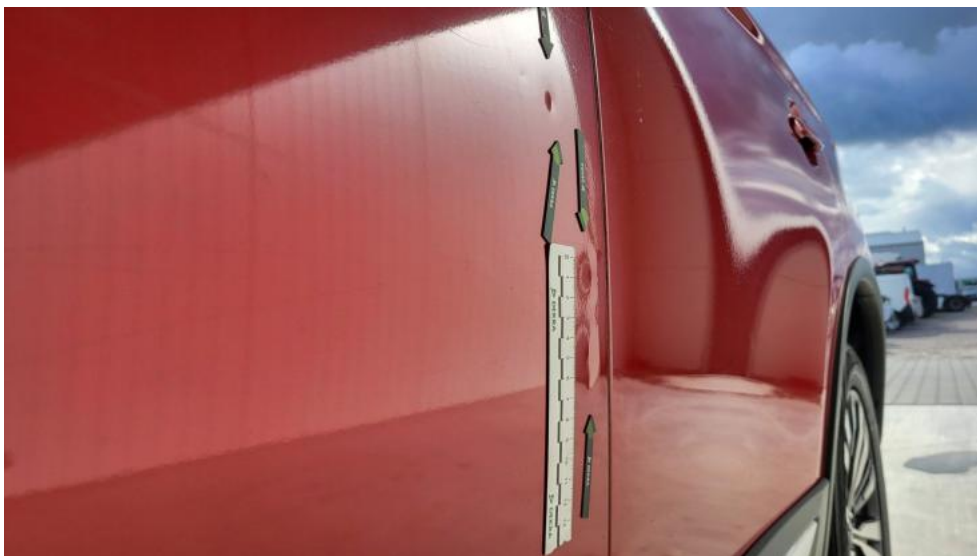

Fot. 109.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 110.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 112.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 114.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115.

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 116.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117.
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 118.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119.

Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 120.

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 122.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123.
Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 124.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125.

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 126.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 128.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129.
Kanapa tyl. - Inne 1

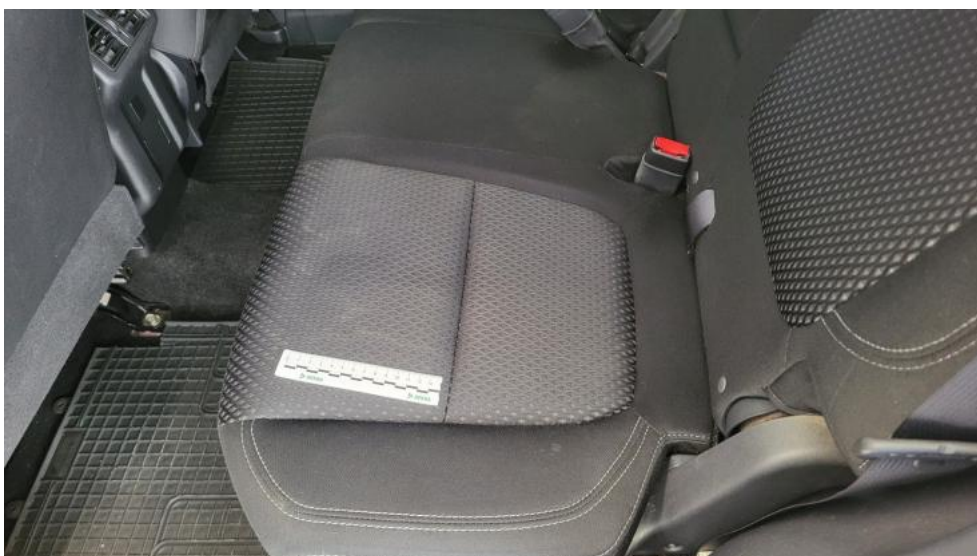

Fot. 130.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 132.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 134.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1




Fot. 136.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137.
Podsufitka - Inne 2

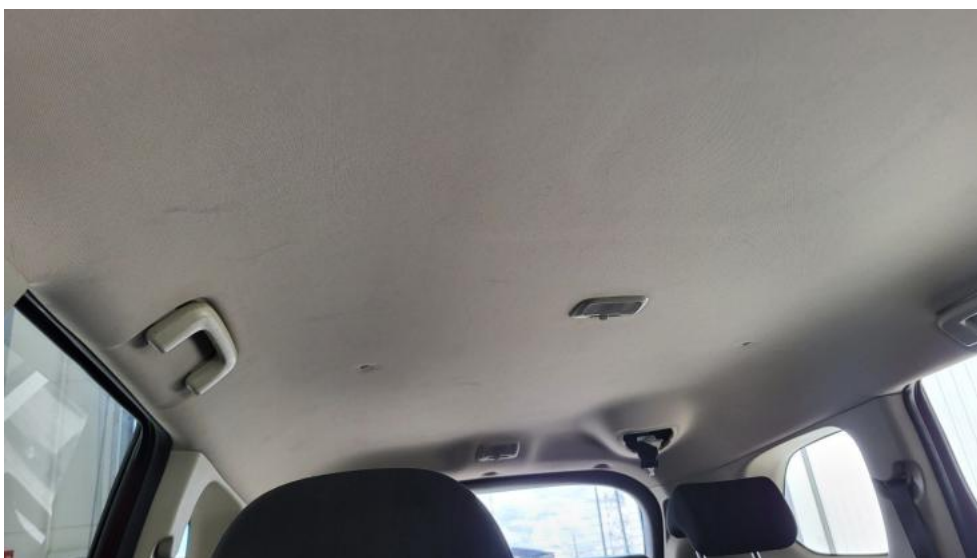

Fot. 138.
Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Fot. 140.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141.


Wykładzina(y) słupka środkowego L - Inne 1



Fot. 142.


Wykładzina(y) słupka środkowego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

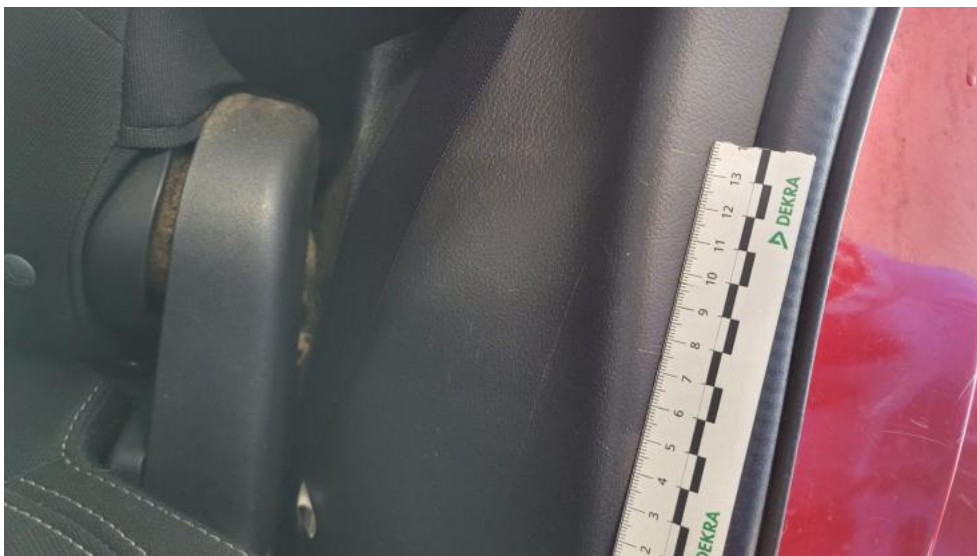

Fot. 143.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

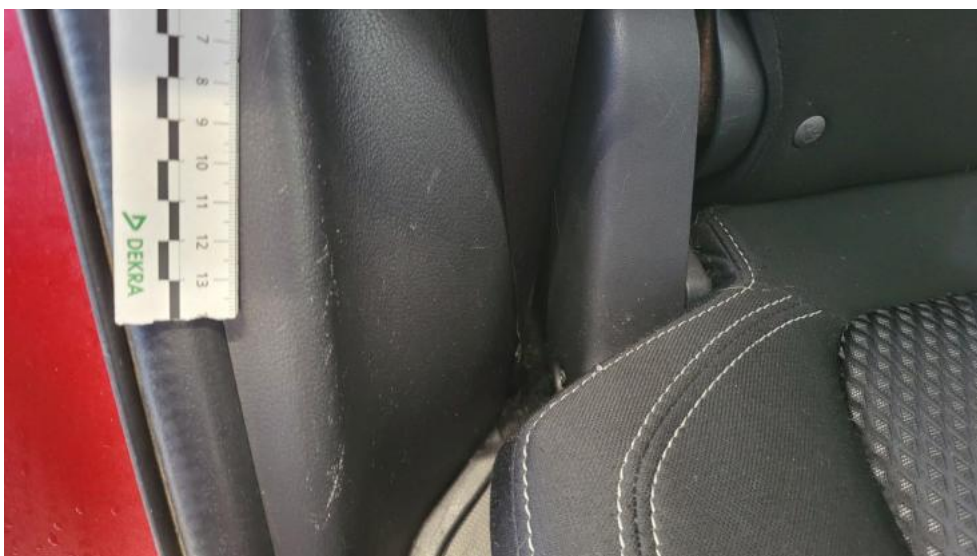

Fot. 144.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 145.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 146.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 147.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 148.

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3