

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/88599/26/09/21
commission/ damage No. : 24/034710
Date of commission: 21-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0158056
Manufacturer	OPEL
Model	Astra VI Sports Tourer 22-26
Type / version	Astra VI 1.5 CDTI GS S&S aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1408
Gross vehicle weight [kg]	1980
Wheelbase 1/2	2732
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	130/96
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DLU6179E
VIN / serial number	VXKFCYHZTP1100661
Date of first registration	19-03-2024
Date of next. tech. test	19-03-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	49 865 (read)
Body color / type of coating	blue/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	2,0 mm
	left	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	2,5 mm
back	right	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	3,0 mm
	left	FIREMAX, FM808	225/40 18 92V	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 2 składane kluczyki z pilotem | 27. Otwór na długie przedmioty |
| 2. Asystent świateł drogowych | 28. Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru |
| 3. Central locking | 29. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtynowe w obu rzędach |
| 4. Czujnik deszczu | 30. Podłoga bagażnika ruchoma z 2 siatkami |
| 5. Dach w kolorze czarnym Karbon | 31. Przygotowanie do montażu haka holowniczego |
| 6. Elementy ozdobne drzwi przednich: tapicerka Greta | 32. Radio, 7 kolorów podświetlenia, 2xUSB, Bluetooth, projekcja telefonu, OpelConnect |
| 7. Felgi aluminiowe 17", Admiral, diamentowy szlif, czarne wnętrze, z ogumieniem Michelin 225/45 | 33. Reflektory EcoLED |
| 8. Fotel kierowcy AGR z regul. dł. siedziska oraz elektr. regulacją pochylenia i podparcia lędźwiowego | 34. Reflektory przeciwmgielne |
| 9. Fotel pasażera z 6-kierunkową regulacją | 35. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa |
| 10. Fotele przednie podgrzewane | 36. System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start |
| 11. Gniazdko 12V z przodu i z tyłu | 37. System parkowania zaawansowany z panoramiczną kamerą 360 Intelli-Vision oraz czujnikami parkowania |
| 12. Gniazdo USB do ładowania 1 z przodu i 1 na środku | 38. System wykrywania zmęczenia kierowcy |
| 13. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów | 39. Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne |
| 14. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie | 40. Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne |
| 15. Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, podłokietnik tylny | 41. Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Greta, ciemnoszara |
| 16. Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, z filtrem przeciwpyłkowym/zapachowym | 42. Tempomat adaptacyjny Stop&Go z inteligentnym ogranicznikiem prędkości |
| 17. Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą | 43. Układ automatycznego hamowania w razie wypadku |
| 18. Koło kierownicy podgrzewane | 44. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości |
| 19. Koło kierownicy pokryte skórą perforowaną, ścięte u dołu | 45. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z ABS i Traction Control oraz wsp. ruszania na pochyłościach HSA |
| 20. Lakier metaliczny, Czerwony Kardio | 46. Układ utrzymania w pasie ruchu |
| 21. Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna matowa | 47. Vehicle immobilizer |
| 22. Lusterka boczne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane, z pamięcią ustawień | 48. Wspomaganie ruszania pod górę |
| 23. Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych | 49. Wyświetlacz Pure Panel PRO 10" |
| 24. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe | 50. Zestaw naprawczy do opon |
| 25. Nakładki na pedały aluminiowe | 51. Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym) |
| 26. Ostrzeganie przed kolizją czołową z automatycznym hamowaniem awaryjnym, wykrywaniem pieszych | 52. Światła tylne w technologii LED |

Dealer's equipment (selected items)

1. Lakier metaliczny specjalny, ciemnoniebieski Kobalt -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -


CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOtherEarlier repairs -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski**Document issued electronically valid without signature.**

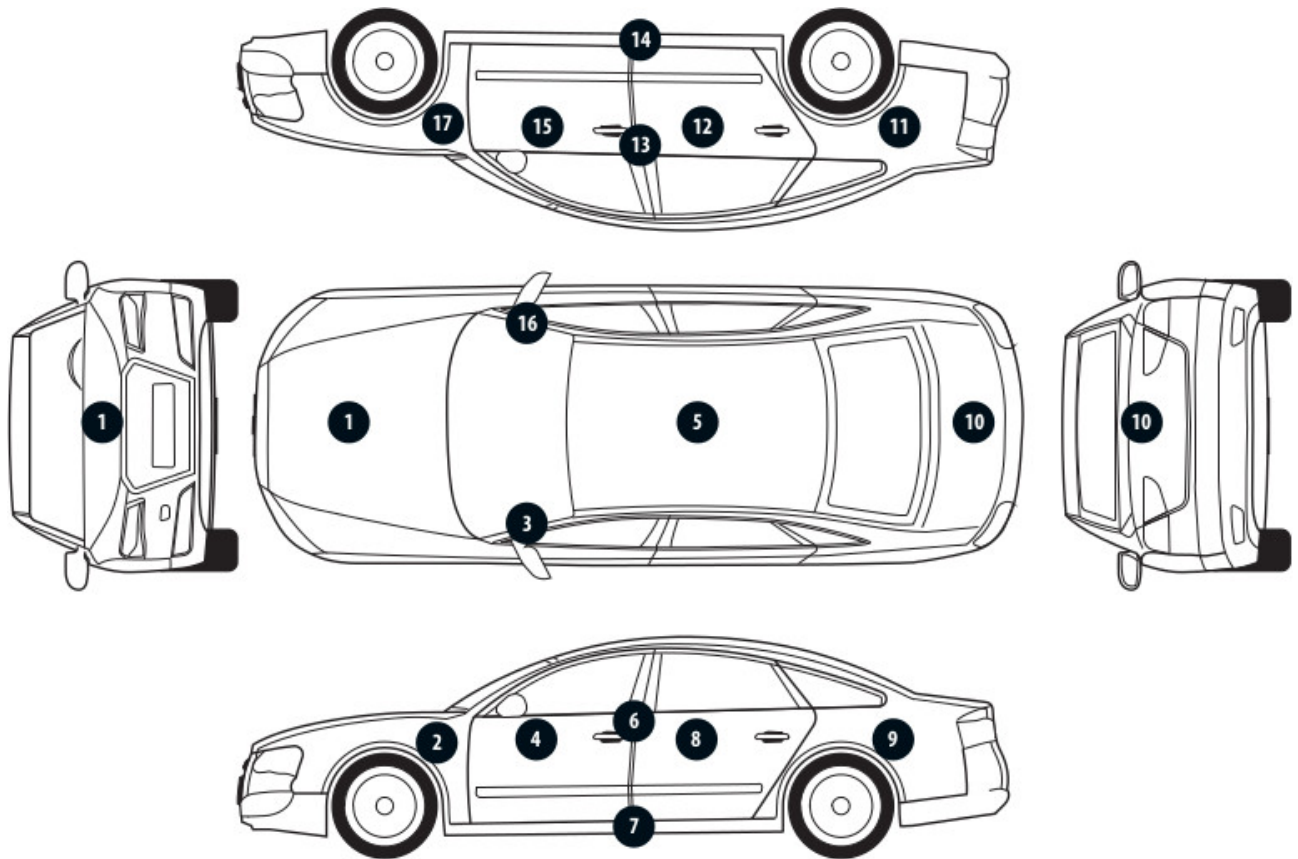Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja usterka silnika, do weryfikacji serwisowej. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka serwisu. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

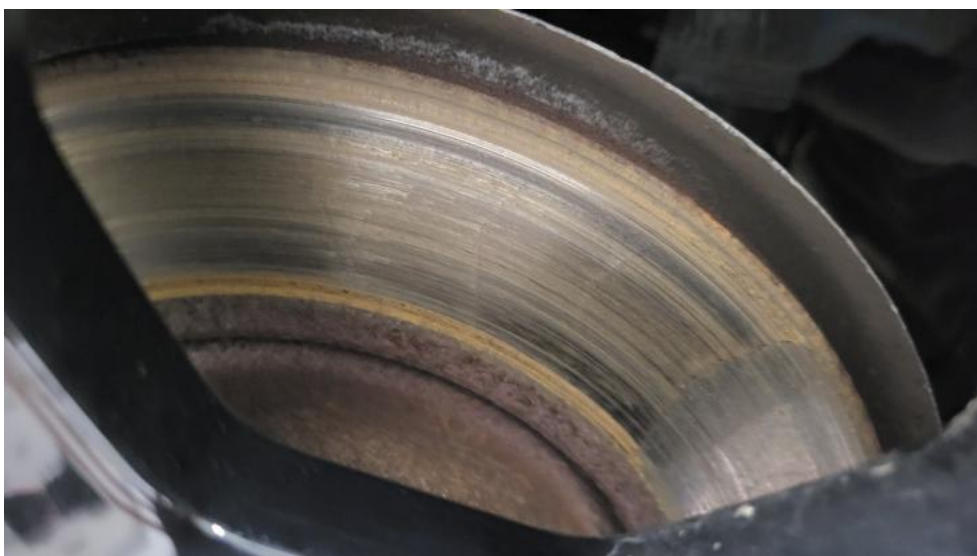


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

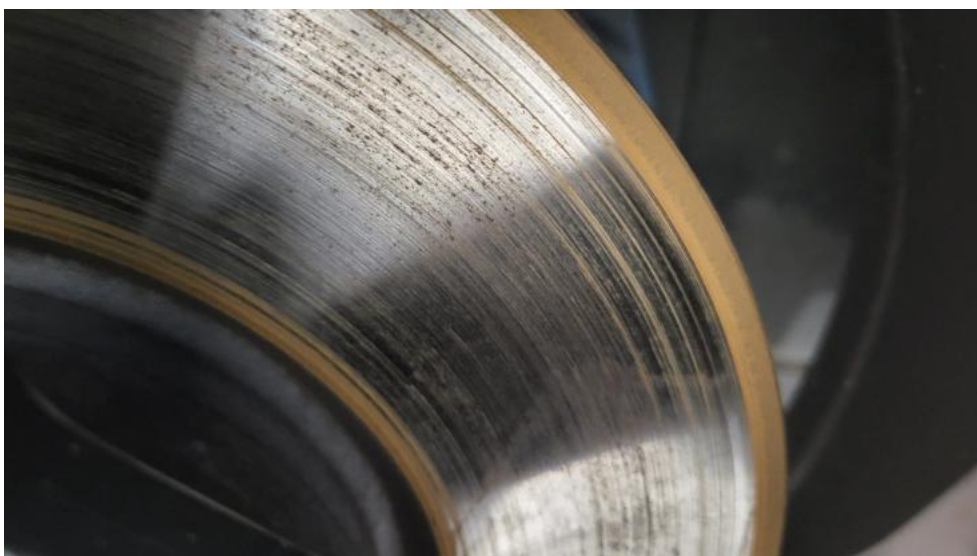


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

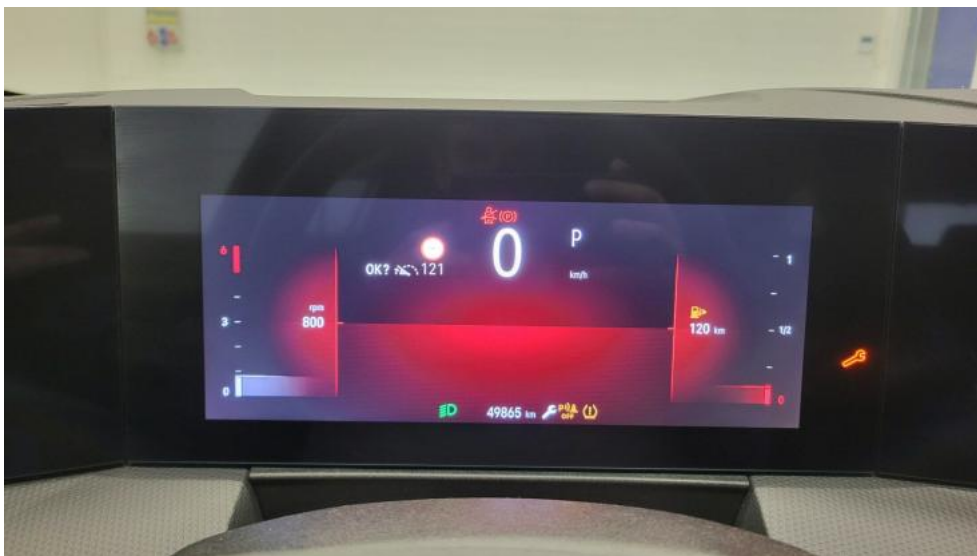


Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg

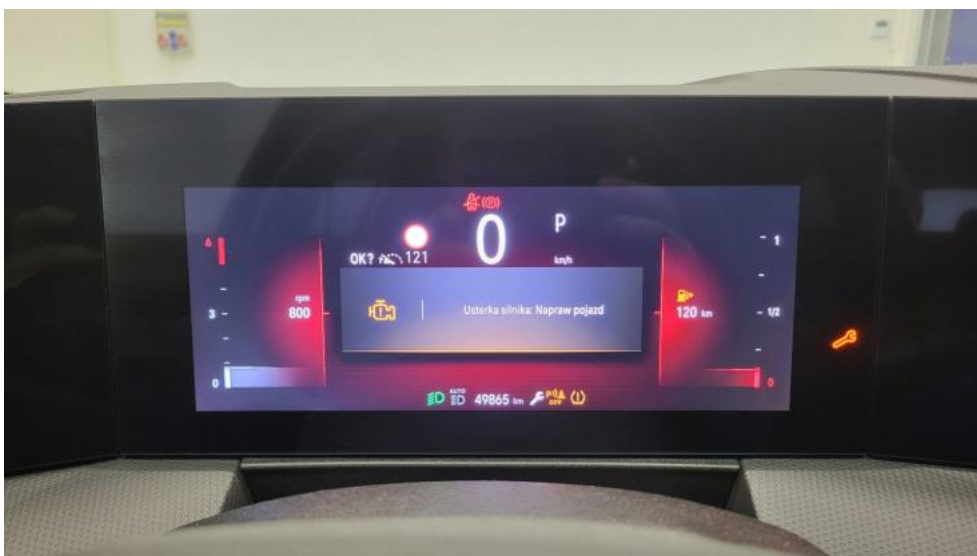


Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

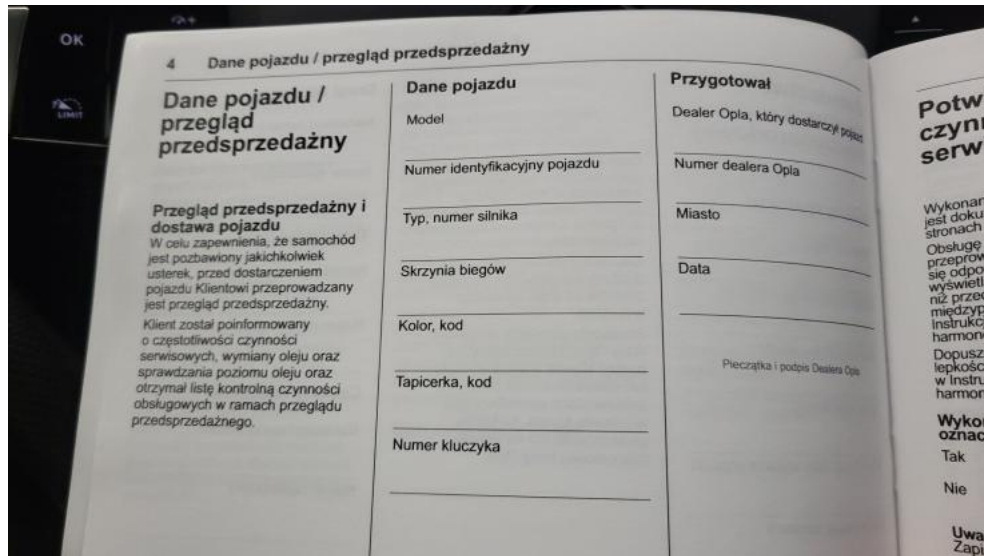


Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



4 Dane pojazdu / przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model _____

Numer identyfikacyjny pojazdu _____

Typ, numer silnika _____

Skrzynia biegów _____

Kolor, kod _____

Tapicerka, kod _____

Numer kluczyka _____

Przygotował

Dealer Opla, który dostarczył pojazd _____

Numer dealera Opla _____

Miasto _____

Data _____

Pieczętka i podpis Dealera Opla _____

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie jest dokonywane na kolejnych stronach Książki serwisowej. Obsługę c przeprowadzają się odpow wysłania nż przed międzypr instrukcji hamono Dopuścić lepkości w instruk hamono

Wykon oznacz


Tak _____

Nie _____

Uwag Zapis _____

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

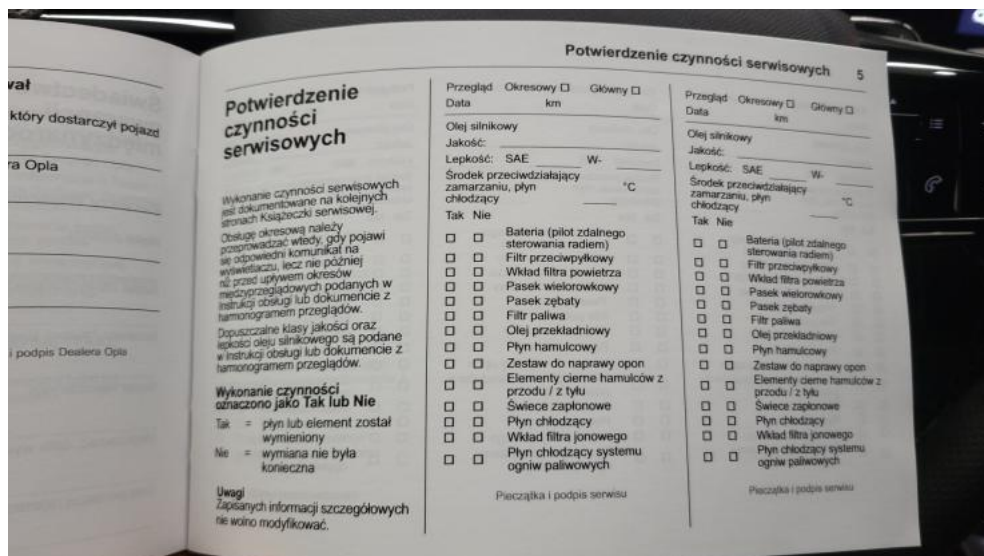

5 Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książki serwisowej. Obsługę okresową należy przeprowadzać wtedy, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w instrukcji obsługi lub dokumentie z harmonogramem przeglądów. Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w instrukcji obsługi lub dokumentie z harmonogramem przeglądów.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Uwagi
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd Data _____ Okresowy ☐ km _____ Główny ☐

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: SAE _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ ☐ Wkład filtra powietrza

☐ ☐ Pasek wielorowkowy

☐ ☐ Pasek zębaty

☐ ☐ Filtr paliwa

☐ ☐ Olej przekładniowy

☐ ☐ Płyn hamulcowy

☐ ☐ Zestaw do naprawy opon

☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ ☐ Świece zapłonowe

☐ ☐ Płyn chłodzący

☐ ☐ Wkład filtra jonowego

☐ ☐ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Pieczętka i podpis serwisu _____

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd Data _____ Okresowy ☐ km _____ Główny ☐

Olej silnikowy

Jakość: _____

Lepkość: SAE _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ ☐ Wkład filtra powietrza

☐ ☐ Pasek wielorowkowy

☐ ☐ Pasek zębaty

☐ ☐ Filtr paliwa

☐ ☐ Olej przekładniowy

☐ ☐ Płyn hamulcowy

☐ ☐ Zestaw do naprawy opon

☐ ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ ☐ Świece zapłonowe

☐ ☐ Płyn chłodzący

☐ ☐ Wkład filtra jonowego

☐ ☐ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Pieczętka i podpis serwisu _____

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dow. Rej. Str. 2



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

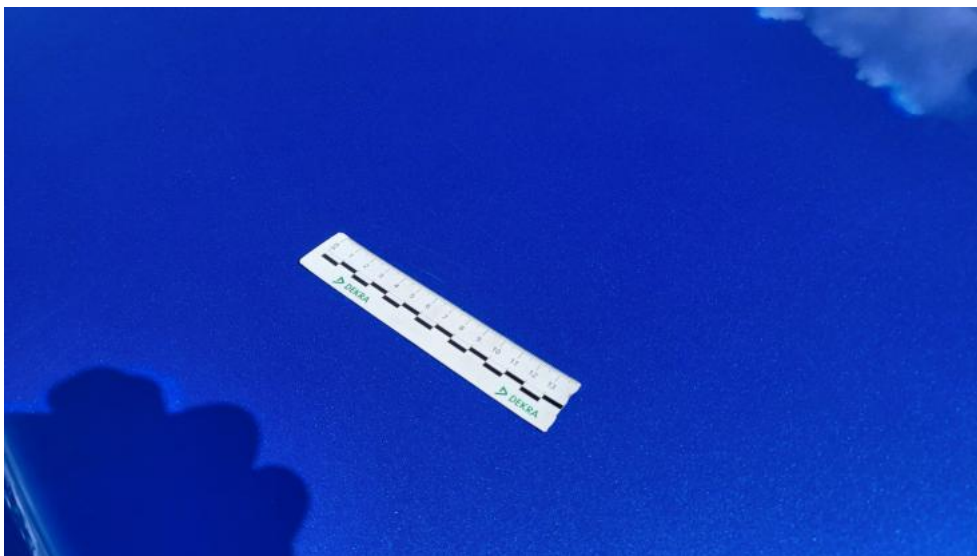


Photo 43.

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Inne 1

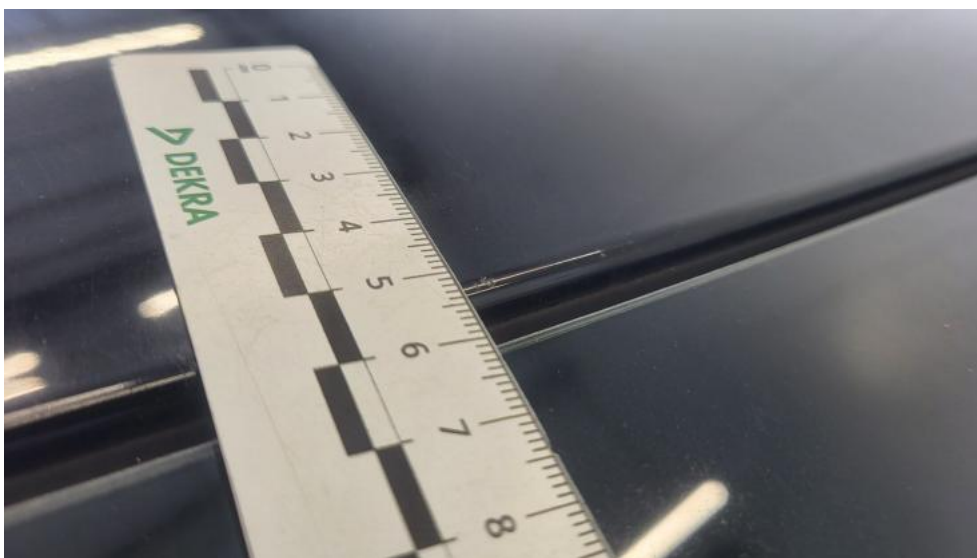


Photo 56.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 72.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1