

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/87502/26/09/17
commission/ damage No. : 26/001424
Date of commission: 17-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0154291
Manufacturer	VOLVO
Model	XC90 19-24
Type / version	XC90 B5 D AWD Core 7os aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	2101
Gross vehicle weight [kg]	2840
Wheelbase 1/2	2984
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	-
Engine capacity [ccm]	1969
Engine Power [hp/kW]	235/173
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WI963RM
VIN / serial number	YV1LFK2VCN1833676
Date of first registration	09-03-2022
Date of next. tech. test	09-03-2027
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	176 696 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
	left	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
back	right	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
	left	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Adaptive Cruise Control
2. Airbag: other
3. Alarm
4. Antilock-Brake-System (ABS)
5. Apteczka samochodowa
6. Armrest (s) front
7. Armrest (s) rear, Storage facilities in general
8. Blind spot warning, Rear Cross Traffic Alert
9. Bluetooth interface
10. Bluetooth interface, CD-player, On board monitor, Radio, USB in
11. Bord climate: other
12. Bord entertainment: other accessories, iPod Interface
13. Cargo net
14. Child lock electric
15. Child seat fixation
16. Comfort suspension
17. Czujnik wilgoci
18. Czujniki zapięcia pasów
19. DAB radio
20. Distance control
21. Distribution of braking force electronically
22. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
23. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming
24. Door mirrors electrically foldable
25. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger
26. Driver knee airbag
27. Dualzone automatic climate control
28. ESP (Electronical Stabilizing Program)
29. Electric tailgate
30. Exterior design: other
31. Exterior design: other
32. Exterior thermometer
33. Extra power outlet
34. Extra power outlet
35. Floor mat
36. Floor mat
37. Hill holder
38. Interior lights: other accessories
39. Interior: other
40. Interior: other
41. Internet access
42. Keyless go
43. LED front dim light
44. Lane control assistant
45. Lane control assistant
54. On board monitor
55. Other
56. Other
57. Other
58. Other
59. Other
60. Other
61. Other
62. Other
63. Other
64. Other
65. Park Distance Control front
66. Park Distance Control rear
67. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył
68. Podsufitka standardowa
69. Podłokietnik z uchwytem na kubek i schowkiem po lewej/prawej stronie w trzecim rzędzie
70. Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie
71. Power assisted brakes
72. Power assisted brakes
73. Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
74. Rain sensor
75. Rear bench foldable in two separate parts
76. Rear headrests electrically adjustable
77. Rear view camera
78. Remote controlled central locking
79. Roof railing
80. Seatbelts vertically adjustable front, Seatbelts vertically adjustable rear
81. Seats: other
82. Seats: other
83. Selectable driveline characteristics
84. Siedzenia tylne drugiego rzędu, mechanicznie składane
85. Start/Stop system
86. Steering wheel with radio operation
87. Storage facilities in general
88. System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS)
89. Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła
90. Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni
91. Tarcze hamulcowe przednie 18 cali
92. Tarcze hamulcowe tylne 18 cali, wzmocnione
93. Traction control
94. Traffic sign recognition
95. Trzecie światło STOP
96. Trójkąt ostrzegawczy
97. Tyre pressure control (RDC)
98. Uchwyty na bilety parkingowe

- | | |
|---|---|
| 46. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 99. Uni-Lackierung |
| 47. Light Alloy wheels 19" | 100. Vehicle immobilizer |
| 48. Luggage compartment cover | 101. Whiplash-protection-system |
| 49. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 102. Wireless device charging |
| 50. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 103. Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami |
| 51. Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa | 104. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 52. Navigation system | 105. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 53. On board computer | 106. {System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)} |

Dealer's equipment (selected items)

1. Windscreen heating -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Stan dbałości o pojazd -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-09-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Document issued electronically valid without signature.

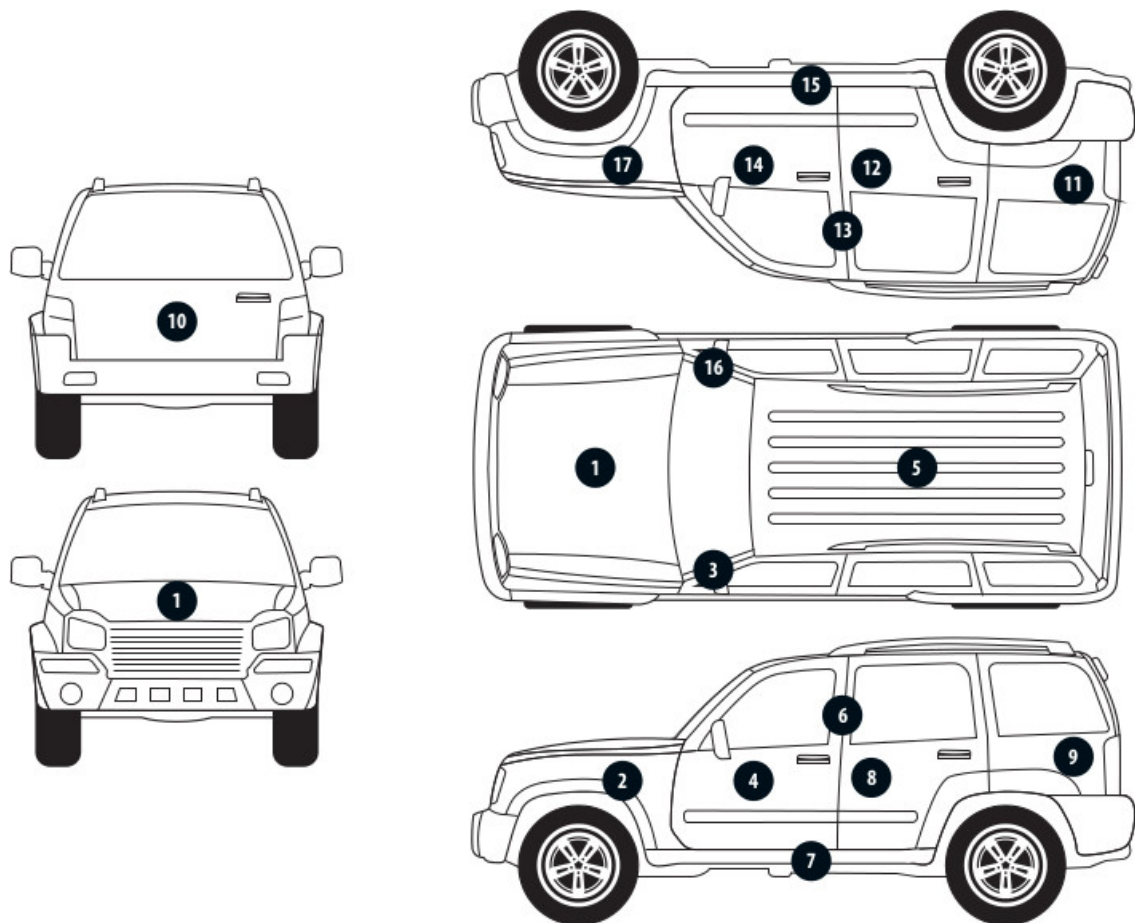Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Czas na przegląd 0 dni. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

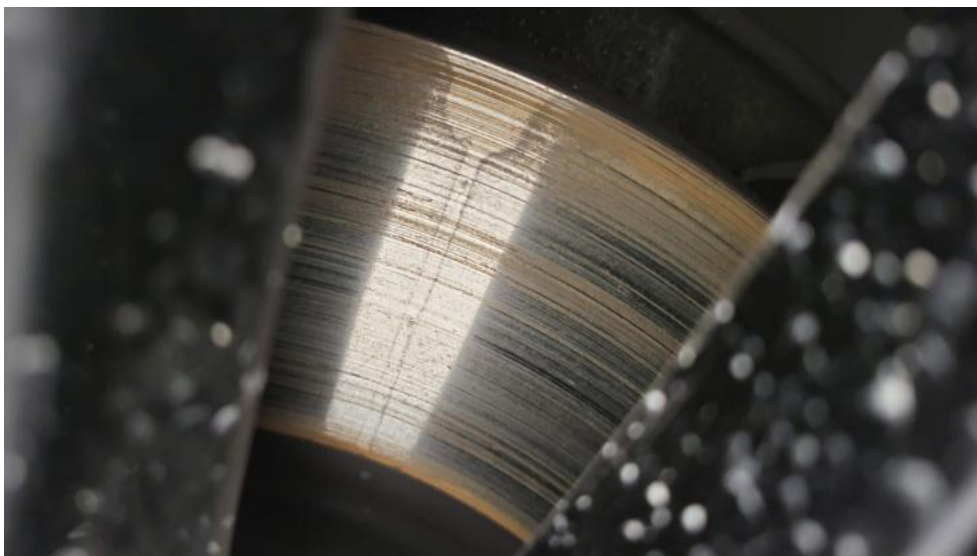


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

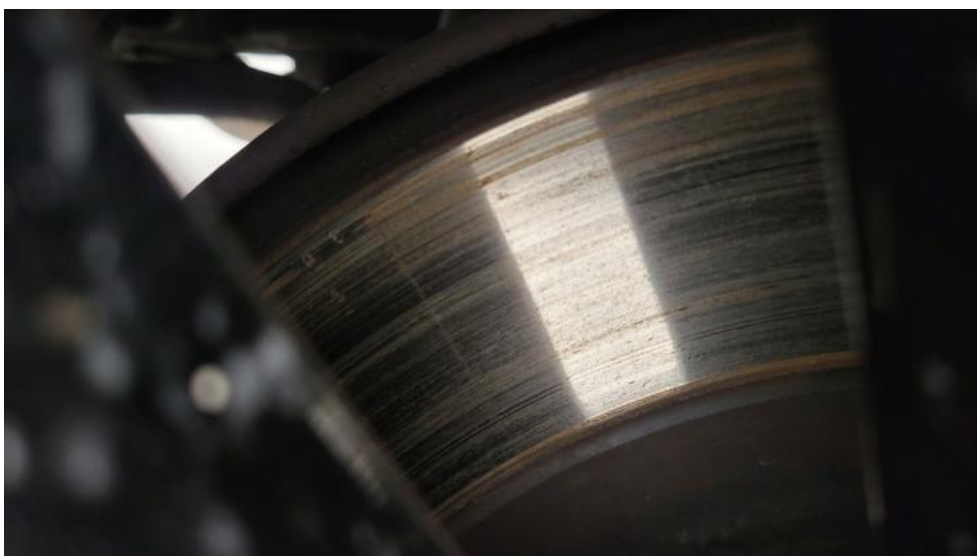


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

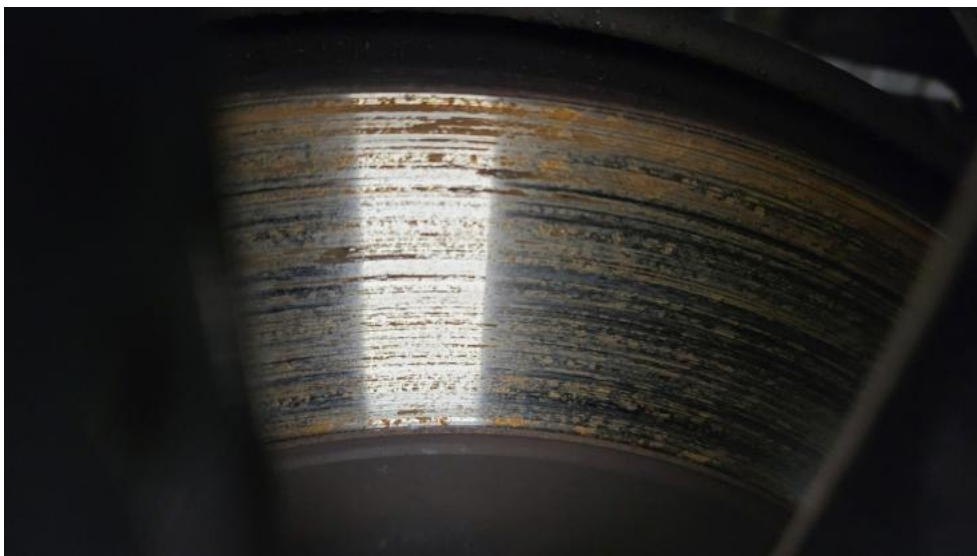


Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

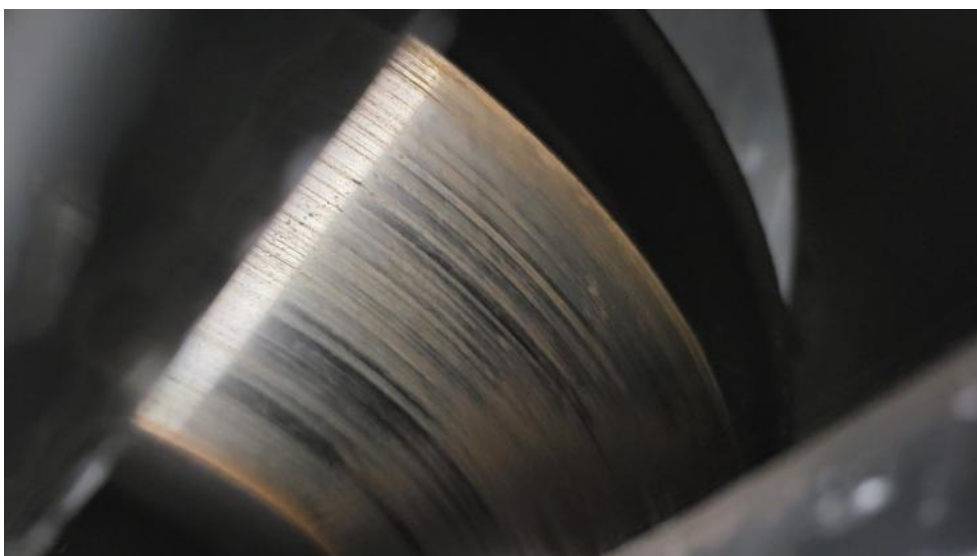


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

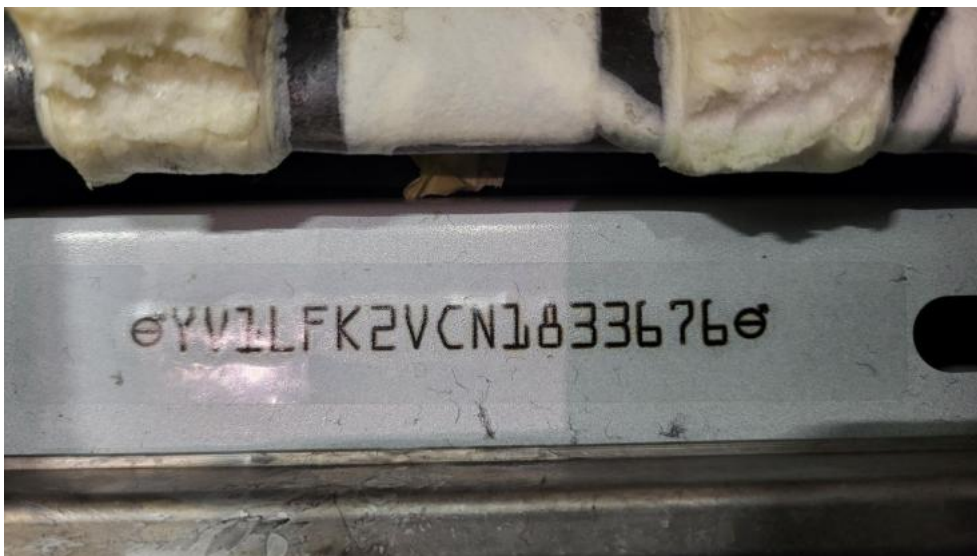


Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

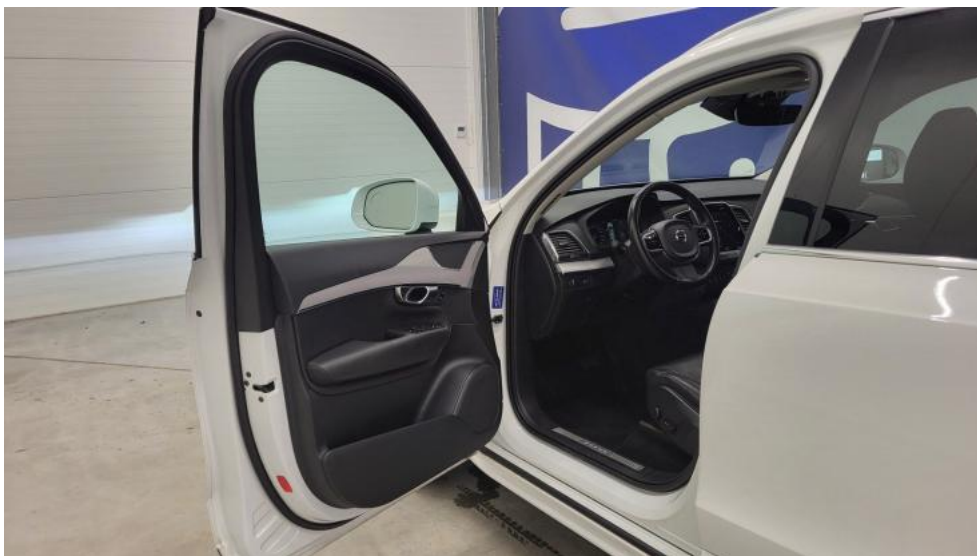


Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa

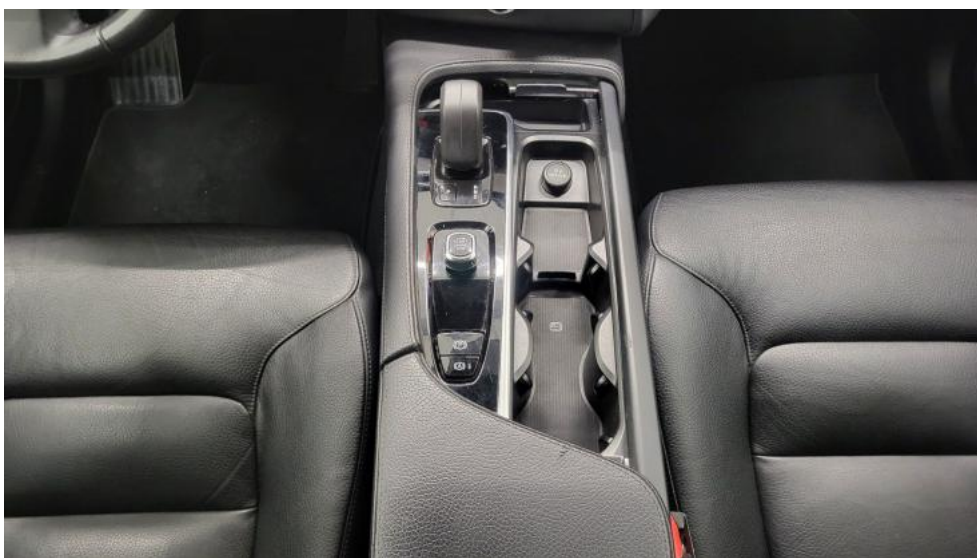


Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 36.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

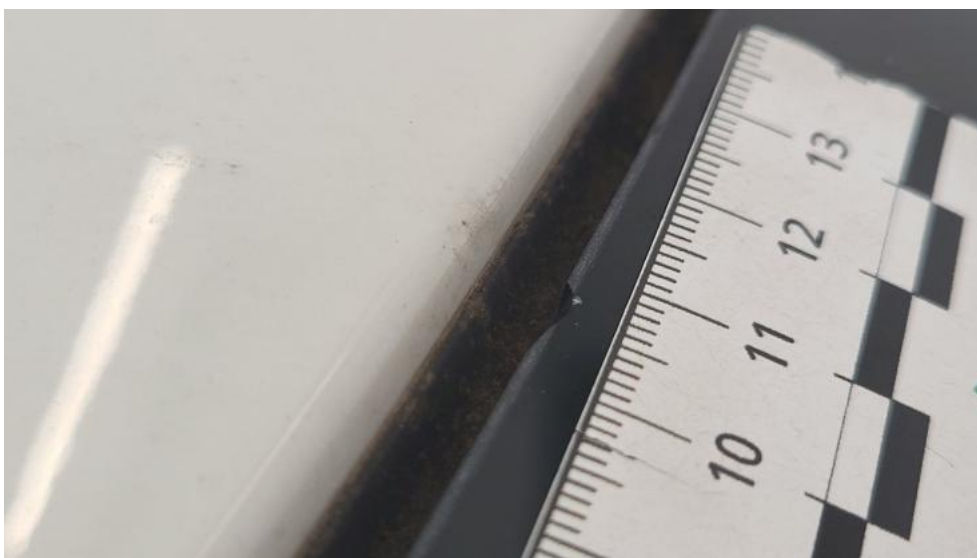


Photo 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

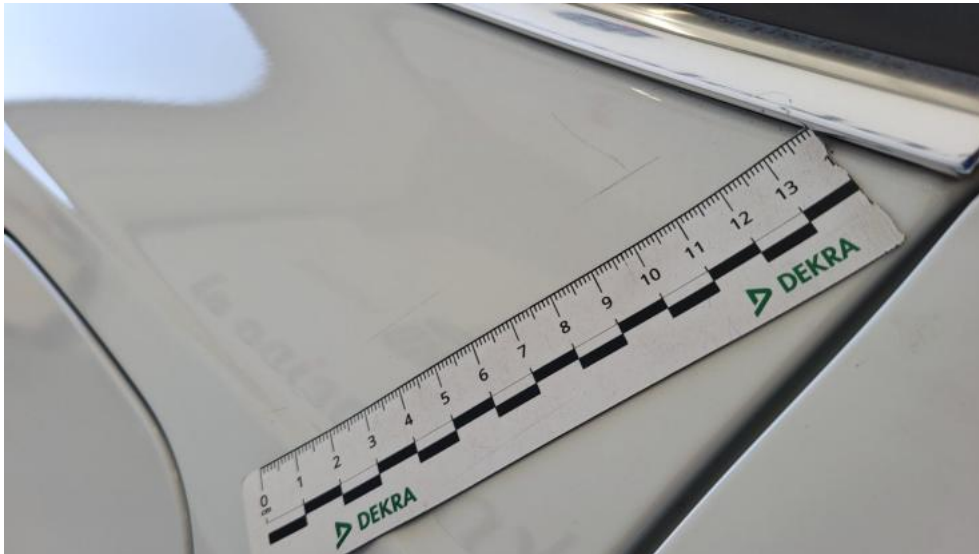


Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Lampa zespolona tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

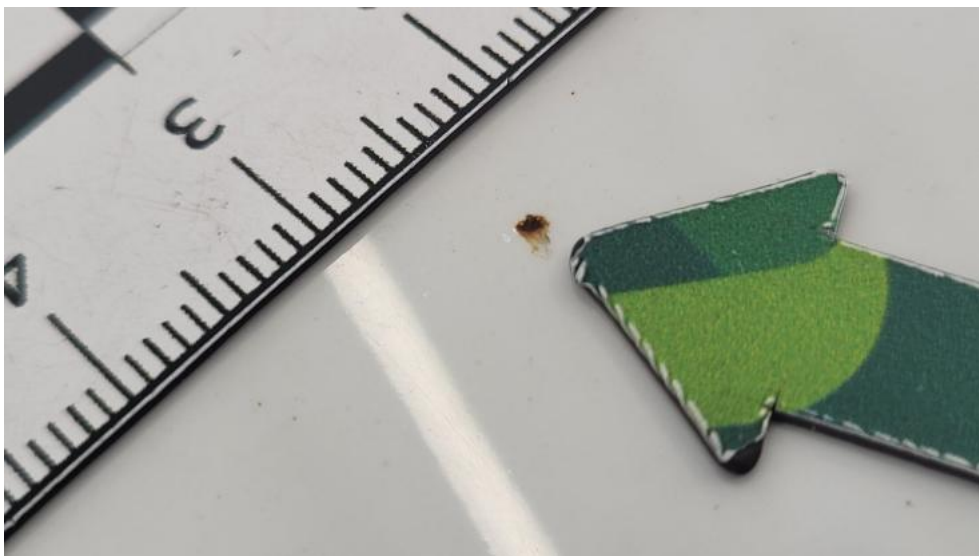


Photo 66.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

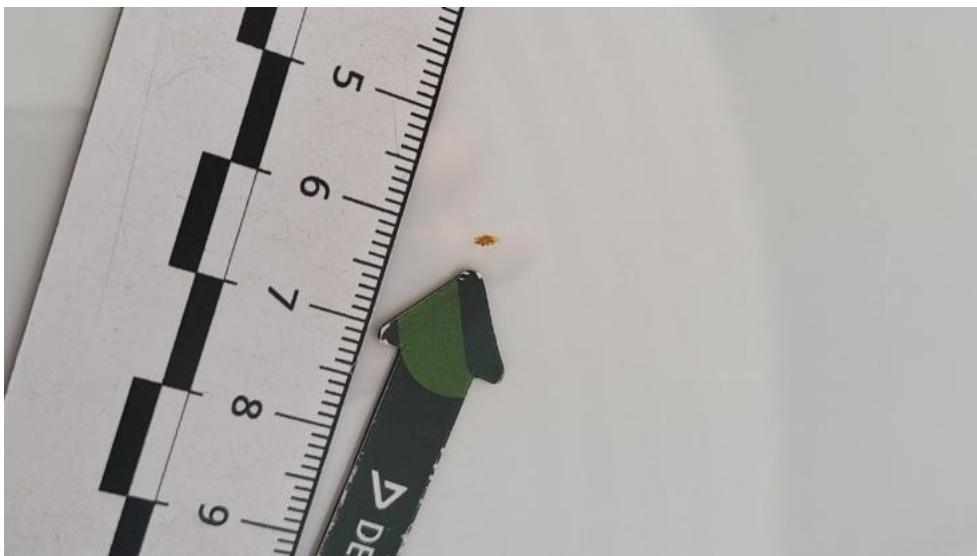


Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Photo 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 76.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 86.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Photo 90.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

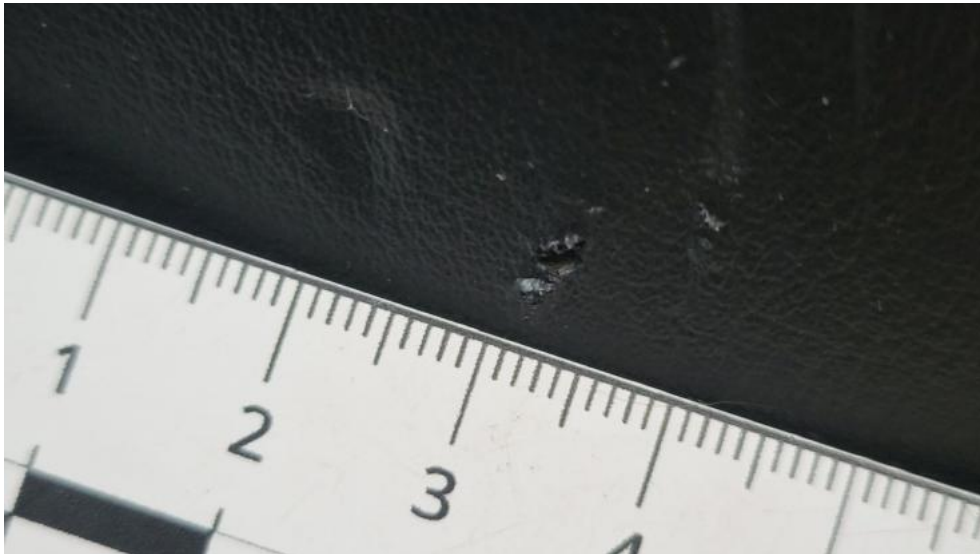


Photo 91.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 92.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 96.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Podsufitka - Inne 1



Photo 98.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1



Photo 100.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 102.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2