

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/74678/25/10/01
commission/ damage No. : 20/024475
Date of commission: 01-10-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0134910
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	AMG GT 18-21
Type / version	Mercedes AMG GT 43 4-Matic+
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/4
Curb weight [kg]	2065
Gross vehicle weight [kg]	2550
Wheelbase 1/2	2951
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2999
Engine Power [hp/kW]	367/270
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU0648P
VIN / serial number	WDD2906591A015680
Date of first registration	08-01-2020
Date of next. tech. test	19-04-2025
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	197 340 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
	left	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
back	right	PIRELLI, P ZERO	295/35 20 105Y	3,0 mm
	left	PIRELLI, P ZERO	295/35 20 105Y	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 22. Light Alloy wheels 19" |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 23. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 3. Automated High-beam assist | 24. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 4. Automatic climate control | 25. Mobile Tire System |
| 5. Bluetooth interface, CD-player, DVD-player, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone | 26. Multi functional steering wheel, Steering wheel heated |
| 6. Bord communication: other, iPod Interface | 27. Other |
| 7. Bord communication: other, iPod Interface | 28. Other |
| 8. Bord communication: other, iPod Interface | 29. Other |
| 9. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 30. Other |
| 10. Door mirrors electrically foldable | 31. Other |
| 11. Driver knee airbag | 32. Other |
| 12. Electric tailgate | 33. Other |
| 13. Exterior design: other | 34. Other |
| 14. Extra power outlet | 35. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 15. Floor mat | 36. Rear view camera |
| 16. Heated seat driver, Heated seat passenger | 37. Selectable driveline characteristics |
| 17. Interior decoration: other | 38. Sport suspension |
| 18. Interior decoration: other | 39. Storage facilities in general |
| 19. Interior lights: other accessories | 40. Tyre pressure control (RDC) |
| 20. Interior: other | 41. Uni-Lackierung |
| 21. Leather steering wheel, Sports steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Distance control, Power steering, Steering: other | | - |
| DISTRONIC PLUS z Cross-Traffic Assist | | |
| System DISTRONIC - asystent odległości | | |
| 2. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | | - |
| 3. Electric tailgate, Keyless go | | - |
| System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | | |
| HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika | | |
| 4. Exterior design: other, Heat reflecting windows, Tinted rear windows | | - |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | | |
| 5. Exterior design: other, Rear spoiler, Tinted rear windows | | - |
| 6. Glass sunroof fixed | | - |
| 7. Interior: other | | - |
| System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów | | |
| 8. Light Alloy wheels 20" | | - |
| 9. Other | | - |
| 10. Other | | - |
| 11. Rear view camera | | - |
| 12. Seats: other | | - |
| 13. Soundsystem | | - |
| 14. Sunblind rear side door manual | | - |
| 15. Ventilated front seat | | - |
| 16. Wood finish | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination -

Earlier repairs -

Uszkodzenia, stan weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 300
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	150 - 2000
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	150 - 1000

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Braki półki bagażnika. Informacja sprawdzić okładziny hamulcowe. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Brak możliwości otworzenia pokrywy silnika. Uszkodzona tabliczka znamionowa wycena hipotetyczna do momentu uzupełnienia tabliczki.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa

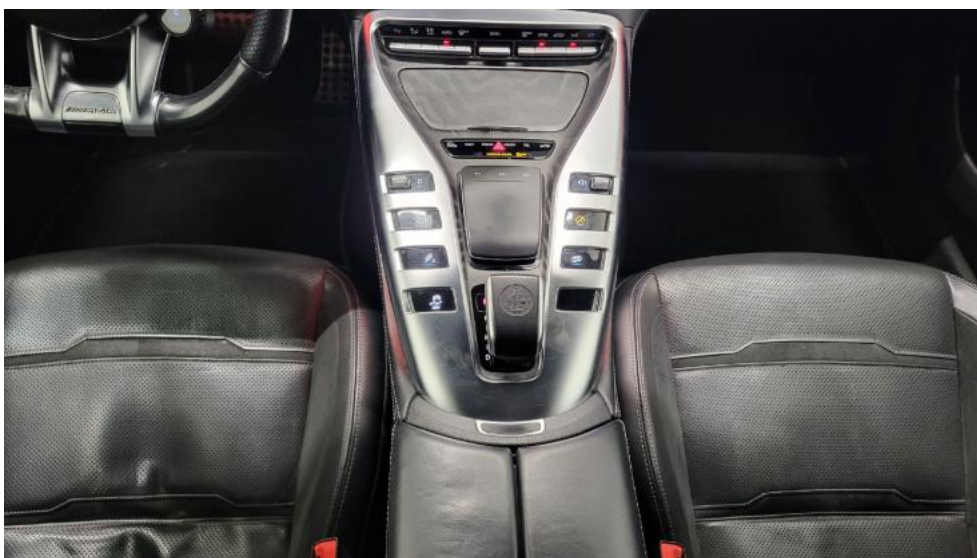


Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

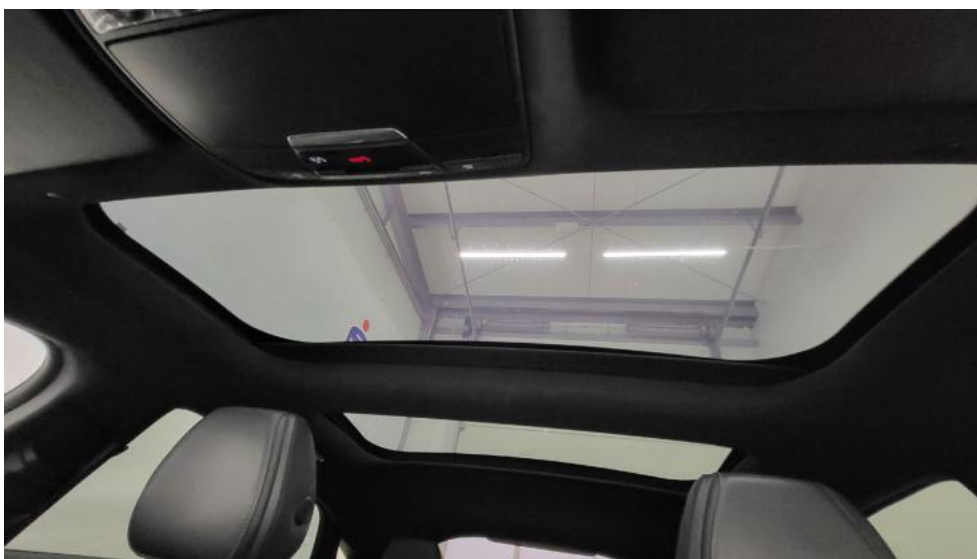


Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

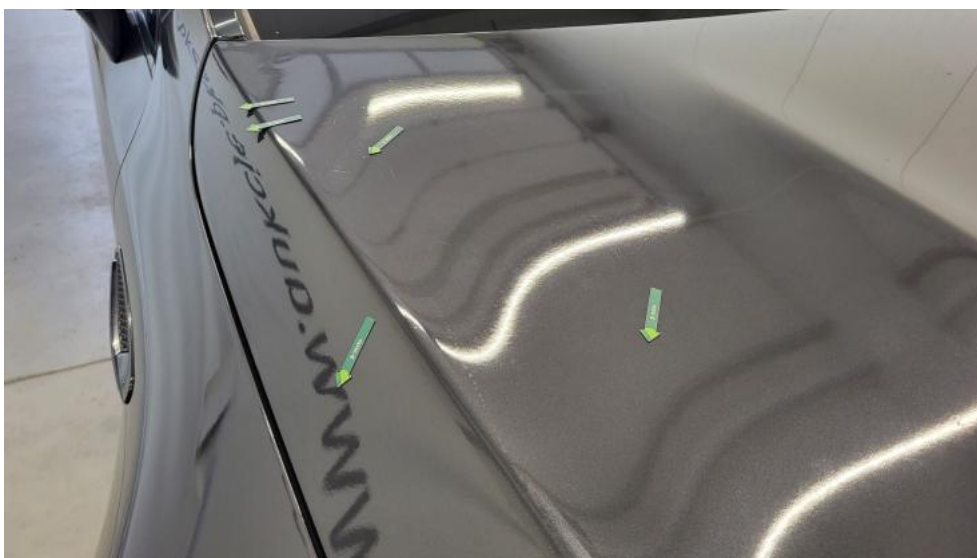


Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Stupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Stupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 68.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Lampa zespolona tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

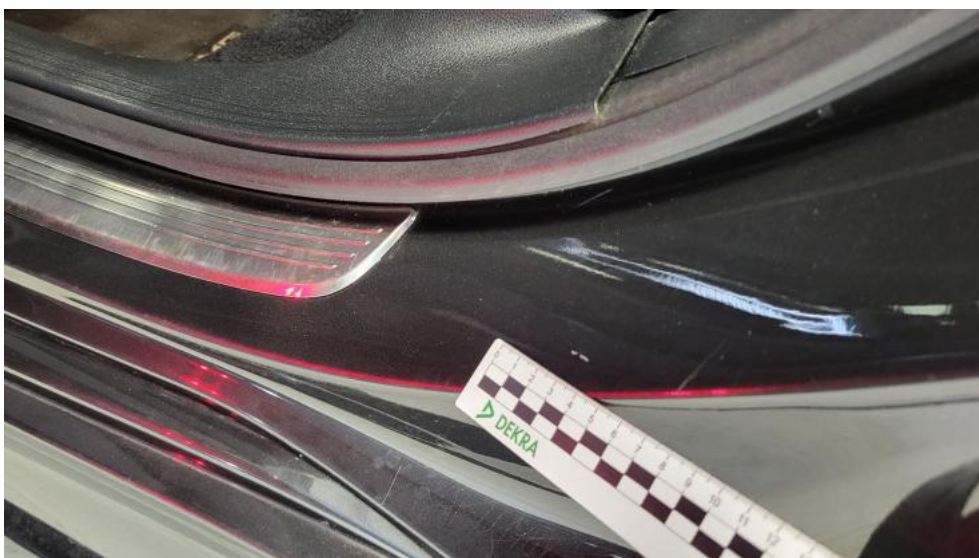


Photo 76.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

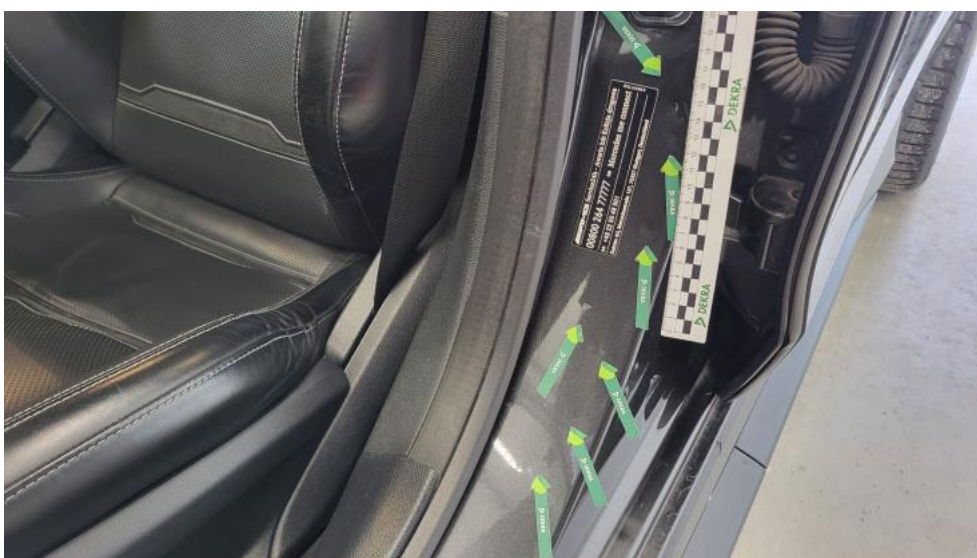


Photo 78.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 84.
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 86.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 88.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1