

Nr zlecenia: 52/07/04/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/04/07

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF1MA000663670530
Marka:	RENAULT	Nr rejestracyjny:	NO204AR
Model pojazdu:	Master FWD dCi MR 14 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	031-08892
Wersja:	L3H2 Business	Rok produkcji:	2020
Wskaźnik drogowości	263828 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/08/10, (w Polsce: 2023/06/15)		
Data ważności badania technicznego	2025/08/10		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkowita / Ładowność	3500 kg / 1485 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4332 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	11	System wspomagania ruszania pod górę
4	Fotel pasażera podwójny	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Tapicerka "Kaleido"

6	Koło zapasowe	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Listwy boczne ochronne	15	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	16	Zbiornik paliwa 80l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki cofania
- Klimatyzacja
- Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radioodtwarzacz MP3
- +System nawigacji satelitarnej
- Ścianka działowa wysoka bez okna
- Wyłożenie ścian bocznych płytą do pełnej wysokości

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*WM MYKI 225/65 R16 112/110 WINTER MASTER	4,5
Przednie prawe:	*WM MYKI 225/65 R16 112/110 WINTER MASTER	5,5
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/65 R16 112/110 BLIZZAK	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/65 R16 112/110 BLIZZAK	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w

aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
8	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
11	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Drzwi L - wyrwane z mocowań oświetlenie tablicy, Drzwi P - brak nakładki na zamek, wyrobiona wkładka zamka	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-170 μm	
2	Błotnik przedni	L	140-170 μm	
3	Drzwi przednie	L	140-170 μm	
4	Poszycie boku	L	140-170 μm	
5	Błotnik tylny	L	140-170 μm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		140-170 μm	
7	Błotnik przedni	P	200-300 μm	
8	Próg	P	400-700 μm	
9	Drzwi przednie	P	200-300 μm	
10	Drzwi tylne	P	200-300 μm	
11	Błotnik tylny	P	200-300 μm	
12	Drzwi tyłu nadwozia		140-170 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zadrapania		
2	Listwa ochronna ściany bocznej	P	Brak części środkowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Przepalone miejscowo poszycie, zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wyłożenie drzwi tylnych	P	Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Stwierdzono zabrudzenie olejem silnika w części lewej. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka silnika,
- sprawdź zużycie hamulców,
- uzupełnij AdBlue - zostało 828 km do unieruchomienia,
- sprawdź poduszkę powietrzną,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Import indywidualny

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

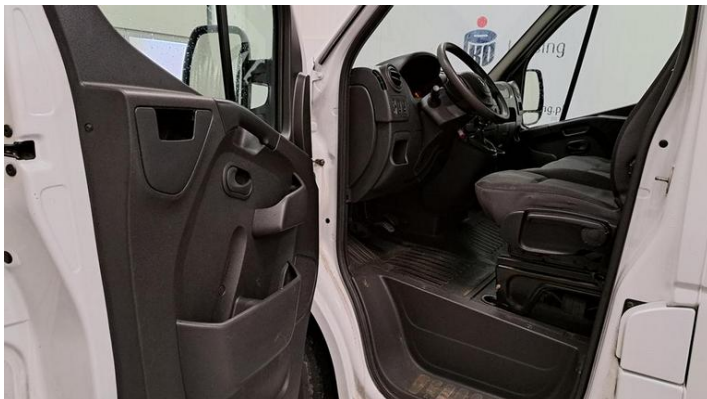

Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

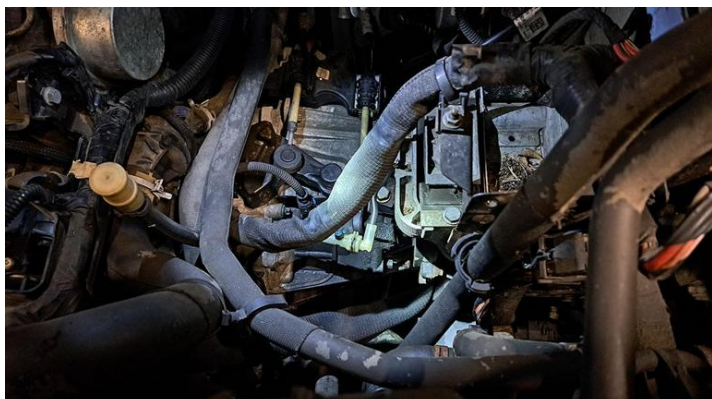

Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19

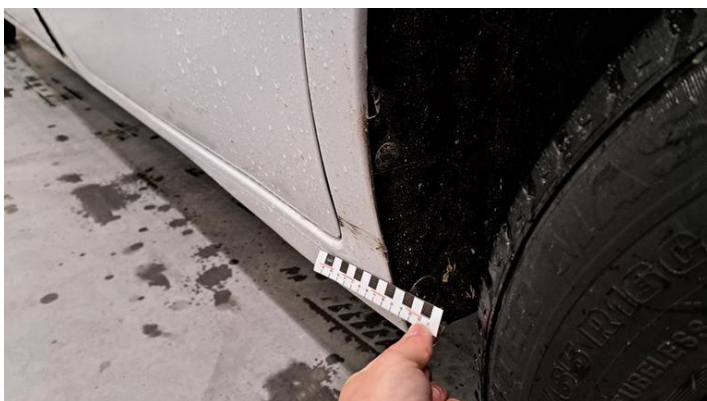

Fot. nr 20

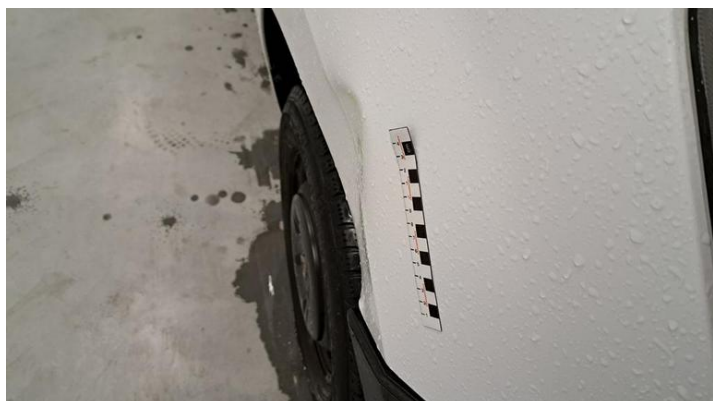


Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

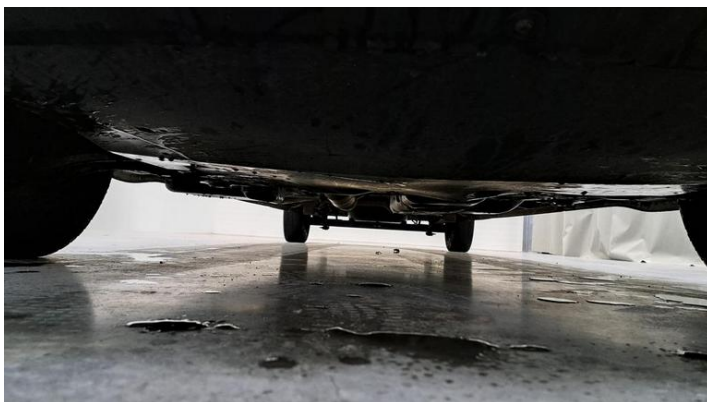

Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

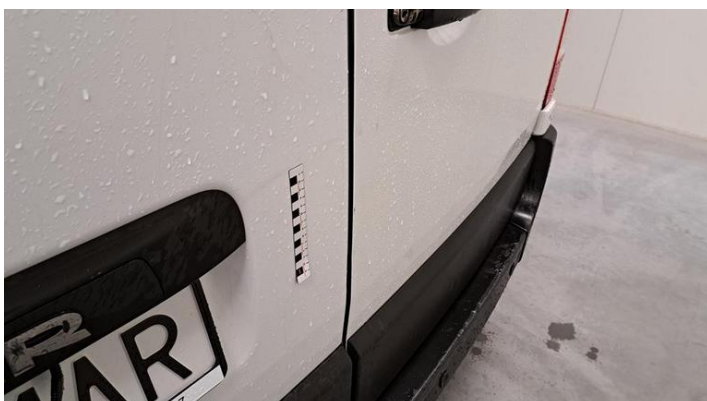

Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43

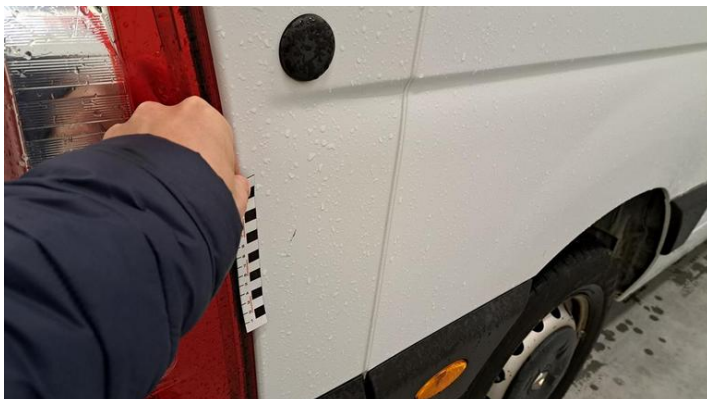

Fot. nr 44

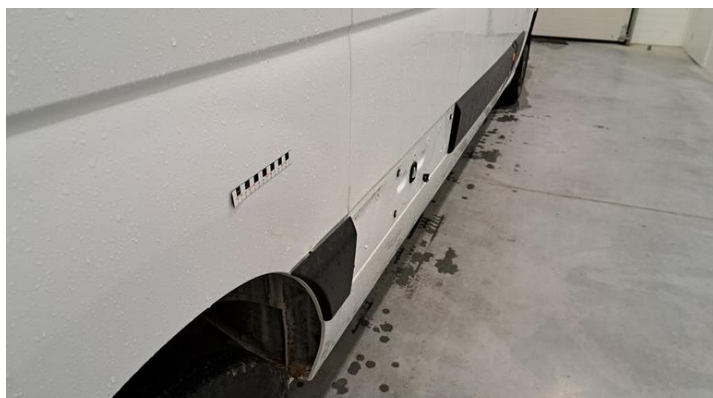


Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47

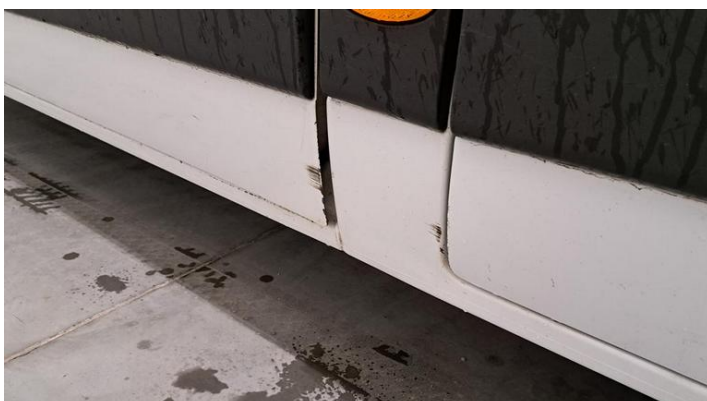


Fot. nr 48



Fot. nr 49

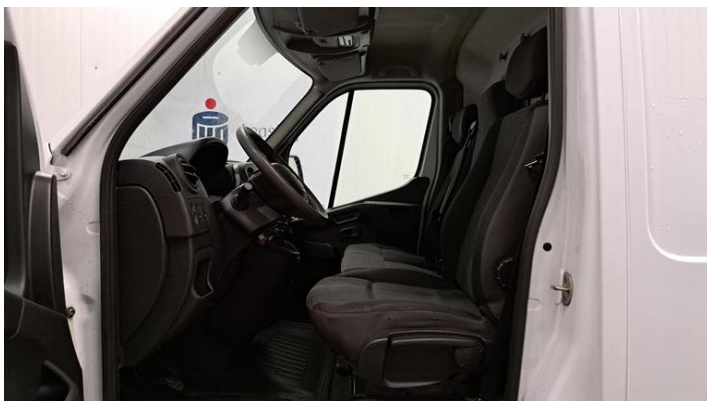

Fot. nr 50

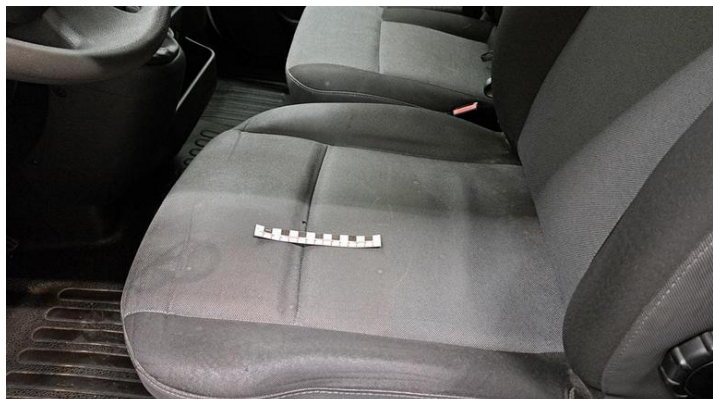

Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

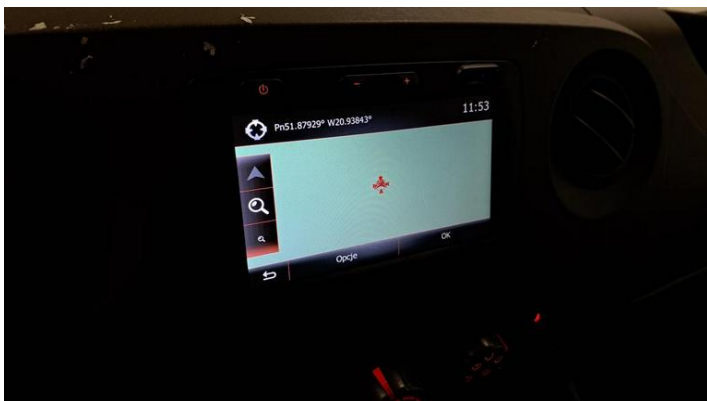

Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

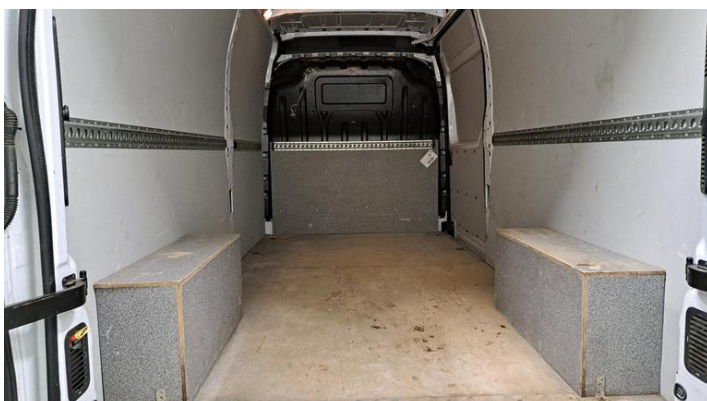

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu