

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/58015/25/08/06
commission/ damage No. : 21/052660
Date of commission: 06-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0147674
Manufacturer	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Type / version	X5 xDrive40i mHEV sport-aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2100
Gross vehicle weight [kg]	2840
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	2998
Engine Power [hp/kW]	333/245
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU0604N
VIN / serial number	WBACR610609J16526
Date of first registration	03-11-2021
Date of next. tech. test	03-11-2026
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	195 735 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, PZERO	275/40 21 107Y	3,5 mm
	left	PIRELLI, PZERO	275/40 21 107Y	3,5 mm
back	right	PIRELLI, PZERO	315/35 21 111Y	2,0 mm
	left	PIRELLI, PZERO	315/35 21 111Y	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Active speed sign recognition, Collision Warning System, Distance control, Lane control assistant | 35. Interior decoration: other |
| 2. Airbag: other | 36. Interior lights: other accessories |
| 3. Alarm | 37. LED front dim light, LED rear lights |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay | 38. Leather steering wheel |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 39. Light Alloy wheels 18" |
| 6. Armrest (s) front, Armrest (s) rear | 40. Luggage: other |
| 7. Artificial leather upholstery | 41. Mirror: others |
| 8. Automatic Emergency Call | 42. Mobile Tire System |
| 9. Automatic Emergency Call | 43. Multi functional steering wheel |
| 10. Automatic climate control | 44. Other |
| 11. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 45. Other |
| 12. Bluetooth interface, Navigation system, On board monitor, Radio, Touchscreen monitor | 46. Other |
| 13. Bord entertainment: other accessories | 47. Other |
| 14. Bord entertainment: other accessories | 48. Other |
| 15. Child lock manually | 49. Other |
| 16. Child seat fixation | 50. Other |
| 17. Cruise control, Distance control | 51. Other |
| 18. DAB radio | 52. Park Assistant |
| 19. Driver airbag, Passenger airbag | 53. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 20. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 54. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 21. Driver-information-system | 55. Rear view camera |
| 22. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 56. Remote controlled central locking |
| 23. Electric parking brake | 57. Roof railing |
| 24. Electric tailgate | 58. Selectable driveline characteristics |
| 25. Exterior design: other | 59. Servotronic |
| 26. Exterior design: other | 60. Side airbag driver and passenger |
| 27. Exterior design: other | 61. Soundsystem |
| 28. Extra power outlet, USB in | 62. Sport seats front |
| 29. Floor mat | 63. Sports steering wheel |
| 30. Follow me home | 64. Start/Stop system |
| 31. Follow me home | 65. Steering wheel electrically adjustable |
| 32. Head airbags front, Head airbags rear | 66. Uni-Lackierung |
| 33. Headlamp wash nozzle heated | 67. Wheel bolt locks |
| 34. Hill descent control | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Aerodynamics package, Exterior design: other | - |
| 2. Armrest (s) front, Heated seat driver, Heated seat passenger, Steering wheel heated | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Podłokietniki przednie ogrzewane | |
| Kierownica ogrzewana | |
| 3. Automated High-beam assist | - |
| 4. Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 5. Exterior design: other | - |
| 6. Interior: other | - |
| 7. Light Alloy wheels over 21", Runflat tyres | - |
| 8. Metallic paint | - |
| 9. Other | - |
| 10. Roof railing | - |
| 11. Sports steering wheel | - |
| 12. Steering: other | - |

13. Tinted rear windows -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -


Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

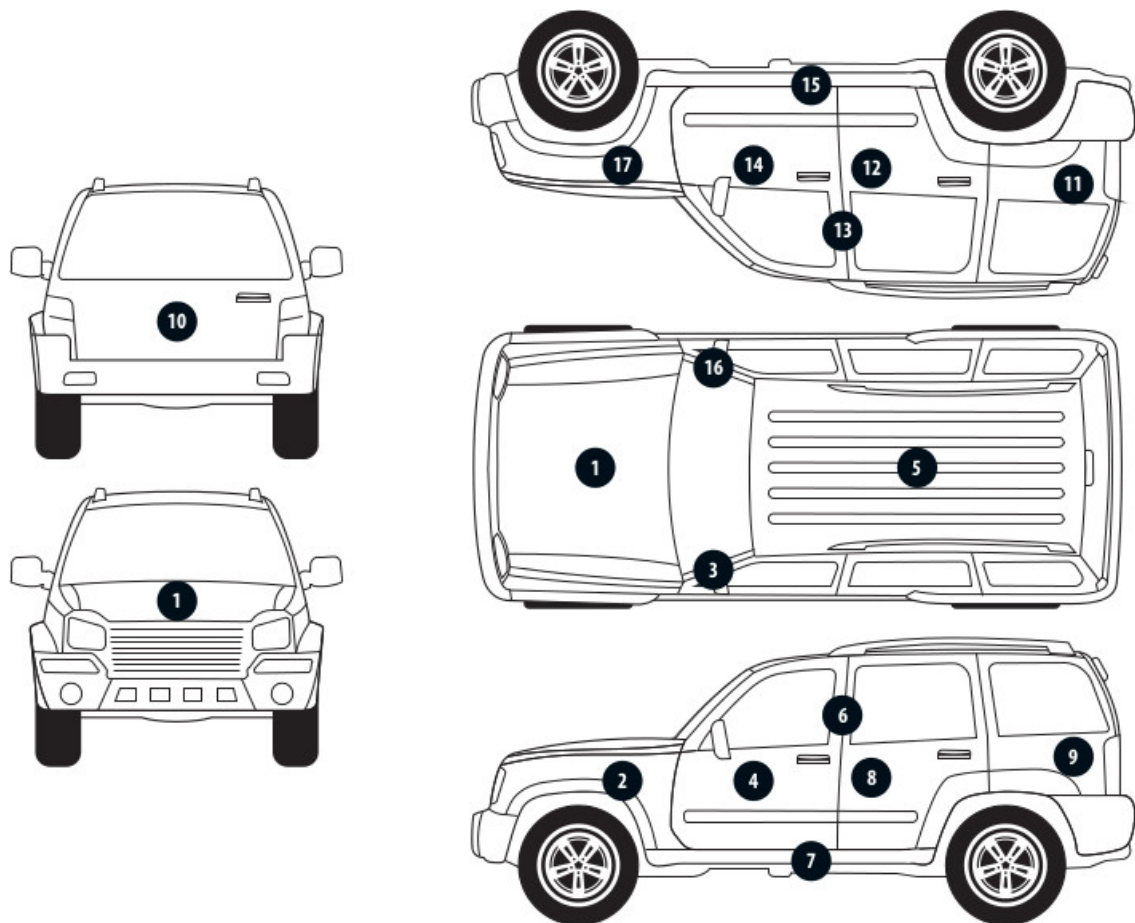Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

- elektroniczna,

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

- fabryczne,

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Cztery koła w bagażniku MICHELIN pilot alpin 5 SUV zp 275/45 R20 110V 4x3.0mm zimowe. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

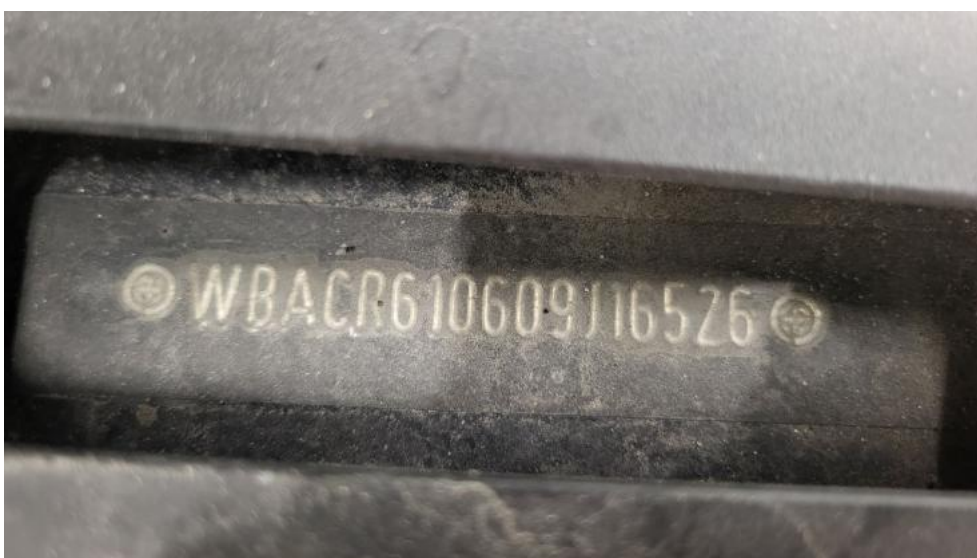


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

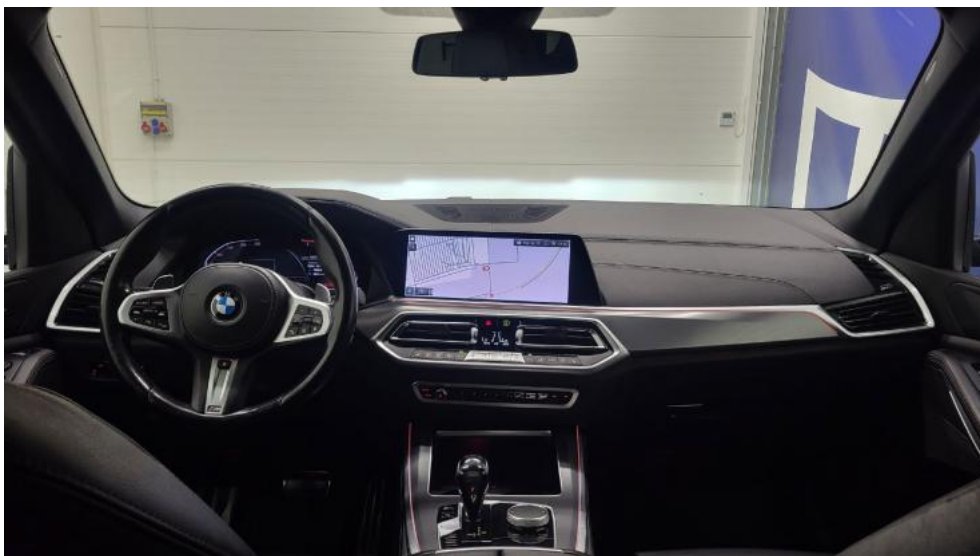


Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

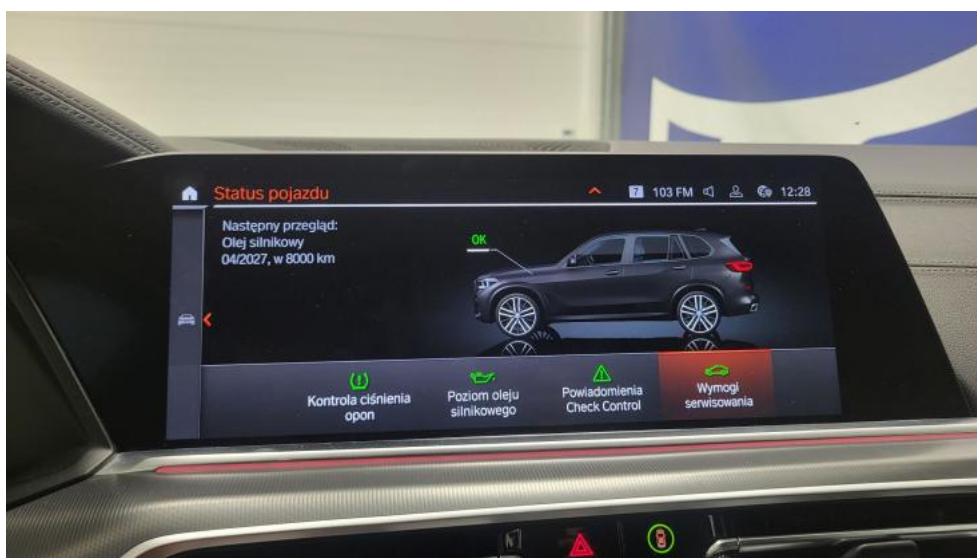


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

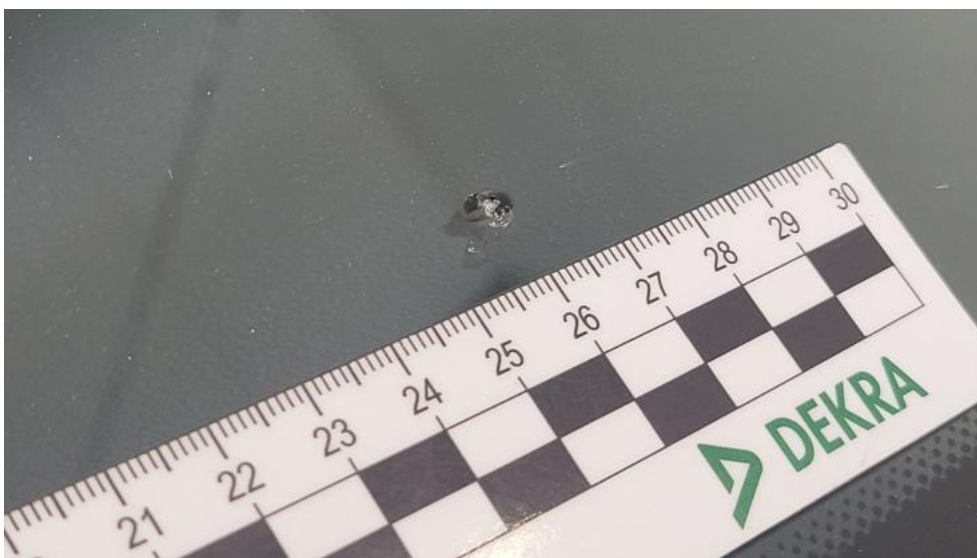


Photo 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Słupki środkowy P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

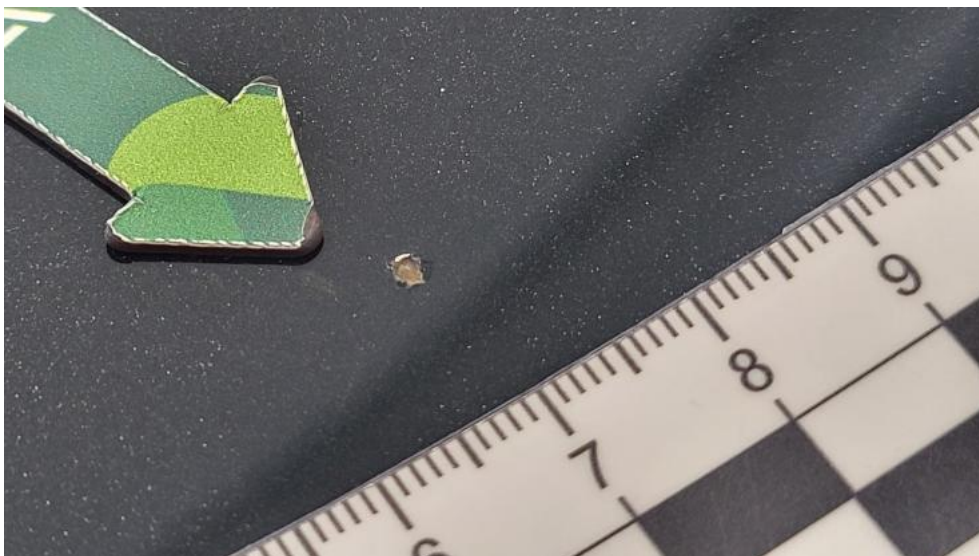


Photo 62.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 70.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Photo 78.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 80.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1