

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84289/26/09/08
Nr zlecenia/szkody: DW/WA/2009/001/D
Data zlecenia: 08-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135004
Producent	BMW
Model	Seria 3 Gran Turismo [F34] 16-20
Typ/wersja	320i GPF xDrive aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1675
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2245
Rozstaw osi 1/2	2920
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	BI142EV
VIN	WBA8X51070CF51065
Data 1. rejestracji	03-02-2021
Data nast. bad. techn.	16-01-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	121 578 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 18 95W	4,0 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 18 95W	4,5 mm
tylna	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 18 95W	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 18 95W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 25. Podłokietnik tylny |
| 2. Aktywny tylny spoiler | 26. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 3. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika | 27. Polska wersja językowa |
| 4. Czujnik deszczu | 28. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 5. Dynamiczne światła stop | 29. Radio BMW Professional z 6,5 calowym wyświetlaczem, 6 głośników, kontroler iDrive |
| 6. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 30. Reflektory przednie diodowe (LED) |
| 7. Dywaniki welurowe | 31. Servotronic |
| 8. Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych | 32. System Auto Start Stop |
| 9. Felgi aluminiowe 17 Star Spoke 394 z ogumieniem | 33. System alarmowy sterowany pilotem |
| 10. Funkcja Follow-Me-Home | 34. Szyby atermiczne |
| 11. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 35. Tapicerka tkaninowa Move |
| 12. Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40 | 36. TeleServices |
| 13. Kierownica skórzana | 37. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 14. Kierownica wielofunkcyjna | 38. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC |
| 15. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową | 39. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop) |
| 16. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 40. Usługi ConnectedDrive |
| 17. Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe | 41. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 18. Lakier niemetalizowany | 42. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne |
| 19. Lampy tylne w technologii diodowej LED | 43. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 20. Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat | 44. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB |
| 21. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 45. Zestaw naprawczy do opon |
| 22. Obrazowania szyb - czarne | 46. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 23. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne | 47. Światła przeciwmgielne w technologii LED |
| 24. Podłokietnik przedni | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent świateł drogowych | - |
| 2. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | - |
| 3. Dodatkowe oświetlenie | - |
| 4. Dodatkowe schowki | - |
| 5. Fotele przednie sportowe | - |
| 6. Kierownica sportowa typu M | - |
| 7. Listwy ozdobne aluminium z delikatnym szlifem podłużnym z czarną błyszczącą listwą akcentową | - |
| 8. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | - |
| 9. Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk | - |
| 10. Ogrzewanie przednich foteli | - |
| 11. Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) | - |
| 12. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | - |
| 13. Przygotowanie do Apple CarPlay | - |
| 14. Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelach przednich | - |
| 15. Rezygnacja z emblematu modelu | - |
| 16. System nawigacji satelitarnej Business | - |
| 17. Tapicerka tkaninowa Corner | - |

18. Tempomat z funkcją hamowania -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

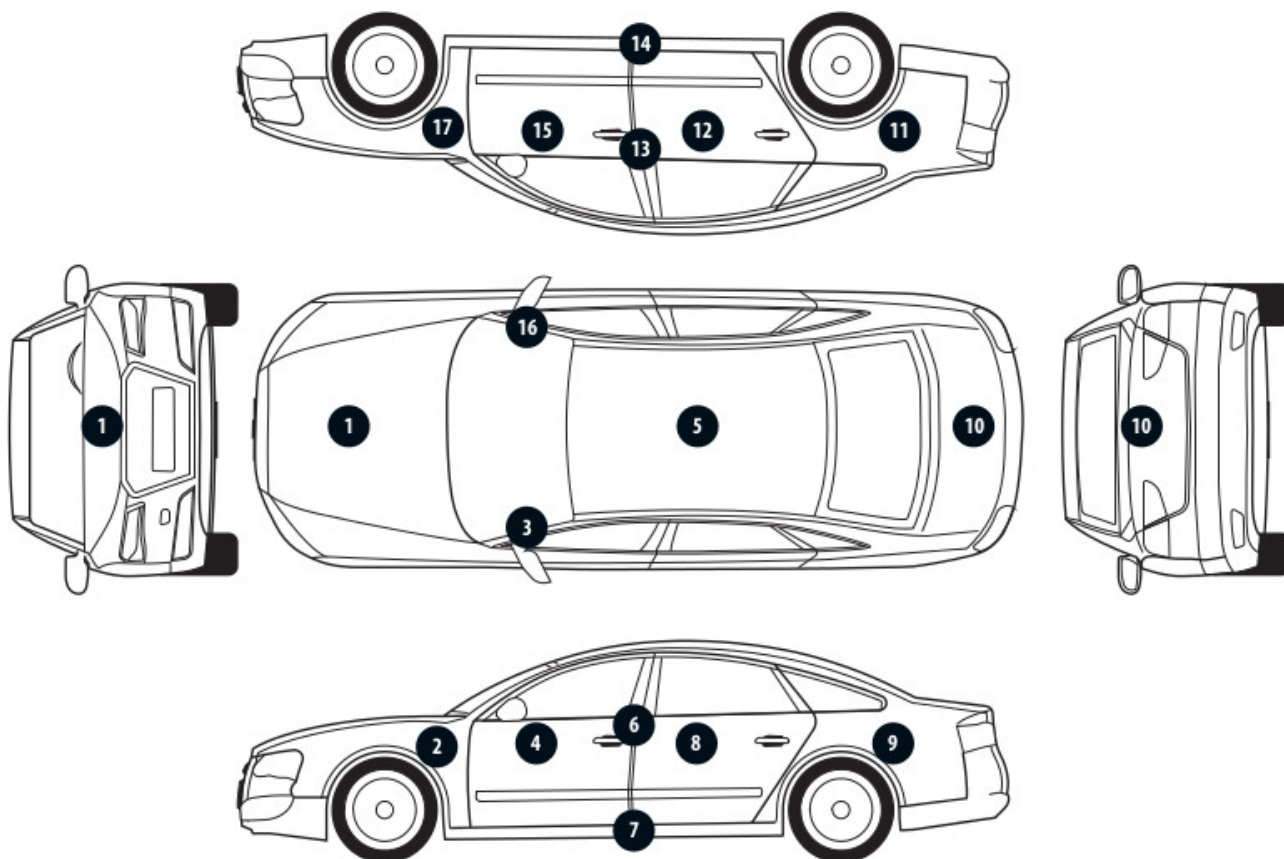

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja w dowodzie rejestracyjnym końcowa partia produkcji. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

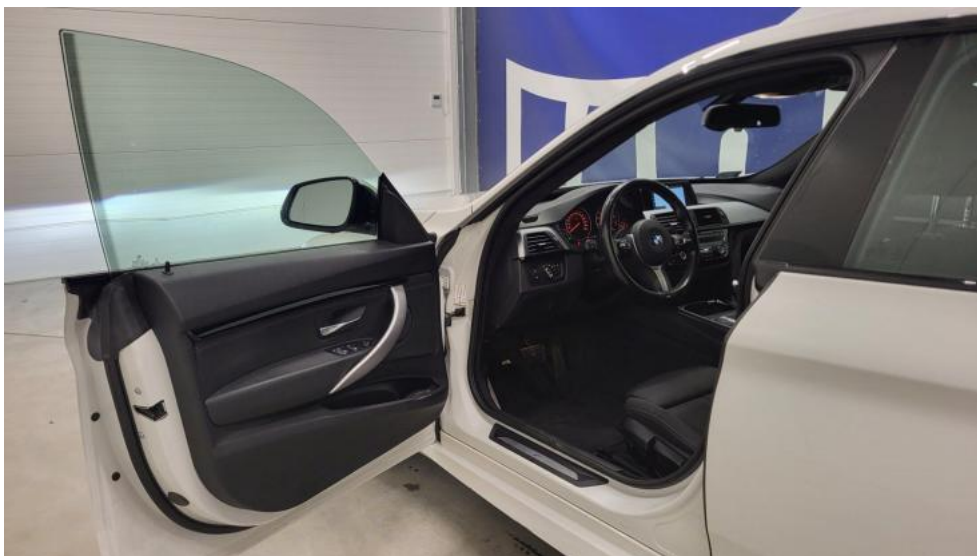

Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki

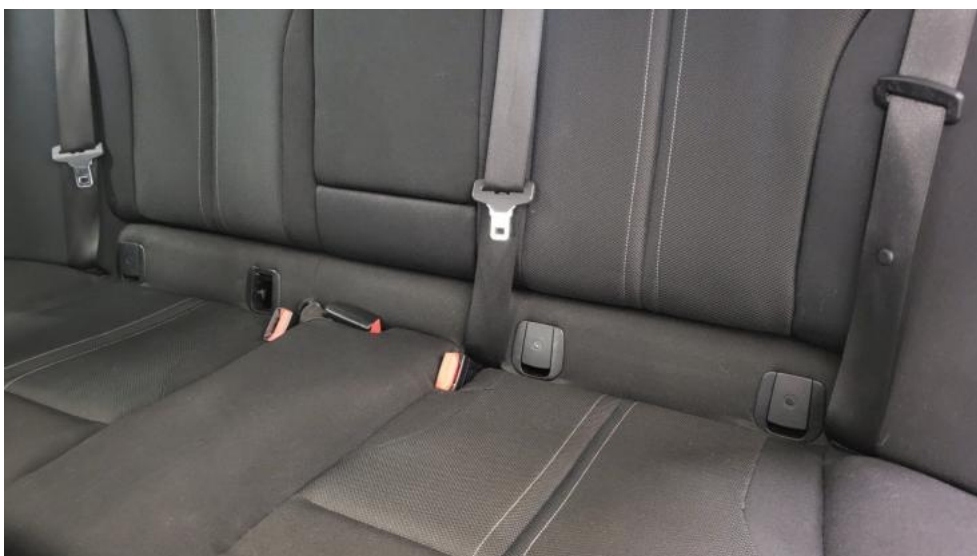


Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

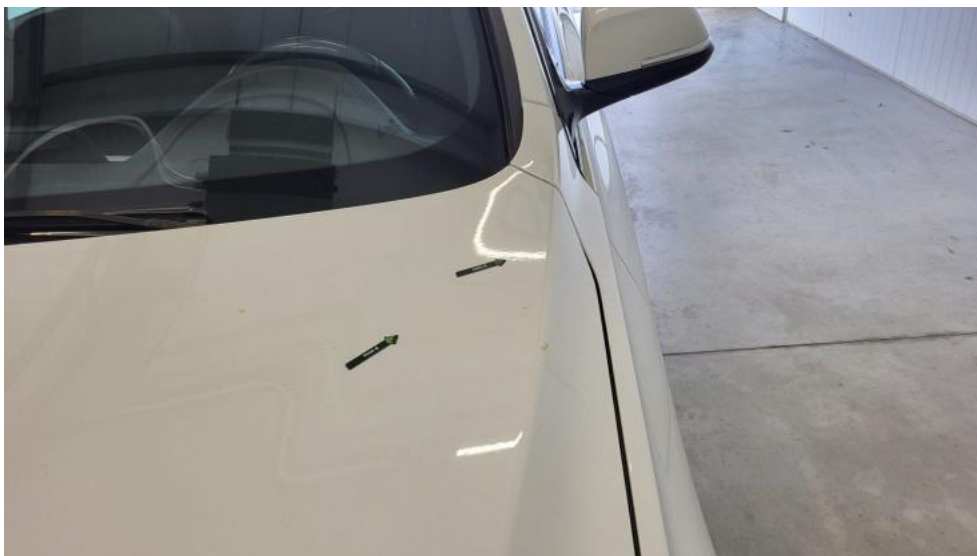

Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42.
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Emblemat tylny - Inne 1



Fot. 58.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny cz dolna - Inne 1



Fot. 64.


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

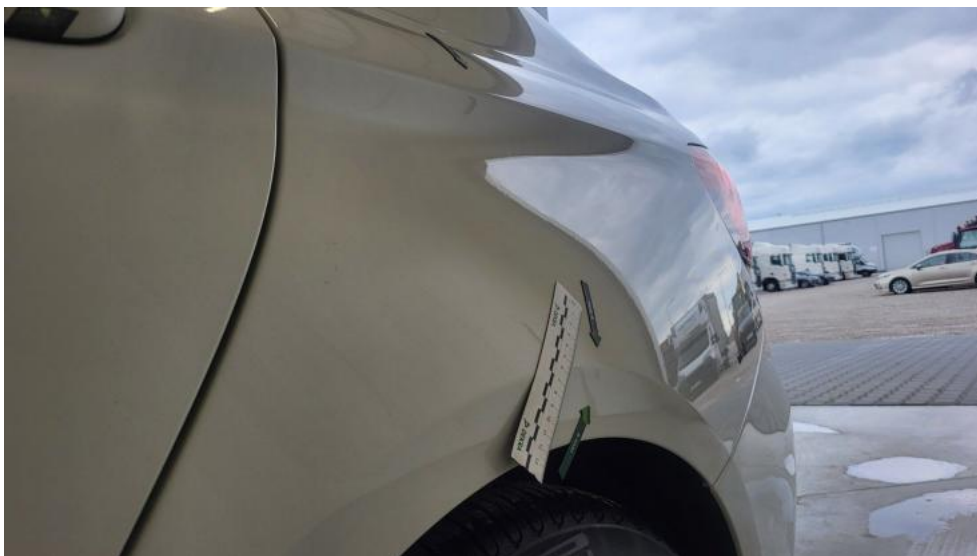

Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

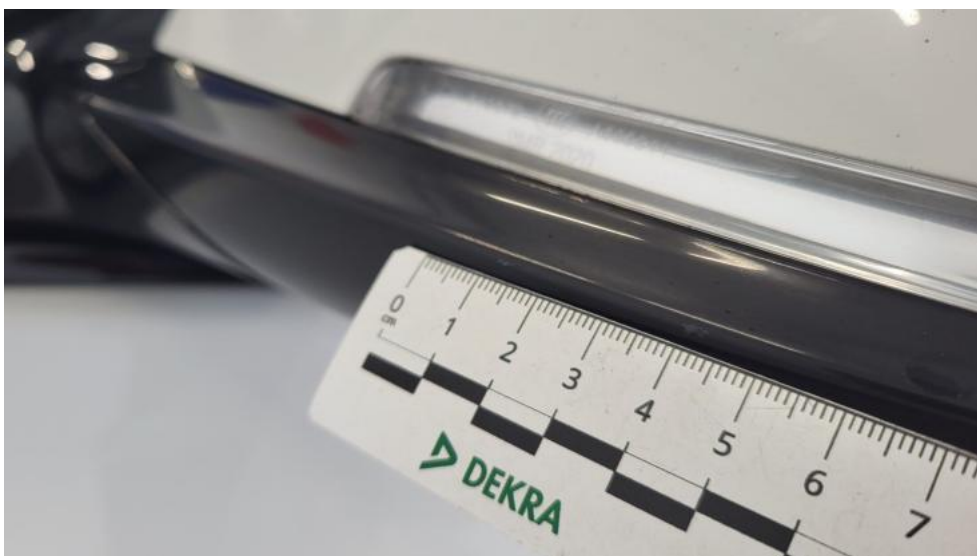

Fot. 74.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

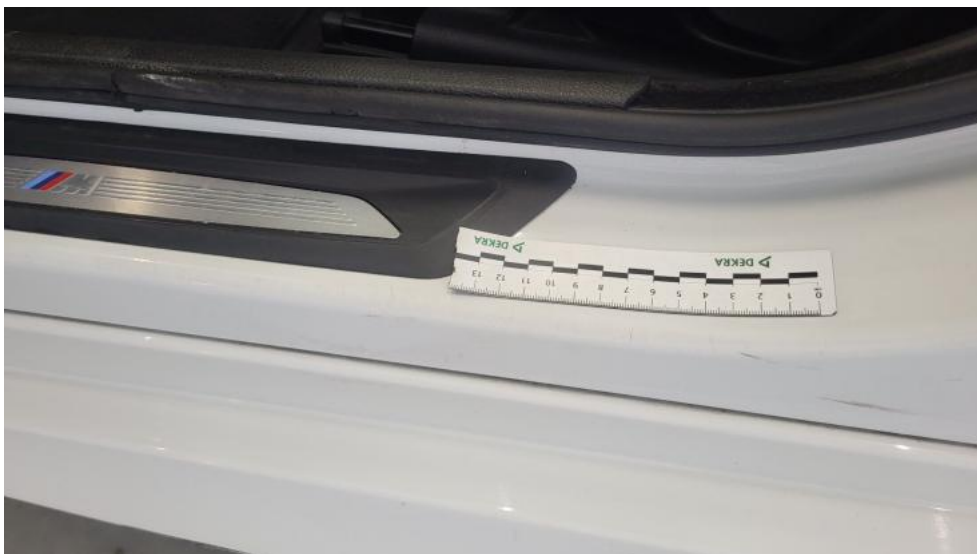

Fot. 75.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 80.
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1