

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/82230/26/09/02
Nr zlecenia/szkody: 24/023982
Data zlecenia: 02-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145282
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ/wersja	518d mHEV aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1670
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2340
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DX07559
VIN	WBA11BL070CG43324
Data 1. rejestracji	19-02-2021
Data nast. bad. techn.	15-01-2027
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	180 489 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
	lewe	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
tylna	prawe	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm
	lewe	DYNAMO, STREET-H MH01	225/55 R17 97W	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi) | 27. Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 2. Alarm | 28. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 3. BMW Live Cockpit Plus (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 5,7 cala, ekran dot. 10.25 cali, iDrive) | 29. Podłokietnik przedni |
| 4. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 30. Podłokietnik tylny |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 31. Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi |
| 6. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył | 32. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 7. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) przód | 33. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto |
| 8. Dywaniki welurowe | 34. Real Time Traffic Information |
| 9. Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 618, z ogumieniem 225/55 | 35. Reflektory LED z tyłu |
| 10. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 36. Reflektory przednie diodowe (LED) |
| 11. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold | 37. Servotronic |
| 12. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 38. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 13. Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna | 39. Szyby atermiczne |
| 14. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 40. Technologia Active Air Stream |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 41. Telefonia komfortowa |
| 16. Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie | 42. Tempomat z funkcją hamowania |
| 17. Lakier uni | 43. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 18. Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie | 44. Uchwyt na napoje |
| 19. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 45. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 20. Lusterka boczne składane elektrycznie | 46. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC |
| 21. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 47. Usługi Concierge |
| 22. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 48. Usługi ConnectedDrive |
| 23. Obrazowania szyb - chromowane | 49. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 24. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 50. Zestaw 6 głośników stereo |
| 25. Oświetlenie powitalne | 51. Zestaw naprawczy do opon |
| 26. Pasywana ochrona pieszych | 52. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Asystent parkowania z kamerą cofania | | - |
| Kamera cofania | | |
| 2. Asystent świateł drogowych | | - |
| 3. Fotele przednie ogrzewane | | - |
| 4. Oświetlenie ambientowe | | - |
| 5. Rezygnacja z emblematu modelu | | - |
| 6. Szyby przyciemniane tylne i boczne | | - |
| 7. Tapicerka skórzana Dakota | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09/2026) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu. Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uzupełnienia tabliczki znamionowej pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

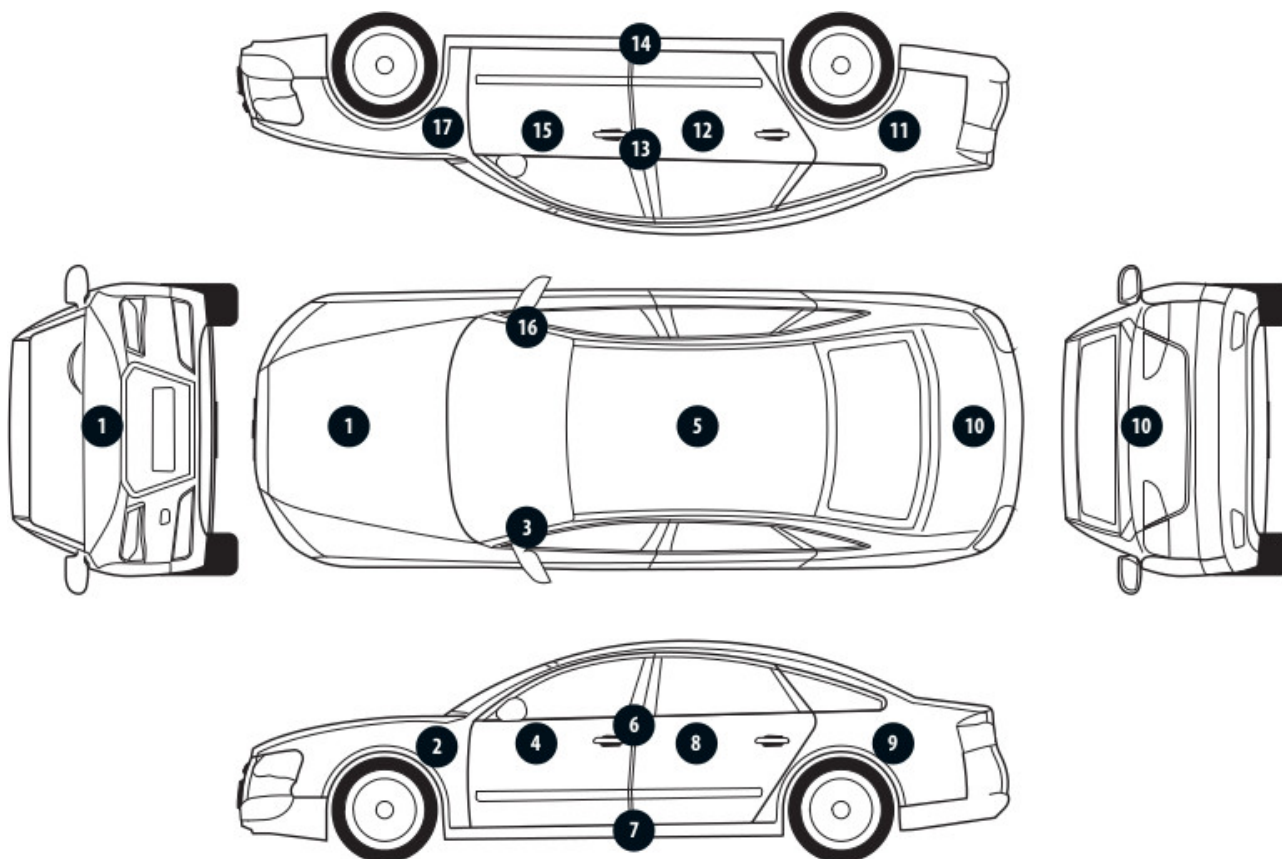

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 2000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	150 - 2000

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Brak tabliczki znamionowej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

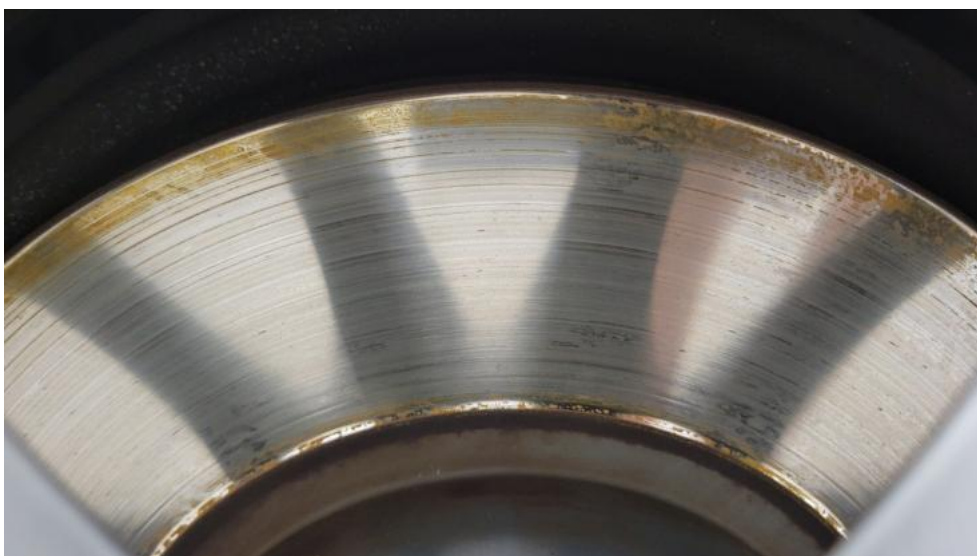

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa - brak



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

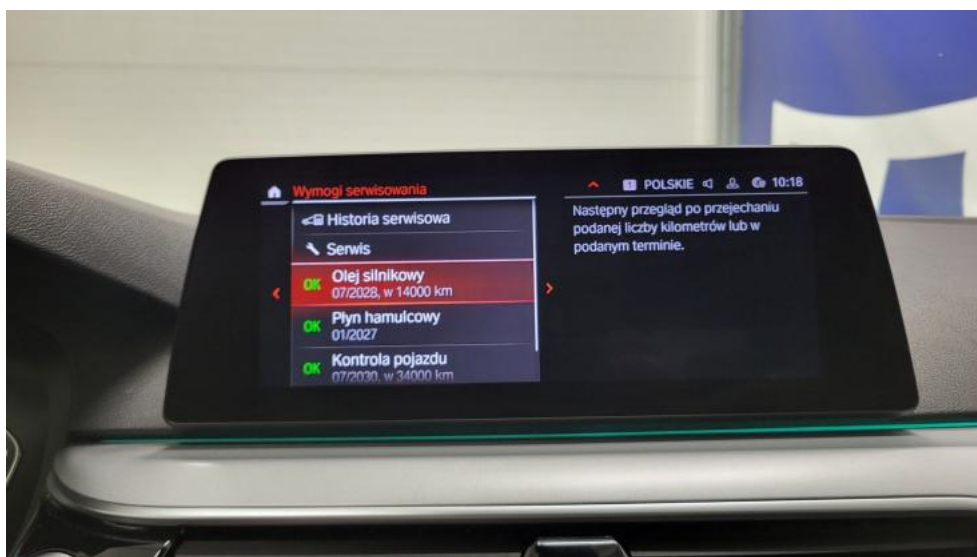

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki




Fot. 38.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

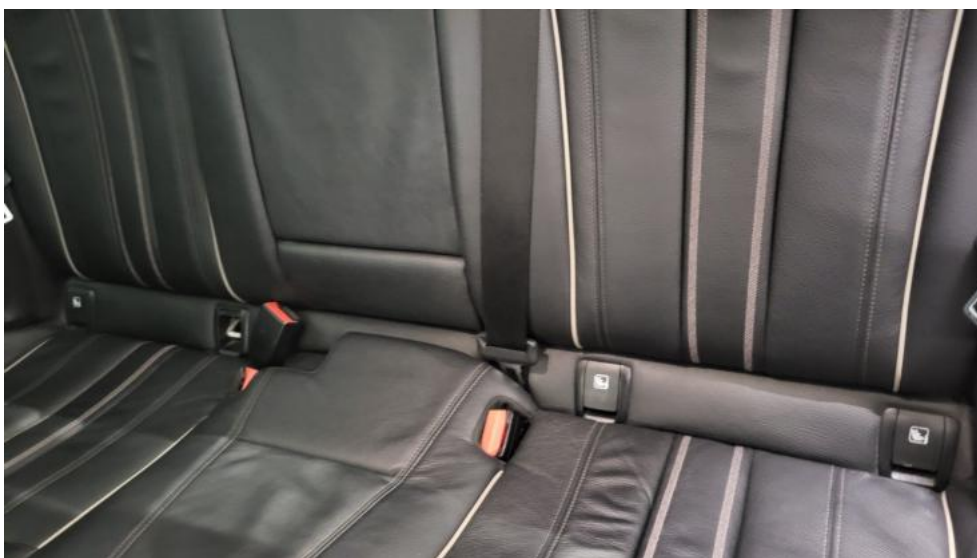

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 50.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 64.

Listwy dachu praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.


Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

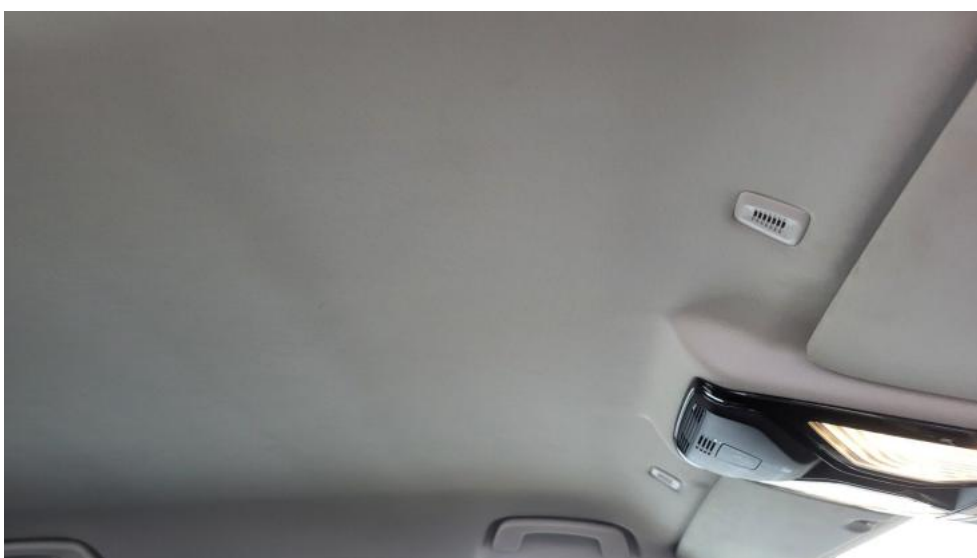

Fot. 84.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Fot. 86.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Listwy progowe praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Listwy progowe praw. - Inne 2



Fot. 90.

Listwy progowe praw. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Wykładzina podłogi bagażnika - zabrudzenia