

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/56280/26/06/18
commission/ damage No. : PS23/00344
Date of commission: 18-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0140938
Manufacturer	KGM / SSANGYONG
Model	Korando 19-
Type / version	Korando 1.5 T-GDI Quartz 2WD aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1469
Gross vehicle weight [kg]	2005
Wheelbase 1/2	2675
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1497
Engine Power [hp/kW]	163/120
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	SC547CM
VIN / serial number	KPT60A1YSMP058703
Date of first registration	14-10-2021
Date of next. tech. test	14-10-2026
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	121 603 (read)
Body color / type of coating	red/2-warstwowy metalik

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	2,5 mm
	left	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	3,0 mm
back	right	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	6,0 mm

left	TOYO, SNOWPROX S954	235/55 18 104H	6,0 mm
	SUV		

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm | 34. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Android Auto, Apple CarPlay | 35. Luggage compartment cover |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 36. Luggage:other |
| 4. Armrest (s) front | 37. Mobile Tire System |
| 5. Automated High-beam assist | 38. Navigation system, On board monitor |
| 6. Automatic Emergency Call | 39. On board computer |
| 7. Automatic dimlight activation | 40. Other |
| 8. Bluetooth interface, Hands-free system | 41. Other |
| 9. Bord entertainment: other accessories | 42. Other |
| 10. Central locking | 43. Other |
| 11. Child seat fixation | 44. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 12. Cruise control | 45. Power steering |
| 13. Distance control | 46. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Distribution of braking force electronically, Power assisted brakes | 47. Rain sensor |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 48. Rear bench foldable in two separate parts |
| 16. Door mirrors electrically foldable | 49. Rear spoiler |
| 17. Door mirrors heated | 50. Rear view camera |
| 18. Driver airbag, Driver knee airbag, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 51. Rear window heating |
| 19. Driver conditioning monitoring | 52. Rear-view mirror autodimming |
| 20. Driver seat height adjustable | 53. Roll over protection system |
| 21. Dualzone automatic climate control | 54. Roof railing |
| 22. Electric parking brake | 55. Soundsystem |
| 23. Exterior design: other | 56. Start/Stop system |
| 24. Exterior design: other, Side indicators | 57. Steering wheel heated |
| 25. Heated seat driver, Heated seat passenger | 58. Steering wheel manually adjustable |
| 26. Hill descent control | 59. Textile upholstery |
| 27. Hill holder | 60. Tinted rear windows |
| 28. Interior decoration: other | 61. Traffic sign recognition |
| 29. Interior decoration: other | 62. Tyre pressure control (RDC) |
| 30. LED Daytime running lights | 63. USB in |
| 31. LED Fog Lamps | 64. Uni-Lackierung |
| 32. Lane control assistant | 65. Vehicle immobilizer |
| 33. Leather steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Armrest (s) rear, Artificial leather upholstery, Extra power outlet, Interior decoration: other, Textile upholstery, Wireless device charging -
 Ładowarka bezprzewodowa telefonu
 Gniazdo 220V
 Klamki wewnętrzne chromowane
 Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki
 Tapicerka materiałowa z bokami ze skóry TPU
2. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
Stwierdzone braki/uszkodzenia -
Uszkodzenia do weryfikacji warsztatowej (wartość hipotetyczna) -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr Patryk Salzer

Document issued electronically valid without signature.

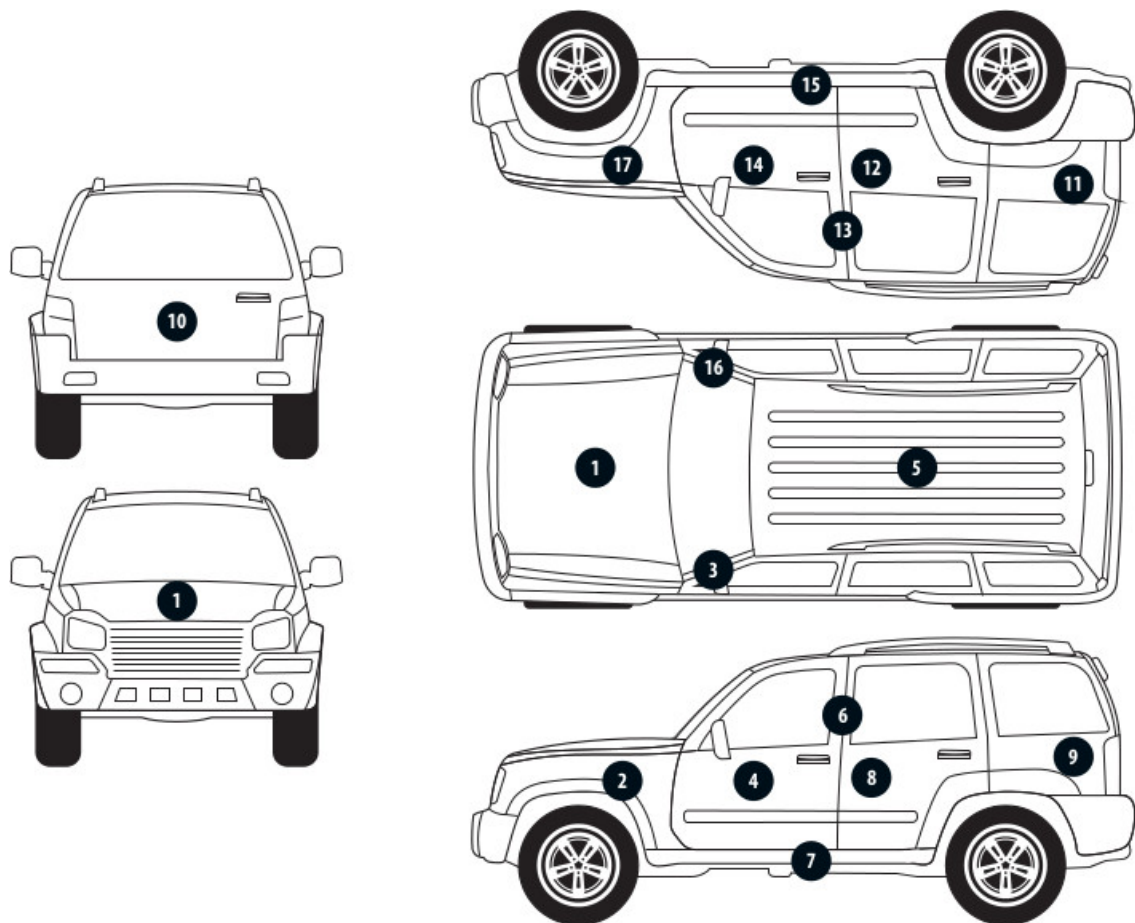Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Nie dokonywano demontażu osłon i innych.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Rysy na samochodzie.

Pojazd uszkodzony przodem, zakres uszkodzeń do weryfikacji serwisowej.

Ruchomy lewy reflektor.

Szyba kierowcy podczas zamykania cofa się, do weryfikacji serwisowej.

Odpryski na szybie czołowej.

Nietypowe odgłosy pochodzące z przedniej części pojazdu podczas próby ruchowej do weryfikacji serwisowej.

Niestandardowy ruch pedału hamulca, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa

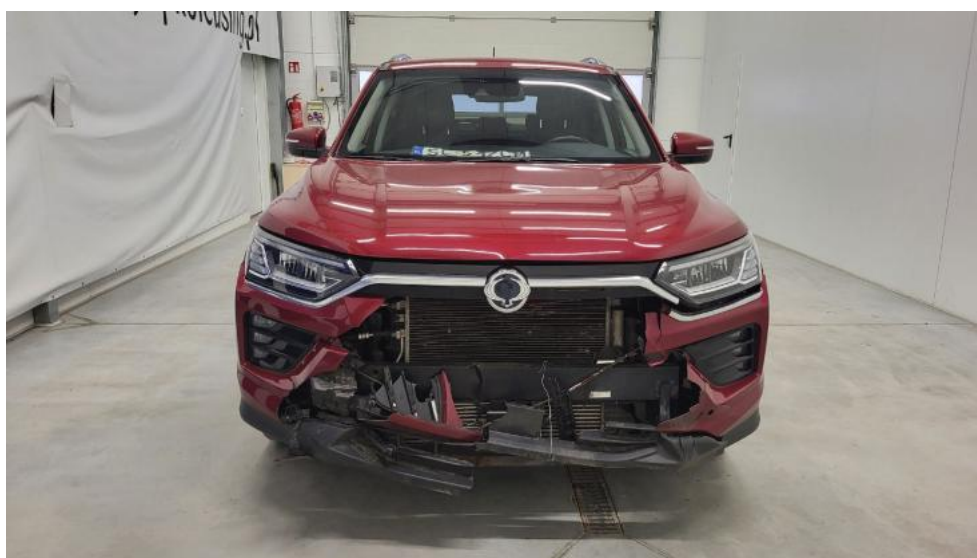


Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

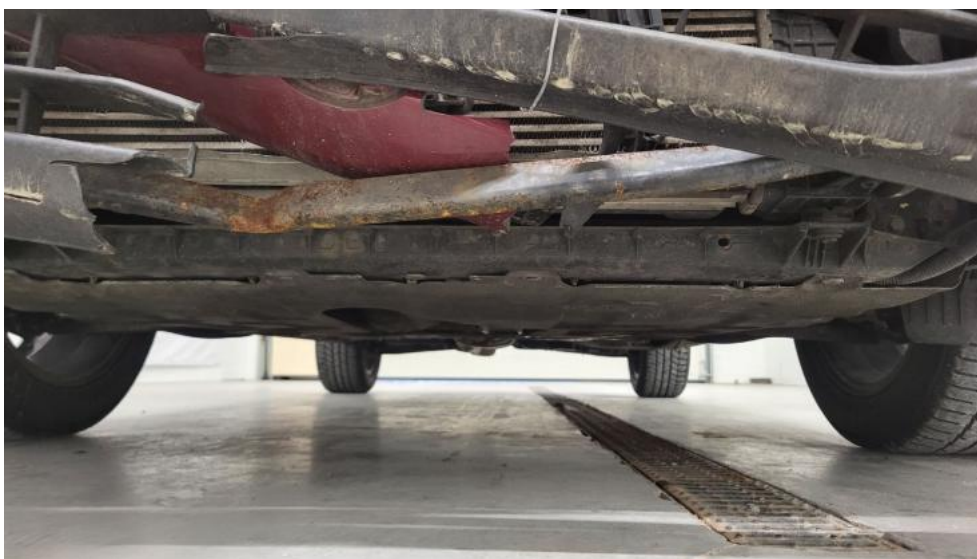


Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg

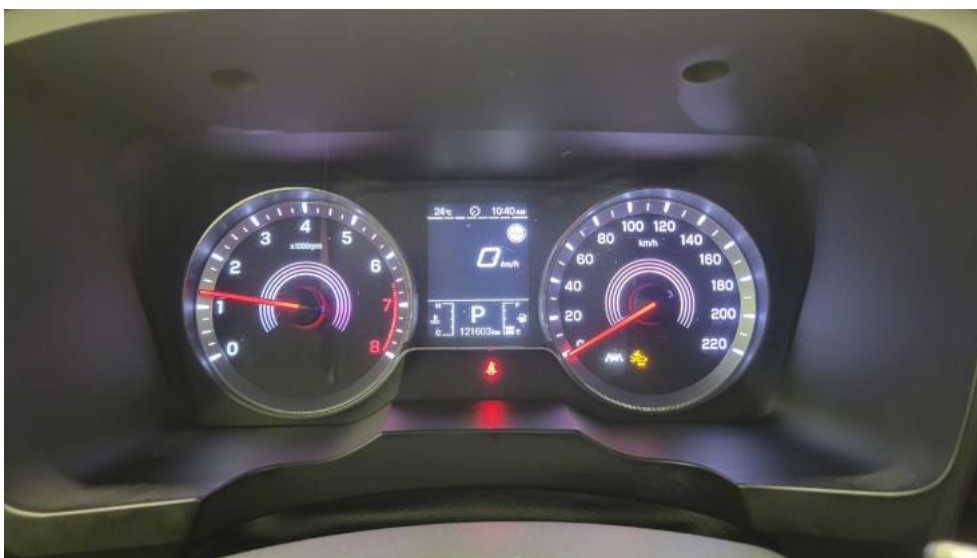


Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dowód rej. str. 2

Serwisowy numer Klienta:	1. Użytkownik:
Model: KORANDO 1.5 QUARTZ 2WDAT	Adres:
Numer nadwozia (VIN): KPTG0A1Y5MP058703	Numer telefonu:
Numer silnika:	Numer rejestracji:
Kolor nadwozia: BORDOWN	
Początek biegu gwarancji: 14.10.2021	2. Użytkownik:
Przebieg przy dostawie: 10 km	Adres: ul.
Wydane przez	Numer telefonu:
Nazwa dealera	

Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

5 PRZEGLĄD OKRESOWY	6 PRZEGLĄD OKRESOWY	7 PRZEGLĄD OKRESOWY	8 PRZEGLĄD OKRESOWY
Data: 14.10.2024	Data: 20.01.2025	Data:	Data:
Przebieg: 77827 km	Przebieg: 91904 km	Przebieg:	Przebieg:
Uwagi:	Uwagi: - olej 0W30 - filtr oleju - filtr kabiny - filtr powietrza - płyn hamulcowy	Uwagi:	Uwagi:
Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Atrapa przednia - Inne 1



Photo 46.

Chłodnica klimatyzacji - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Czujniki parkowania przód - Inne 1



Photo 48.

Krata zderzaka prz. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Wzmocnienie czołowe - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Photo 56.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Zderzak - Inne 1



Photo 58.
Zderzak przedni cz dolna - Pękniecie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

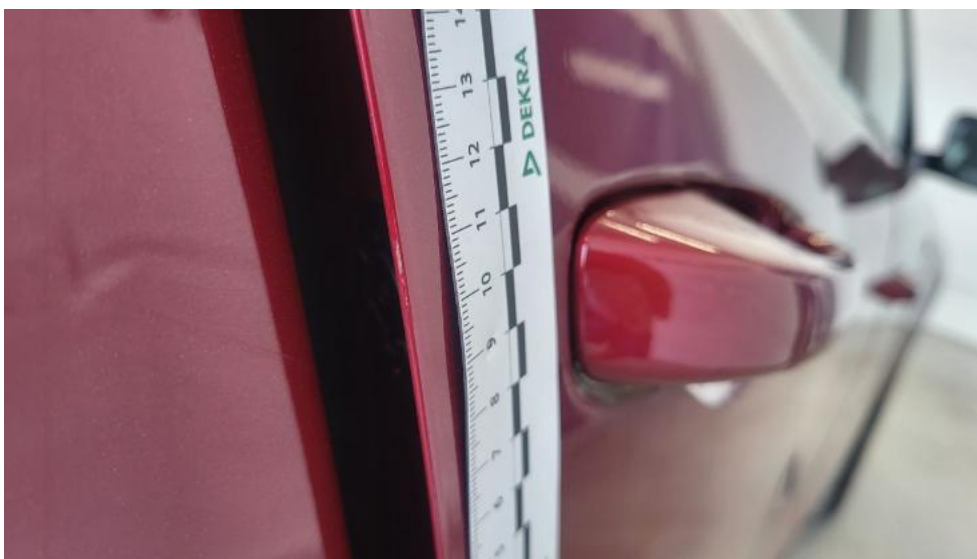


Photo 63.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

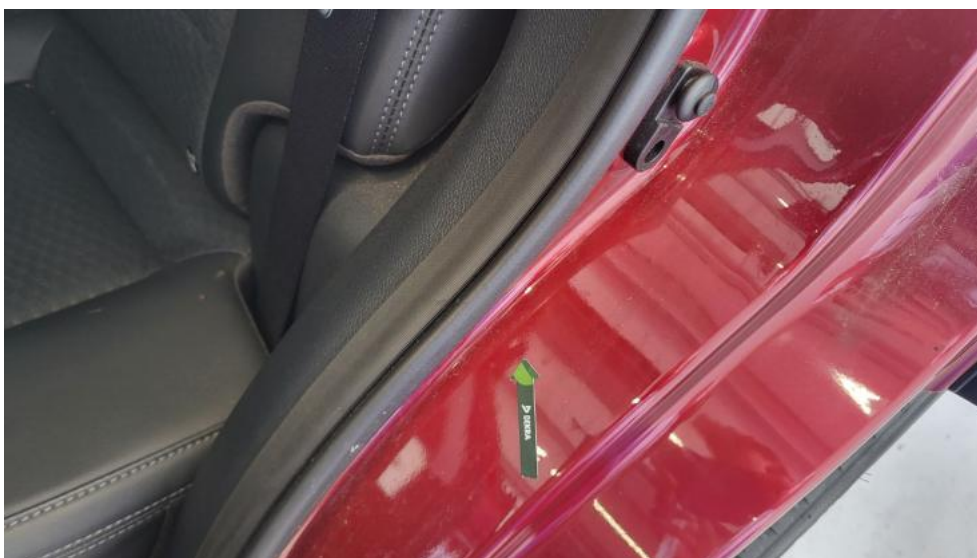


Photo 68.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

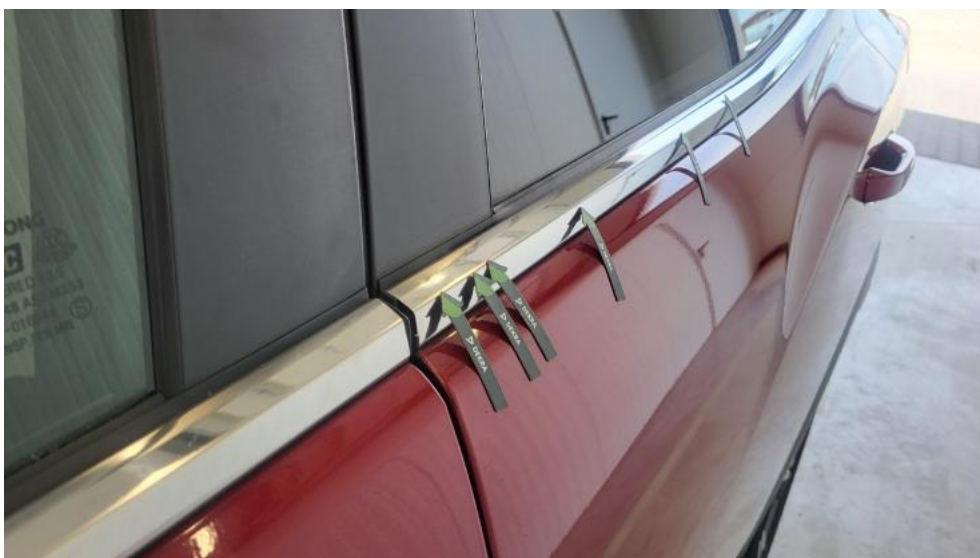


Photo 76.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Listwa krawędzi błotnika prz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 82.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

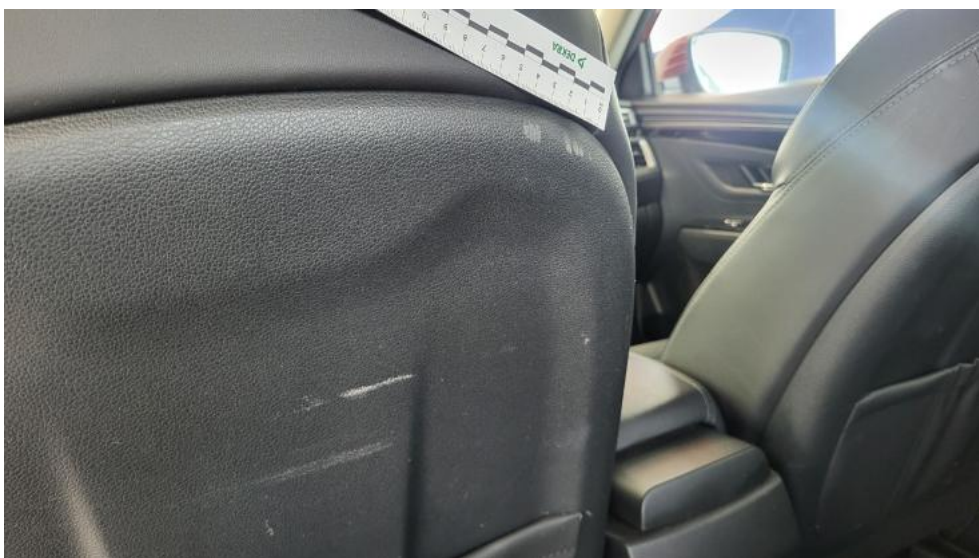


Photo 84.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 86.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 88.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1