

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/64174/26/07/10
commission/ damage No. : 21/000686
Date of commission: 10-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0145725
Manufacturer	KIA
Model	Sorento 20-24
Type / version	Sorento 2.2 CRDi Prestige Line 4WD DCT 7os.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/7
Curb weight [kg]	1819
Gross vehicle weight [kg]	2600
Wheelbase 1/2	2815
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2151
Engine Power [hp/kW]	202/148
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WU5333L
VIN / serial number	KNARH81BHM5048324
Date of first registration	26-01-2021
Date of next. tech. test	21-01-2027
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	65 253 (read)
Body color / type of coating	white/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,5 mm
back	right	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	5,0 mm
	left	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 2 single seats rear | 56. Lumbar adjust driver electric |
| 2. 360 view camera | 57. Lumbar adjust passenger |
| 3. Accoustic windows | 58. Other |
| 4. Active Emergency Brake Assist | 59. Other |
| 5. Active Emergency Brake Assist | 60. Other |
| 6. Active body control | 61. Other |
| 7. Adaptive Cruise Control | 62. Other |
| 8. Airbag: other | 63. Other |
| 9. Alarm | 64. Other |
| 10. Antilock-Brake-System (ABS) | 65. Other |
| 11. Armrest (s) front, Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 66. Other |
| 12. Automated High-beam assist | 67. Other |
| 13. Automatic Emergency Call | 68. Other |
| 14. Automatic climate control | 69. Other |
| 15. Automatic dimlight activation | 70. Other |
| 16. Blind spot warning | 71. Other |
| 17. Bluetooth interface, Bord communication: other, Hands-free system, Navigation system, On board monitor | 72. Other |
| 18. Bluetooth interface, Multi functional steering wheel, Steering wheel with radio operation | 73. Park Assistant |
| 19. Child seat fixation | 74. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 20. Digital instruments | 75. Passenger seat electrically adjustable |
| 21. Diminished spare wheel | 76. Power assisted brakes |
| 22. Distance control, Lane control assistant, Traffic jam assist | 77. Power windows front, Power windows rear |
| 23. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 78. Power windows front, Power windows rear |
| 24. Door mirrors electrically foldable | 79. Rain sensor |
| 25. Door mirrors heated | 80. Rear Cross Traffic Alert |
| 26. Driver airbag, Passenger airbag | 81. Rear Cross Traffic Alert |
| 27. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 82. Rear seat heating |
| 28. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 83. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 29. Electric parking brake | 84. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 30. Electric tailgate | 85. Rear view camera |
| 31. Exterior design: other | 86. Rear-view mirror autodimming |
| 32. Exterior design: other, Side indicators | 87. Remote controlled central locking |
| 33. Fog lamps | 88. Roof railing |
| 34. Full Cabin Spoiler | 89. Seatbelt pretensioner front, Seatbelts vertically adjustable front |
| 35. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger | 90. Seatbelt pretensioner front, Seatbelts vertically adjustable front |
| 36. Head-Up Display | 91. Selectable driveline characteristics |
| 37. Headrest rear, middle, Headrests front, Rear headrests | 92. Soundsystem |
| 38. Heated seat driver, Heated seat passenger | 93. Start/Stop system |
| 39. Hill descent control | 94. Steering wheel heated |
| 40. Hill holder | 95. Steering wheel manually adjustabe |
| 41. Interior decoration: other | 96. Steering wheel with gear-switches |
| 42. Interior lights: other accessories | 97. Storage facilities in general |
| 43. Interior lights: other accessories | 98. Storage facilities in general |
| 44. Interior: other | 99. Sunblind rear side door manual |
| 45. Interior: other | 100. Tinted rear windows |
| 46. Keyless go, Other | 101. Traffic sign recognition |
| 47. LED Daytime running lights | 102. Tyre pressure control (RDC) |
| 48. LED front dim light | 103. USB in |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 49. LED rear lights | 104. USB in |
| 50. Lane control assistant | 105. Uni-Lackierung |
| 51. Lane control assistant | 106. Vehicle immobilizer |
| 52. Leather steering wheel | 107. Ventilated front seat |
| 53. Leather upholstery | 108. Windows: other |
| 54. Light Alloy wheels 19" | 109. mp3 Player, Radio, Soundsystem, USB in |
| 55. Luggage compartment cover | 110. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---------------------------|-------|---|
| 1. Light Alloy wheels 20" | | - |
| 2. Metallic paint | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

- | | | |
|---|-------|---|
| Earlier repairs | | - |
| Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd | | - |

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 24-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating

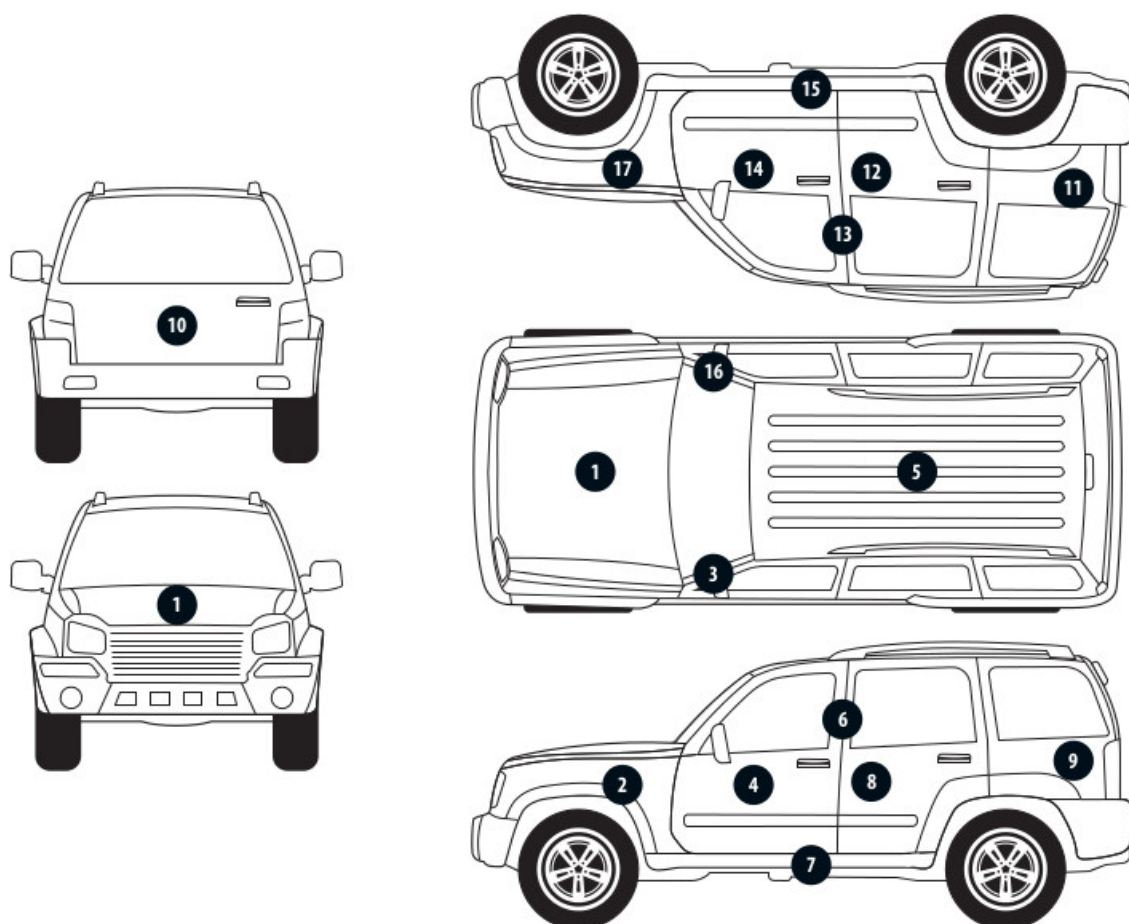

No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	150 - 200
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	150 - 300
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Cztery dodatkowe koła PIRELLI SCORPION WINTER 235/55 R19 105 V zimowe 3x4.5mm 1x4.0mm. Nietypowe odgłosy pochodzące z komory silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

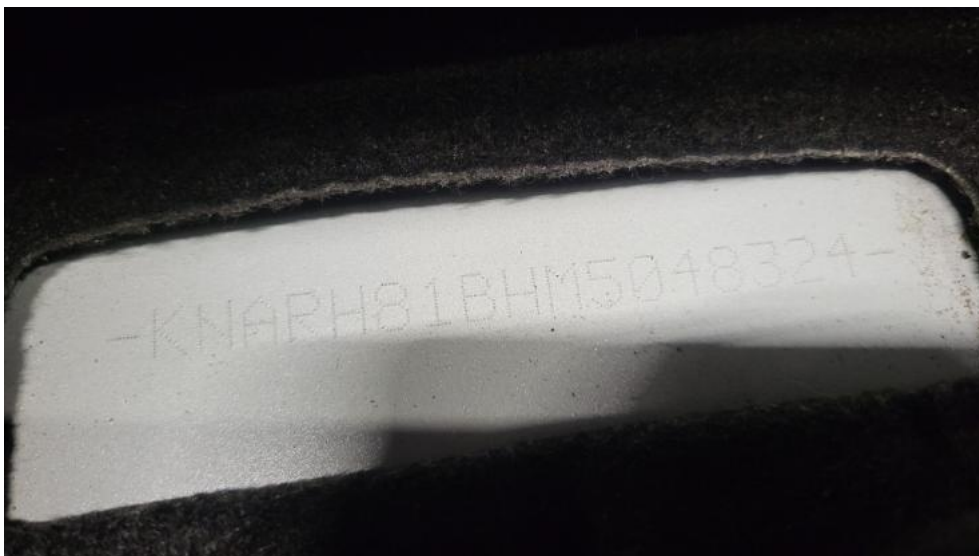
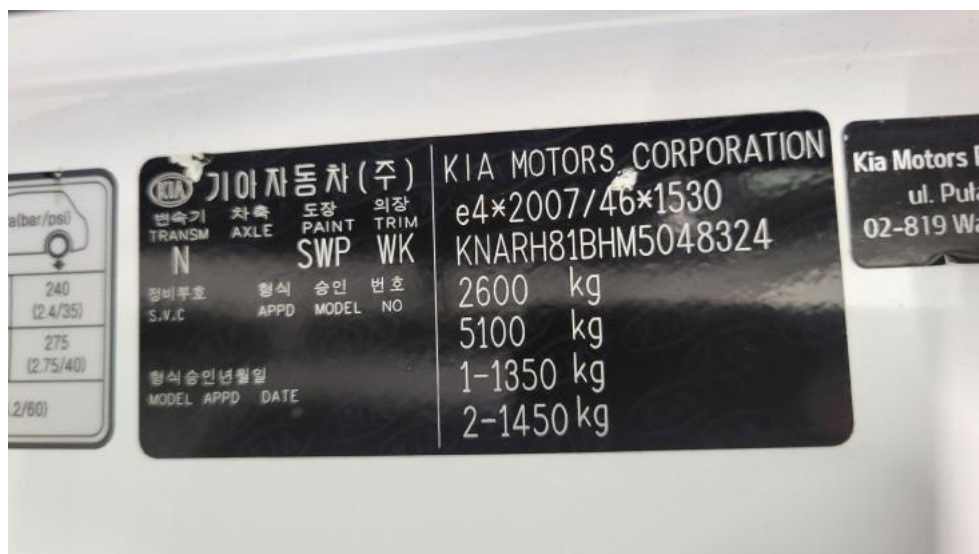


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa

**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1

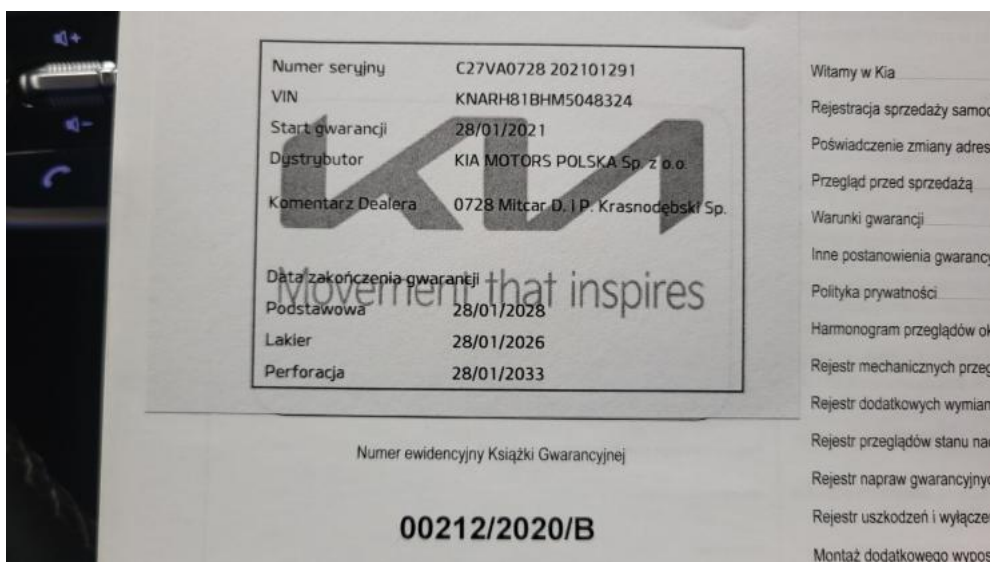


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II		Wykonane czynności:	
km		TAK	NIE
Data przeglądu: 2025-01-21		Wymiana oleju: ☒ TAK ☐ NIE	
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 45351		Marka i typ: KIA SMO	
Wynik badania testem diagnostycznym: OK		Klasa jakości:	
Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 21.01.2027 / 45351		Klasa lepkości:	
Czytelne oznaczenie numeru VIN: [REDACTED]		Wymiana płynu hamulcowego: ☒ TAK ☐ NIE	
Czytelne oznaczenie numeru silnika: [REDACTED]		Wymiana filtra paliwa: ☒ TAK ☐ NIE	
Czytelne oznaczenie numeru skrzyni biegów: [REDACTED]		Wymiana filtra powietrza: ☒ TAK ☐ NIE	
Uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu: [REDACTED]		Czynności dodatkowe:	

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD I		PRZEGLĄD II	
km		km	
Data przeglądu: 25.01.2024		Data przeglądu: 16.02.2024	
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 16 000		Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 16 000	
Wynik badania testem diagnostycznym: OK		Wynik badania testem diagnostycznym: OK	
Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 2024-01-21 / 16 000		Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 2024-01-21 / 16 000	
Czytelne oznaczenie numeru VIN: [REDACTED]		Czytelne oznaczenie numeru VIN: [REDACTED]	
Czytelne oznaczenie numeru silnika: [REDACTED]		Czytelne oznaczenie numeru silnika: [REDACTED]	
Czytelne oznaczenie numeru skrzyni biegów: [REDACTED]		Czytelne oznaczenie numeru skrzyni biegów: [REDACTED]	
Uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu: [REDACTED]		Uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu: [REDACTED]	

Photo 36.

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Photo 54.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Deska rozdzielcza - Inne 1



Photo 66.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Photo 70.

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1