

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/61977/26/07/06
Nr zlecenia/szkody: 25/038213
Data zlecenia: 06-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznik:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0159213
Producent	SKYWORTH/SKYWELL
Model	ET5 22-24
Typ/wersja	ET5 72kWh Luxury
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1930
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	0
Rozstaw osi 1/2	2800
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WGM0493E
VIN	LMELBL1PXRRC50106
Data 1. rejestracji	21-10-2024
Data nast. bad. techn.	27-08-2026
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	67 376 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
	lewe	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
tylna	prawe	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm
	lewe	COMPASAL, WINTER BLAZER UHP	235/50 19 103V	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Apple CarPlay i Android Auto
3. Asystent ruszania pod górę, asystent zjazdu ze wzniesienia
4. Automatyczna 4-strefowa klimatyzacja
5. Blokada drzwi centralna
6. Bluetooth
7. Czujniki parkowania przód
8. Czujniki parkowania tył
9. Felgi aluminiowe 19cal, dwukolorowe z ogumieniem 235/50
10. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
11. Fotel kierowcy regulowany w sześciu płaszczyznach
12. Fotel pasażera regulowany elektrycznie
13. Fotel pasażera regulowany w czterech płaszczyznach
14. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane
15. Fotele tylnej kanapy składane w proporcji 40/60
16. Gniazda USB szt 4
17. Gniazdo zasilania 12V wewnątrz samochodu
18. Gniazdo zasilania 220V wewnątrz samochodu
19. Głośniki 8szt
20. Inteligentny kluczyk
21. Interfejs szybkiego ładowania
22. Interfejs wolnego ładowania
23. Kamera cofania
24. Kierownica obszyta skórą
25. Kierownica wielofunkcyjna
26. Kłapa tylna otwierana elektrycznie z regulacją wysokości otwarcia
27. Kolumna kierownicy regulowana w 4 kierunkach
28. Komputer pokładowy
29. Lakier metalizowany
30. Lusterka boczne automatycznie podgrzewane
31. Lusterka boczne elektrycznie regulowane
32. Lusterko do makijażu w osłonie przeciwsłonecznej
33. Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie się przyciemniające
34. Nawiew klimatyzacji w schowku podłokietnika
35. Ochrona automatycznego podnoszenia szyb
36. Oświetlenie LED do czytania w podsuficie przednich i tylnych foteli
37. Oświetlenie ambient w 128 kolorach dopasowujących się do muzyki
38. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przednie
41. Połączenie z telefonem komórkowym (Easy Connection aplikacja)
42. Reflektory przednie Laserowe
43. Relingi dachowe do mocowania bagażnika dachowego chromowane
44. System Auto Hold
45. System kontroli trakcji ARS/TCS
46. System monitorowania ciśnienia w oponach
47. System oczyszczania powietrza w kabinie (PM2,5)
48. System ograniczenia siły przednich pasów bezpieczeństwa
49. System rozpoznawania znaków drogowych
50. System sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa, we wszystkich fotelach
51. System wspomagania awaryjnego hamowania BA/EBA
52. System wyboru trybu jazdy
53. Systemy DAB,PAB,SAB,CAB
54. Systemy dystrybucji siły hamowania EBD/CBC
55. Szyberdach panoramiczny
56. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
57. Szyby tylne przyciemniane
58. Tapicerka skórzana
59. Technologia redukcji hałasu i wibracji w pojeździe NVH
60. Tempomat adaptacyjny ACC
61. Tryb kamping
62. Tryb odpoczynku
63. Tryb oświetlenia dyskotekowego (iluminofonia)
64. Tryb spania
65. Tryb zasilania V2L
66. Uchwyt na kubek, tylny
67. Uchwyty do montażu fotelików dziecięcych na tylnych fotelach ISOFIX
68. Układ kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia
69. Układ stabilizacji toru jazdy ESC/DSC
70. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
71. Wycieraczki tylnej szyby
72. Wykończenia ozdobne deski rozdzielczej
73. Wykończenie dolnej części zderzaka przedniego w kolorze srebrnym
74. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,3 cala na desce rozdzielczej
75. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,8 cala dotykowy, centralny
76. Zamek centralny sterowany pilotem
77. Ładowarka bezprzewodowa telefonu
78. Światła do jazdy dziennej LED

39. Podłokietnik środkowy, przedni
40. Podłokietnik środkowy, tylny

79. Światła przednie przeciwmgielne
80. Światła przednie z elektroniczną regulacją
wysokości świecenia

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Szczególny charakter eksploatacji -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

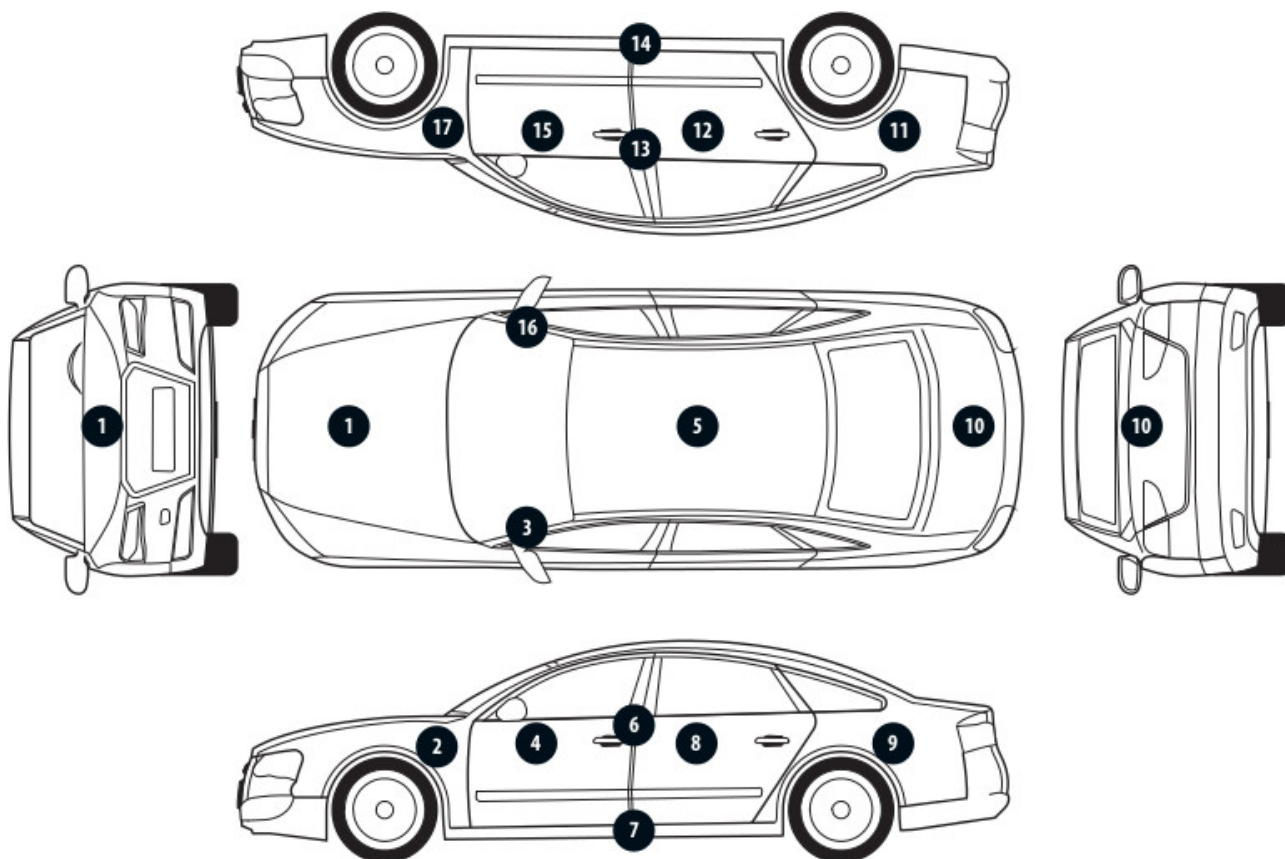

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	150 - 1000
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd w CEPIK jako TAXI. elektryczny. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

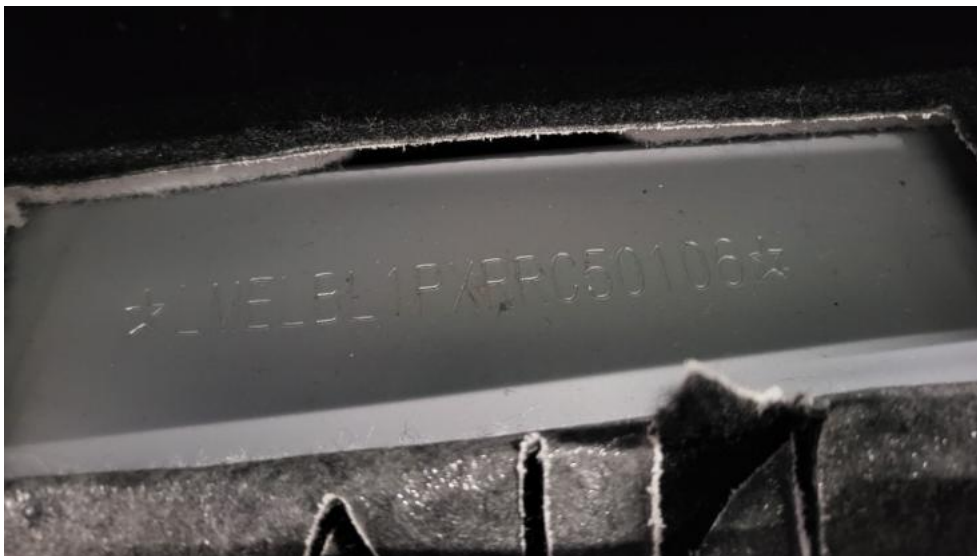

Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

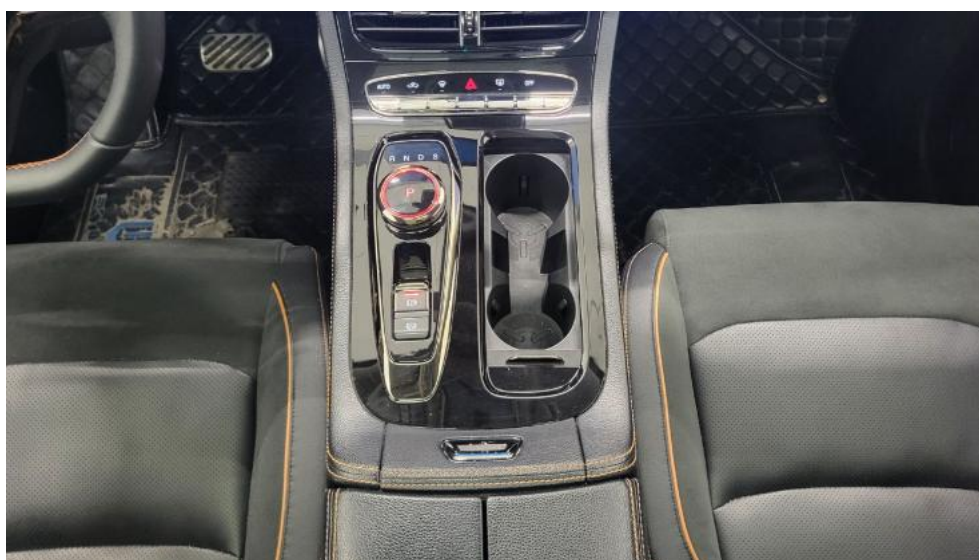

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33.**

Dowód rej. ksero Str. 1

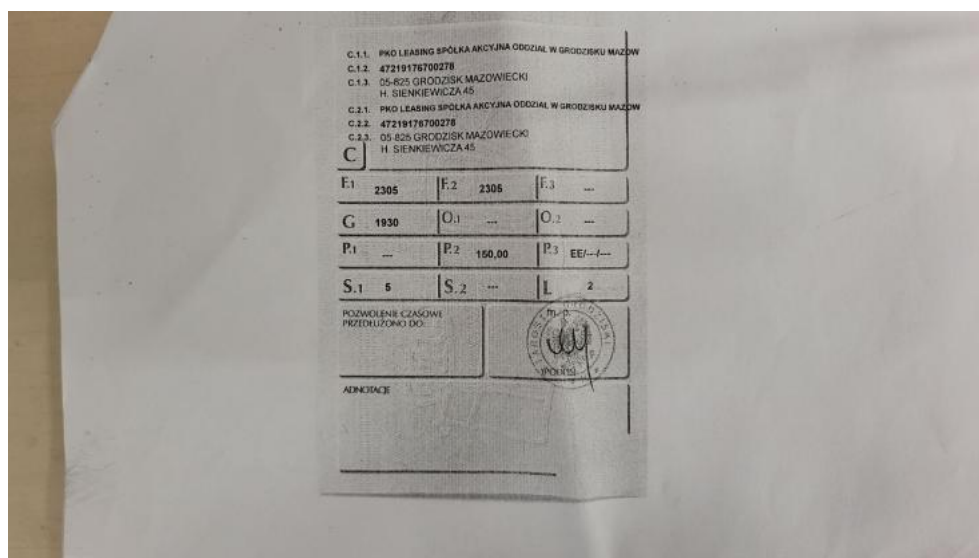**Fot. 34.**

Dowód rej. ksero str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36.
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

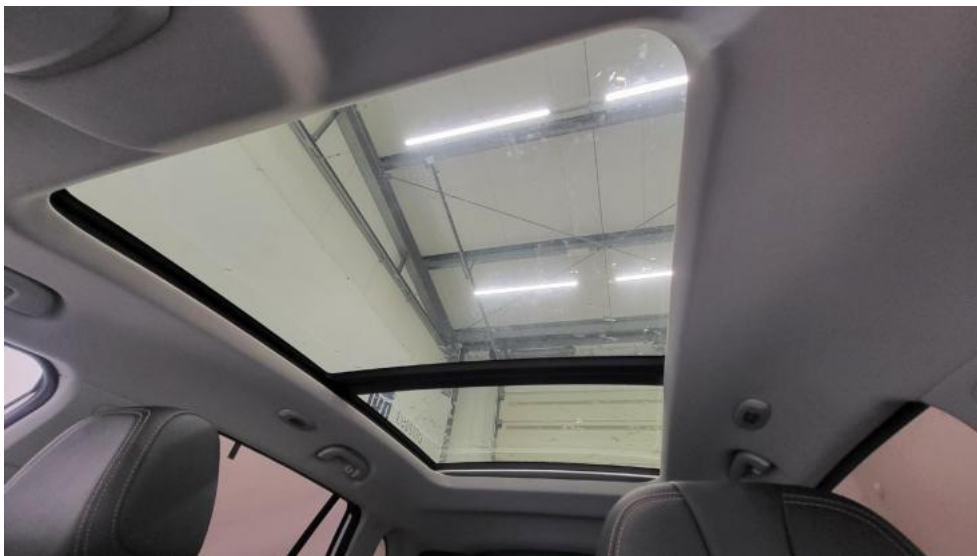

Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

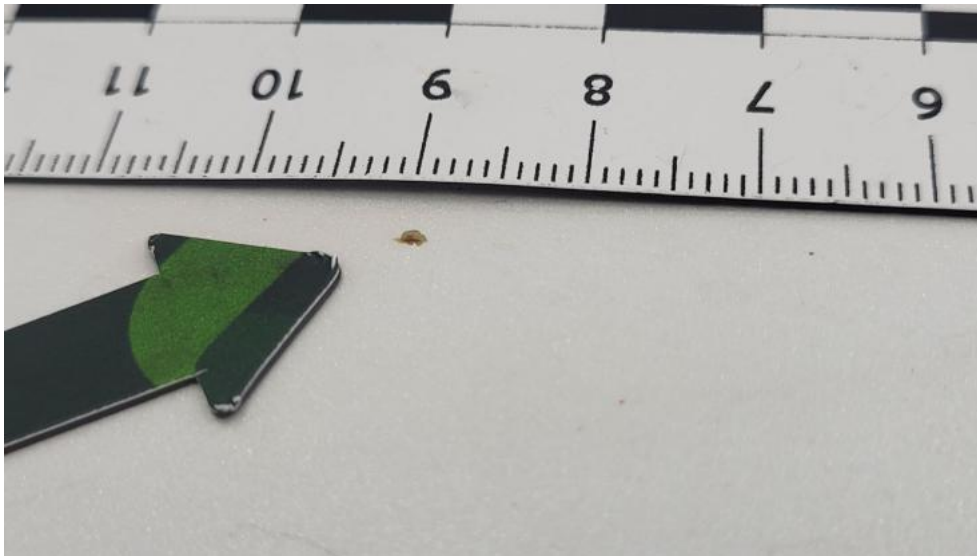

Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 48.

Zaślepka prz haka hol. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

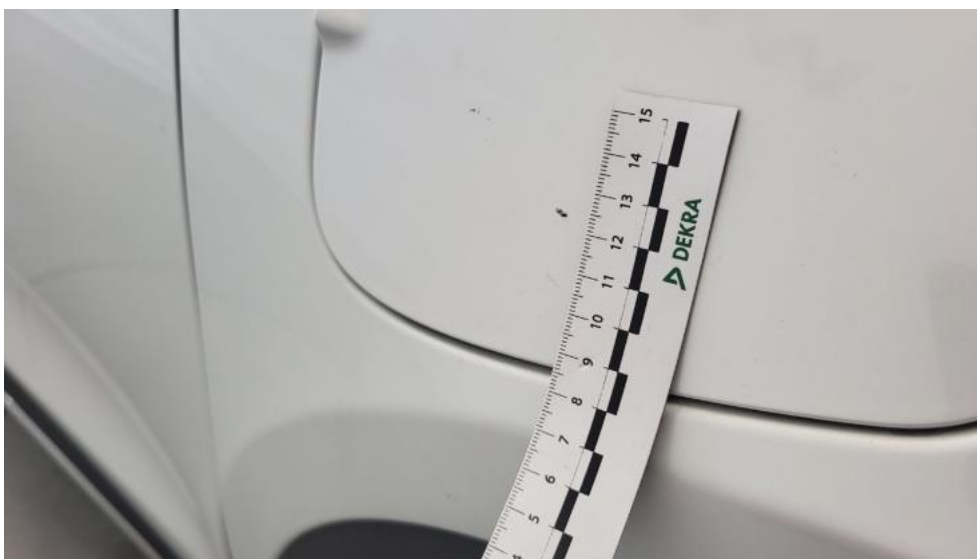

Fot. 51.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 70.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Słupiek przedni L - Inne 1




Fot. 76.
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

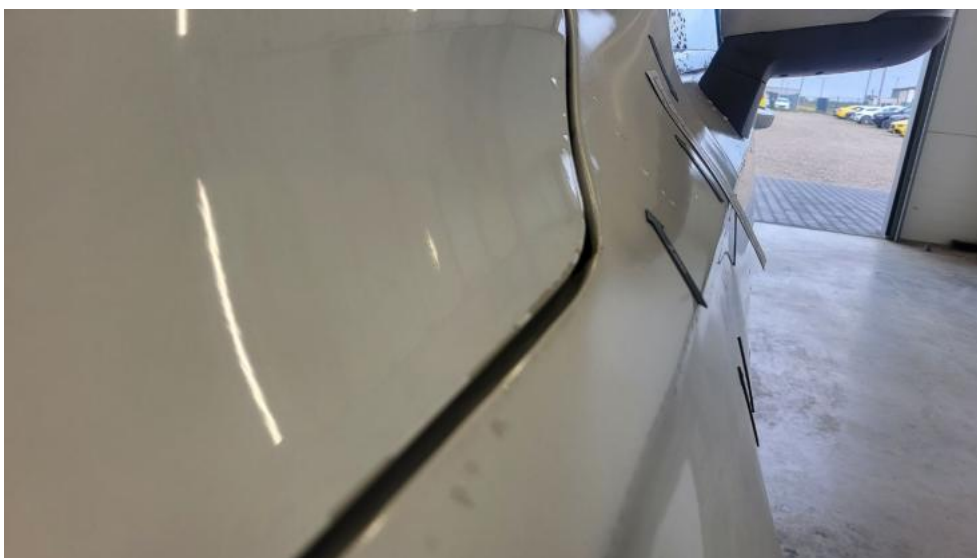

Fot. 78.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

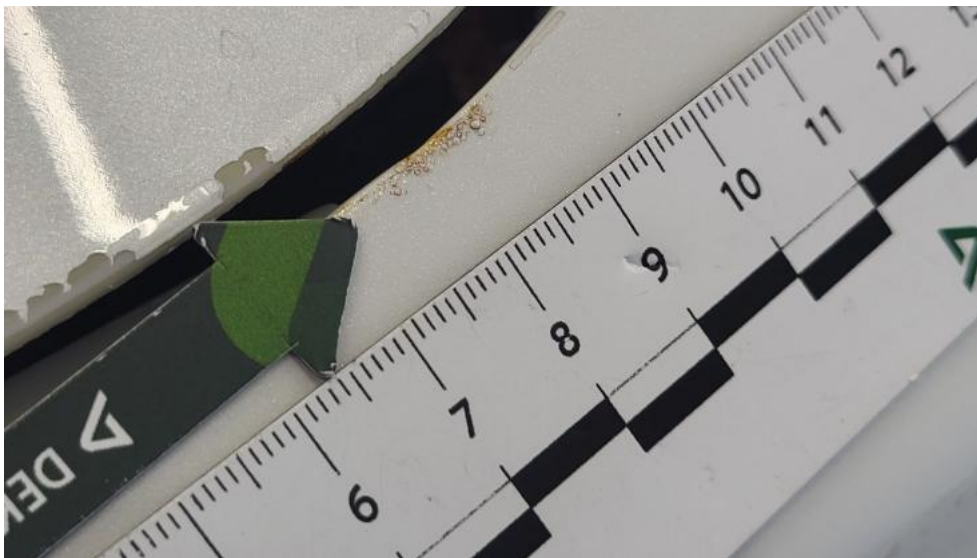

Fot. 79.
Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 80.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 82.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Dywanik prze P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 84.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1