

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55072/25/07/28
commission/ damage No. : 23/038264
Date of commission: 28-07-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0127153
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	E Klasa Coupe [C 238] 16-20
Type / version	E 220 d Coupe 4-Matic 9G-TRONIC
Body type	CPE
Number of doors / seats	2/4
Curb weight [kg]	1890
Gross vehicle weight [kg]	2385
Wheelbase 1/2	2873
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1950
Engine Power [hp/kW]	195/143
Gearbox	automatic
Registration /record No.	GD1L493
VIN / serial number	WDD2383151F131023
Date of first registration	20-02-2020
Date of next. tech. test	05-08-2026
Year of manufacture	2019
Readout [km]	122 925 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	245/40 19 98Y	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Air suspension | 23. Metal finish |
| 2. Alarm | 24. Mobile Tire System |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. Navigation system |
| 4. Artificial leather upholstery | 26. Navigation system, Other |
| 5. Automatic climate control | 27. Other |
| 6. Brake Assist | 28. Other |
| 7. Cruise control | 29. Other |
| 8. Distance control, Pre-Crash System | 30. Other |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 31. Other |
| 10. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 32. Other |
| 11. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 33. Power steering |
| 12. Floor mat | 34. Power windows front |
| 13. Head airbags front, Head airbags rear | 35. Radio |
| 14. Interior decoration: other | 36. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 15. Interior lights: other accessories | 37. Rear view camera |
| 16. Interior lights: other accessories | 38. Remote controlled central locking |
| 17. Interior: other | 39. Selectable driveline characteristics |
| 18. Interior: other | 40. Steering wheel with gear-switches |
| 19. Interior: other | 41. Storage facilities in general |
| 20. LED front dim light | 42. Tyre pressure control (RDC) |
| 21. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 43. Uni-Lackierung |
| 22. Light Alloy wheels 18" | 44. Wood finish |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Park Assistant | - |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie | |
| 2. Air suspension, Exterior design: other, Light Alloy wheels 19", Sport suspension | - |
| Stylizacja AMG | |
| Zawieszenie z adaptacyjnym systemem amortyzacji | |
| Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem p: 245/40 t: 275/35, wysoki połysk | |
| 3. Automated High-beam assist, Cornering Headlights | - |
| 4. Bluetooth interface, CD-player, DVD-player, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone | - |
| 5. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation | - |
| Apple CarPlay | |
| Android Auto | |
| 6. Distance control, Steering: other | - |
| Pakiet Lusterka | |
| DISTRONIC PLUS z Cross-Traffic Assist | |
| System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC | |
| 7. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable | - |
| 8. Electric tailgate, Keyless go | - |
| Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika | |
| System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | |
| System HANDS-FREE | |
| 9. Glass tilt/slide sunroof electric | - |
| 10. Heated seat driver, Heated seat passenger, Ventilated front seat | - |
| 11. Keyless go | - |
| 12. Other | - |
| 13. Other | - |
| 14. Other | - |

15. Park Assistant, Park Distance Control rear	-
16. Soundsystem	-
17. Tinted rear windows	-
18. Tyre pressure control (RDC)	-
19. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Current market situation -
Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

pozwolenie czasowe

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/42

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono pozwolenie czasowe. Brak pokrywy wlewu paliwa. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Nietypowe odgłosy pochodzące z zawieszenia.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

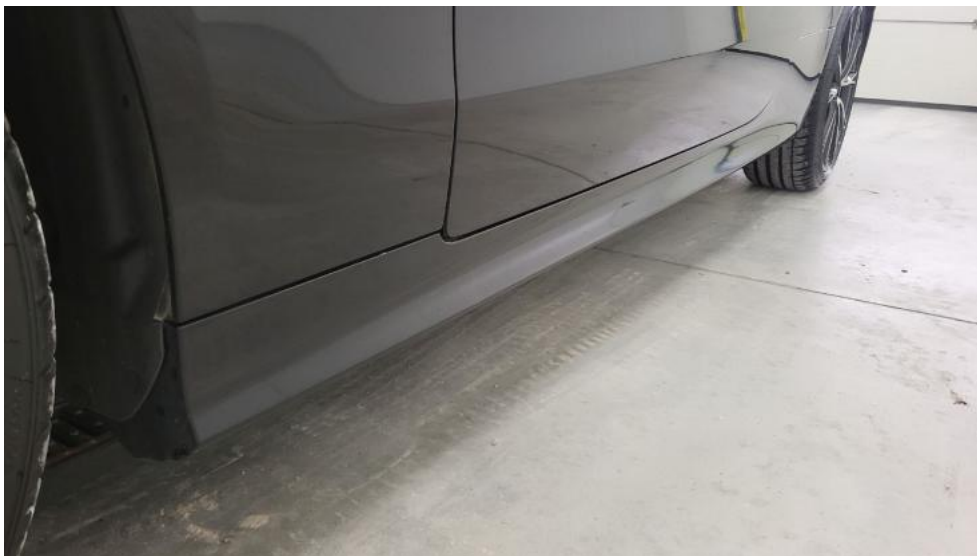


Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)

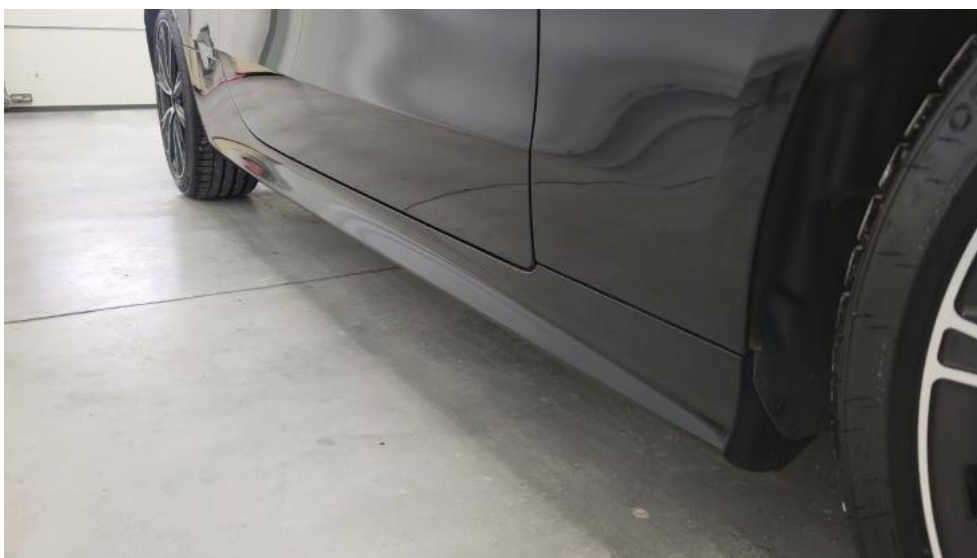


Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. tym. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu

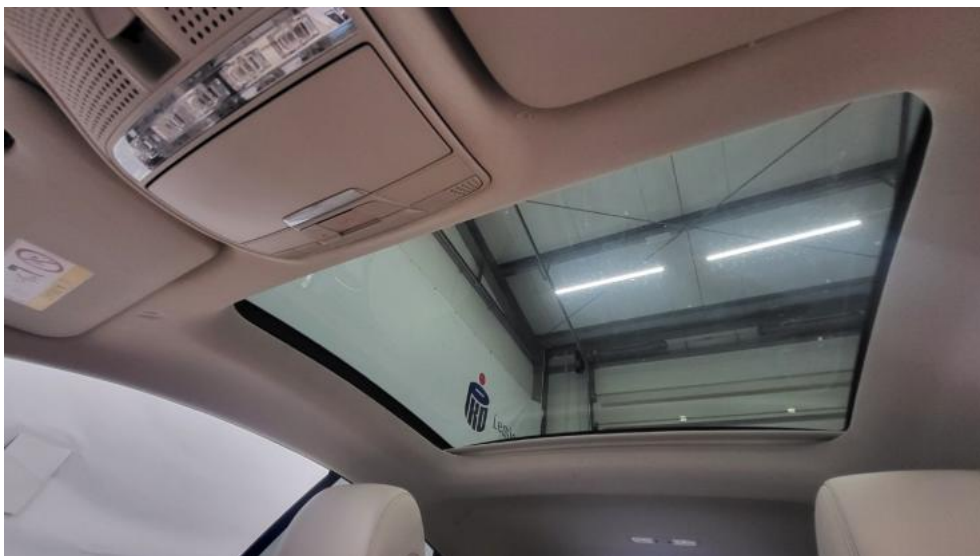


Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Nadkole przednie P - zdjęcie pogłądowe 1

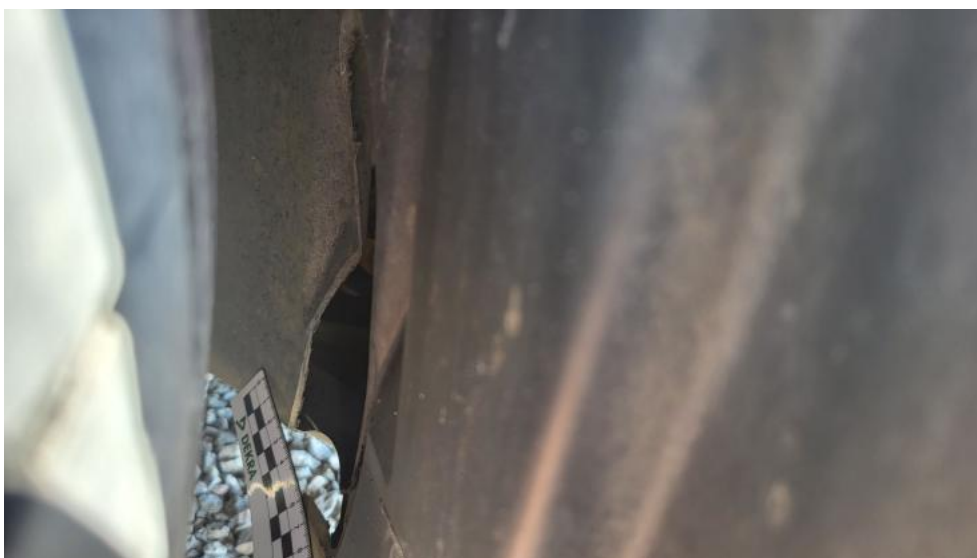


Photo 44.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 50.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak tylny - Inne 1



Photo 52.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Nadkole przednie L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 62.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 64.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 68.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Podsufitka - Inne 2