

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/05109/26/01/21
Nr zlecenia/szkody: 24/008613
Data zlecenia: 21-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0159356
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Typ/wersja	520i mHEV M Sport aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1725
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2335
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ594HN
VIN	WBA11FJ000CS30720
Data 1. rejestracji	11-04-2024
Data nast. bad. techn.	11-04-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	51 704 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	245/45 19 102Y	3,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 41. Osłony przeciwsłoneczne |
| 2. Active Guard | 42. Oznaczenia modelu |
| 3. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu | 43. Oświetlenie powitalne |
| 4. Asystent uwagi | 44. Oświetlenie wewnętrzne |
| 5. BMW ID | 45. PC iBrake |
| 6. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy) | 46. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lustro kierowcy przyciemniane automatycz.) |
| 7. BMW iDrive | 47. Pasek interakcji BMW Interaction Bar |
| 8. Czujnik deszczu i automatyczne światła | 48. Podręcznik użytkownika zintegrowany |
| 9. Czujnik kolizji | 49. Podsufitka M Antracite |
| 10. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 50. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |
| 11. Dywaniki podłogowe welurowe | 51. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 12. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek i nakładki na pedały) | 52. Real Time Traffic Information |
| 13. Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk) | 53. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam |
| 14. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45 | 54. Schowek na rękawiczki |
| 15. Filtr cząstek stałych | 55. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 16. Fotele przednie ogrzewane | 56. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa |
| 17. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia | 57. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 18. Funkcja My Modes | 58. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetlanie temperaturę |
| 19. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku) | 59. Szyby elektryczne, przód i tył |
| 20. Gniazda zasilania 12V | 60. Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu |
| 21. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 61. Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza |
| 22. Hamulec elektromechaniczny parkingowy | 62. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 23. Immobilizer elektroniczny | 63. TeleServices |
| 24. In-Car Experiences | 64. Tempomat z funkcją hamowania |
| 25. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto) | 65. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 26. Intelligent Emergency Call (Intelligentne Połączenie Alarmowe) | 66. Uchwyt na napoje |
| 27. Kierownica skórzana sportowa M, trójramienna, wielofunkcyjna | 67. Uchwyty |
| 28. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 68. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 29. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 69. Układ wspomagania hamowania |
| 30. Lakier uni | 70. Usługi ConnectedDrive |
| 31. Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver | 71. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 32. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 72. Wiązka światła sterowana automatycznie |
| 33. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 73. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |

- | | |
|--|--|
| 34. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku | 74. Zapobieganie przed kolizją z tyłu |
| 35. Ogranicznik prędkości | 75. Zawieszenie M Sport |
| 36. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 76. Zestaw 6 głośników stereo |
| 37. Opcje przechowywania | 77. Zestaw naprawczy do opon |
| 38. Osobisty eSim | 78. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 39. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców | 79. Światła hamowania dynamiczne |
| 40. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 2. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym | |
| 3. Kierownica ogrzewana | - |
| 4. Lakier metalizowany | - |
| 5. Listwy ozdobne drewno szlachetne Grey Blue Ash z akcentem Dark Silver, z otwartymi porami | - |
| 6. Pakiet Komfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji | |
| Fotele przednie i tylne ogrzewane | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| 7. Pakiet Travel | - |
| Dostęp komfortowy z BMW Digital Key | |
| Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | |
| System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB) | |
| 8. Spojler tylny M | - |
| 9. Stylistyka zewnętrzna satynowe aluminium | - |
| 10. System Bowers & Wilkins Surround Sound (18 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 11. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

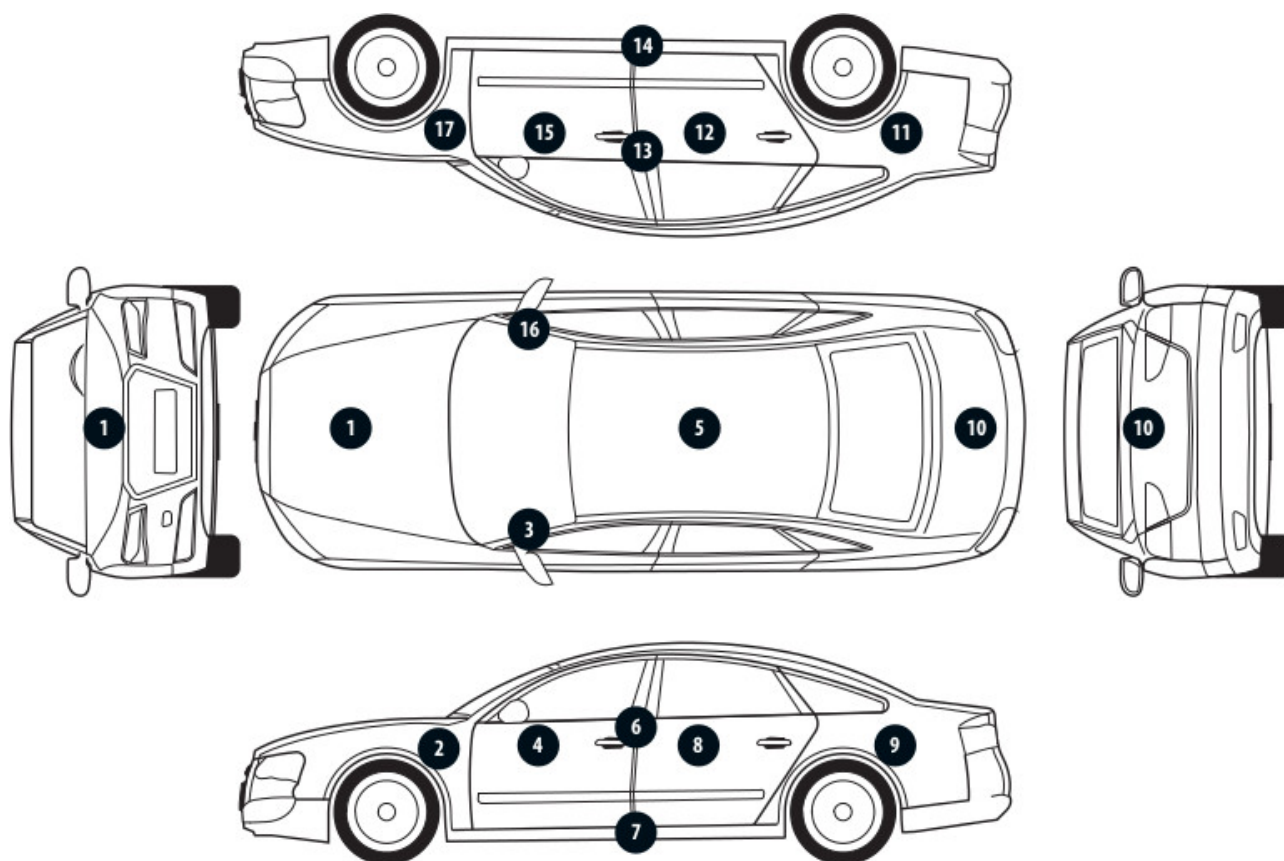

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

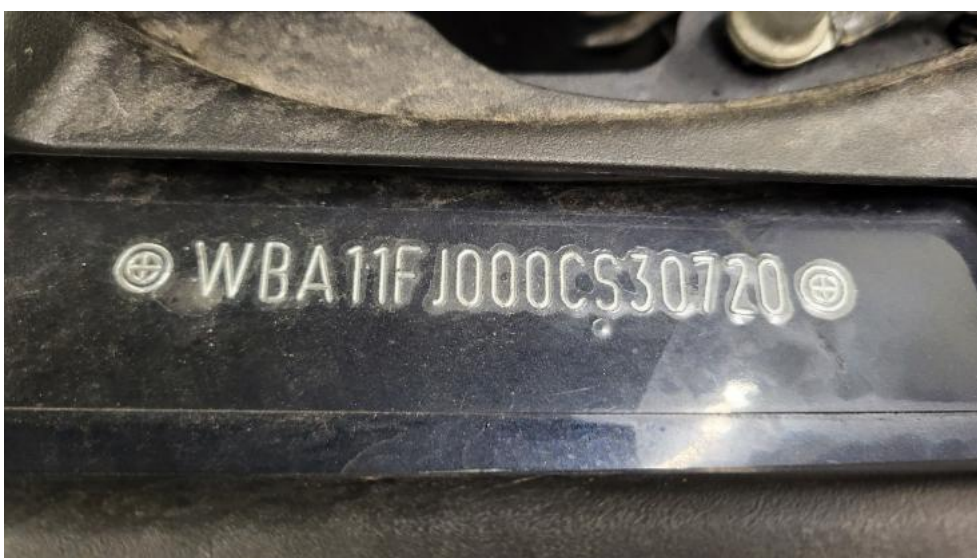


Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa

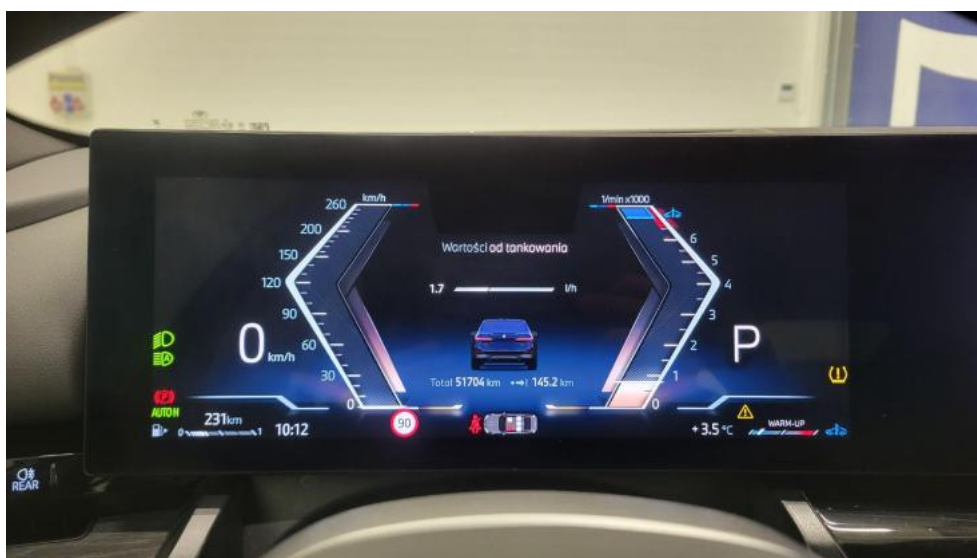

Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

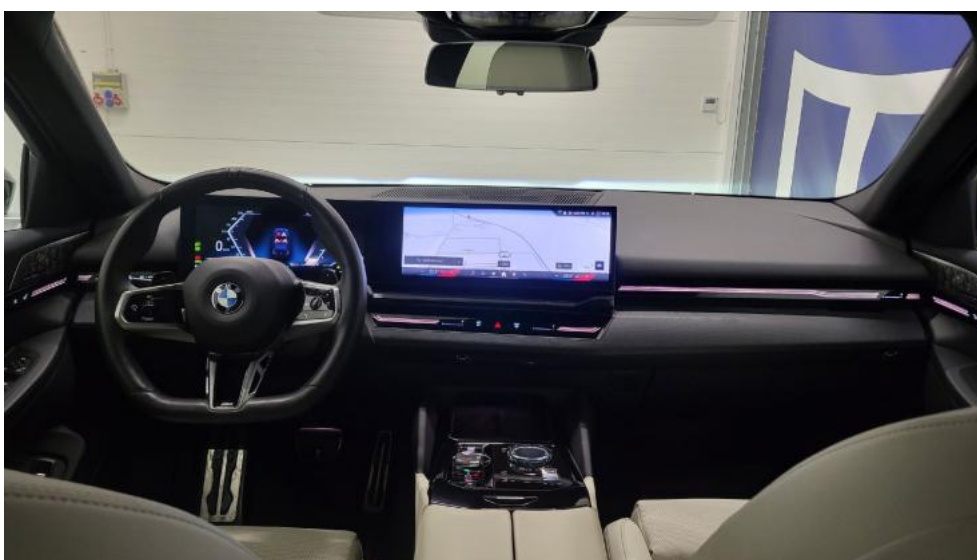

Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa



Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

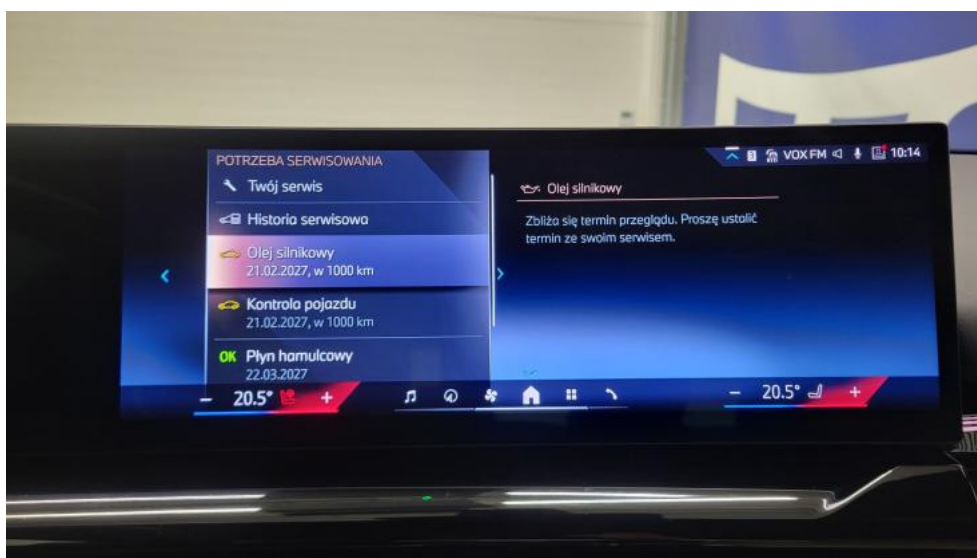

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

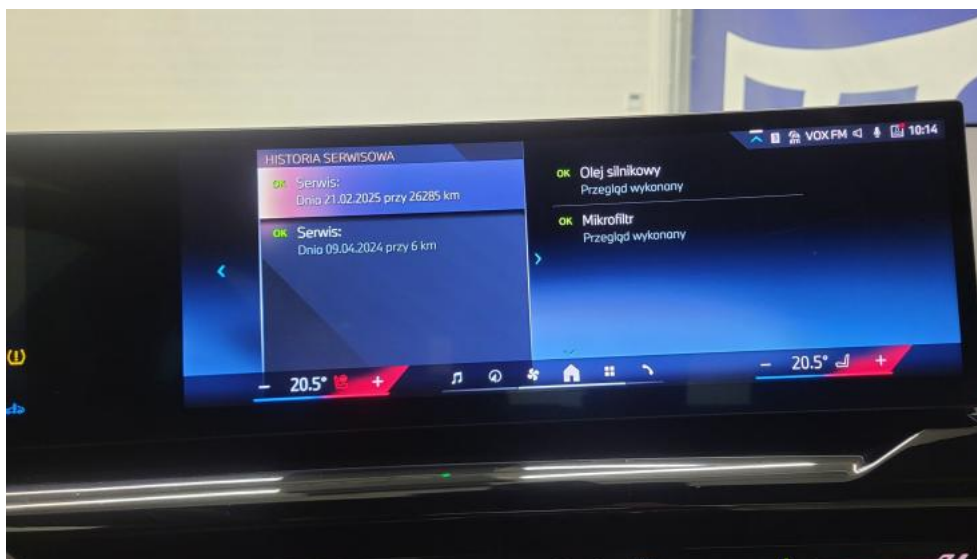

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

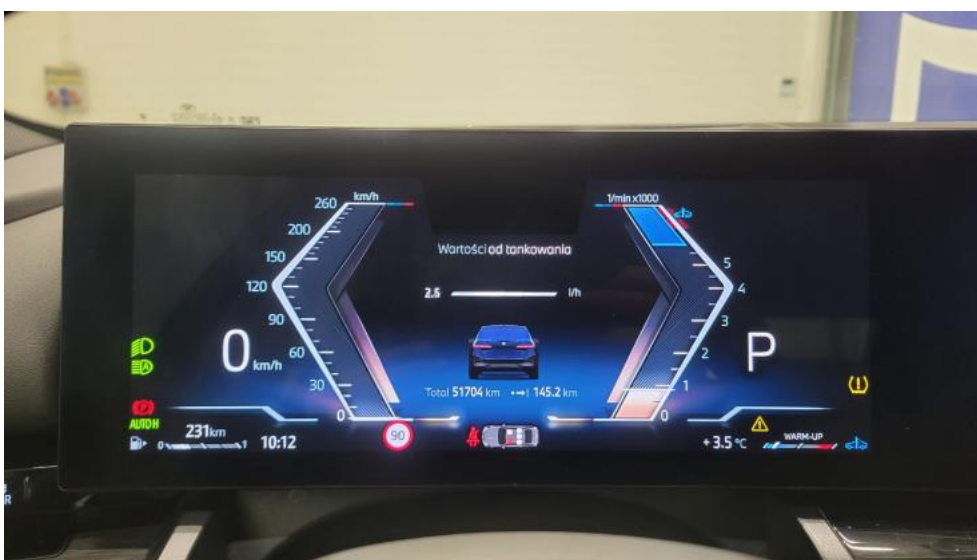

Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

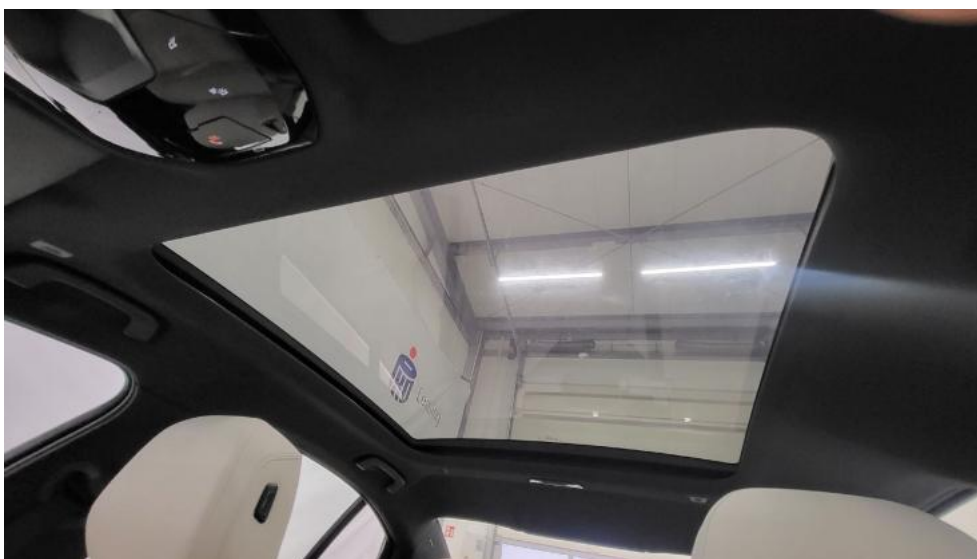

Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1