

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/13399/26/02/18
 commission/ damage No. : 24/055435
 Date of commission: 18-02-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0162841
Manufacturer	RENAULT
Model	Captur 24-
Type / version	Captur 1.0 TCe Evolution LPG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1281
Gross vehicle weight [kg]	1775
Wheelbase 1/2	2639
Engine type	G
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	90/67
Gearbox	manual
Registration /record No.	EL5LW40
VIN / serial number	VF1RJB00373934340
Date of first registration	24-12-2024
Date of next. tech. test	24-12-2025
Year of manufacture	2024
Readout [km]	29 187 (read)
Body color / type of coating	white/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	3,0 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,0 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/60 17 96H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Air conditioning
2. Aktualizacja oprogramowania over the air
3. Antena w kształcie płetwy rekina
4. Central locking
5. Czujnik zmierzchu
6. Czujniki parkowania tyłem
7. Distance control
8. ESP (Electronical Stabilizing Program), Hill holder
9. Exterior design: other
10. Felgi stalowe 17" Flexwheel, Nympha z ogumieniem
11. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją manualną wzdłużną/oparcia (+wysokości fotela kierowcy)
12. Funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
13. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
14. Immobilizer
15. Interior: other
16. Kamera cofania
17. Kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
18. Kierownica pokryta skórą ekologiczną
19. Kluczyk składany Renault
20. Konsola środkowa z nawiewem do tyłu
21. Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej
22. Lusterko wewnętrzne dzień/noc
23. Metallic paint
24. Nadwozie jednokolorowe
25. Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze
26. Ograniczenie prędkości fabryczne do 180 km/h
27. Other
28. Oświetlenie sufitowe 2 punkty, lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez oświetlenia, uchwyt na bilet
29. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
30. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, ogranicznikiem napięcia i napinaczem - przednie
31. Pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe, z ogranicznikami napięcia na bocznych miejscach - tylne
32. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
33. Poduszki powietrzne kurtynowe
34. Poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
35. Power steering
36. Przygotowanie do instalacji alkomatu
37. Regulator i ogranicznik prędkości
38. Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
39. Steering wheel manually adjustable, Steering: other
40. Sygnał dźwiękowy niezapięcia pasa bezpieczeństwa na przednich miejscach
41. System ABS ze wspomaganie nagłego hamowania
42. System aktywny wspomaganie nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)
43. System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA)
44. System kontroli ciśnienia w oponach
45. System kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
46. System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX
47. System multimedialny openR link 10,4" ekr., dotyk., radio, nagłoś. Arkamys Classic, 6 głoś., 2xUSB-C
48. Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
49. Szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
50. Tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze
51. Wskaźnik zmiany biegów z funkcją ECO (tryb ekologicznej jazdy)
52. Wyświetlacz kolorowy, cyfrowy wskaźników i zegarów 7"
53. Zagłówki przednie z regulacją wysokości
54. Zagłówki tylne z regulacją wysokości
55. Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
56. Światła do jazdy dziennej LED
57. Światła przednie LED pure vision

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 2. Metallic paint | - |

3. Pakiet Comfort -
Czujnik deszczu
Klimatyzacja automatyczna
4. Szyby tylne boczne i tylna dodatkowo przyciemniane -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Braki uszkodzenia -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 04-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating

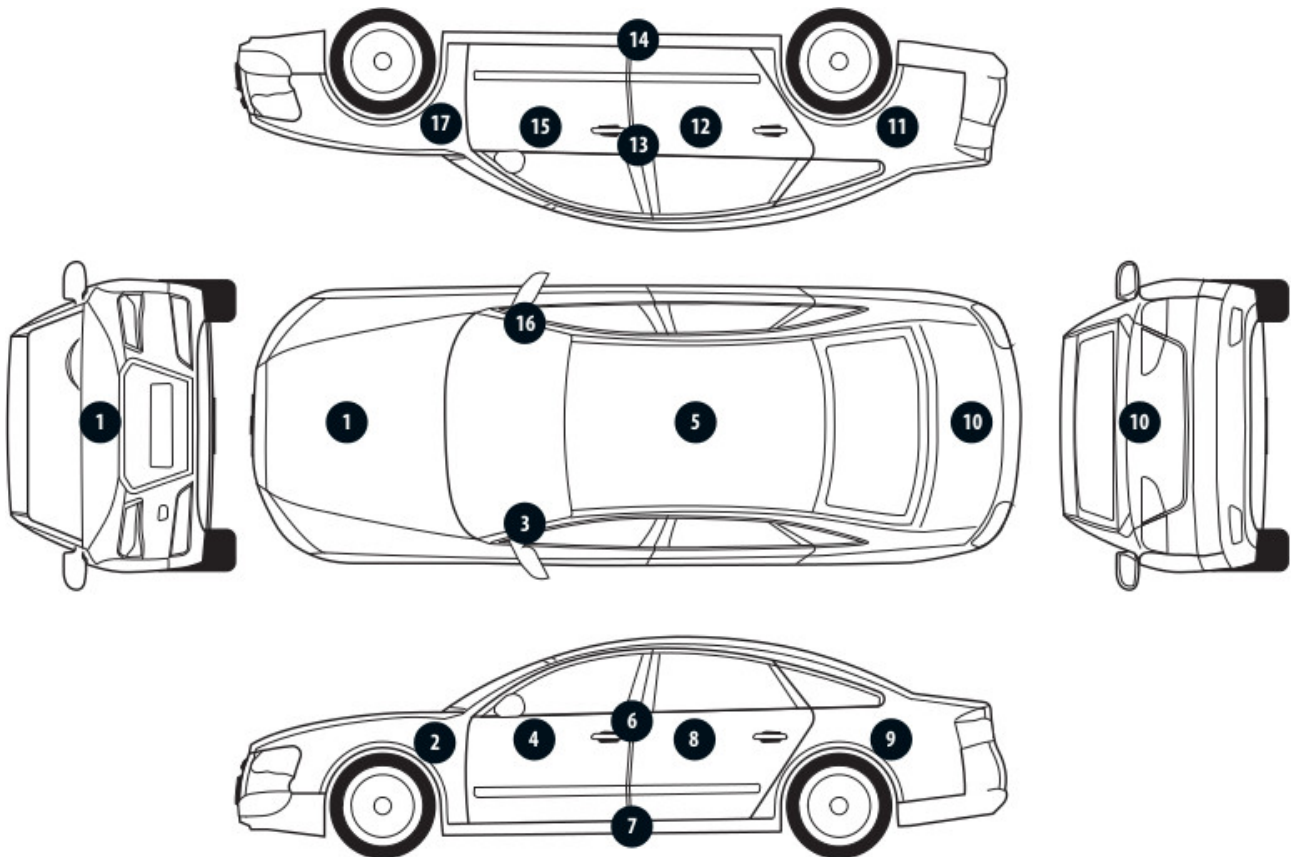

No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

-
- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
 - This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
 - An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
 - The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
 - This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
 - The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Aktywna kontrolka serwisu. Informacja wykonaj przegląd. Rysy na samochodzie. Pojazd zasilany gazem. Brak homologacji na zbiornik gazu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

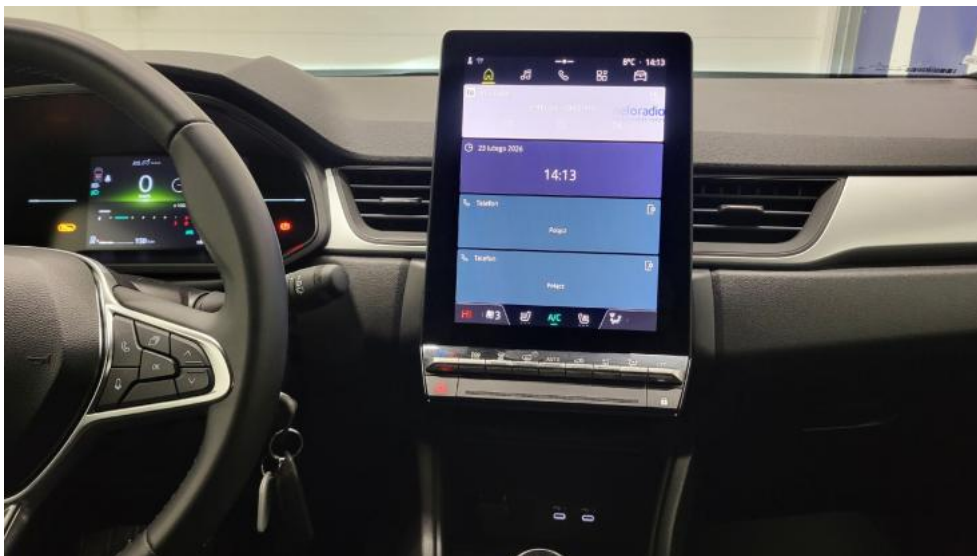


Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)

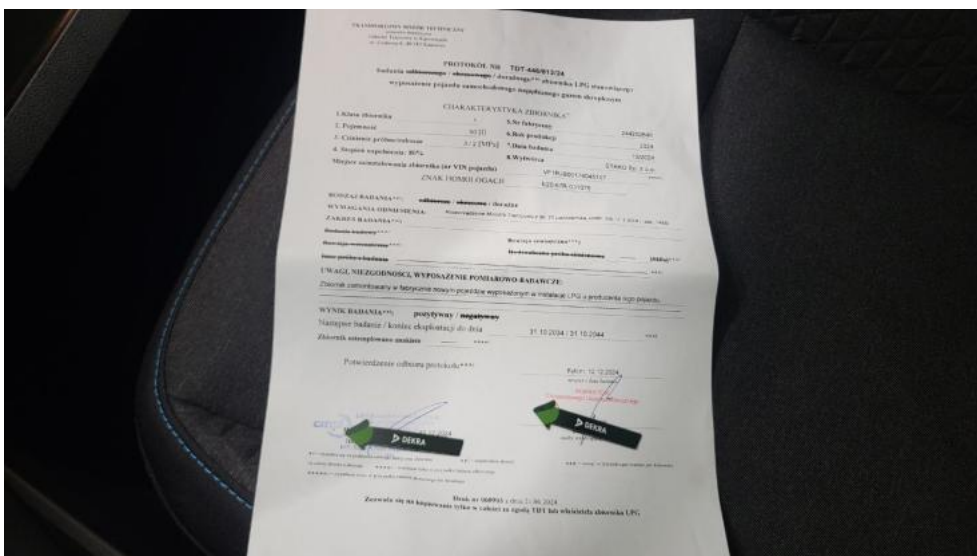


Photo 32.
Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

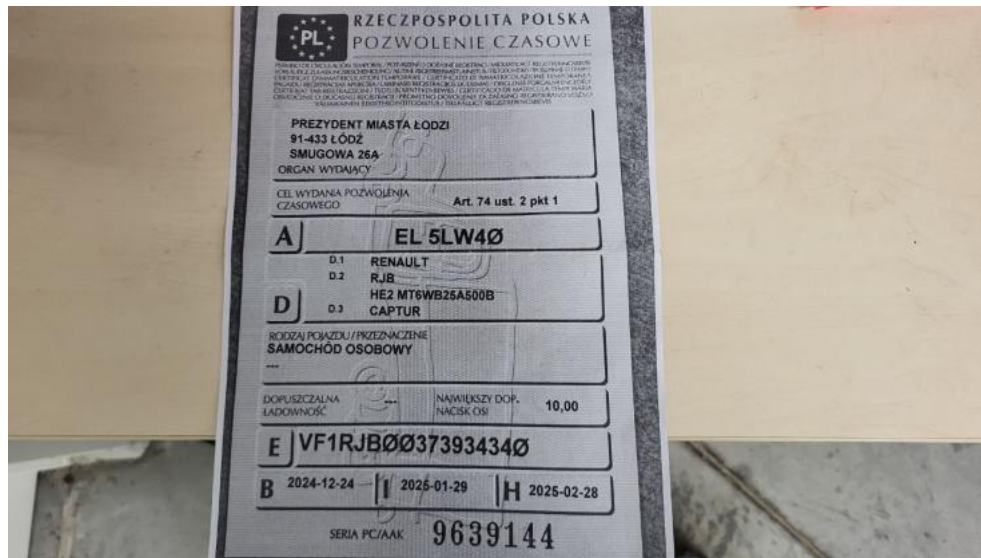


Photo 33.
Dow. rej. ksero Str. 1

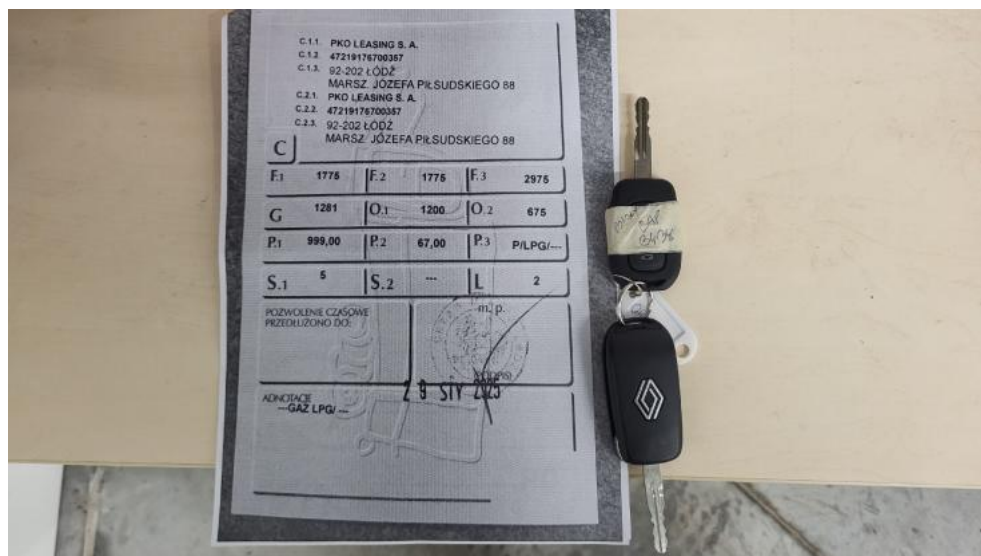


Photo 34.
Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zestaw naprawczy koła



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

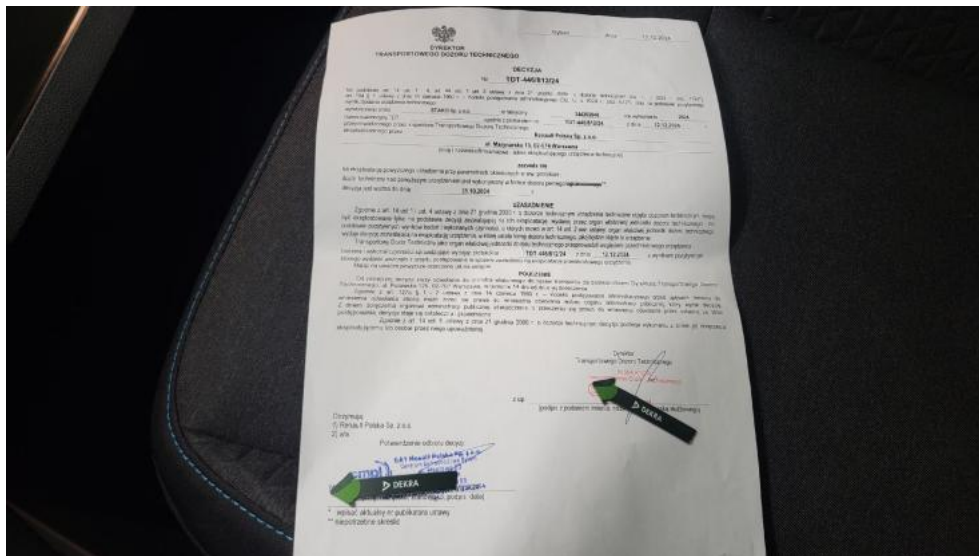


Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 42.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 54.
Kanapa tyl. - Inne 1