

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/07859/26/01/30
commission/ damage No. : 24/030863
Date of commission: 30-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158806
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLE [167] 23-
Type / version	GLE 400 e PHEV 4-Matic AMG Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2667
Gross vehicle weight [kg]	3230
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1999
Engine Power [hp/kW]	252/185
Gearbox	automatic
Registration /record No.	KK2120J
VIN / serial number	W1NFB4GB1RB236184
Date of first registration	26-07-2024
Date of next. tech. test	26-07-2027
Year of manufacture	2024
Readout [km]	15 236 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850 P	275/50 20 113V	5,5 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850 P	275/50 20 113V	5,5 mm
back	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850 P	275/50 20 113V	6,0 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850 P	275/50 20 113V	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Alarm antywłamaniowy
2. Android Auto, Apple CarPlay
3. Antena GPS
4. Antilock-Brake-System (ABS)
5. Asystent opuszczania wnętrza pojazdu
6. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
7. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
8. Asystent znaków drogowych
9. Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny
10. Blind spot warning
11. Bord communication: other
12. Bord communication: other
13. Bord communication: other, Other
14. Brake Assist
15. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
16. Czytnik linii papilarnych
17. Door mirrors electrically foldable
18. ESP (Electronical Stabilizing Program)
19. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
20. Extra power outlet
21. Felgi aluminiowe 20" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV)
22. Floor mat
23. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
24. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
25. Fotele przednie podgrzewane
26. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
27. Gaśnica
28. Gniazda USB dodatkowe
29. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
30. Hands-Free Access - bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika
31. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty
32. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m. prosty
33. Kamera 360 stopni
34. Keyless-go
35. Kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą nappa
36. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
37. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
38. Kokpit z szerokim ekranem
42. Navigation system
43. Other
44. Other
45. Oświetlenie ambientowe wnętrza
46. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
47. Pakiet Chrom wnętrze
48. Personalizacja dźwięków
49. Poduszka kolanowa
50. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
51. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
52. Power steering
53. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
54. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
55. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
56. Radio cyfrowe
57. Remote controlled central locking
58. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
59. Rozszerzone funkcje MBUX
60. Side airbag driver and passenger
61. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
62. Stylizacja AMG
63. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
64. System monitorowania ciśnienia w oponach
65. System monitorowania wnętrza
66. System multimedialny MBUX
67. System nagłośnienia Burmester surround (13 głośników)
68. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
69. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
70. System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC)
71. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
72. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
73. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna
74. Tirefit - zestaw do naprawy opon
75. Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi
76. Uni-Lackierung
77. Usługi Remote Services Premium
78. Usługi zdalne i ładowanie Plus
79. Wirtualna maska - system wyświetlania podłoża pod przednią osią

- | | |
|---|---|
| 39. LED front dim light | 80. Wskaźnik akustyczny obecności |
| 40. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie | 81. Zawieszenie AIRMATIC |
| 41. MBconnect z funkcjami dla pojazdów elektrycznych | 82. Zawieszenie z adaptacyjnym systemem tłumienia drgań |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Metalic paint | - |
| 2. Pakiet AMG Premium Plus | - |
| Head-up display | |
| Asystent wnętrza MBUX | |
| Dach panoramiczny, przesuwany | |
| Pakiet Air Balance | |
| Fotele przednie klimatyzowane | |
| Klimatyzacja automatyczna Thermotronic - 4 strefowa | |
| Domykanie drzwi komfortowe | |
| Uchwyt na napoje z możliwością podgrzewania i chłodzenia | |
| Pakiet komfortowego ogrzewania | |
| Pakiet Energizing Plus | |
| Pakiet asystenta jazdy | |
| 3. Stopnie przyprogowe ze stali szlachetnej z elementami gumowymi | - |
| 4. Tapicerka skórzana - beż macchiato/czarny | - |
| 5. Tempomat adaptacyjny monitorujący ograniczenia prędkości | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Current market situation	-
Uszkodzenia stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 16-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

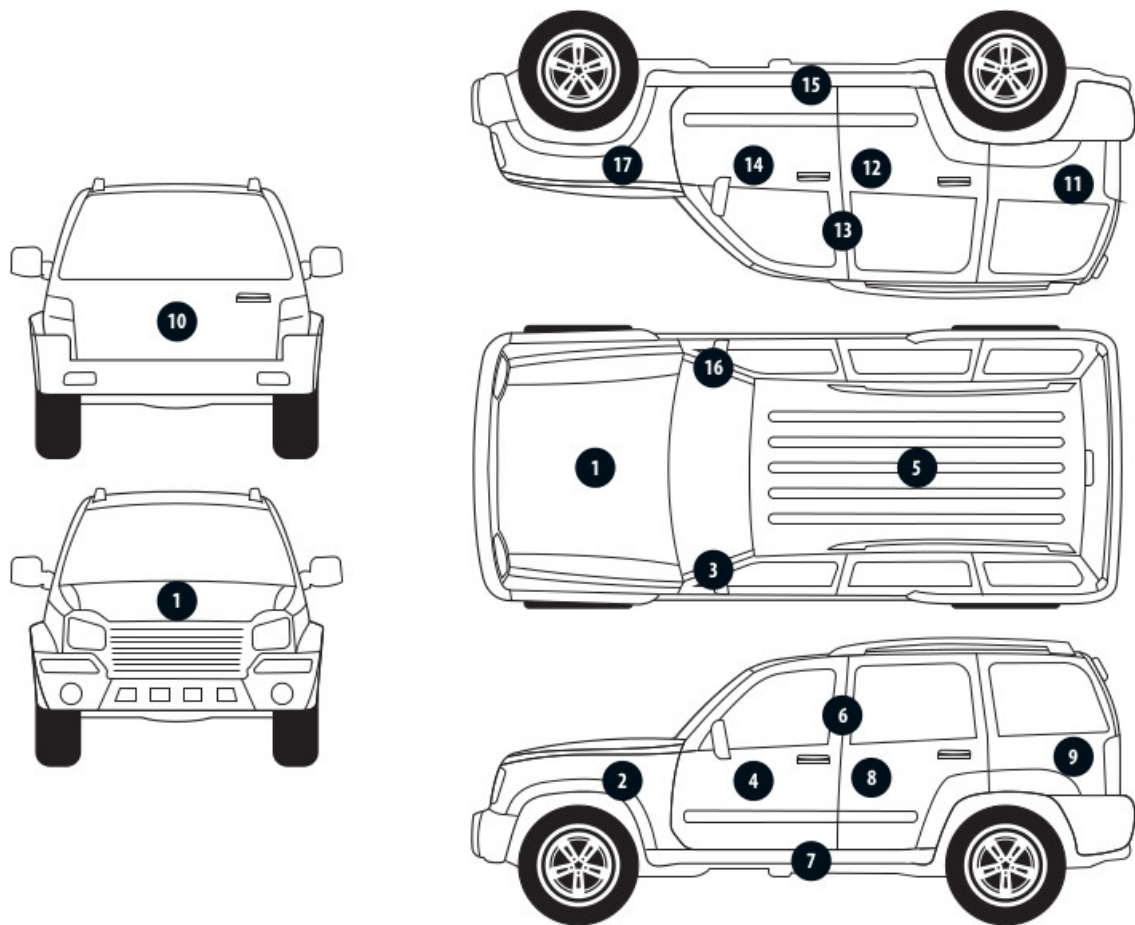Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Left front fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	150 - 500
5	Roof	150 - 500
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 500
9	Left side wall	150 - 500
10	Cover/tailgate	150 - 300
11	Side right wall	150 - 500
12	Rear right door	150 - 500
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	150 - 500
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: próg lewy/prawy, słupek środkowy lewy/prawy. Lusterka i reflektory oklejone folią.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik

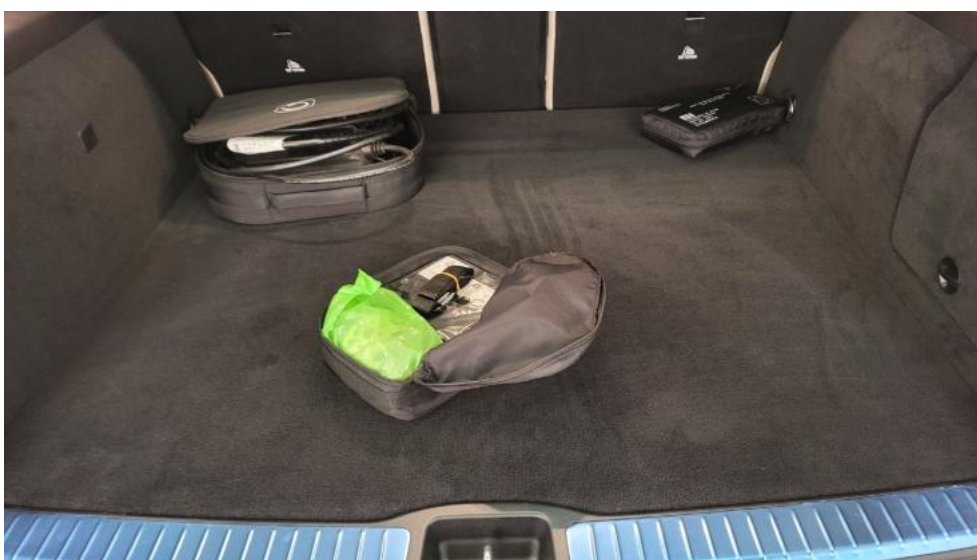


Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zdjęcie do protokołu



Photo 48.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu

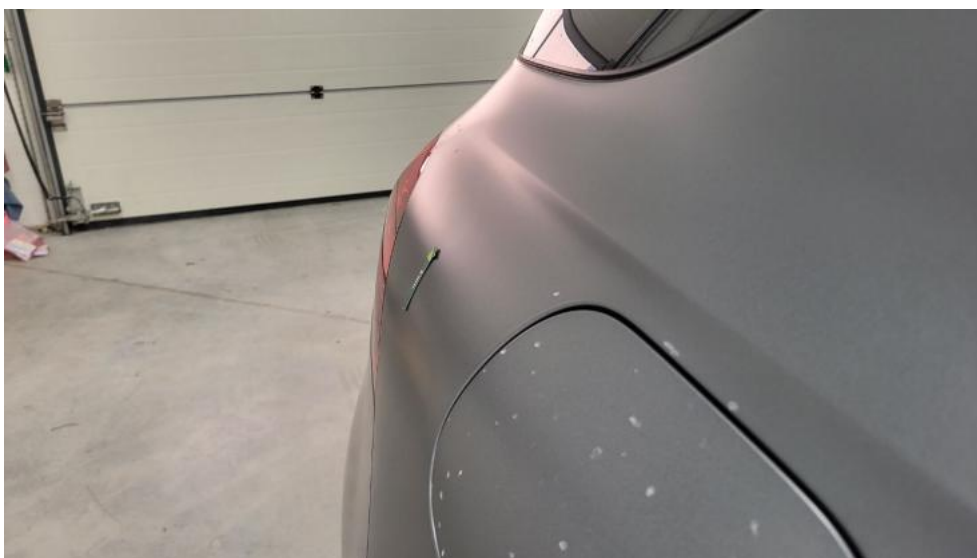


Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

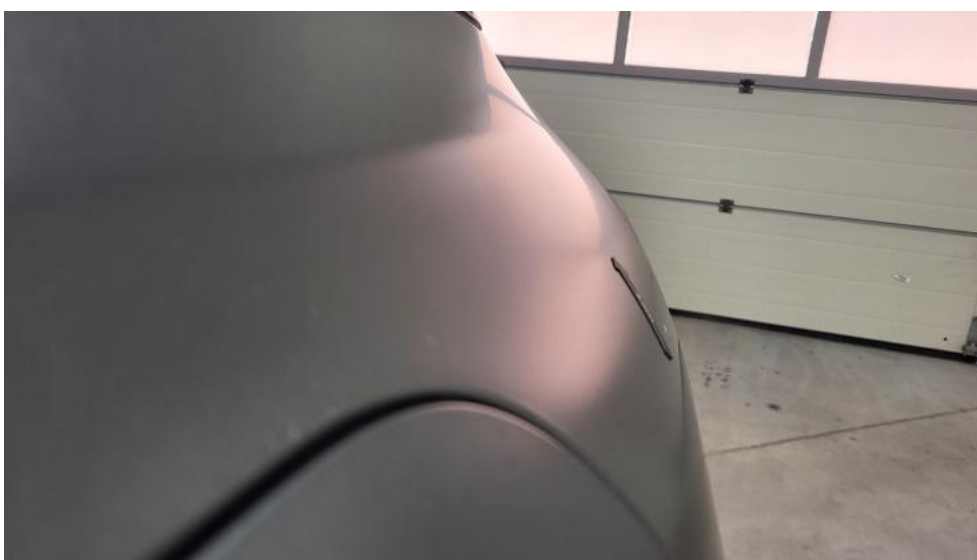


Photo 54.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1