

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/98610/25/12/12
commission/ damage No. : 22/020862
Date of commission: 12-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0124375
Manufacturer	SKODA
Model	Octavia III Kombi 17-20
Type / version	Octavia 1.6 TDI Ambition
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1312
Gross vehicle weight [kg]	1897
Wheelbase 1/2	2686
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	115/85
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	ZS970PY
VIN / serial number	TMBJG7NE4J0376909
Date of first registration	03-08-2018
Date of next. tech. test	02-08-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	167 564 (read)
Body color / type of coating	red/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIREMAX, FM601	205/55 16 91W	2,5 mm
	left	FIREMAX, FM601	205/55 16 91W	2,5 mm
back	right	FIREMAX, FM601	205/55 16 91W	1,5 mm
	left	FIREMAX, FM601	205/55 16 91W	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Air conditioning | 28. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 29. Other |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 30. Other |
| 4. Automatic limited slip differential | 31. Other |
| 5. Child seat fixation | 32. Other |
| 6. Colored glass | 33. Other |
| 7. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 34. Other |
| 8. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 35. Other |
| 9. Driver knee airbag | 36. Park Distance Control rear |
| 10. Driver seat height adjustable | 37. Power assisted brakes |
| 11. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 38. Power steering |
| 12. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 39. Power windows front, Power windows rear |
| 13. Exterior design: other | 40. Radio, USB in |
| 14. Extra power outlet | 41. Rear seat-backs foldable |
| 15. Fog lamps | 42. Rear wiper |
| 16. Free service 4 years or more, upto 60000 km | 43. Remote controlled central locking |
| 17. Interior lights: other accessories | 44. Roof railing |
| 18. Interior: other | 45. Storage facilities in general |
| 19. LED Daytime running lights | 46. Storage facilities in general |
| 20. Leather steering wheel | 47. Storage facilities in general |
| 21. Light Alloy wheels 16'' | 48. Textile upholstery |
| 22. Luggage compartment cover | 49. Traction control |
| 23. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 50. Tyre pressure control (RDC) |
| 24. Mobile Tire System | 51. Uni-Lackierung |
| 25. On board computer | 52. Vehicle immobilizer |
| 26. On board monitor | 53. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |
| 27. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Automatic climate control | - |
| 2. Bluetooth interface, Mobile phone preparation, Other, Voice control for telephone | - |
| 3. Cruise control | - |
| 4. Full size spare wheel | - |
| 5. LED rear lights | - |
| 6. Navigation system, USB in | - |
| 7. Other | - |
| 8. Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| 9. Rain sensor | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-12-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	150 - 200
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 200
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	150 - 200
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/48

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Utrudnione domykanie drzwi przednich lewych.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

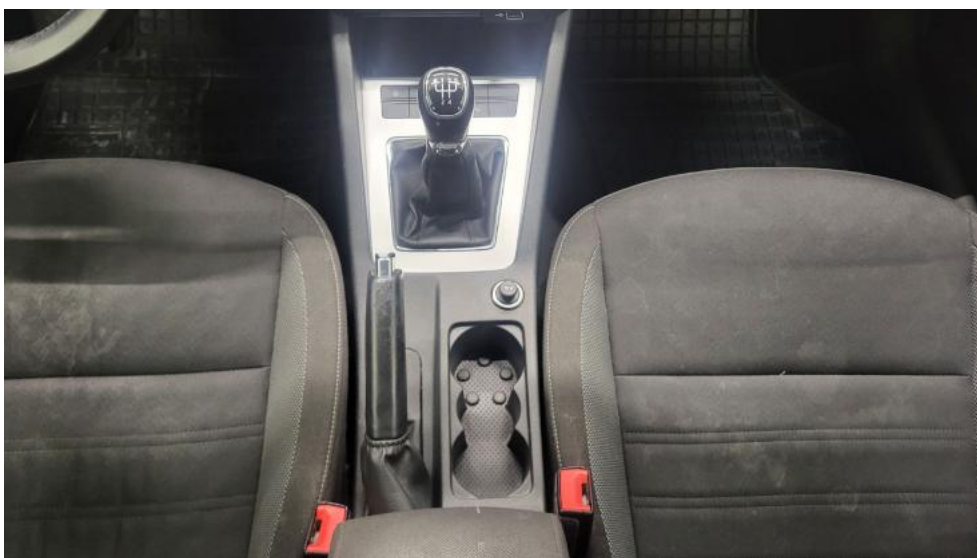


Photo 30.
Tunel środkowy

A photograph of the driver's perspective inside a 2015 Opel Ampera. The steering wheel is black with a three-spoke design and features the Opel logo in the center. The instrument cluster behind the wheel shows two analog gauges (speedometer and tachometer) and a central digital display. To the right of the steering wheel is a large infotainment screen displaying a navigation map. Below the screen are several physical buttons and knobs for climate control and other functions. The overall interior is dark-colored with some metallic accents.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 58.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

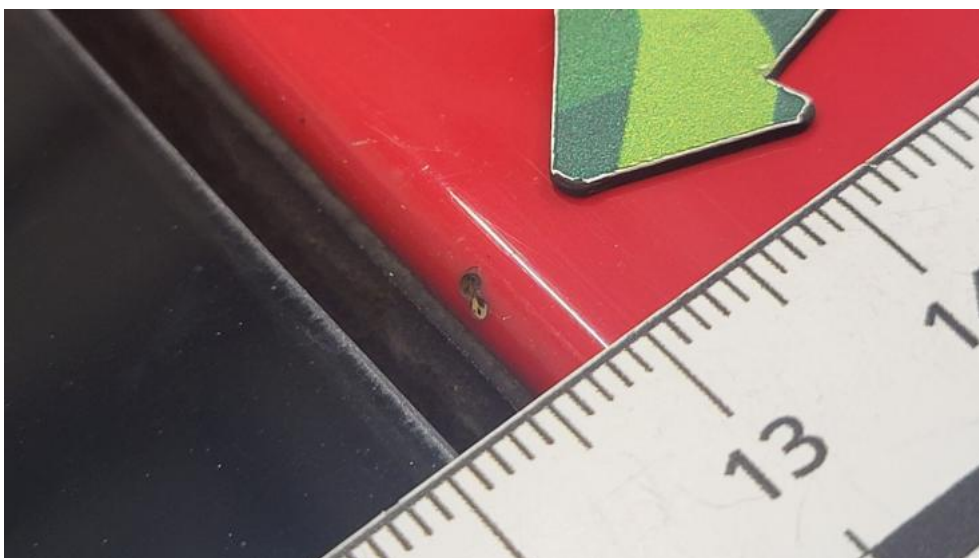


Photo 60.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

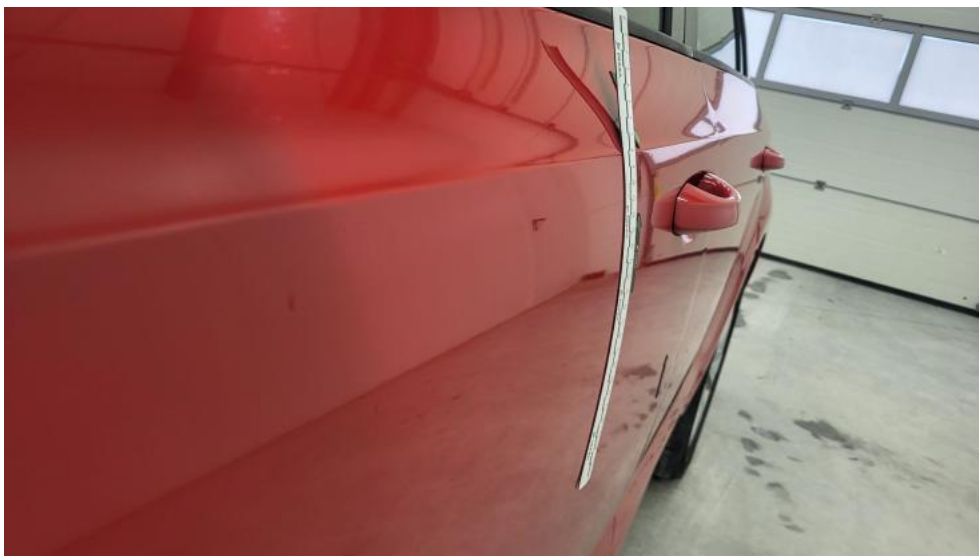


Photo 66.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

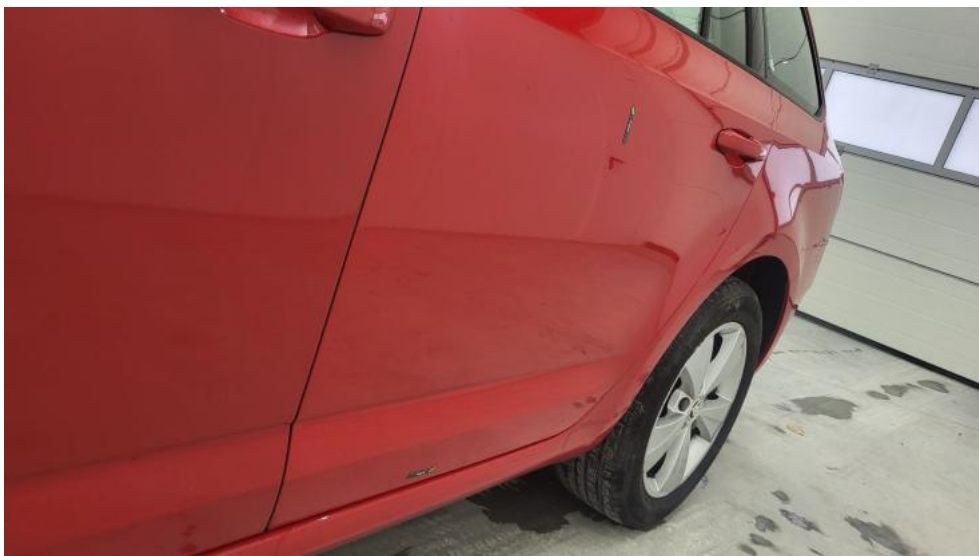


Photo 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 76.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Uchwyt drzwi prze P - Inne 1



Photo 78.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 80.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1