

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/77086/26/08/18
Nr zlecenia/szkody: 21/044118
Data zlecenia: 18-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138626
Producent	OPEL
Model	Corsa F Hatchback 19-23
Typ/wersja	Corsa 1.2 Edition S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1006
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1550
Rozstaw osi 1/2	2538
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	75/55
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ598EF
VIN	VXKUPHMHDM4243513
Data 1. rejestracji	30-08-2021
Data nast. bad. techn.	27-08-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	115 447 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	pomarańczowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	195/55 16 87H	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektryczne szyby przednie 2. Felgi aluminiowe 16", 8-ramienne, z ogumieniem 195/55 3. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) 4. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) 5. Fotele przednie komfortowe 6. Interfejs Bluetooth 7. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 8. Klamki drzwi w kolorze nadwozia 9. Klimatyzacja manualna 10. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach 11. Komputer pokładowy 12. Lakier metaliczny, Pomarańczowy Power 13. Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym 14. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli 15. Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia 16. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach | <ol style="list-style-type: none"> 17. Przyciski sterowania na kierownicy 18. System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem 19. System monitorowania ciśnienia w oponach 20. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach 21. System przypominania o zapięciu pasów przód-tył 22. System wykrywania zmęczenia kierowcy 23. Tapicerka materiałowa Fresez, czarna 24. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości 25. Tuner cyfrowy DAB 26. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości 27. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control 28. Układ utrzymania na pasie ruchu 29. Układ wspomagania ruszania pod górę HSA 30. Wyświetlacz kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami 31. Zamek centralny sterowany pilotem 32. Zestaw naprawczy do opon z kompresorem |
|---|--|

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|---|-------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakiet Parking 2. Pakiet Premium Edition | <p>Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni</p> <p>Czujnik odległości przy parkowaniu - tył</p> <p>Elektryczne szyby, tył</p> <p>Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu</p> <p>Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem</p> | <p>-</p> <p>-</p> |
|--|---|-------------------|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

OgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -
Wcześniejsze naprawy -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

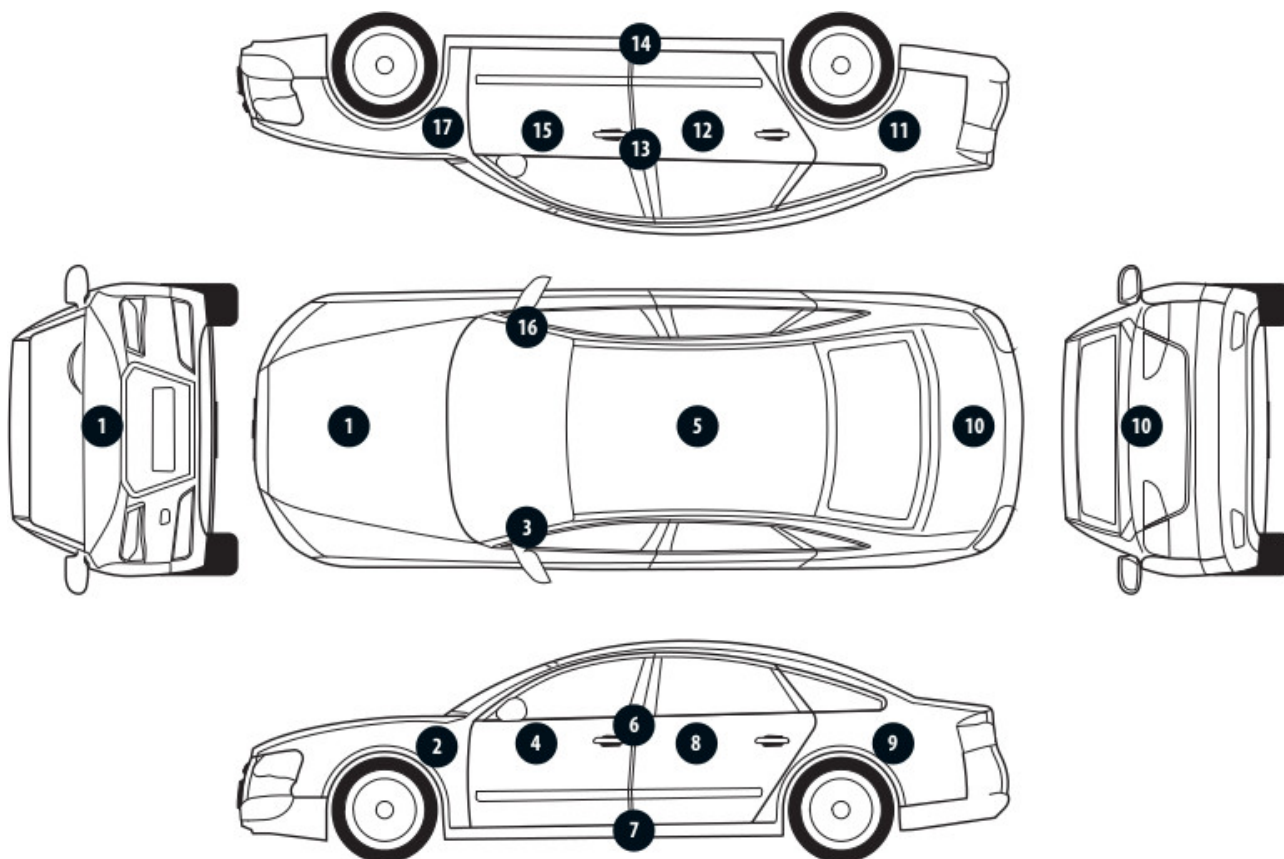

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 2000
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 1000
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
bn

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody

strona 5/48

wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka serwisu. Informacja przekroczony przebieg od 0km.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tuneł środkowy


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

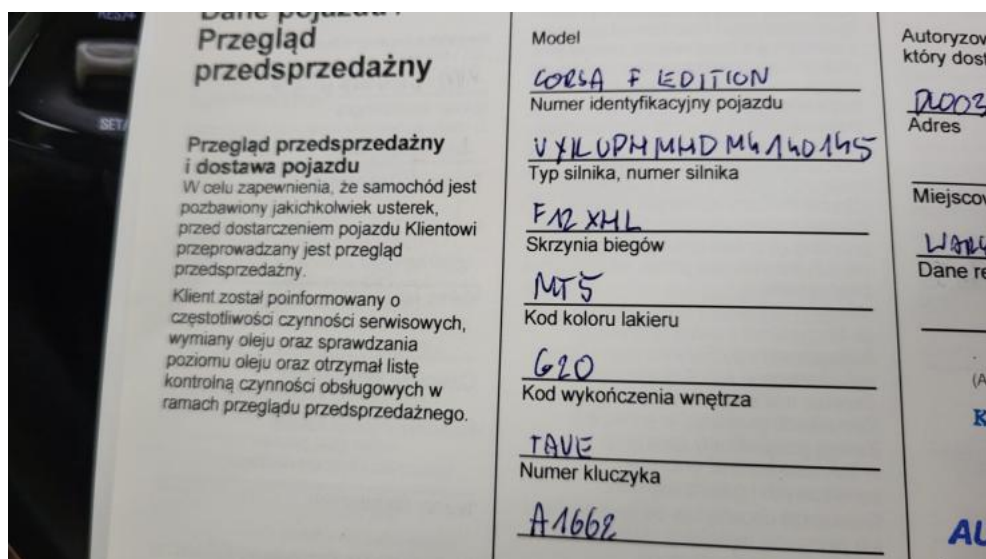DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.


Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Model: CORSA F EDITION
Numer identyfikacyjny pojazdu: VX1LUPHMMHM4140145
Typ silnika, numer silnika: F12 XHL
Skrzynia biegów: MT5
Kod koloru lakieru: G20
Kod wykończenia wnętrza: TAVE
Numer kluczyka: A1662

Autoryzowany, który dostarczył: 2003
Adres: Warszawa
Miejsce: Warszawa
Dane rejestrowe: ...

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

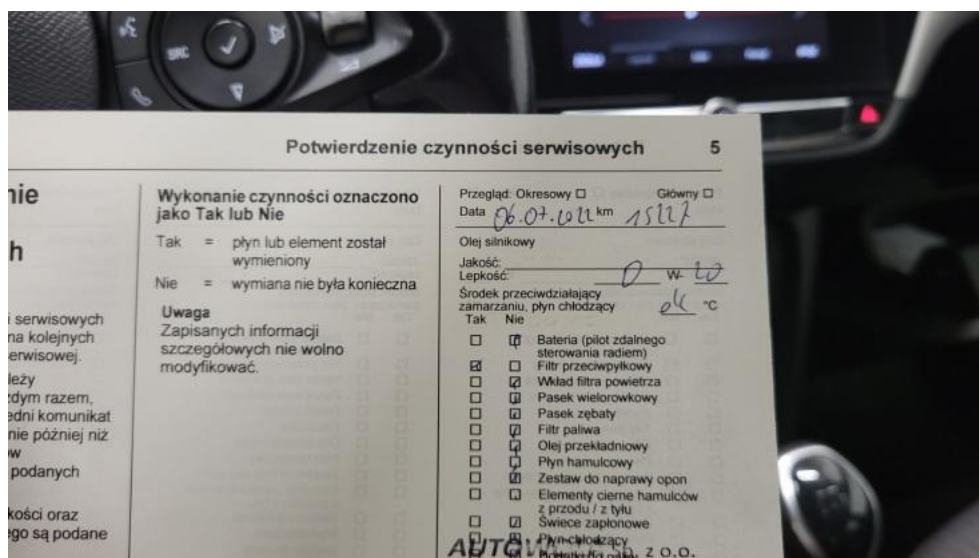

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie
Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 06.07.2021 km 15117
Olej silnikowy
Jakość: 0 W. 20
Lepkość: 0 W. 20
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący 04 °C
Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorowkowy
☒ Pasek zębaty
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący z O.O.
☒ Podstawa do paliwa

Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 60.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. praw. - Inne 1

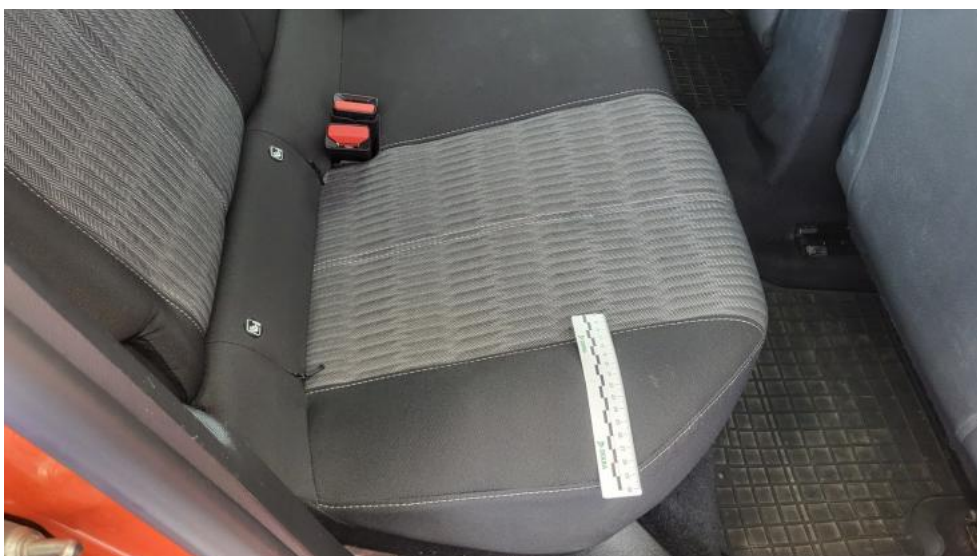

Fot. 78.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 80.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 82.
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1