

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/23041/25/03/28
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 28-03-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0135135
Manufacturer	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 18-22
Type / version	Corolla 2.0 Hybrid Comfort
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1494
Gross vehicle weight [kg]	1955
Wheelbase 1/2	2700
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1986
Engine Power [hp/kW]	152/112
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WD0183R
VIN / serial number	SB1Z53BE20E100885
Date of first registration	14-09-2022
Date of next. tech. test	14-09-2025
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	110 496 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm
back	right	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	left	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 44. LED front dim light |
| 2. Additional gauges | 45. LED rear lights |
| 3. Android Auto, Apple CarPlay | 46. Lane control assistant |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 47. Lane control assistant |
| 5. Armrest (s) front | 48. Leather gearshifter/switch |
| 6. Armrest (s) rear | 49. Leather steering wheel |
| 7. Automated High-beam assist | 50. Light Alloy wheels 16'' |
| 8. Automatic Emergency Call | 51. Luggage compartment cover |
| 9. Automatic antenna/ window-antenna | 52. Luggage:other |
| 10. Automatic climate control | 53. Mobile Tire System |
| 11. Automatic dimlight activation | 54. Multi functional steering wheel |
| 12. Bluetooth interface | 55. On board computer |
| 13. Bord climate: other | 56. On board monitor |
| 14. Bord communication: other | 57. Other |
| 15. Bord entertainment: other accessories | 58. Other |
| 16. Bumpers: other, Exterior design: other | 59. Other |
| 17. Child lock manually | 60. Other |
| 18. Child seat fixation | 61. Other |
| 19. Cornering Headlights | 62. Other |
| 20. Distribution of braking force electronically | 63. Other |
| 21. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 64. Passenger seat height adjustable |
| 22. Door mirrors heated | 65. Power assisted brakes |
| 23. Driver airbag, Passenger airbag | 66. Power windows front, Power windows rear |
| 24. Driver knee airbag | 67. Pre-Crash System |
| 25. Driver seat height adjustable | 68. Radio |
| 26. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 69. Radio |
| 27. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 70. Rear bench foldable in two separate parts |
| 28. Exterior lighting: other | 71. Rear bench foldable in two separate parts |
| 29. Extra power outlet | 72. Rear spoiler |
| 30. Extra power outlet | 73. Rear view camera |
| 31. Floor mat | 74. Remote controlled central locking |
| 32. Fog lamps | 75. Rev counter |
| 33. Head airbags front | 76. Roof railing |
| 34. Hill holder | 77. Seats: other |
| 35. Interior decoration: other | 78. Side airbag driver and passenger |
| 36. Interior decoration: other | 79. Steering wheel electrically adjustable |
| 37. Interior lights: other accessories | 80. Steering wheel with gear-switches |
| 38. Interior lights: other accessories | 81. Textile upholstery |
| 39. Interior: other | 82. Traffic sign recognition |
| 40. Interior: other | 83. Tyre pressure control (RDC) |
| 41. Interior: other | 84. USB in |
| 42. Keyless go | 85. Uni-Lackierung |
| 43. LED Daytime running lights | 86. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

1. Android Auto, Apple CarPlay, Door mirrors electrically foldable, Heated seat driver, Heated seat passenger, Lumbar adjust driver electric, Navigation system, On board monitor, Other, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Radio, Rain sensor, Rear-view mirror autodimming, Touchscreen monitor, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system

Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)

Lusterka boczne składane elektrycznie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Inteligentny system parkowania (IPA)

- Fotele przednie podgrzewane
- Układ detekcji przeszkód (ICS)
- Prędkościomierz cyfrowy
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe
- Nawigacja satelitarna Connected
- System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 8 cali HD
- Asystent głosowy
- 2. Diminished spare wheel -
- 3. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki, uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 31-03-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

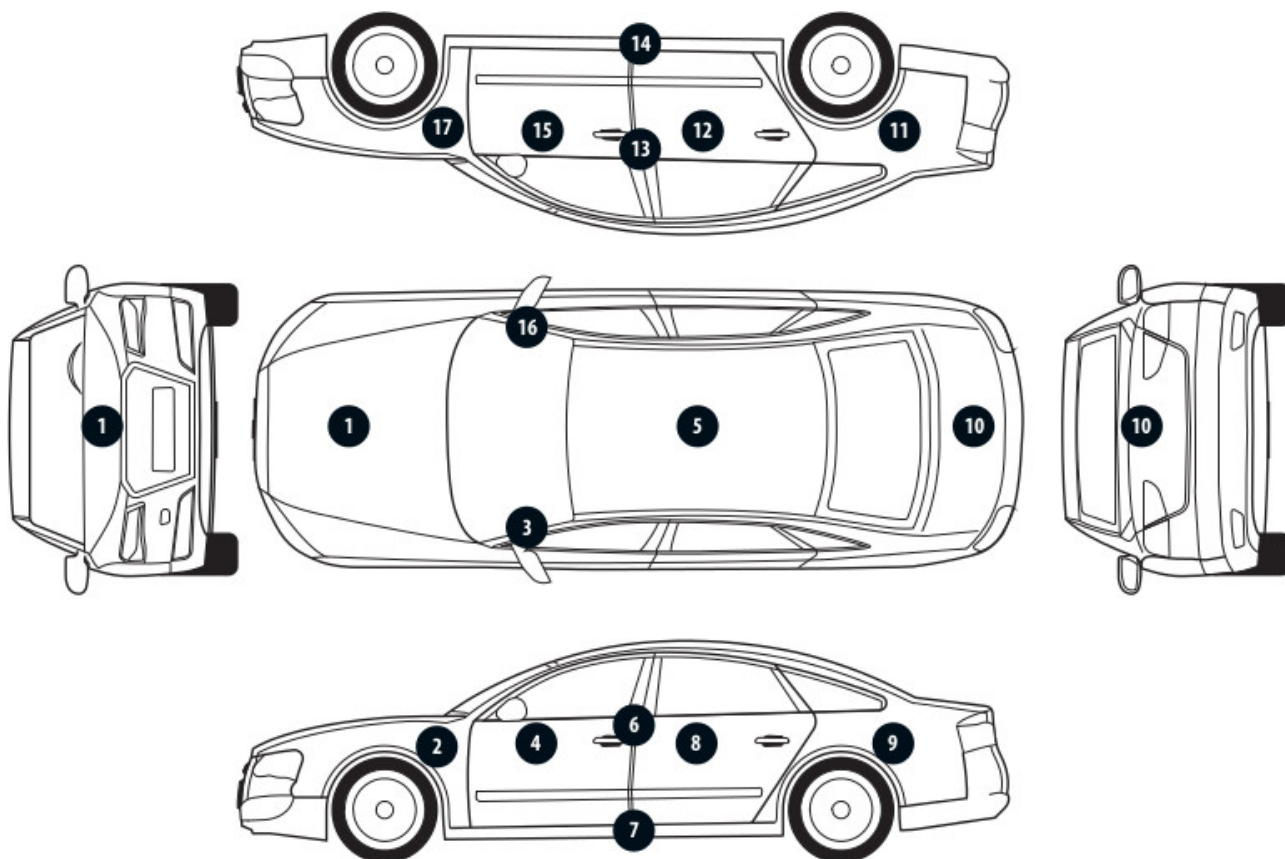Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 500
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady po grafice reklamowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód

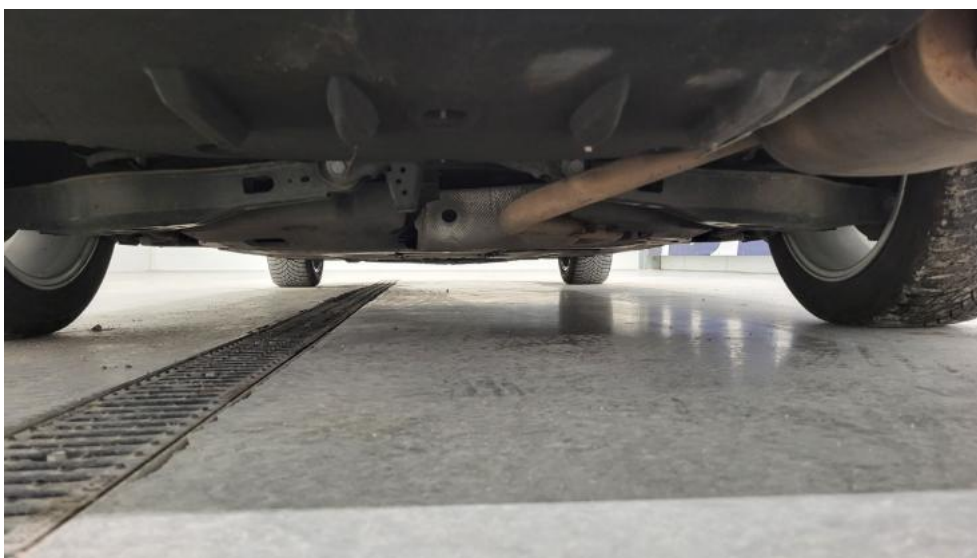


Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)

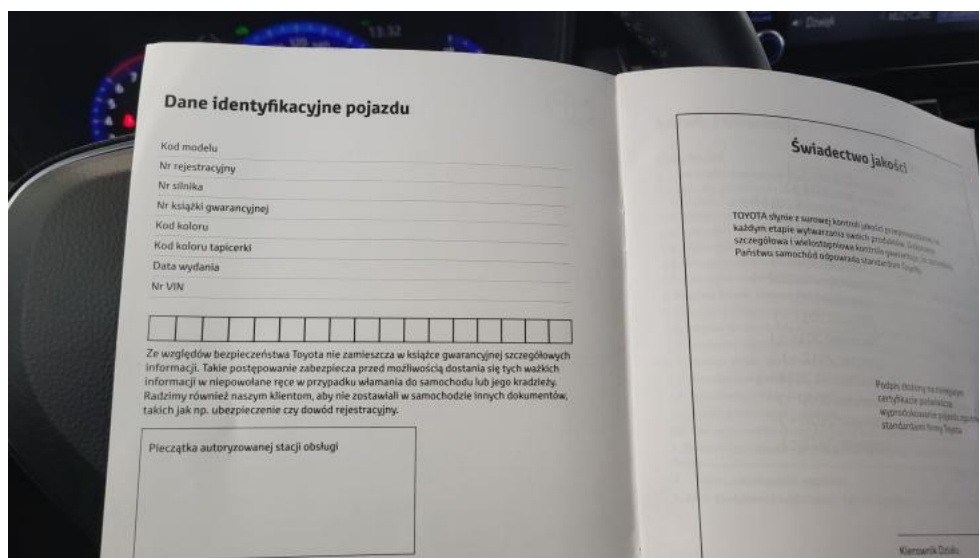


Photo 32.


Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

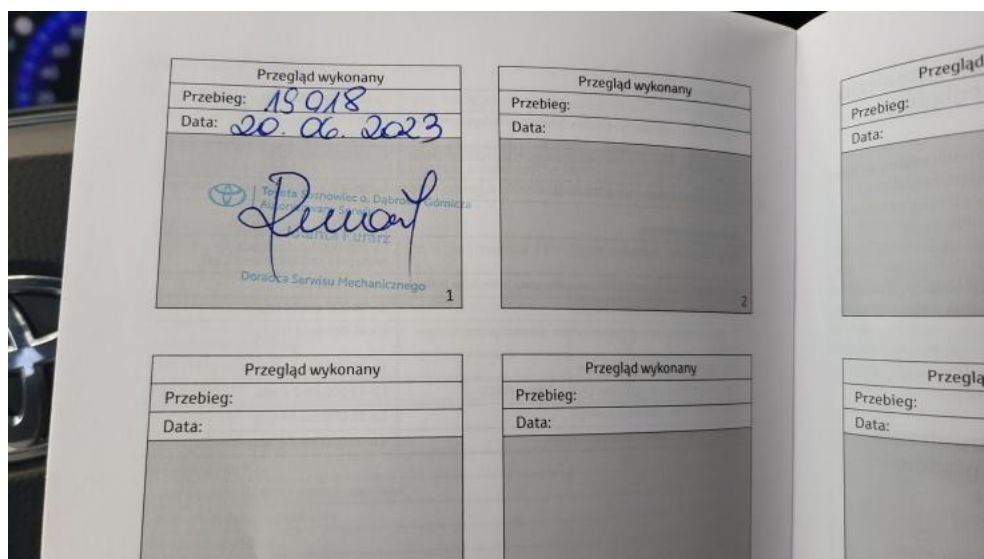PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

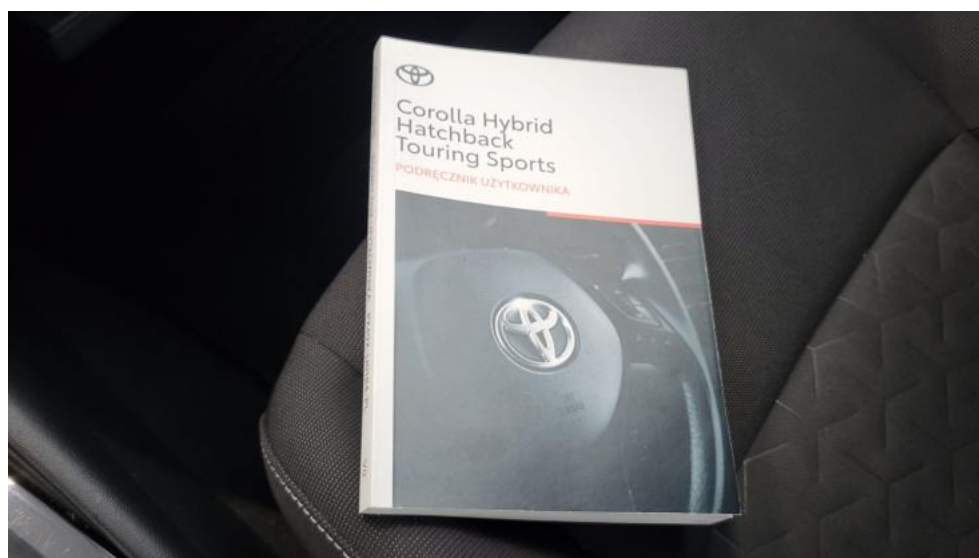**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

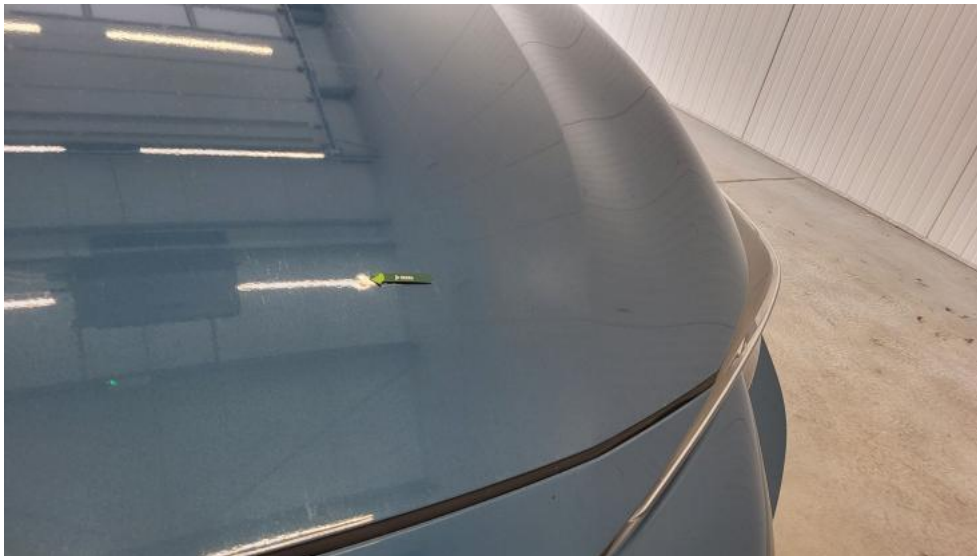


Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

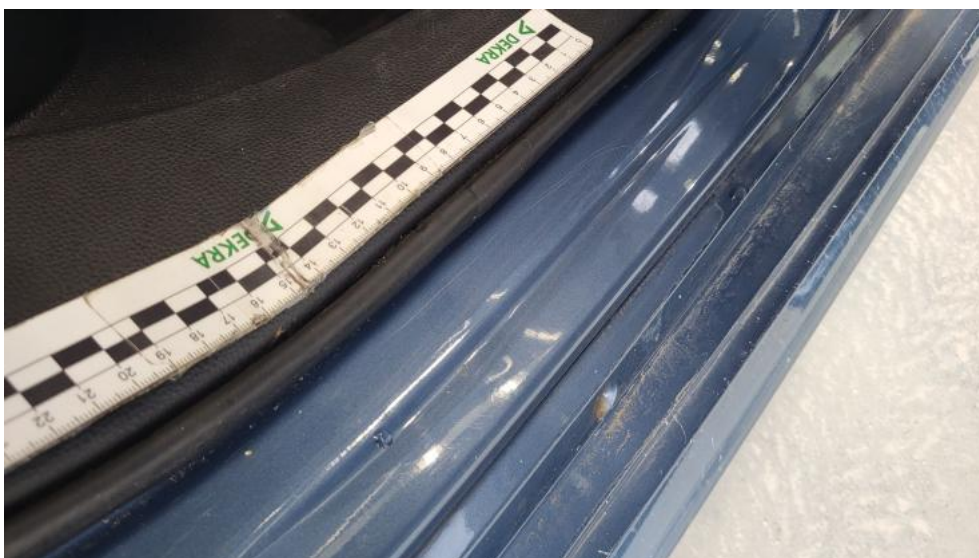


Photo 46.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 50.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

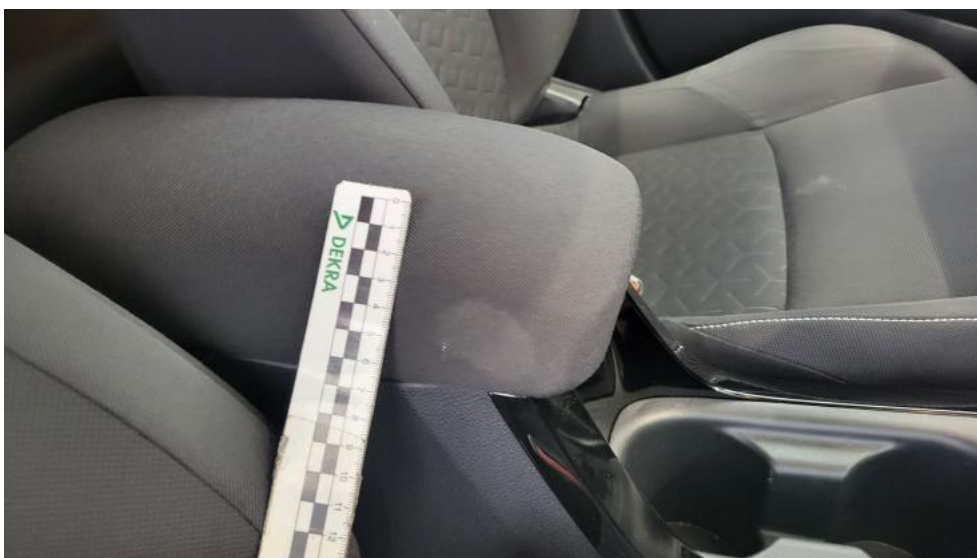


Photo 56.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Fotel prz. lew. - Inne 1

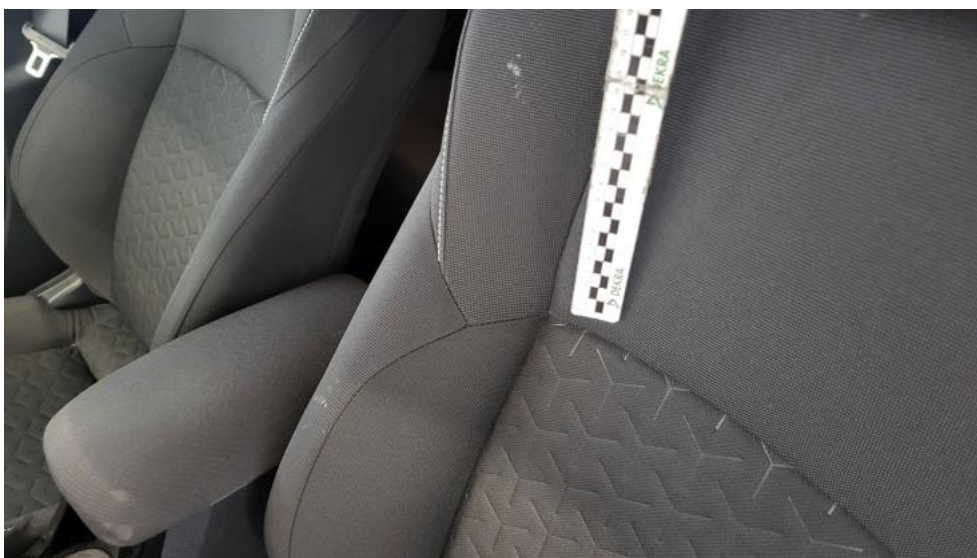


Photo 58.

Fotel prz. lew. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Fotel prz. praw. - Inne 1

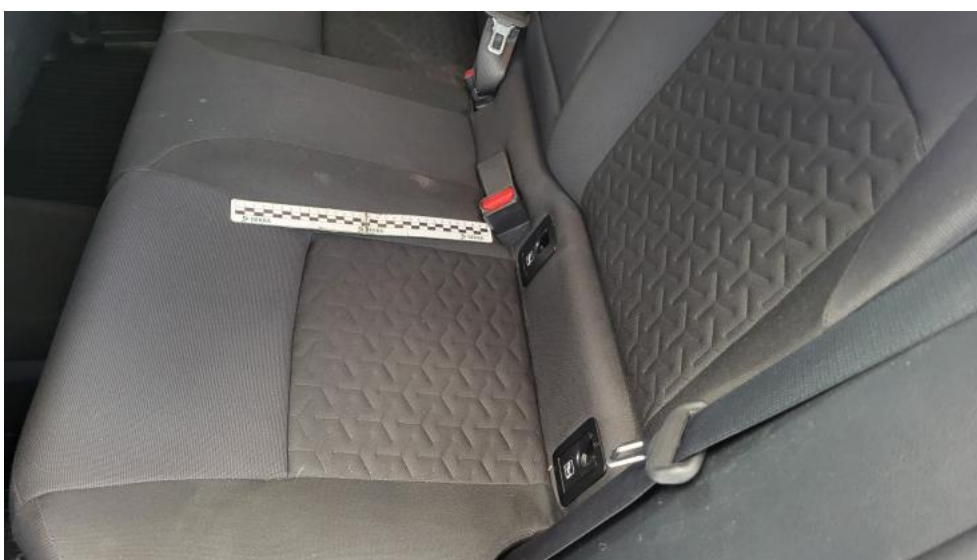


Photo 60.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

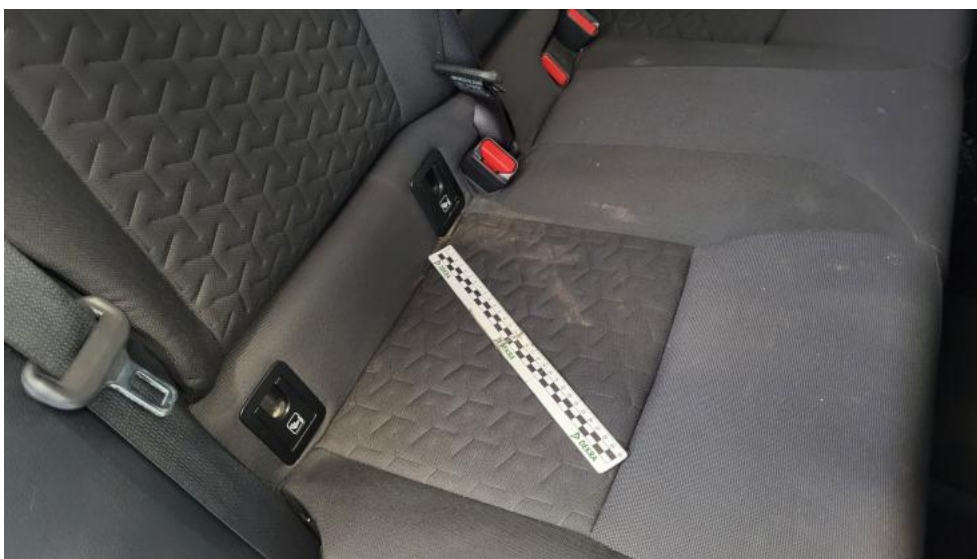


Photo 61.

Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 62.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



Photo 64.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Photo 66.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1